

## Betriebsanleitung Hitachi Serie WJ200



LABA-HIWJ2-0613

# HITACHI Frequenzumrichter

## Serie WJ200



## Produkthandbuch

HIT/WJ200/NT000X/2013-06-03

Technische Änderungen vorbehalten

## **Sicherheits- und Warnhinweise**

**Vor Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters lesen Sie bitte dieses Produkthandbuch sorgfältig durch und beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie dieses Produkthandbuch stets gut erreichbar in der Nähe des Frequenzumrichters auf.**

### **Definition der Hinweise**



#### **WARNUNG**

**Bei Missachtung dieser Hinweise kann Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten.**



#### **ACHTUNG**

**Bei Missachtung dieser Hinweise kann eine leichte Körperverletzung oder Sachschaden eintreten.**

### **Allgemeines**



#### **WARNUNG**

- **Dieser Frequenzumrichter erzeugt gefährliche elektrische Spannungen und steuert gefährlich drehende mechanische Teile. Bei Missachtung der in diesem Handbuch gegebenen Hinweise kann Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten.**
- **Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung dieser Antriebe darf nur von fachkundigem Personal, das mit der Funktionsweise der Ausrüstung sowie der gesamten Maschine vollständig vertraut ist, durchgeführt werden.**
- **Die Geräte besitzen Zwischenkreiskondensatoren, die auch nach netzseitigem Ausschalten gefährlich hohe Spannung führen. Warten Sie deshalb nach Abschalten der Netzspannung mindestens 10 Minuten bevor Sie das Gerät öffnen und daran arbeiten und überprüfen Sie die Zwischenkreisspannung zwischen +1/+ und - mit einem geeigneten Messgerät. Es ist darauf zu achten, dass keine spannungsführenden Teile berührt werden.**
- **Erden Sie den Frequenzumrichter und Netzfilter an den dafür vorgesehenen Anschlüssen und beachten Sie, dass der Ableitstrom 3,5mA übersteigt.**
- **Die Erdschlusssicherheit dient lediglich dem Schutz des Frequenzumrichters und nicht dem Personenschutz. Frequenzumrichter, die von einem Drehstromnetz versorgt werden (WJ200-...HF) dürfen nicht an FI-Schutzschalter des Typs A angeschlossen werden. Für dreiphasig versorgte FU dürfen ausschließlich FI-Schutzschalter des Typs B eingesetzt werden. Als Schutzmaßnahme sind die einschlägigen Bestimmungen zu beachten. Die Stop-Taste des eingebauten Bedienfelds darf nicht für Not-Aus-Zwecke verwendet werden. Die Stop-Taste kann über Funktion b087 deaktiviert werden.**
- **Kleben Sie den beigefügten Aufkleber mit den Gefahrenhinweisen in der entsprechenden Landessprache gut sichtbar auf den Frequenzumrichter.**



## WARNUNG

- Zur Vermeidung von Verletzungen und Beschädigungen berühren Sie keine Bauteile innerhalb des Gehäuses - weder mit den Händen noch mit irgendwelchen Gegenständen - wenn Netzspannung anliegt oder die Zwischenkreiskondensatoren nicht entladen sind. Arbeiten Sie nicht an der Verdrahtung wenn Netzspannung anliegt.
- Geben Sie besondere Vorsicht bei Aktivierung des automatischen Wiederanlaufs. Um Verletzungen durch eventuell unkontrolliertes Wiederanlaufen des Frequenzumrichters nach einem Netzausfall vorzubeugen, installieren Sie auf der Netzseite ein Schaltelement, daß bei Netzausfall abfällt und bei Wiederkehr der Spannung nur durch Handbetätigung wieder eingeschaltet werden kann (z. B. Schütz etc.).



## WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsspannung der auf dem Typenschild eingetragenen Spannung entspricht. Umgebungseinflüsse wie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit sind ebenso zu vermeiden wie Staub, Schmutz und aggressive Gase. Der Einbauort sollte ein gut belüfteter, nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzter Ort sein. Installieren Sie das Gerät auf einer nicht brennbaren, senkrechten Wand, die keine Vibrationen überträgt. Achtung! Legen Sie keine Netzspannung an die Ausgangsklemmen U/T1, V/T2, W/T3.
- Setzen Sie sich bitte mit den Motoren- bzw. Maschinenherstellern in Verbindung wenn Normmotoren mit Frequenzen >60Hz betrieben werden sollen.
- Alle Frequenzumrichter sind bezüglich Spannungsfestigkeit und Isolationswiderstand geprüft. Isolationswiderstandsmessungen z.B. im Rahmen der Inspektion dürfen nur zwischen den Leistungsklemmen und Erde durchgeführt werden. Nehmen Sie keine Isolationswiderstandsmessungen an den Steuerklemmen vor.
- Geben Sie die Betriebssignale START/STOP über die Steuerklemmen oder das Bedienfeld und nicht durch Schalten des Netz- oder Motorschützes. Installieren Sie keine Kapazitäten oder Überspannungsableiter in die Motorzuleitungen.



## ACHTUNG

- Um sicherzustellen, dass Ihr HITACHI-Frequenzumrichter sicher und zuverlässig arbeitet, müssen alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften, z. B. Unfallverhütungsvorschriften, berufsgenossenschaftliche Vorschriften, VDE-Bestimmungen etc. beachtet werden. Da diese Bestimmungen im deutschsprachigen Raum unterschiedlich gehandhabt werden, muss der Anwender die jeweils für ihn gültigen Auflagen beachten. HITACHI kann den Anwender nicht von der Pflicht entbinden, die jeweils neuesten Sicherheitsvorschriften zu befolgen.
- Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Produktverbesserungen werden jedoch ständig durchgeführt - deshalb behält sich Hitachi Ltd. das Recht vor, ohne Vorankündigung solche Änderungen durchzuführen.



## **ACHTUNG**

Vergewissern Sie sich nach Anlieferung der Geräte, dass kein Transportschaden vorliegt. Überprüfen Sie ob die gelieferte Ware (Angaben auf dem Typenschild) mit den Angaben des Lieferscheins und Ihrer Bestellung übereinstimmt



## **ACHTUNG**

Trotz sorgfältiger Erstellung dieser Anleitung kann Hitachi für Fehler und Schäden, die aus der Nutzung dieser Anleitung entstehen, nicht haftbar gemacht werden.



## **WARNUNG**

Vor Verwendung der Funktion "Sicherer Halt: Safe Torque Off (STO)" muss eine Risikobewertung der Maschine bzw. der Anlage durchgeführt werden. Es ist sorgfältig zu prüfen ob zur Erfüllung der daraus resultierenden Sicherheitsanforderungen die Funktion „STO“ eingesetzt werden kann.



## **Bestimmungsgemäßer Einsatz der Geräte**

Die Frequenzumrichter der Serie WJ200 sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Weiterverwendung zur gewerblichen Nutzung vorgesehen. Diese sind elektrische Betriebsmittel zur Steuerung von drehzahlgeregelten Antrieben mit Drehstrommotoren und zum Einbau in Maschinen oder Zusammenbau mit weiteren Komponenten zu einer Maschine bestimmt. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine die EMV-Richtlinie 2004/108/EC einhält und die Schutzanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC erfüllt (dies entspricht EN 60204). Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinien in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender.

Das CE-Zeichen Ihres HITACHI-Frequenzumrichters dokumentiert die Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), sowie der EMV-Richtlinie (2004/108/EC), sofern der entsprechende Funkentstörfilter eingesetzt wird und die Installation nach den Vorschriften erfolgt.

Angewandte Normen: EN61800-5-1: 2003, EN61800-3: 2004

In einer Wohnumgebung können die Frequenzumrichter der Baureihe WJ200 hochfrequente Störungen verursachen, die Entstörmaßnahmen erforderlich machen.



## **ACHTUNG**

Für Schäden, die aus der Nutzung dieser Anleitung entstehen, kann Hitachi nicht haftbar gemacht werden.



## ACHTUNG

Frequenzumrichter, die an das öffentliche Niederspannungsversorgungsnetz angeschlossen werden, müssen Grenzwerte für Oberschwingungsströme einhalten. Für Geräte mit einer Stromaufnahme  $\leq 16\text{A}$  gelten die Grenzwerte gemäß EN 61000-3-2, für Geräte mit einer Stromaufnahme  $>16\text{A}$  und  $\leq 75\text{A}$  gilt die EN 61000-3-12. Für professionelle Geräte mit einer Bemessungsleistung  $>1\text{kW}$  sind in der EN 61000-3-2 noch keine Grenzwerte definiert. Folgende Frequenzumrichter halten die Grenzwerte nur mit einer angepassten, optionalen Zwischenkreisdrossel ein:

Frequenzumrichter	Zwischenkreisdrossel	Norm	Ssc	Rsce
WJ200-001/002SF	GD-0,05-4,2-30	EN 61000-3-2	---	---
WJ200-055HF	GD-0,16-20,4-3,4	EN 61000-3-12*	1663kVA	$>120$
WJ200-075HF	GD-0,25-29,7-2,3	EN 61000-3-12*	1996kVA	$>120$
WJ200-110HF	GD-0,4-40,7-1,8	EN 61000-3-12*	3160kVA	$>120$
WJ200-150HF	GD-0,4-49,5-1,5	EN 61000-3-12*	3659kVA	$>120$

\*Die Geräte stimmen mit der EN 61000-3-12 unter der Voraussetzung überein, dass die Kurzschlussleistung Ssc am Anschlusspunkt der Kundenanlage mit dem öffentlichen Netz größer oder gleich den oben angegebenen Werten ist. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs oder Betreibers des Gerätes, sicherzustellen, falls erforderlich nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber, dass dieses Gerät nur an einem Anschlusspunkt angeschlossen wird, dessen Ssc-Wert größer oder gleich o. g. Wert ist.

Elektrischer Anschluss der Drossel: Im Auslieferungszustand sind die Frequenzumrichter mit einer Brücke zwischen Klemme +1 und + ausgestattet. Nach Entfernen dieser Brücke wird die Drossel an +1 und + angeschlossen.

Sollen diese Geräte ohne Zwischenkreisdrossel an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen werden, dann muss dafür eine Anschlussgenehmigung des Netzbetreibers eingeholt werden.

**Konformitätserklärung**

# DECLARATION OF CONFORMITY

We, Hitachi Industrial Equipment Systems Co.,Ltd .

1-1 Higashinarashino 7-chome, Narashino-shi, Chiba 275-8611,  
Japan, declare in our sole responsibility that the following  
product conforms to all the relevant provisions.

Product Name: AC Inverter,WJ200 series  
Single phase,200-240VAC,50/60Hz,0.1-2.2kW  
Three phase,200-240VAC,50/60Hz,0.1-15kW  
Three phase,380-480VAC,50/60Hz,0.4-15 Kw

Models Covered: Model WJ200 , followed by -001, -002,-004,-007, -015  
or -022, followed by S, followed by F, followed by any  
letters or numbers or none.

Model WJ200, followed by -001,-002,-004,-007,-015,  
-022,-037,-055 ,-075,-110 or -150, followed by L, followed  
by F, followed by any letters or numbers or none.

Model WJ200 , followed by -004,-007,-015,-022,-030,  
-037,-040, -055, -075,-110 or -150, followed by H, followed  
by F, followed by any letters or numbers or none.

Also covers model W-WJ200,O-WJ200,and model name  
of OEM products.

Council Directives: Low Voltage: 2006/95/EC  
EMC: 2004/108/EC

Applicable Standards: LVD: EN61800-5-1: 2003  
EMC: EN61800-3: 2004  
(to apply the EMC EN61800-3,use a filter designed  
for above models)

Year to begin affixing CE Marking: 2009

Signature: Akihiro Yamakoshi

Full Name: Akihiro Yamakoshi

Position: Department Manager of Quality Assurance Group.

Date: 16, March, 2009/0.1kW to 4kW

20, April, 2009/5.5kW to 15kW





# ZERTIFIKAT CERTIFICATE

## EC Type-Examination Certificate

Registration No.: 01/205/0699/09

<b>Prüfgegenstand</b> <b>Product tested</b>	Inverter Drive with integrated safety function  "Safe Torque Off" (STO)	<b>Zertifikatsinhaber</b> <b>Licence holder</b>	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. 1-1, Higashinarashino 7-chome, Narashino-shi Chiba 275-8611 Japan
<b>Typbezeichnung</b> <b>Type designation</b>	WJ200 Series	<b>Hersteller</b> <b>Manufacturer</b>	same as licence holder
<b>Prüfgrundlagen</b> <b>Codes and standards forming the basis of testing</b>	EN 61800-5-2:2007 EN ISO 13849-1:2008 EN 61800-5-1:2007 EN 61800-3:2004 EN 62061:2005 EN 60204-1:2006 IEC 61508 Part 1-7:1998 and 2000		
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b> <b>Intended application</b>	The safety function "Safe Torque Off" of the inverter drive WJ200 Series complies with the requirements of the relevant standards (Cat. 3 / PL d acc. to EN ISO 13849-1, SIL CL 2 acc. to EN 62061 / IEC 61508 / EN 61800-5-2) and can be used in applications up to Cat. 3 / PL d acc. to EN ISO 13849-1 and SIL 2 acc. to EN 62061 / IEC 61508/ EN 61800-5-2.		
<b>Besondere Bedingungen</b> <b>Specific requirements</b>	The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.		
It is confirmed, that the product tested complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.			
This certificate is valid until 2014-11-15			



Der Prüfbericht-Nr.: 968/M 234.00/09 vom 15.11.2009 ist Bestandteil dieses Zertifikates.

Der Inhaber eines für den Prüfgegenstand gültigen Genehmigungs-Ausweises ist berechtigt, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmenden Erzeugnisse mit dem abgebildeten Prüfzeichen zu versehen.

The test report-no.: 968/M 234.00/09 dated 2009-11-15 is an integral part of this certificate.

The holder of a valid licence certificate for the product tested is authorized to affix the test mark shown opposite to products, which are identical with the product tested.



Berlin, 2009-11-15

Certification body for machinery, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Frejno



**Inhaltsverzeichnis**

<b>1.</b>	<b>Projektierung .....</b>	<b>11</b>
1.1	Technische Daten .....	11
1.2	Geräteaufbau .....	13
1.3	Abmessungen.....	18
1.4	Leistungsanschlüsse .....	24
1.5	UL / cUL-Installation.....	26
<b>2.</b>	<b>Montage .....</b>	<b>27</b>
2.1	CE-EMV-Installation .....	30
<b>3.</b>	<b>Verdrahtung .....</b>	<b>34</b>
3.1	Fehlerstrom-Schutzschalter .....	35
3.2	Anschluss und Beschreibung der Leistungsklemmen .....	36
3.3	Anschluss und Beschreibung der Steuerklemmen .....	37
3.3.1	Digitaleingänge .....	39
3.3.2	Analogeingänge .....	43
3.3.3	Impulseingänge .....	43
3.3.4	Analogausgänge.....	44
3.3.5	Digitalausgänge / Relaisausgang .....	45
3.3.6	„Sicherer Halt“ (Schutz vor unbeabsichtigten Wiederanlauf) .....	48
3.4	SPS-Ansteuerung .....	51
<b>4.</b>	<b>Eingabe von Parametern .....</b>	<b>53</b>
4.1	Beschreibung des Bedienfeldes .....	53
4.2	Eingabe der werksseitigen Grundeinstellung (Initialisierung) .....	57
4.3	Übersicht der Funktionen .....	58
<b>5.</b>	<b>Beschreibung der Funktionen.....</b>	<b>91</b>
5.1	Grundfunktionen .....	91
5.2	Motordaten.....	94
5.3	Verknüpfung der Analog-Eingänge.....	95
5.4	Skalierung Analogeingang O (0...10V) .....	96
5.5	Festfrequenzen .....	98
5.6	Tipp-Betrieb .....	101
5.7	Boost.....	102
5.8	Arbeitsverfahren, U/f-Charakteristik, SLV.....	104
5.9	Gleichstrombremse .....	109
5.10	Betriebsfrequenzbereich .....	114
5.11	Frequenzsprünge .....	115
5.12	Hoch-/Runterlaufverzögerung .....	116
5.13	PID-Regler .....	117
5.14	Automatische Spannungsregelung AVR.....	122
5.15	Energiesparbetrieb.....	123
5.16	Zeitrampen.....	124
5.17	Skalierung Analogeingang OI (4...20mA).....	128
5.18	Frequenzsollwertberechnung .....	129
5.19	Skalierung Analogsollwertvorgabe mit integriertem Potentiometer (Option) .....	130
5.20	Automatischer Wiederanlauf nach Störung .....	131
5.21	Elektronischer Motorschutz .....	135
5.22	Stromgrenze .....	138

5.23 Lasteinstellung (Dual Rating).....	140
5.24 Synchronisierung auf die Motordrehzahl .....	142
5.25 Parametersicherung / Paßwortschutz / Berechtigung Daten Read/Write.....	144
5.26 Motorleitungslänge .....	146
5.27 Startfrequenz .....	147
5.28 Funktionsauswahl / Displayanzeige .....	148
5.29 Drehmomentbegrenzung .....	154
5.30 Geführter Runterlauf bei Not-Aus bzw. Netzausfall .....	156
5.31 Analogsollwertkomparator .....	159
5.32 Umgebungstemperatur .....	161
5.33 Taktfrequenz .....	162
5.34 Initialisierung.....	163
5.35 Bremschopper .....	165
5.36 Kaltleitereingang.....	167
5.37 Bremsensteuerung .....	168
5.38 Vermeiden von Überspannungsauslösungen im generatorischen Betrieb.....	170
5.39 Auslöseverhalten „Sicherer Halt“ .....	172
5.40 Betriebsart Frequenzumrichter (Asynchron-/Permanentmagnet-Motor) .....	173
5.41 Digitaleingänge 1...7 .....	178
5.42 Reaktionszeit der Digitaleingänge.....	197
5.43 Digitalausgänge 11...12, Relaisausgang AL .....	199
5.44 Ein- und Ausschaltverzögerungen .....	212
5.45 Logische Verknüpfungen .....	213
5.46 Analog-Ausgänge EO, AM .....	214
5.47 Analog Eingänge, Abgleich / Filter .....	216
5.48 Reset-Signal, Fehlerquittierung.....	216
5.49 Motorpotentiometer .....	217
5.50 Autotuning, Motordaten .....	218
5.51 Motorstabilisierungskonstante .....	222
5.52 Parameter Vektorregelung SLV .....	222
5.53 Permanentmagnet-Motor .....	223
5.54 Störung in Verbindung mit einer angeschlossenen Optionskarte .....	225
5.55 Impulskettensignal .....	226
5.55.1 Impulskettensignal für einfache Positionierung .....	226
5.55.2 Impulskettensignal als Frequenzsollwert oder PID-Regler-Istwert .....	228
5.56 Drehmomentregelung .....	229
5.57 Positionierung mit Impulsketteneingängen EA / EB.....	231
5.57.1 Positionierung mit intern abgelegten Positionen .....	236
6. Inbetriebnahme .....	241
6.1 Inbetriebnahme über das integrierte Bedienfeld.....	241
6.2 Fehlerquittierung/Reset.....	241
7. Warnmeldungen .....	242
8. Störmeldungen .....	243
9. Störungen und deren Beseitigung.....	249
10. Wartung und Inspektion .....	252
11. Technische Daten Netzfilter .....	253
12. Serielle Kommunikation Modbus RTU .....	254

12.1	Parameter zur seriellen Kommunikation Modbus RTU .....	271
12.3	Parameterliste zur Kommunikation Modbus RTU.....	272
12.4	EzCOM-Kommunikation zwischen Frequenzumrichtern .....	312
13.	Programmfunktion Easy Sequence (EzSQ) .....	315
13.1	EzSQ-Parameter .....	315
14.	Option Feldbusanbindung.....	319
14.1	Parameter zur optionalen Feldbusanbindung .....	319
14.2	Parameter Prozessdaten Schreiben/Lesen.....	320

# 1. Projektierung


## 1.1 Technische Daten

Serie. WJ200-...SF							WJ200-...HF									
Typ	001	002	004	007	015	022	004	007	015	022	030	040	055	075	110	150
Motornennleistung [kW]																
Hohe Überlast	0,1	0,25	0,55	1,1	1,5	2,2	0,55	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15
Hohe Dauerlast	0,25	0,37	0,75	1,5	2,2	3,0	0,75	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5
Ausgangsnennstrom [A]																
Hohe Überlast	1,0	1,6	3,0	5,0	8,0	11,0	1,8	3,4	4,8	5,5	7,2	9,2	14,8	18,0	24,0	31,0
Hohe Dauerlast	1,2	1,9	3,5	6,0	9,6	12,0	2,1	4,1	5,4	6,9	8,8	11,1	17,5	23,0	31,0	38,0
Eingangsnennstrom [A]																
Hohe Überlast	2,0	3,0	6,3	11,5	16,8	22,0	1,8	3,6	5,2	6,5	7,7	11,0	16,9	18,8	29,4	35,9
Hohe Dauerlast	2,2	3,6	7,3	13,8	20,2	24,0	2,1	4,3	5,9	8,1	9,4	13,3	20,0	24,0	38	44
Verlustleistung [W] bei einer Auslastung von 100%	12	22	30	48	79	104	35	56	96	116	125	167	229	296	411	528
Wirkungsgrad [%] bei Nennlast	89,5	90	93	94	95	95,5	92	93	94	95	96	96	96	96,2	96,4	96,6
Bremschopper	standardmäßig eingebaut															
Kurzzeitiges Bremsmoment [%] ohne Bremswiderstand	50	50	50	50	50	20	50	50	50	20	20	20	20	20	10	10
Minimaler Widerstandswert für Anschluss Bremschopper [Ω] bei 10%ED	100	100	100	50	50	35	180	180	180	100	100	100	70	70	70	35
Taktfrequenz	2,0...15kHz															
Netzfilter	Footprintfilter AX-FIM						Footprintfilter AX-FIM									
	1010-RE	1010-RE	1010-RE	1014-RE	1024-RE	1024-RE	3005-RE	3005-RE	3010-RE	3010-RE	3010-RE	3014-RE	3030-RE	3030-RE	3050-RE	3050-RE
Netzfilter Grenzwerte	C1 25m / C2 100m															
Schutzart	IP20															
Masse [kg]	1,0	1,0	1,1	1,4	1,8	1,8	1,5	1,6	1,8	1,9	1,9	2,1	3,5	3,5	4,7	5,2
Netzanschlußspannung [V]	1 ~ 200 ... 240V, -15%/+10%, 50/60Hz						3 ~ 380 ... 460V, +/-10%, 50/60Hz (bis 480 bei Überspannungskategorie 2)									
Ausgangsspannung	3 ~ 200 ... 240V entspr. Eingangsspannung						3 ~ 380 ... 460V entsprechend Eingangsspannung									
Ausgangsfrequenz	0,1 ... 400Hz (Hochfrequenzmodus bis 1000Hz mit Funktionseinschränkungen)															
Arbeitsverfahren	PWM sinus kodiert, Spannungsgeführt, Geberlose Vektorregelung SLV (200% bei nahezu 0Hz), U/f Konstantes/Reduziertes Drehmoment, U/f frei wählbar															
Belastbarkeit	Hohe Dauerlast b049=01: 120% für 60s; Hohe Überlast b049=00: 150% für 60s															
Autotuning	Automatische Motoranpassung im Stillstand oder Betrieb zur optimalen Ausnutzung des angeschlossenen Motors															
Hoch/Runterlauf-rampen	2 Zeitrampen einstellbar zwischen 0,01 und 3600s, linear, S-Kurve, U-Kurve, invertierte U-Kurve															
Startmoment	200% bei 0,5Hz															
Festfrequenzen	16 Festfrequenzen frei programmierbar															
Gleichstrombremse	Einschaltdauer, Einschaltfrequenz und Bremsmoment programmierbar															
Drehzahlgenauigkeit	+/-0,5% bei Vektorregelung im Frequenzbereich 5,0 ... 50Hz (bis Nennmoment)															
Frequenzgenauigkeit	• +/-0,2% (Temperaturbereich 25°C +/-10°C) bei analoger Sollwertvorgabe • +/-0,01% bei digitaler Sollwertvorgabe															
Frequenzauflösung	• Maximalfrequenz/1000 bei analoger Sollwertvorgabe • 0.01Hz bei digitaler Sollwertvorgabe															


Digital-Eingänge	7 Stück, programmierbar, Öffner oder Schließer, Positiv- oder Negativ-Logik
Analog-Eingänge	2 Stück, 0...10V (10k $\Omega$ ), 4...20mA (100 $\Omega$ ), Auflösung 10bit, außerdem ein Thermistoreingang
Impuls-Eingänge	1 Stück, 24V DC (Digital-Eingang 7), 2kHz, 1 Stück, 24V DC, 32kHz
Digital-Ausgänge	2 Stück, Typ „Open Collector“; programmierbar, Öffner oder Schließer, Positiv- oder Negativ-Logik, Ein- und Ausschaltverzögerungen bis max. 100s programmierbar; logische Verknüpfungen von Ausgangssignalen
Analog-Ausgänge	1 Stück, 0...10V, 1mA, programmierbar
Impuls-Ausgang	1 Stück, 10V DC, 2mA, 32kHz
Relais-Ausgang	1 Stück, Wechselkontakt, programmierbar
PID-Regler	Integrierter PID-Regler mit Sleep-Modus für Durchfluss-, Druck- oder Temperaturregelungen
Motorpotentiometer	Integriertes Motorpotentiometer mit/ohne Sollwertspeicher, Einstellbereich 0,01...3000s
Positionierung	Wahlweise mit einer oder zwei Geberspuren mittels Impulsketteneingänge, Speichern von 8 Positionen, 2 verschiedene Referenzierungen, etc.)
Drehmomentregelung	Im Arbeitsverfahren SLV ohne zusätzlichen Inkrementalgeber realisierbar
Schnittstellen	USB (Mini-USB), RJ45, seriell RS485 (ModBus RTU)
Bussysteme	Hitachi ASCII-Protokoll, ModBus RTU; Optional ProfiBus, DeviceNet, CANopen, Ethercat, Mechatrolink-II
Konformität	RoHS, CE, cULus
Schutzfunktionen	Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Überlast, Übertemperatur, Erdschluss, Kurzzeitiger Netzausfall, Netzphasenausfall, Thermistorüberwachung, Bremswiderstandsüberwachung, Wideranlaufsperr, Sicherer Halt, Kommunikationsüberwachung, Inkrementalgeberüberwachung, SPS-Programmüberwachung etc.
Umgebungsbedingungen	-10 ... +50°C Umgebungstemperatur (Installationsbedingungen beachten), 20 ... 90% Relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) Vibration/Schock: 5,9m/s <sup>2</sup> (0,6G) 10...55Hz Aufstellhöhe max. 1000 über NN
Optionen	Externe Bedieneinheit, Windowsgeführte Programmiersoftware ProDrive, Bremswiderstand, Funkentstörfilter, Netzdrosseln, Motordrosseln, Sinusfilter, Feldbusanbindung

## 1.2 Geräteaufbau

### Frontansicht

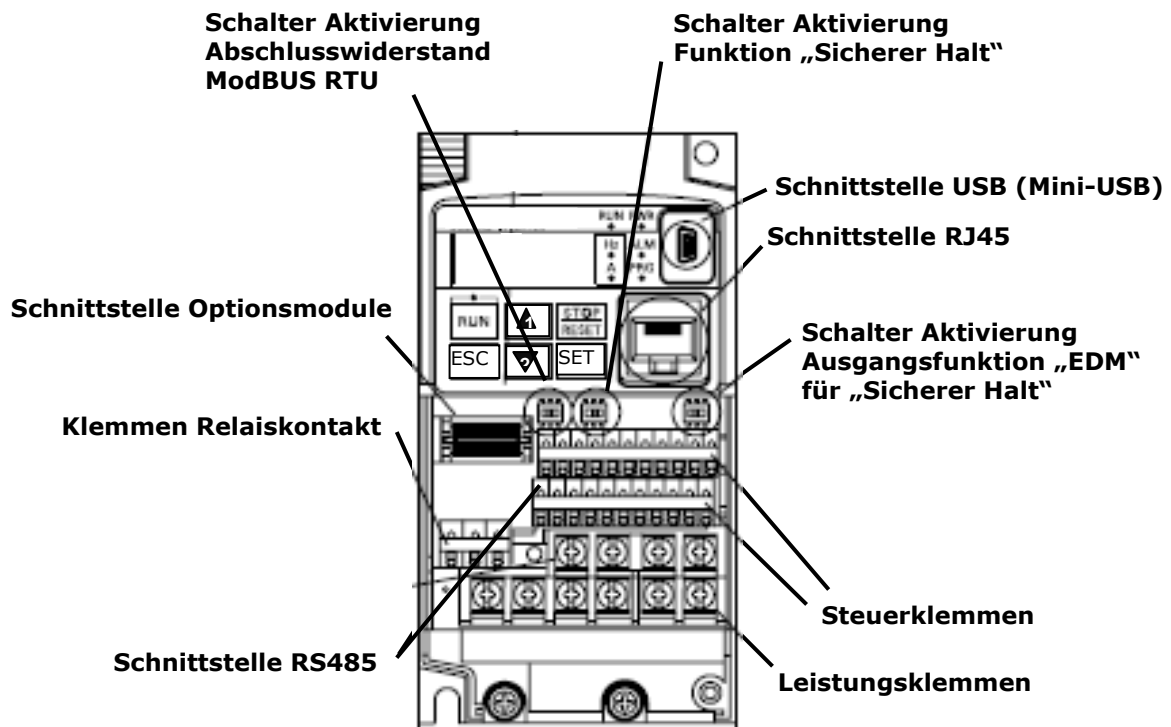


### Aufbau am Beispiel des WJ200-030HFE

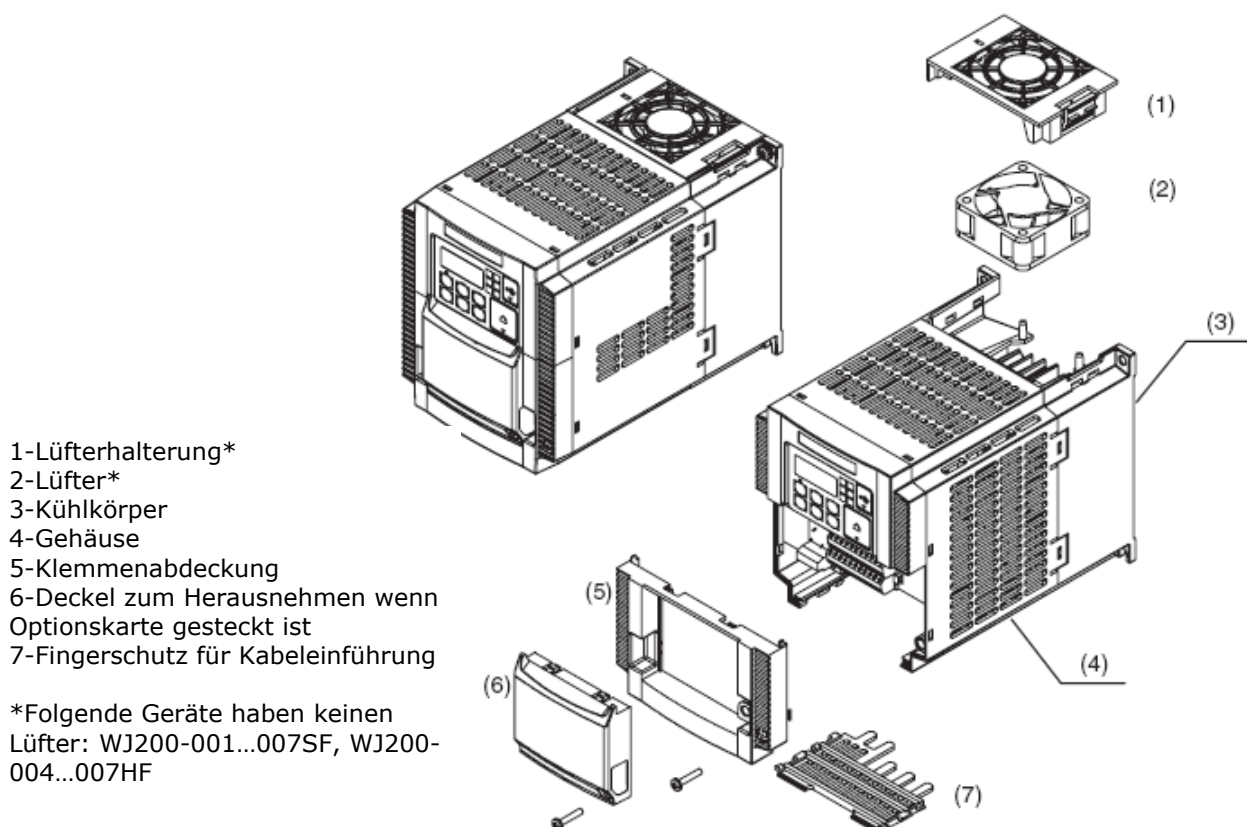



## Typenschild

HITACHI				INVERTER	
Model: WJ200 -001SF				Ver:2.0	
Input :50Hz, 60Hz		200-240	V 1Ph	2.0/1.3	A
50Hz, 60Hz			V 3Ph		A
Output :0.1-400Hz		200-240	V 3Ph	1.2/1.0	A
MFG No. 05A T12345 A -001		Date: 1005			
Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.		MADE IN JAPAN		NE18031	

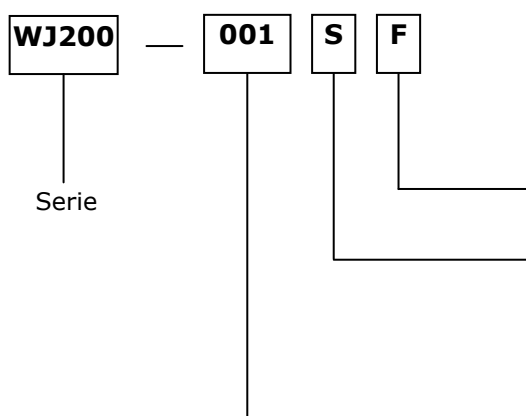


Ausführung  
F= mit Bedieneinheit

Eingangsspannung:  
S= 1-phasig 200V  
L= 3-phasig 200V  
H= 3-phasig 400V

Motorleistung in kW, Auslegung hohe Überlast

001=0,1kW	040=4,0kW
002=0,2kW	055=5,5kW
004=0,4kW	075=7,5kW
007=0,75kW	110=11kW
015=1,5kW	150=15kW
022=2,2kW	
030=3,0kW	

## Aufbau der digitalen Bedieneinheit

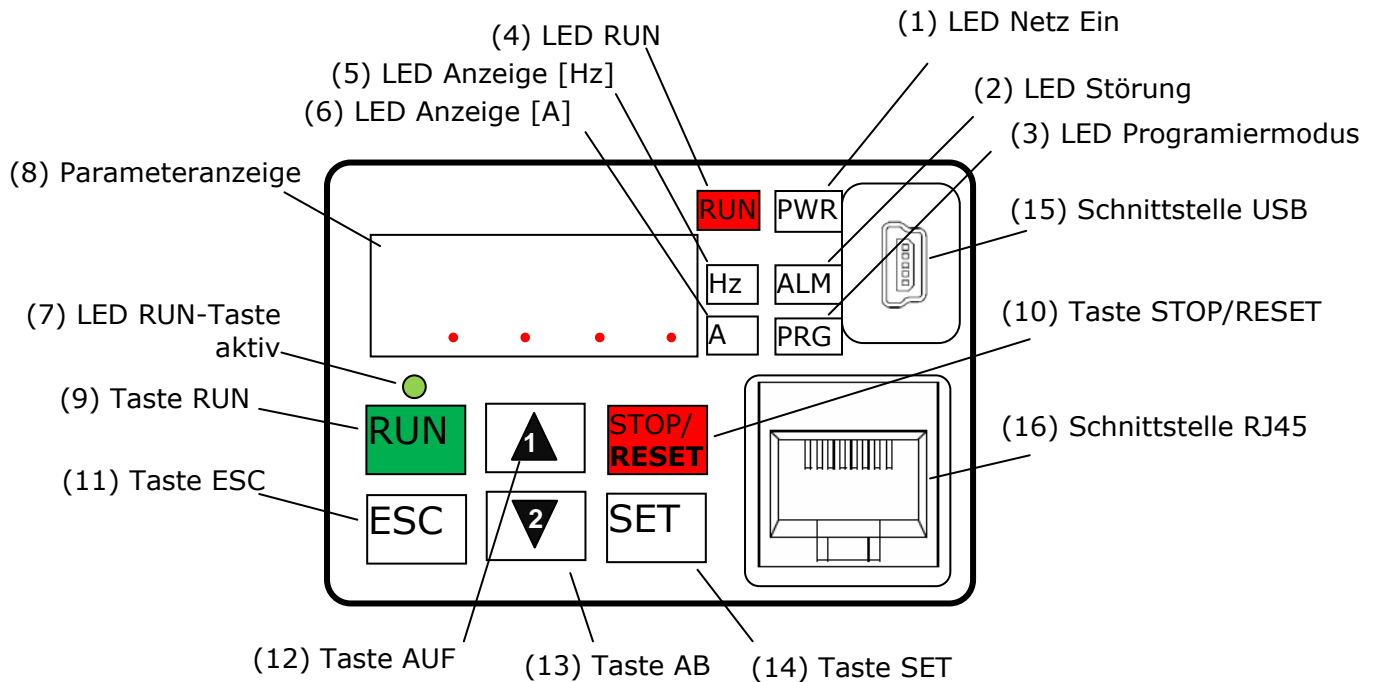


## Bedientasten und Anzeigen

Bedien-/Anzeigeelement	Beschreibung
(1) LED Netz Ein	EIN, wenn Spannungsversorgung eingeschaltet ist
(2) LED Störung	EIN, wenn eine Störung aktiv ist
(3) LED Programmiermodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ EIN, wenn im Gerät ein veränderbarer Wert angezeigt wird</li> <li>➤ Blinkt bei fehlerhafter Eingabe</li> </ul>
(4) LED RUN	EIN, wenn Umrichter gestartet wurde bzw. eine Frequenz ausgegeben wird
(5) LED Anzeige[Hz]	EIN, bei Ausgabe eines Parameters mit Frequenzwerten
(6) LED Anzeige [A]	EIN, bei Ausgabe eines Parameters mit Stromwerten
(7) LED RUN-Taste aktiv	EIN, wenn Taste RUN aktiv ist
(8) Parameteranzeige	Anzeige der Parameter bzw. Parameterwerte
(9) Taste RUN	Start des Umrichters wenn A002=02
(10) Taste STOP/RESET	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Stop des Umrichters</li> <li>➤ Quittierung einer anstehenden Störung</li> </ul>
(11) Taste ESC	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Direkte Anwahl der Funktionsgruppen</li> <li>➤ Abbruch des Eingabevorgangs</li> </ul>
(12) Taste Aufwärts/Erhöhen	➤ Durchlaufen der Parameter in der entsprechenden Parameterebene
(13) Taste Abwärts/Verringern	➤ Erhöhen bzw. Verringern von Parameterwerten
(14) Taste SET	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aufruf eines Parameters</li> <li>➤ Abspeichern eines Parameterwertes</li> </ul>
(15) Schnittstelle USB	Schnittstelle zur Kommunikation mit einem PC (in Vorbereitung)
(16) Schnittstelle RJ45	Schnittstelle zum Anschluss einer externen Bedieneinheit

## Schnittstellen


Der Frequenzumrichter WJ200 besitzt zur Kommunikation mehrere Schnittstellen

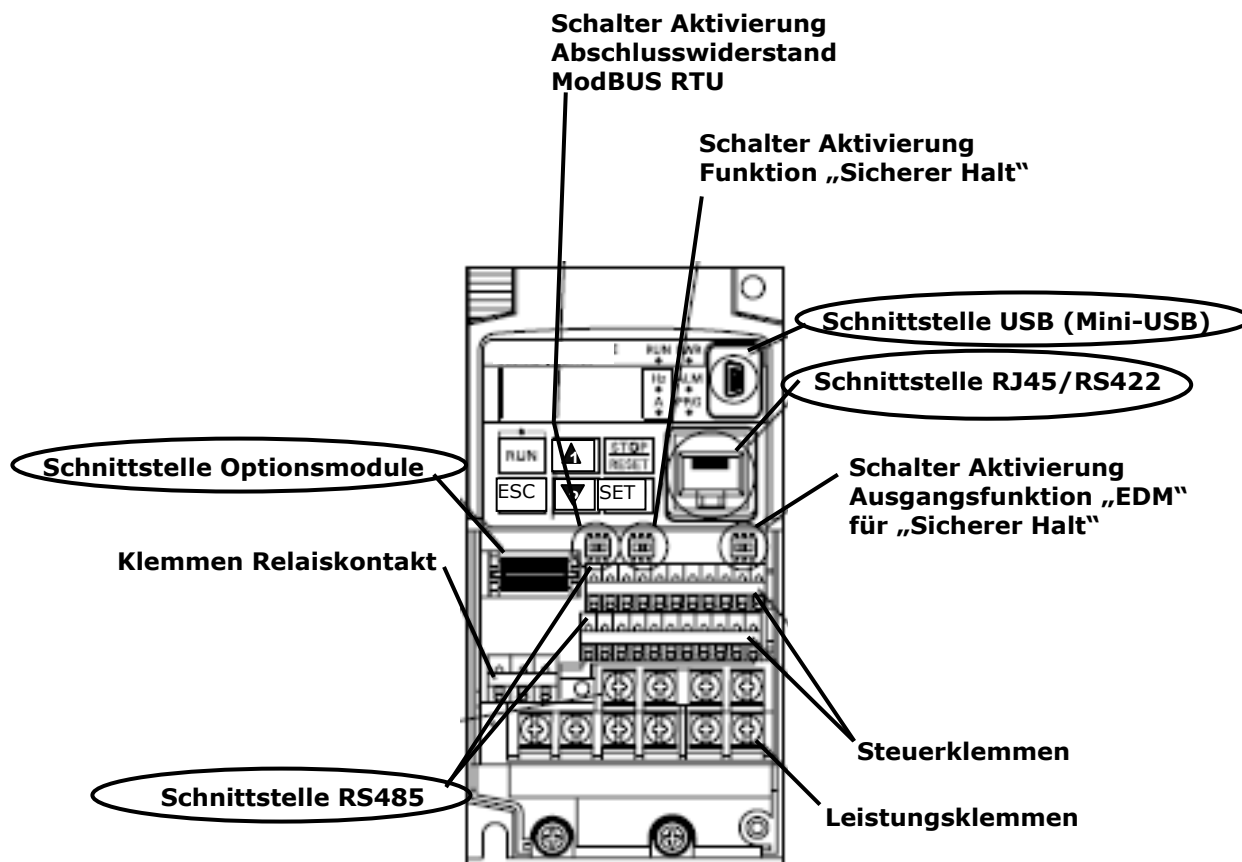

Schnittstelle	Beschreibung
USB (Mini-USB)	Schnittstelle zur Parametrierung und Programmierung
RJ45 (RS422)	Schnittstelle zum Anschluss einer externen Bedieneinheit. Bei Anschluss einer externen Bedieneinheit sind, bis auf Taste STOP, alle Tasten auf dem Gerät deaktiviert
RS485 (ModBUS RTU)	Schnittstelle zum Anschluss einer Steuerung/Controller zur seriellen Kommunikation RS485 (ModBus RTU) mit dem Frequenzumrichter. Die Schnittstelle befindet sich als Klemmen (Klemme SN und SP) auf der Steuerklemmleiste (Kapitel „ModBus RTU“).
Optionale Kommunikationsmodule	Schnittstelle zum Anschluss verschiedener Kommunikationsmodule (z. B. ProfiBus, CAN-Bus, DeviceNet).

## Schiebeschalter




Der Frequenzumrichter WJ200 besitzt mehrere Schiebeschalter: zur Aktivierung des Abschlusswiderstandes bei einer seriellen Kommunikation (ModBus RTU), zur Aktivierung der Funktion „Sicherer Halt, STO“ und zur Aktivierung des Ausgangssignals EDM an Ausgang 11 für die Funktion „Sicherer Halt“.

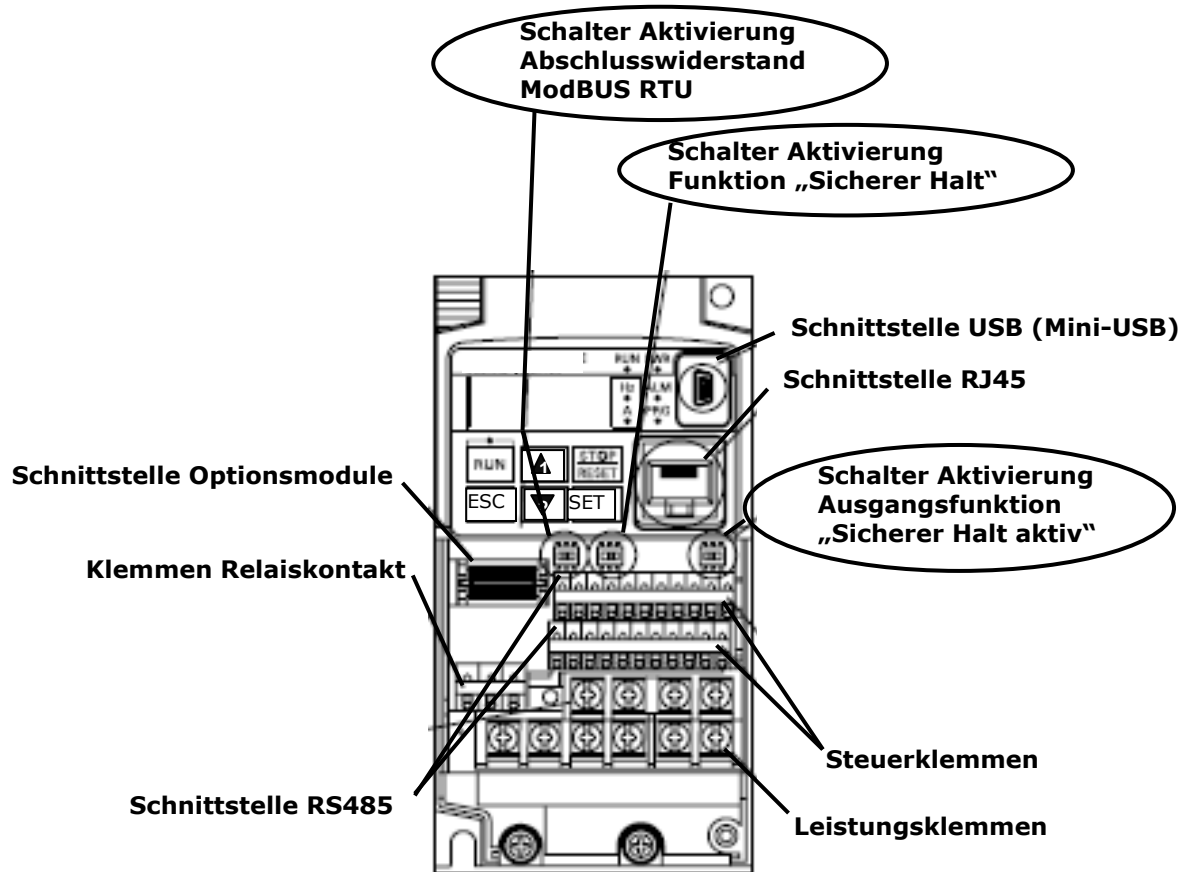

Schiebeschalter	Beschreibung
Abschlusswiderstand ModBUS RTU	Schiebeschalter zur Aktivierung des Abschlusswiderstandes (200Ω) bei serieller Kommunikation OFF=Abschlusswiderstand deaktiviert (werksseitig) ON= Abschlusswiderstand aktiviert
Aktivierung „Sicherer Halt“	Schiebeschalter zur Aktivierung der Funktion „Sicherer Halt, STO“. Bei Veränderung der Schalterstellung ist die Netzspannung auszuschalten. OFF=„Sicherer Halt“ deaktiviert (werksseitig) ON=„Sicherer Halt“ aktiviert (Siehe auch Kapitel 3.3.6 „Sicherer Halt“)
Aktivierung Ausgang „Sicherer Halt aktiv“ EDM.	Schiebeschalter zur Aktivierung des Ausgangssignals „Sicherer Halt aktiv“ an Ausgang 11. Bei Veränderung der Schalterstellung ist die Netzspannung auszuschalten OFF=Funktion deaktiviert (Werkseinstellung) ON=Funktion aktiv (Siehe auch Kapitel 3.3.6 „Sicherer Halt“)




**1.3 Abmessungen****WJ200-001...004SF**

Typ	Tiefe (T)	Tiefe (T1)
WJ200-001SF WJ200-002SF	109mm	13,5mm
WJ200-004SF	123mm	27mm

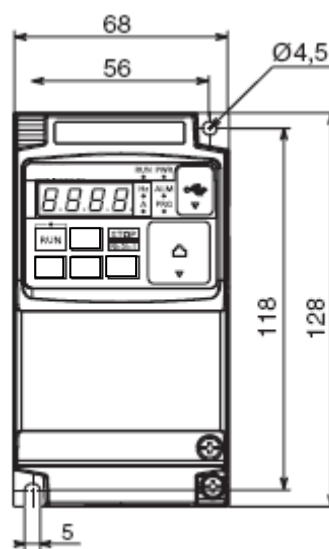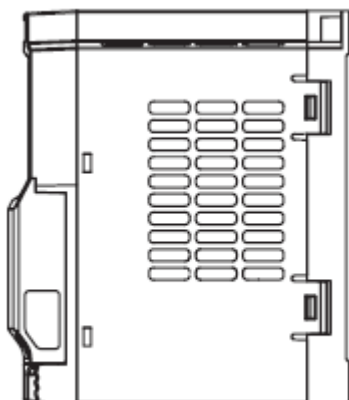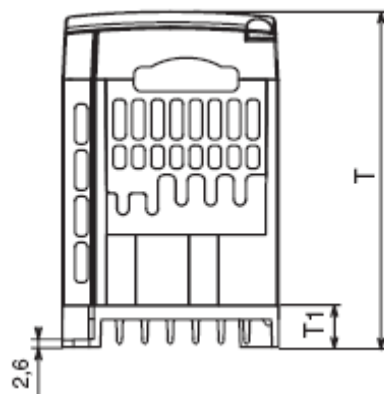




**WJ200-007...022SF**  
**WJ200-004...030HF**

Typ	Tiefe (T)	Tiefe (T1)
WJ200-007SF WJ200-015SF WJ200-022SF	170,5mm	55mm
WJ200-004HF	144mm	28mm
WJ200-007HF WJ200-015HF WJ200-022HF WJ200-030HF	170,5mm	55mm

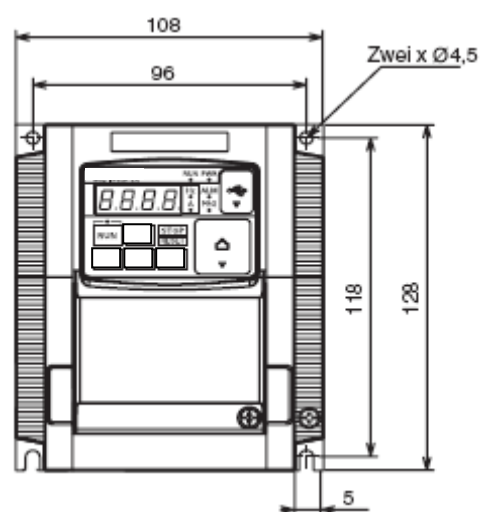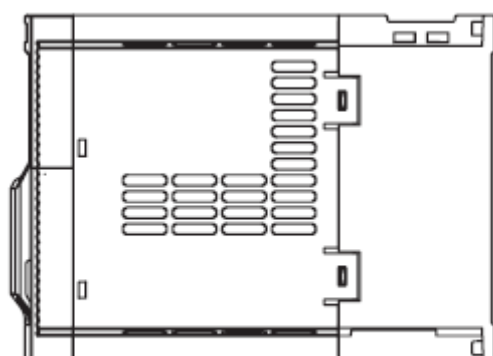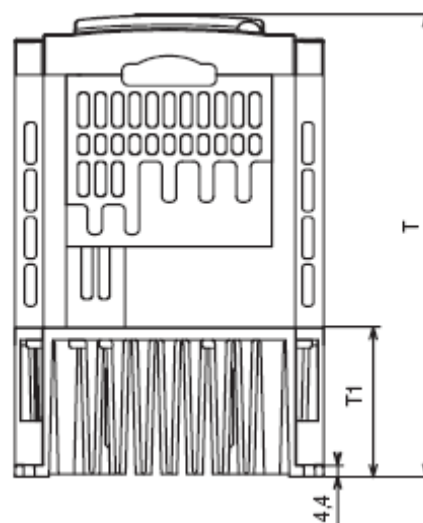





**WJ200-040HF**

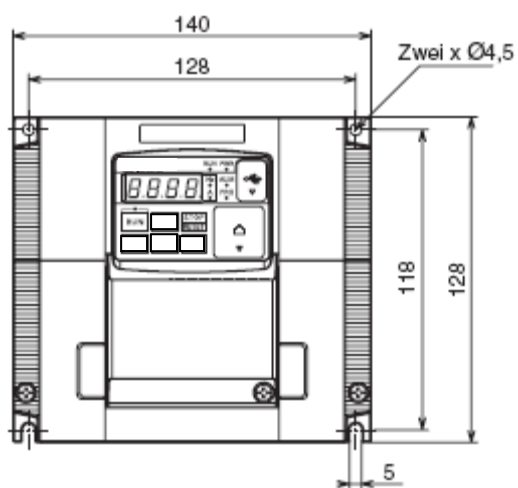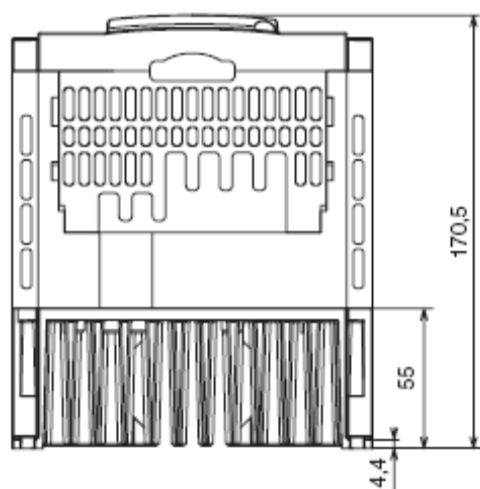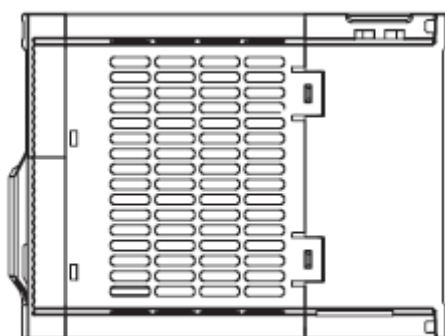

## WJ200-055...075HF

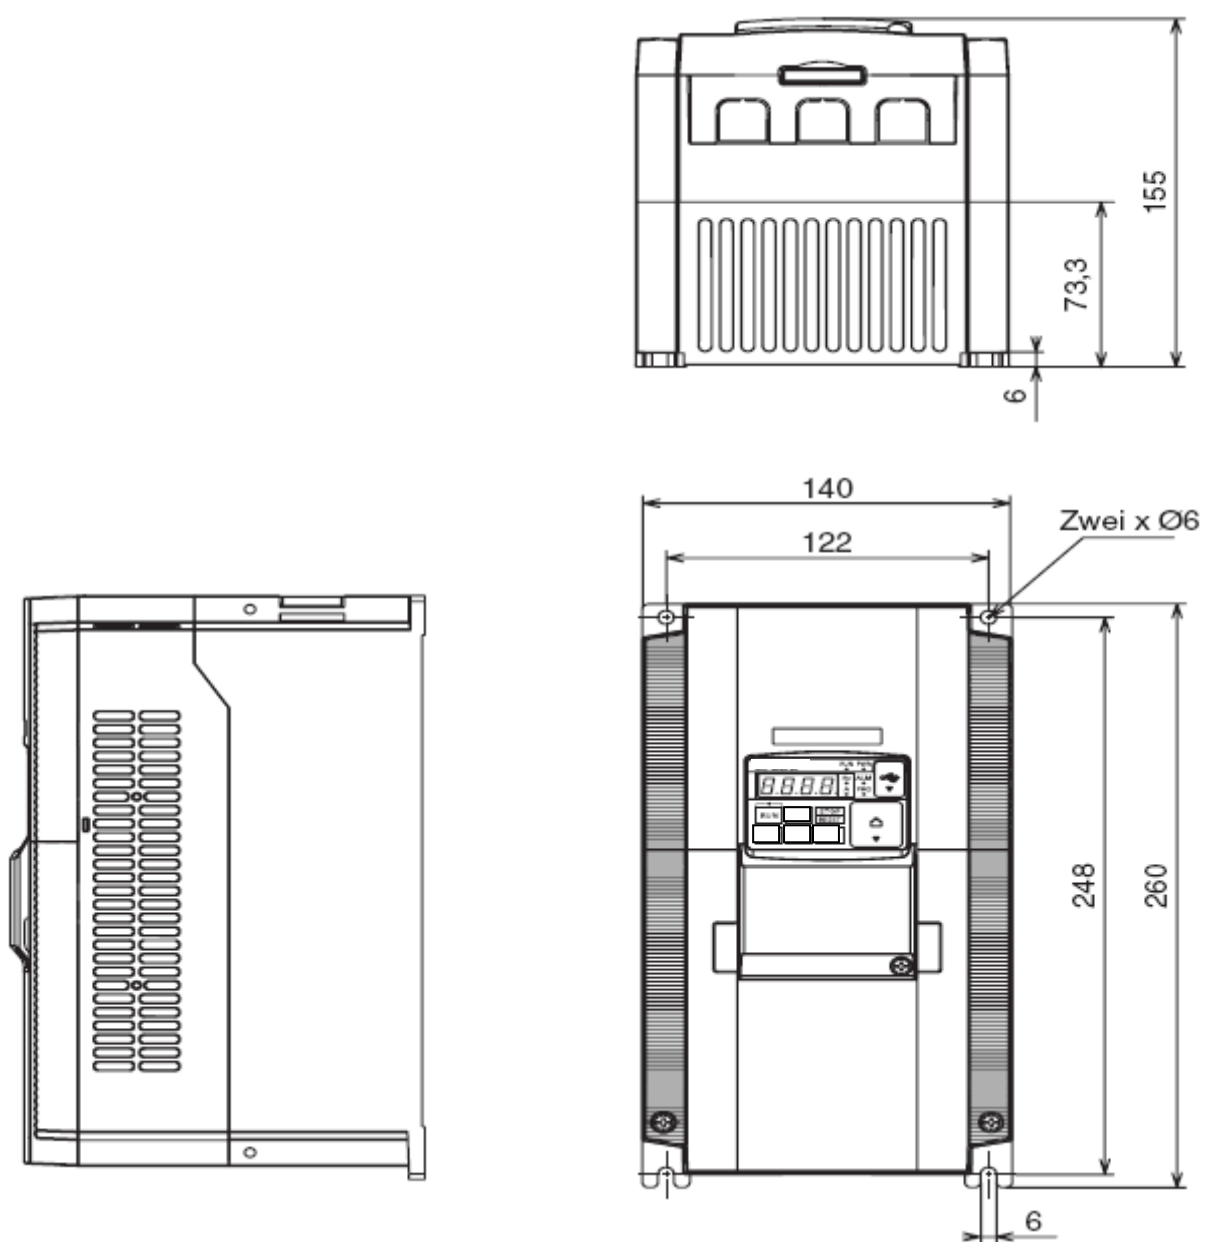


**WJ200-110...150HF**

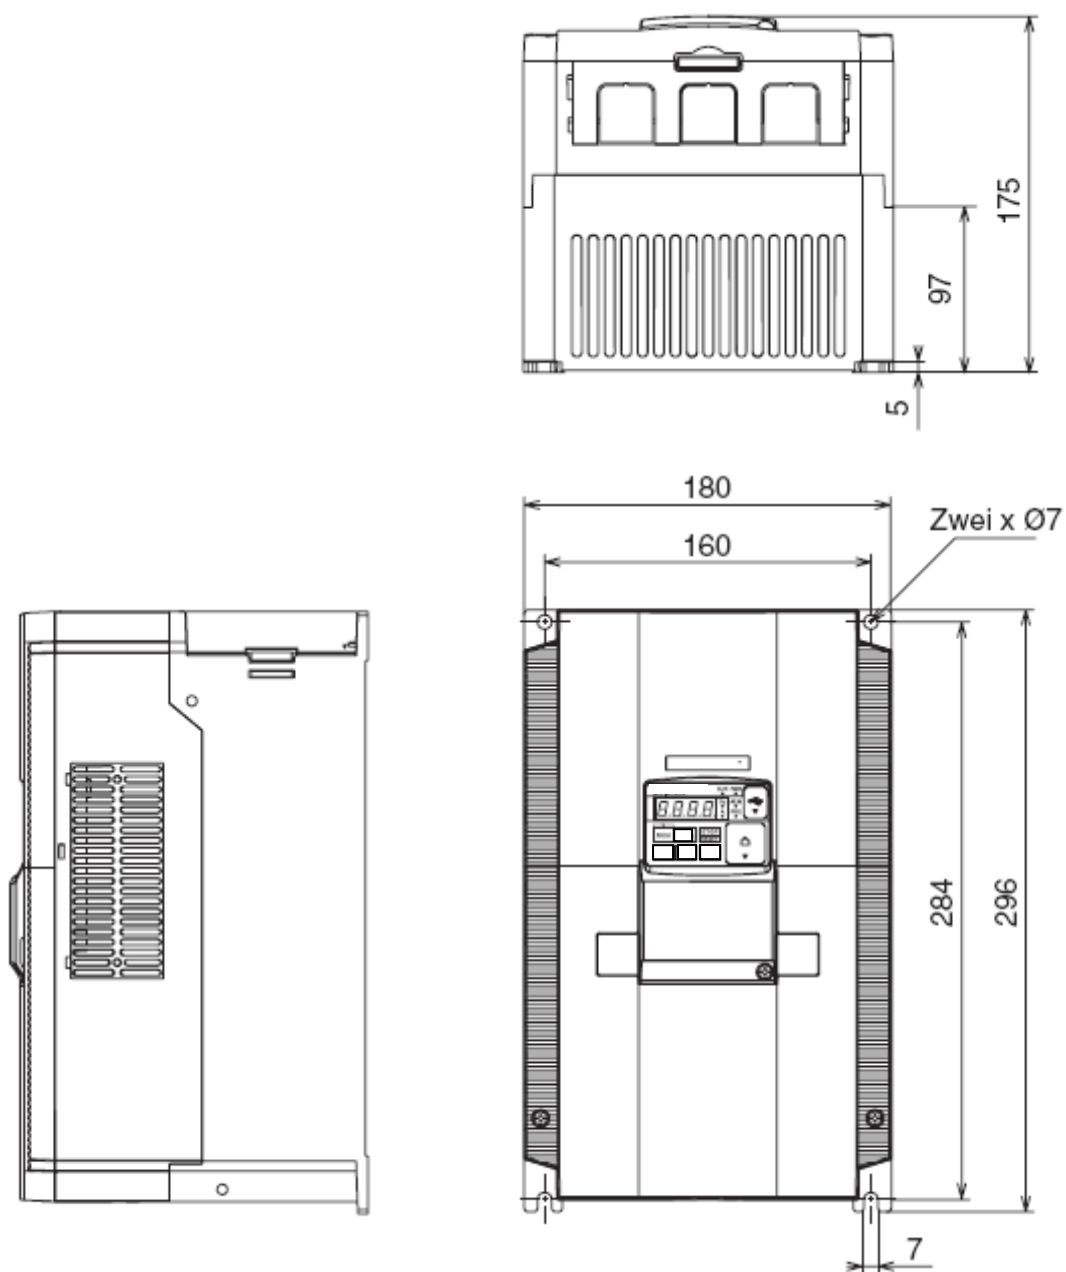

**Netzfilter**

FU-Typ	Modell:	W	H	L	X	Y	Ø	Gewicht
WJ200-001SF	AX-FIM1010-RE	71	45	169	156	51	5	0,6kg
WJ200-002SF								
WJ200-004SF								
WJ200-007SF	AX-FIM1014-RE	111	50	169	156	91	5	0,8kg
WJ200-015SF	AX-FIM1024-RE	111	50	169	156	91	5	0,8kg
WJ200-022SF								
WJ200-004HF	AX-FIM3005-RE	114	46	169	156	91	5	1,0kg
WJ200-007HF								
WJ200-015HF	AX-FIM3010-RE	114	46	169	156	91	5	1,0kg
WJ200-022HF								
WJ200-030HF								
WJ200-040HF	AX-FIM3014-RE	144	50	174	161	120	5	1,1kg
WJ200-055HF	AX-FIM3030-RE	150	52	306	290	122	7	2,0kg
WJ200-075HF								
WJ200-110HF	AX-FIM3050-RE	182	62	357	330	160	7	2,8kg
WJ200-150HF								

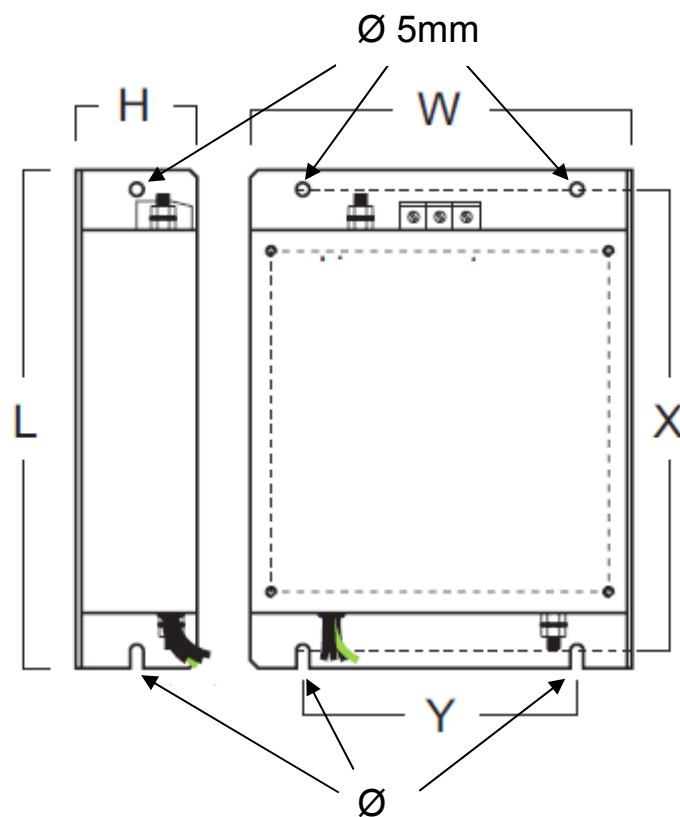**Alle Angaben in [mm]**

Alle Netzfilter der Baureihe AX können sowohl als Unterbaufilter als auch als Nebenbaufilter eingesetzt werden.

## **1.4 Leistungsanschlüsse**

### **Absicherung / Kabelquerschnitte**

Zur Auslegung der erforderlichen Kabelquerschnitte entnehmen Sie bitte die Ein- und Ausgangsströme aus Kapitel „1. Technische Daten“ und beachten Sie die jeweils geltenden Vorschriften bzgl. Strombelastbarkeit von Leitungen, Verlegeart und Umgebungstemperatur.






### **Netzdrossel**

Die Netzdrossel wird in die netzseitige Versorgungsleitung installiert und bewirkt folgendes:

- Reduzierung der Oberschwingungsströme und damit Reduzierung des Netz-Scheinstromes
- Dämpfung von Stromspitzen hervorgerufen durch Potentialverrisse (z. B. durch Kompensationsanlagen oder Erdschlüsse)
- Verlängerung der Lebensdauer der Zwischenkreiskondensatoren

Wir empfehlen den Einsatz von Netzdrosseln wenn

- mehrere Frequenzumrichter von einem Einspeisepunkt versorgt werden
- Frequenzumrichter von einem Generator versorgt werden
- die Versorgungsspannung >460V beträgt
- die Netzunsymmetrie >3% ist

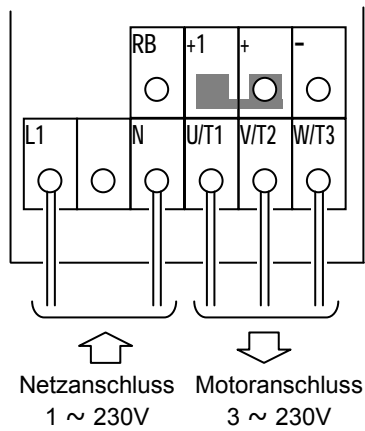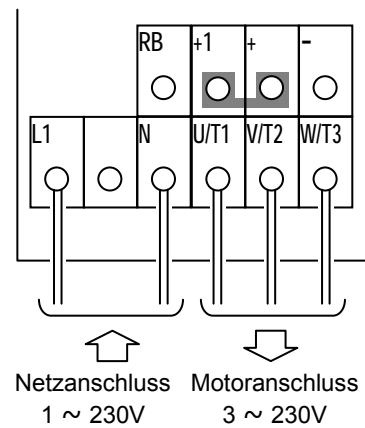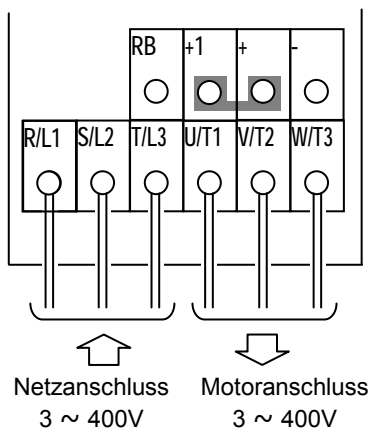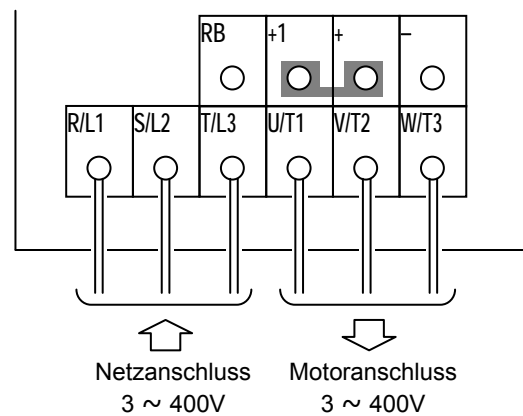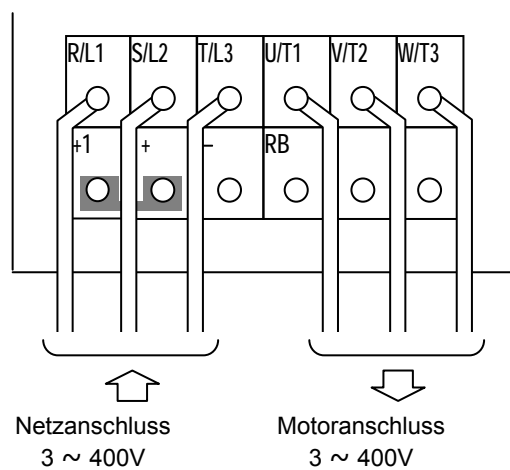**Anordnung der Leistungsklemmen****WJ200-001...004SF****WJ200-007...022SF****WJ200-004...030HF****WJ200-040HF****WJ200-055...150HF**



## 1.5 UL / cUL-Installation

Frequenzumrichter der Serie WJ700-...SF/HF besitzen ein offenes Gehäuse und müssen in einen Schaltschrank installiert werden. Netzanschlüsse müssen je nach Gerätetyp 1-phasig (...SF) oder 3-phasig (...HF) ausgeführt werden. Motoranschlüsse müssen 3-phasig ausgeführt werden. Die Frequenzumrichter dienen ausschließlich zur Drehzahlverstellung von AC-Motoren.

Folgende Vorschriften sind zu beachten:

- Es muss ausschließlich 60/75C-CU Kabel oder vergleichbares Kabel verwendet werden (außer für die Typen WJ200-001SF, -002SF, -004SF, -007SF, -040HF, -055HF, -075HF, -110HF, -150HF; für diese Typen muss ausschließlich 75C CU Kabel verwendet werden).
- Die Netzleistung darf maximal 100.000A und maximal 240V bei Geräten ...SF und 480V bei Geräten ...HF betragen.
- Verschmutzungsgrad der Einbauumgebung: 2
- Max. Umgebungstemperatur: 40°C
- Achtung! Gefahr eines Stromschlags! Die Entladezeit der Zwischenkondensatoren beträgt mindestens 10 Minuten
- Zum Motorüberlastschutz müssen Motorschutzschalter eingesetzt werden. Bei Anschluss von mehreren Motoren an einem Frequenzumrichter muss für jeden Motor ein Motorschutzschalter verwendet werden
- Die in der Tabelle angegebenen Anzugsmomente für die Leistungsklemmen müssen eingehalten werden
- Es muss ein den UL- und cUL-Vorschriften entsprechender externer Leitungsschutz mit UL-Zulassung installiert werden
- Die Verdrahtung der Steuersignale muss mit UL-gelisteten und CSA-zertifizierten Ringkabelschuhen ausgeführt werden. Zum Krimpen muss das entsprechende Krimpwerkzeug verwendet werden.
- Der integrierte Überstromschutz ersetzt nicht externen Kurzschlußschutz. Der Kurzschlußschutz ist unter Berücksichtigung der NEC sowie weiterer gültigen Vorschriften auszuführen

**Leitungsquerschnitte, Anzugsmomente und Absicherung gemäß folgender Tabelle:**

WJ200-	Anzugs- moment	Leitung minimal für Netz- und Motoranschluss	Sicherung (Typ J, 600V)
001SF	1,0Nm	AWG16 / 1,3mm <sup>2</sup>	10A
002SF	1,0Nm	AWG16 / 1,3mm <sup>2</sup>	10A
004SF	1,0Nm	AWG16 / 1,3mm <sup>2</sup>	10A
007SF	1,4Nm	AWG12 / 3,3mm <sup>2</sup>	15A
015SF	1,4Nm	AWG10 / 5,3mm <sup>2</sup>	30A
022SF	1,4Nm	AWG10 / 5,3mm <sup>2</sup>	30A
004HF	1,4Nm	AWG16 / 1,3mm <sup>2</sup>	10A
007HF	1,4Nm	AWG16 / 1,3mm <sup>2</sup>	10A
015HF	1,4Nm	AWG16 / 1,3mm <sup>2</sup>	10A
022HF	1,4Nm	AWG14 / 2,1mm <sup>2</sup>	10A
030HF	1,4Nm	AWG14 / 2,1mm <sup>2</sup>	15A
040HF	1,4Nm	AWG12 / 3,3mm <sup>2</sup>	15A
055HF	3,0Nm	AWG10 / 5,3mm <sup>2</sup>	20A
075HF	3,0Nm	AWG10 / 5,3mm <sup>2</sup>	20A
110HF	3,9-5,1Nm	AWG6 / 13mm <sup>2</sup>	40A
150HF	3,9-5,1Nm	AWG6 / 13mm <sup>2</sup>	40A

## 2. Montage




### WARNUNG

**Umgebungseinflüsse wie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit sind ebenso zu vermeiden wie Staub, Schmutz und aggressive Gase. Der Einbauort sollte ein gut belüfteter, nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzter Ort sein. Installieren Sie das Gerät auf einer nicht brennbaren, senkrechten Wand, die keine Vibrationen überträgt.**

Aus Gründen der Wärmekonvektion muss der Frequenzumrichter vertikal installiert werden. Halten Sie - insbesondere beim Einbau in Nischen - die vorgegebenen Mindestabstände zu Seitenwänden oder anderen Einrichtungen ein. Gegenstände, die in das Innere des Frequenzumrichters gelangen, können zur Beschädigung führen.


Bei der Installation sind folgende Mindestabstände zu berücksichtigen:

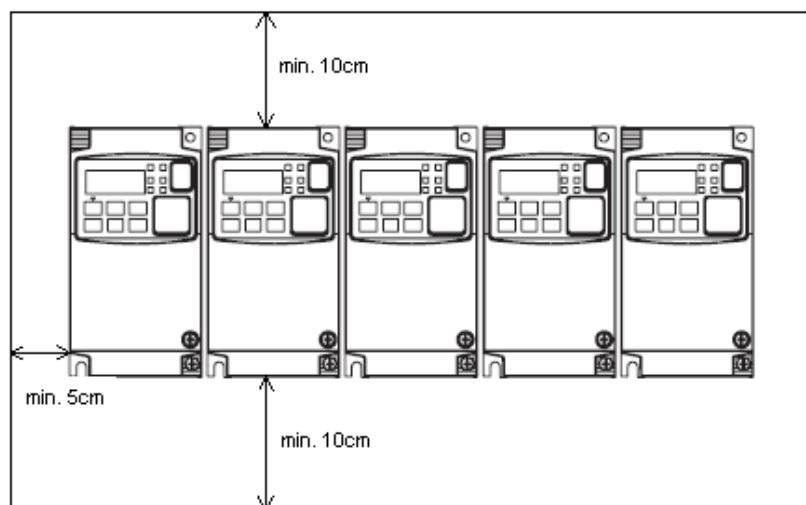

### Folgende Faktoren haben maßgeblichen Einfluss auf die zulässige Belastung der Geräte:







- Taktfrequenz; je größer die Taktfrequenz umso größer ist die Verlustleistung (Funktion b083 )
- Umgebungstemperatur
- Einbausituation (Einzelmontage oder Seite-an-Seite-Montage)







**Um eine möglichst lange Lebensdauer der Geräte zu erreichen sollte die Umgebungstemperatur und die Verlustleistung möglichst gering gehalten werden.**

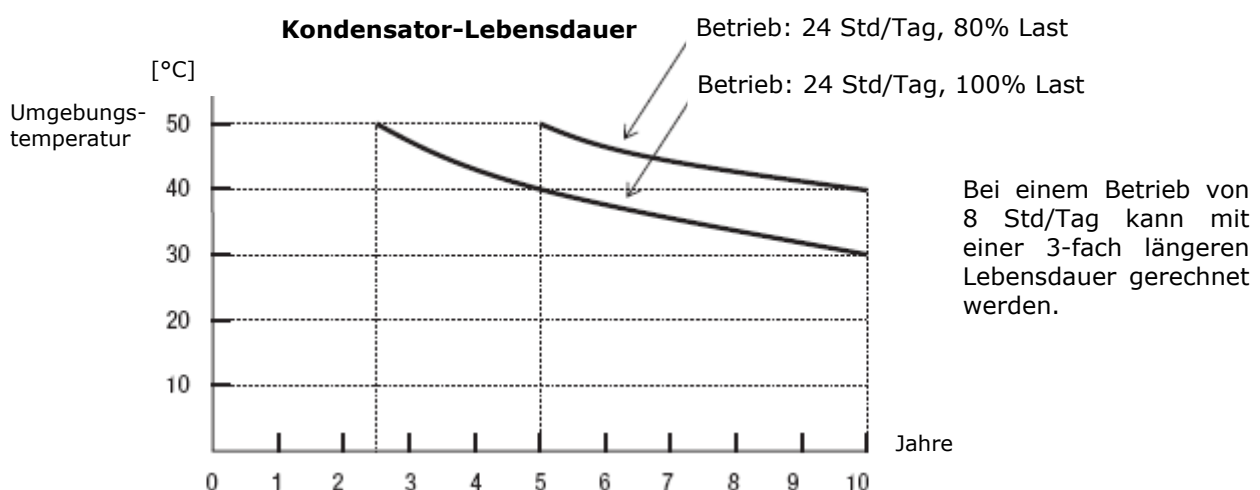

Mit Ausnahme des WJ200-040HF und des WJ200-150HF können alle Frequenzumrichter bei Einstellung „Hohe Überlast, b049=00“ als Einzelgeräte bis zur maximalen Taktfrequenz von 15kHz bei 40°C Umgebungstemperatur betrieben werden. Für die nachfolgend aufgeführten Geräte müssen bei einer Umgebungstemperatur von 50°C bzw. bei einer Seite-an-Seite-Montage folgende Leistungsreduzierungen berücksichtigt werden:

- Umgebungstemperatur max. 40°C, Einzelgerät
- - - Umgebungstemperatur max. 50°C, Einzelgerät
- ... Umgebungstemperatur max. 40°C, Seite-an-Seite-Montage

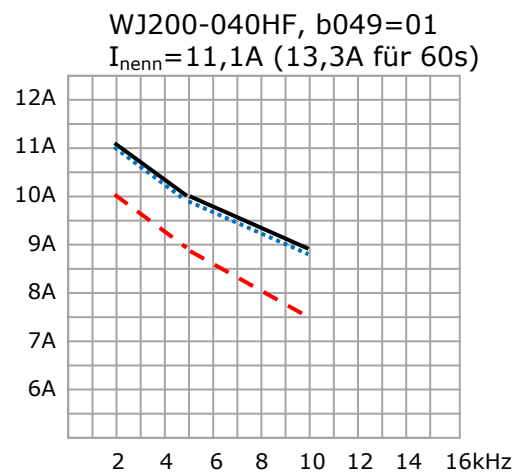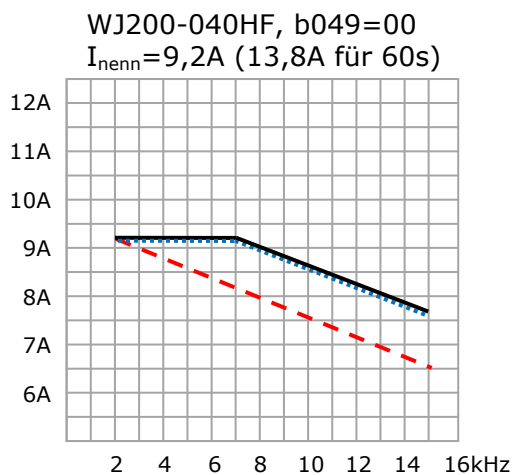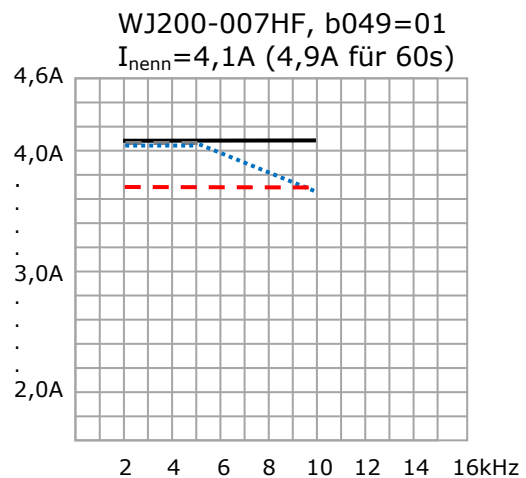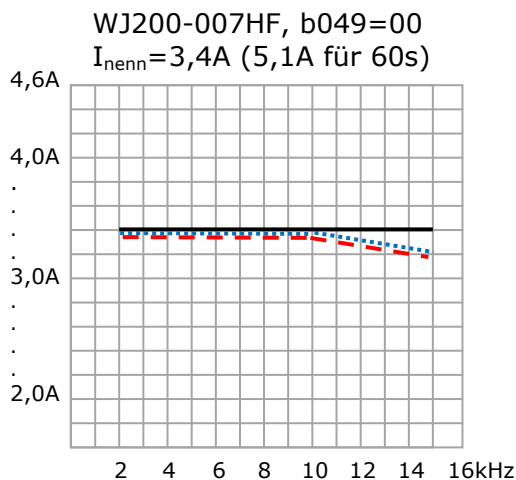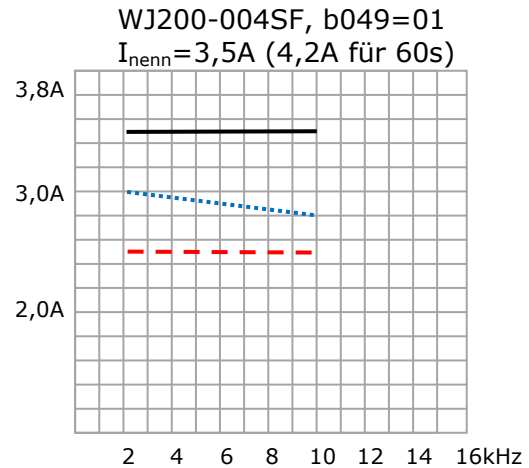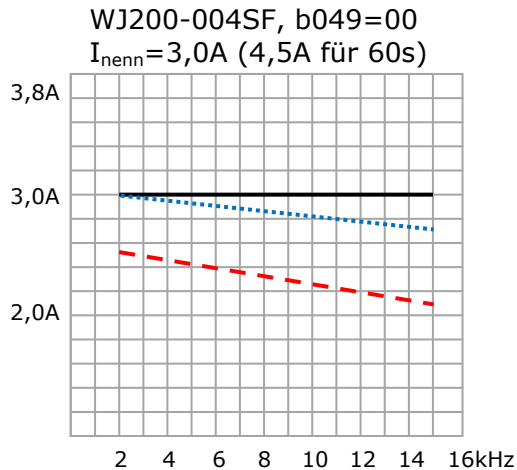

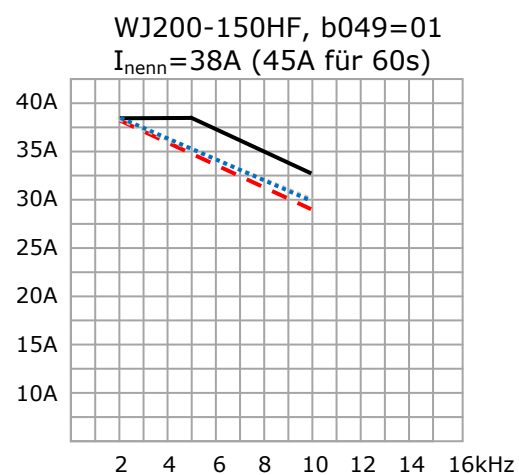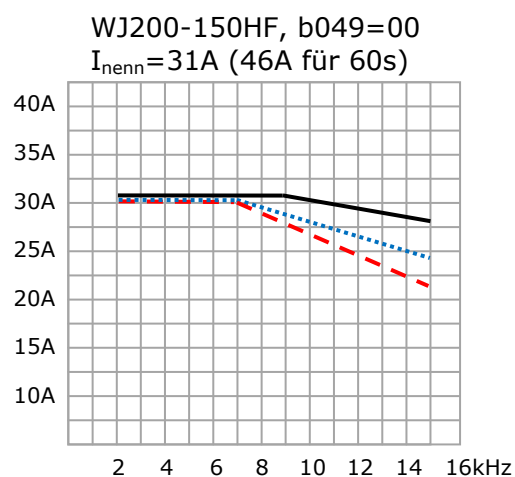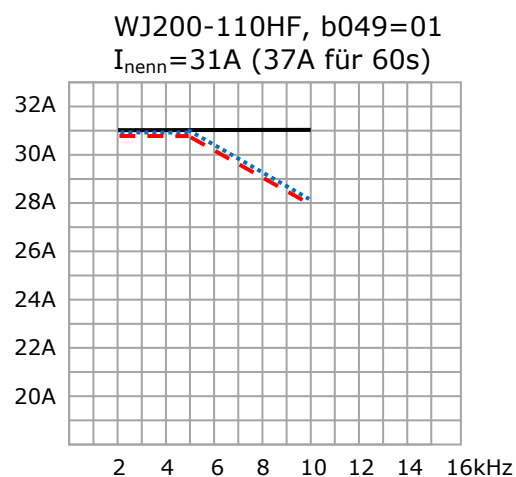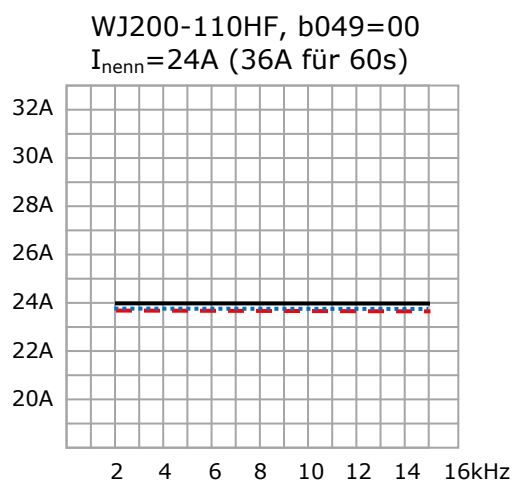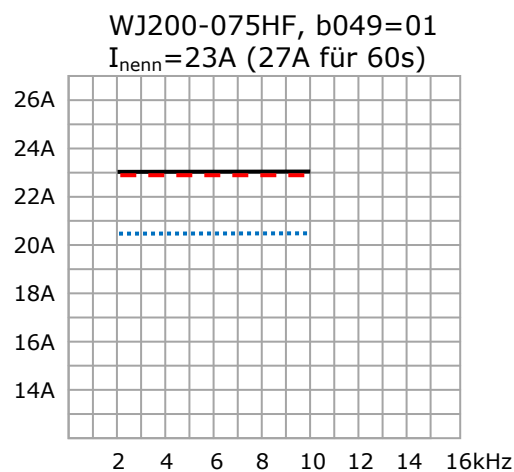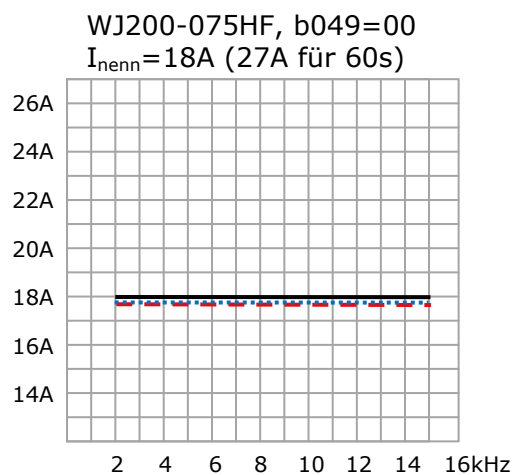

Beachten Sie bitte bei Arbeiten am Frequenzumrichter, dass keine Gegenstände wie z. B. Kabelisolierung, Metallspäne oder Staub in das Gehäuse eindringen. Vermeiden Sie dieses durch Abdecken des spannungslosen Frequenzumrichters.

## 2.1 CE-EMV-Installation



### ACHTUNG

Die Frequenzumrichter der Serie WJ200 sind keine Haushaltsgeräte, sondern als Komponenten ausschließlich für die Weiterverwendung zur gewerblichen Nutzung vorgesehen. Diese sind elektrische Betriebsmittel zur Steuerung von drehzahlgeregelten Antrieben mit Drehstrommotoren und zum Einbau in Maschinen oder Zusammenbau mit weiteren Komponenten zu einer Maschine bestimmt. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine die EMV-Richtlinie 2004/108/EC einhält und die Schutzanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC erfüllt (dies entspricht EN 60204). Die Verantwortung für die Einhaltung der EG-Richtlinien in der Maschinenanwendung liegt beim Weiterverwender. Das CE-Zeichen Ihres HITACHI Frequenzumrichters dokumentiert die Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC), sowie der EMV-Richtlinie (2004/108/EG), sofern der entsprechende Funkentstörfilter eingesetzt wird und die Installation nach den Vorschriften erfolgt. In einer Wohnumgebung können die Frequenzumrichter der Baureihe WJ200 hochfrequente Störungen verursachen, die Entstörmaßnahmen erforderlich machen.



### ACHTUNG

Frequenzumrichter, die an das öffentliche Niederspannungsversorgungsnetz angeschlossen werden, müssen Grenzwerte für Oberschwingungsströme einhalten. Für Geräte mit einer Stromaufnahme  $\leq 16A$  gelten die Grenzwerte gemäß EN 61000-3-2, für Geräte mit einer Stromaufnahme  $> 16A$  und  $\leq 75A$  gilt die EN 61000-3-12. Für professionelle Geräte mit einer Bemessungsleistung  $> 1kW$  sind in der EN 61000-3-2 noch keine Grenzwerte definiert. Folgende Frequenzumrichter halten die Grenzwerte nur mit einer angepassten, optionalen Zwischenkreisdrossel ein:

Frequenzumrichter	Zwischenkreisdrossel	Norm	Ssc	Rsce
WJ200-002/001SF	GD-0,05-4,2-30	EN 61000-3-2	---	---
WJ200-055HF	GD-0,16-20,4-3,4	EN 61000-3-12*	1663kVA	$> 120$
WJ200-075HF	GD-0,25-29,7-2,3	EN 61000-3-12*	1996kVA	$> 120$
WJ200-110HF	GD-0,4-40,7-1,8	EN 61000-3-12*	3160kVA	$> 120$
WJ200-150HF	GD-0,4-49,5-1,5	EN 61000-3-12*	3659kVA	$> 120$

\*Die Geräte stimmen mit der EN 61000-3-12 unter der Voraussetzung überein, dass die Kurzschlussleistung Ssc am Anschlusspunkt der Kundenanlage mit dem öffentlichen Netz größer oder gleich den oben angegebenen Werten ist. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs oder Betreibers des Gerätes, sicherzustellen, falls erforderlich nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber, dass dieses Gerät nur an einem Anschlusspunkt angeschlossen wird, dessen Ssc-Wert größer oder gleich o. g. Wert ist.

**Elektrischer Anschluss der Drossel:** Im Auslieferungszustand sind die Frequenzumrichter mit einer Brücke zwischen Klemme +1 und + ausgestattet. Nach Entfernen dieser Brücke wird die Drossel an +1 und + angeschlossen.

Sollen diese Geräte ohne Zwischenkreisdrossel an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen werden, dann muss dafür eine Anschlussgenehmigung des Netzbetreibers eingeholt werden.

**Wir empfehlen den Einsatz von Netzdrosseln wenn**


- Frequenzumrichter von einem Generator versorgt werden
- die Versorgungsspannung >460V beträgt
- die Netzunsymmetrie >3% ist
- Stromspitzen aufgrund von Potenzialverrisen auftreten können (z. B. durch Kompensationsanlagen oder Erdschlüsse)

In diesem Fall ist es nicht erforderlich noch zusätzlich eine Zwischenkreisdrossel einzusetzen.

Folgende Grenzwerte werden unter Verwendung der **optionalen Netzfilter** eingehalten:  
**Kategorie C1 für geschirmte Motorleitungslängen bis 25m und C2 für geschirmte Motorleitungslängen bis 100m.**

**Installationsvorschriften**

- Montage des Frequenzumrichters auf den dafür vorgesehenen Netzfilter in Footprintausführung in ein geerdetes Metallgehäuse auf eine elektrisch leitfähige und geerdete Montageplatte (z. B. verzinkt).
- Erden des Frequenzumrichters und Filters an den dafür vorgesehenen Anschlüssen
- Zur Einhaltung der jeweils angegebenen Grenzwerte gelten folgende Mindestanforderungen an das Netz: Spannungstoleranz -10...+10%; Unsymmetrie zwischen den Phasen <3%; Frequenzschwankungen <4%; Gesamtverzerrung der Spannung (THD) <10%
- Abgeschirmte Motorleitung; Schirmbedeckung  $\geq 85\%$ ; Schirm beidseitig auflegen.
- Trennung der Steuerleitungen von den Netz- und Motorleitungen; Kreuzungen von Steuer- und Motorleitungen – wenn nicht zu vermeiden – rechtwinklig ausführen
- Motorleitungen müssen geschirmt sein und sollten eine Länge von 50m nicht überschreiten. Bei längeren Motorleitungen ist eine Motordrossel zu verwenden.

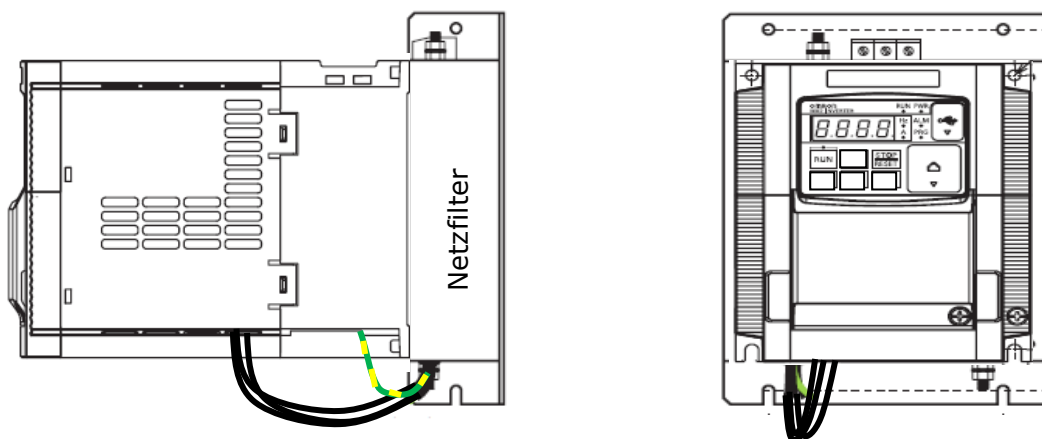**Zuordnung Frequenzumrichter / Netzfilter**

Frequenzumrichter WJ200-	Netzfilter	Nennstrom	Ableitstrom	
			Nenn	Worst Case*
001...004SF	AX-FIM1010-RE	10A	7,0mA	--
007SF	AX-FIM1014-RE	14A	7,0mA	--
015...022SF	AX-FIM1024-RE	24A	7,0mA	--
004...007HF	AX-FIM3005-RE	5A	3,0mA	160mA
015...030HF	AX-FIM3010-RE	10A	3,0mA	160mA
040HF	AX-FIM3014-RE	14A	3,0mA	160mA
055...075HF	AX-FIM3030-RE	30A	1,0mA	70mA
110...150HF	AX-FIM3050-RE	50A	0,5mA	32mA

\*Eine Phase ist unter Spannung und 2 Phasen sind unterbrochen



## WARNUNG

- Die optionalen Netzfilter wurden für den Einsatz in geerdeten Netzen entwickelt. Der Einsatz dieser Filter in ungeerdeten Netzen ist nicht erlaubt.
- In den Filtern sind Kondensatoren zwischen Phase/Phase und Phase/Erde sowie Entladewiderstände eingebaut. Nach Abschalten der Netzspannung sollten Sie jedoch min. 10 Minuten warten bevor Sie Schutzabdeckungen entfernen bzw. Anschlussklemmen etc. berühren. Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlaggefahr.
- Die Schutzleiterverbindung zwischen Filter und Antrieb muss als feste und dauerhafte Installation ausgeführt sein. Steckbare Verbindungen sind nicht zulässig.
- Bei Einsatz von Netzfiltern ist ein erhöhter Ableitstrom zu erwarten.

Alle hier erwähnten Funkentstörfilter sind für den Einbau in einen Schaltschrank bestimmt. Die **Funkentstörfilter-Typen sind in sogenannter Footprint-Bauform** ausgeführt und werden hinter dem jeweiligen Frequenzumrichter montiert – benötigen also keine zusätzliche Montagefläche. Alternativ kann der Netzfilter auch links neben den Frequenzumrichter montiert werden.

**Da der Frequenzumrichter in den meisten Fällen durch Fachleute eingebaut und als Komponente in einer Maschine bzw. in einem System zum Einsatz kommt, liegt hier die Verantwortung für die korrekte Installation beim Installateur. Die folgenden Informationen beschreiben den EMV-gerechten Aufbau Ihres Antriebssystems.**

- 1. Bei der Installation müssen Sie dafür sorgen, dass die HF-Impedanz zwischen Frequenzumrichter, Filter und Erde möglichst klein ist.**
  - Sorgen Sie für möglichst großflächige, metallische Verbindungen.
- 2. Leiterschleifen wirken wie Antennen. Insbesondere wenn Sie räumlich ausgedehnt sind.**
  - Vermeiden Sie unnötige Leiterschleifen.
  - Vermeiden Sie parallele Leitungsführung von „sauberen“ und störbehafteten Leitungen.
- 3. Verlegen Sie das Motorkabel sowie alle analogen und digitalen Steuer- und Regelungsleitungen abgeschirmt.**
  - Die wirksame Schirmfläche dieser Leitungen sollten Sie so groß wie möglich lassen, d.h. setzen Sie den Schirm nicht weiter ab als unbedingt erforderlich
  - Der Schirm ist **beidseitig, großflächig** auf Erde zu legen. (Ausnahme: Nur bei Steuerleitungen in verzweigten Systemen, wenn sich z.B. die kommunizierende Steuerungseinheit in einem anderen Anlagenteil befindet, empfiehlt sich die einseitige Auflegung des Schirms auf der Frequenzumrichterseite, möglichst direkt im Bereich des Kabeleintritts in den Schaltschrank.)
  - Eine großflächige Kontaktierung lässt sich durch metallische Kabelverschraubungen bzw. metallische Montageschellen realisieren.
  - Verwenden Sie nur Kupfergeflecht-Kabel (CY) mit einer Bedeckung von 85%.
  - Die Abschirmung sollte über die gesamte Kabellänge nicht unterbrochen werden. Ist z.B. in der Motorleitung der Einsatz von Drosseln, Schützen, Klemmen oder Sicherheitsschaltern erforderlich, so sollte der nicht abgeschirmte Teil so kurz wie möglich gehalten werden.
  - Einige Motoren haben zwischen dem Klemmenkasten und dem Motorgehäuse eine Gummidichtung. Sehr häufig sind die Klemmenkästen, speziell auch die Gewinde für die metallischen Kabelverschraubungen lackiert. Achten Sie immer auf gute metallische Verbindungen zwischen der Abschirmung des Motorkabels, der metallischen Kabelverschraubung, dem Klemmenkasten und dem Motorgehäuse und entfernen Sie ggf. sorgfältig diesen Lack.

**4. Sehr häufig werden Störungen über die Installationskabel eingekoppelt. Diesen Einfluß können Sie minimieren**


- Verlegen Sie störende Kabel getrennt - Mindestabstand 0,25m - von störempfindlichen Kabeln. Besonders kritisch ist die parallele Verlegung von Kabeln über längere Strecken. Bei zwei Kabeln die sich kreuzen, ist die Störbeeinflussung am kleinsten, wenn die Kreuzung im Winkel von 90 Grad verläuft. Störempfindliche Kabel sollten daher Motorkabel, Zwischenkreiskabel oder die Verkabelung eines Bremswiderstandes nur im Winkel von 90 Grad kreuzen und niemals über größere Strecken parallel zu ihnen verlegt werden.

**5. Der Abstand zwischen einer Störquelle und einer Störsenke (störgefährdete Einrichtung) bestimmt wesentlich die Auswirkungen der ausgesendeten Störungen auf die Störsenke.**

**6. Schutzmaßnahmen**

Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiteranschluss (PE) des Filters korrekt mit dem Schutzleiteranschluss des Frequenzumrichters verbunden ist. Die HF- Erdverbindung über den metallischen Kontakt zwischen den Gehäusen des Filters und des Frequenzumrichters ist als Schutzleiterverbindung nicht zulässig. Der Filter muss fest und dauerhaft mit dem Erdpotential verbunden werden, um im Fehlerfall die Gefahr eines Stromschlages bei berühren des Filters auszuschließen.

**Abbildung: EMV-gerechte Motorverdrahtung**

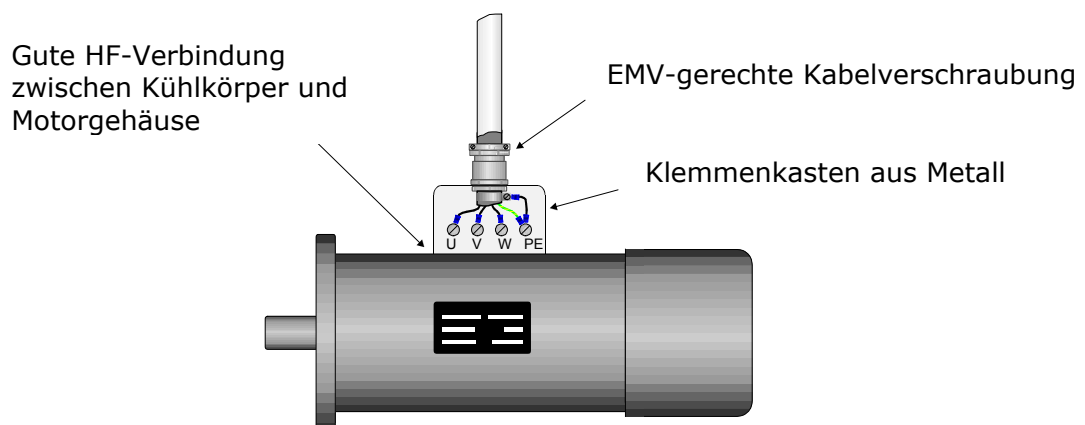



### 3. Verdrahtung



#### WARNUNG

- Die Geräte besitzen Zwischenkreiskondensatoren, die auch nach netzseitigem Ausschalten gefährlich hohe Spannung führen. Warten Sie deshalb nach Abschalten der Netzspannung mindestens 10 Minuten bevor Sie das Gerät öffnen und daran arbeiten und überprüfen Sie die Zwischenkreisspannung zwischen +1/+ und - mit einem geeigneten Messgerät. Es ist darauf zu achten, dass keine spannungsführenden Teile berührt werden.
- Legen Sie keine Netzspannung an die Ausgangsklemmen U/T1, V/T2, W/T3.



#### ACHTUNG


- Das Zu- und Abschalten von Motoren oder Umschalten der Polzahl bei polumschaltbaren Motoren sowie die Drehrichtungsumkehr des Motors z. B. durch Wendeschütz während des Betriebs ist nicht zulässig.
- Frequenzumrichter der Serie WJ200 eignen sich zum Anschluss an TN- und TT-Netze. Der Anschluss an IT-Netze wird nicht empfohlen. Informieren Sie sich in diesem Fall bei Hitachi Drives & Automation über die Möglichkeiten des Betriebes an einem IT-Netz.
- Die Frequenzumrichter sind mit einer elektronischen Bimetallnachbildung zur Überwachung des Motorstroms ausgestattet. Bei Mehrmotorenbetrieb sind für jeden Motor Thermokontakte oder Kaltleiter zur Überwachung der Temperatur einzusetzen.
- Das Zuschalten von kapazitiven Lasten ist nicht zulässig.
- Bei Motorleitungslängen >50m sind Motordrosseln einzusetzen. Bei Mehrmotorenbetrieb empfehlen wir Motordrosseln.
- Der Leistungsfaktor  $\cos \phi$  des Netzes darf 0,99 nicht überschreiten. Kompensationsanlagen sind auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen, damit sichergestellt ist, dass zu keinem Zeitpunkt eine Überkompensation stattfindet.

Die Motorzuleitungen sind abgeschirmt zu verlegen. Der Schirm ist beidseitig großflächig auf PE aufzulegen. Auf einwandfreien Potentialausgleich ist zu achten. Führen Sie die Erdung des Gerätes sorgfältig, wie vorgeschrieben aus. **Vermeiden Sie gemeinsame Schutzleiter wenn mehrere Frequenzumrichter eingesetzt werden.**

## Öffnen der Klemmenabdeckung

Die beiden Schrauben der Klemmenabdeckung links und rechts unten lösen (bei WJ200-001...004SF nur eine Schraube, rechts unten)

Nachdem die Klemmenabdeckung entfernt wurde lässt sich der Fingerschutz nach vorne herausziehen.

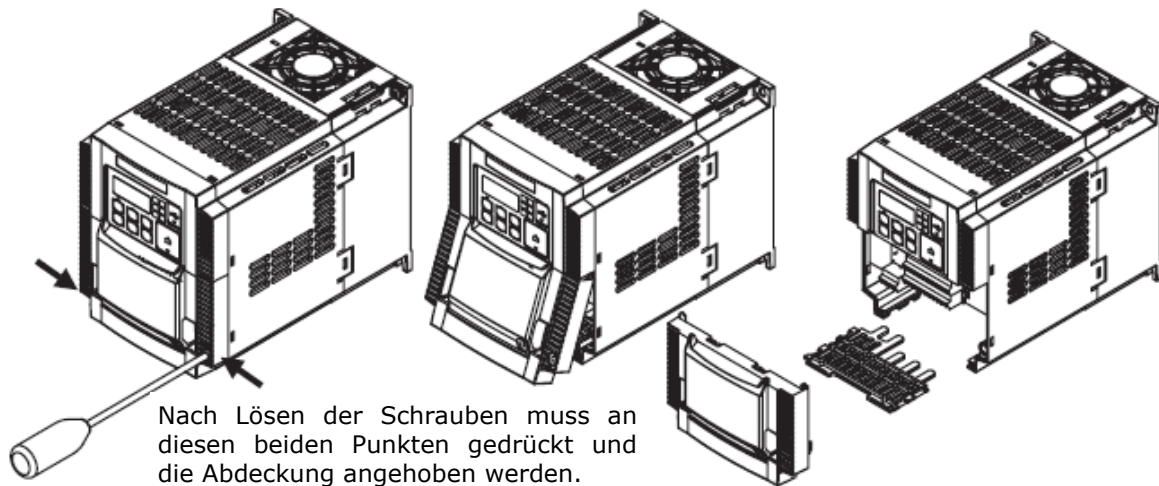

### 3.1 Fehlerstrom-Schutzschalter

Der Einsatz von Fehlerstrom-Schutzschaltern wird nicht empfohlen. Sind diese jedoch aus sicherheitstechnischen Gründen zwingend vorgeschrieben, so ist folgendes zu berücksichtigen:


- FI-Schutzschalter des Typs A dürfen nicht für Frequenzumrichter eingesetzt werden, die von einem Drehstromnetz versorgt werden (WJ200-...HF). In diesem Fall dürfen nur FI-Schutzschalter des Typs B eingesetzt werden.
- Wenn Netzfilter installiert sind und bei langen Motorleitungen tritt ein erhöhter Ableitstrom auf. Bei Ein- und /oder Ausschalten der Netzspannung erhöht sich dieser Ableitstrom in Verbindung mit dreiphasig versorgten Frequenzumrichtern um ein Vielfaches (siehe Kapitel 2.1 CE-EMV-Installation).

### 3.2 Anschluss und Beschreibung der Leistungsklemmen



#### WARNUNG

- Zur Vermeidung von Verletzungen und Beschädigungen berühren Sie keine Bauteile innerhalb des Gehäuses - weder mit den Händen noch mit irgendwelchen Gegenständen - wenn Netzspannung anliegt oder die Zwischenkreiskondensatoren nicht entladen sind. Arbeiten Sie nicht an der Verdrahtung und überprüfen Sie keine Signale wenn Netzspannung anliegt. Auch nach Abschalten der Netzspannung liegt Spannung an den Anschlussklemmen. Warten Sie daher mindestens 10 Minuten nach Abschalten der Versorgungsspannung bevor Sie das Gerät öffnen.
- Geben Sie besondere Vorsicht bei Aktivierung des automatischen Wiederanlaufs. Um Verletzungen durch eventuell unkontrolliertes Wiederanlaufen des Frequenzumrichters nach einem Netzausfall vorzubeugen, installieren Sie auf der Netzseite ein Schaltelement, dass bei Netzausfall abfällt und bei Wiederkehr der Spannung nur durch Handbetätigung wieder eingeschaltet werden kann (z. B. Schütz etc.).

Klemme	Funktion	Beschreibung
L1 (L1) N (N)	Netzanschluss	1 ~ 200...240V +10%, -15%, 50/60Hz +/-5% (Anschlussklemmen für Geräte des Typs ...SF)
R (L1) S (L2) T (L3)	Netzanschluss	3 ~ 380...460V +10%, -10%, 50/60Hz +/-5% (Anschlussklemmen für Geräte des Typs ...HF)
U (T1) V (T2) W (T3)	Motoranschluss	Motor entsprechend der Angabe auf dem Motortypenschild im Stern oder Dreieck verschalten
+ (+) RB (RB)	Anschluss für Bremswiderstand	Die Serie WJ200 besitzt einen internen Bremschopper. Die Leitung zum Bremswiderstand muss abgeschirmt sein und darf max. 5m betragen (siehe außerdem Tabelle unten sowie Funktion b090, b095, b096).
+ (+) - (-)	Zwischenkreis- anschluss	
+1 (+1) + (+)	Anschluss für Zwischenkreisdrossel	Bei Anschluss einer Zwischenkreisdrossel ist die Brücke zu entfernen. <b>Achten Sie darauf, daß die Brücke zwischen den Klemmen + und +1 installiert ist wenn keine Zwischenkreisdrossel eingebaut ist. Max. Leitungslänge: 5m</b>
	Schutzleiteranschluss	

Folgende Ohmwerte für den Bremswiderstand dürfen nicht unterschritten werden:


WJ200-	Min. zulässiger Ohmwert bei einer Einschaltdauer von ED=10% (Funktion b090=10%)	WJ200-	Min. zulässiger Ohmwert bei einer Einschaltdauer von ED=10% (Funktion b090=10%)
001SF	100Ω	015HF	180Ω
002SF	100Ω	022HF	100Ω
004SF	100Ω	030HF	100Ω
007SF	50Ω	040HF	100Ω
015SF	50Ω	055HF	70Ω
022SF	35Ω	075HF	70Ω
004HF	180Ω	110HF	70Ω
007HF	180Ω	150HF	35Ω

### 3.3 Anschluss und Beschreibung der Steuerklemmen

**Schließen Sie die Klemmen H und L bzw. P24 und L, H, OI, AM nicht kurz.**


Die Steuerleitungen sind getrennt von den Netz- und Motorleitungen zu verlegen. Sie sollten eine Länge von 20m nicht überschreiten und müssen abgeschirmt verlegt werden. Bei längeren Leitungslängen empfehlen wir Signalverstärker. Der Schirm ist auf das jeweilige Bezugspotential zu legen (z. B. Digitaleingänge/-ausgänge und Analogeingänge/-ausgänge: L). Kreuzungen zwischen Netz- bzw. Motorleitungen und Steuerleitungen sollten - wenn nicht zu vermeiden - rechtwinklig verlegt werden.

#### Anschlussbeispiel

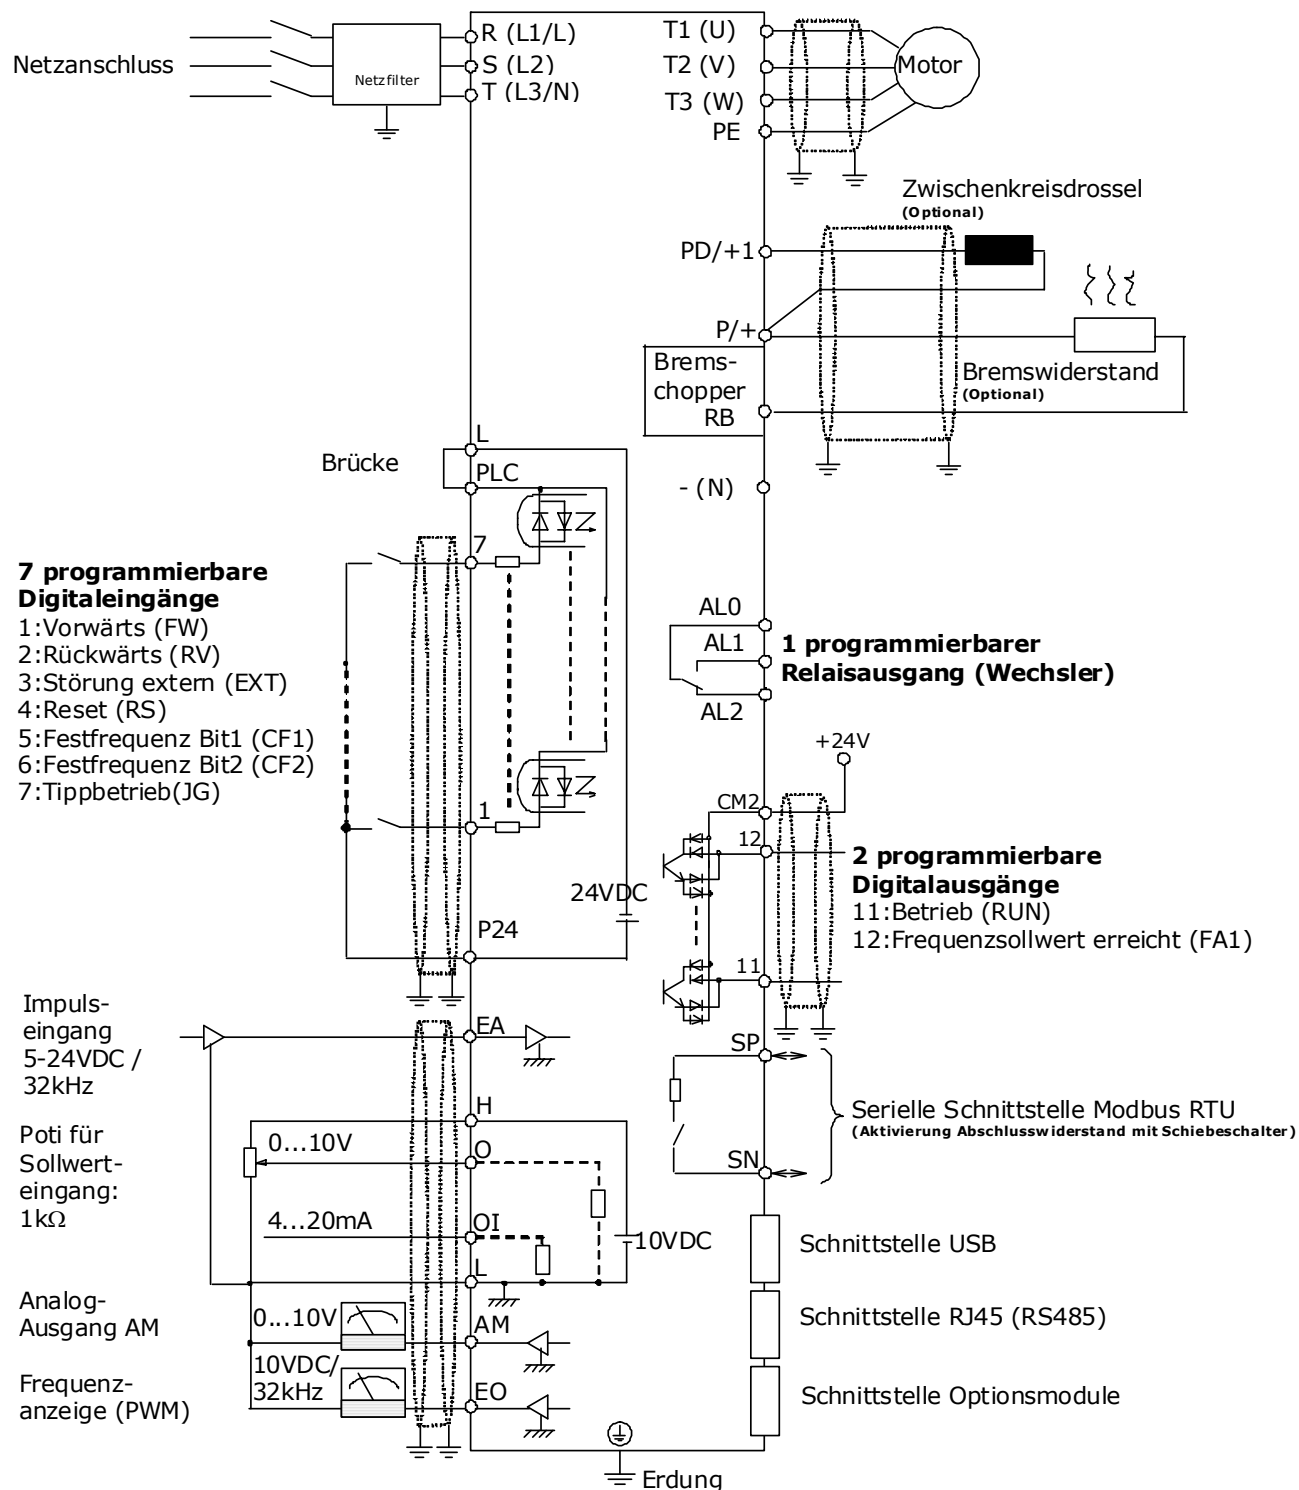

## Federzugklemmen für Steuerklemmen und Anschlussklemmen Relais-Ausgang

Steuerklemmen und Anschlussklemmen für den Relais-Ausgang sind als Federzugklemmen ausgeführt. Die verwendeten Leitungen sollten auf einer Länge von 8mm abisoliert werden.

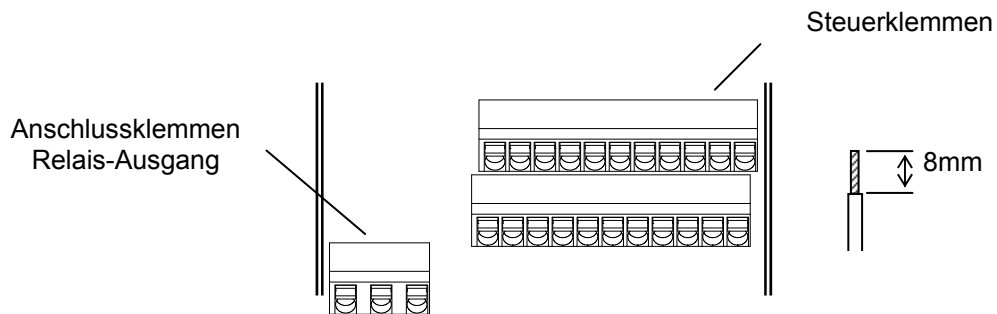


### Leistungsarten/-querschnitte

	Massive Leitung mm <sup>2</sup> (AWG)	Flexible Leitung mm <sup>2</sup> (AWG)	Aderendhülsen mm <sup>2</sup> (AWG)
Steuerklemmen	0,2 bis 1,5 (AWG 24 bis 16)	0,2 bis 1,0 (AWG 24 bis 17)	0,25 bis 0,75 (AWG 24 bis 18)
Anschlussklemmen Relais-Ausgang	0,2 bis 1,5 (AWG 24 bis 16)	0,2 bis 1,0 (AWG 24 bis 17)	0,25 bis 0,75 (AWG 24 bis 18)

### Benutzung der Federzugklemmen

- Herunterdrücken des orangenen Entriegelungshebels mit einem Schraubendreher (Breite 2,5mm)
- Leitung in Klemmmechanismus einführen
- Schraubendreher zur Klemmung der Leitung entfernen

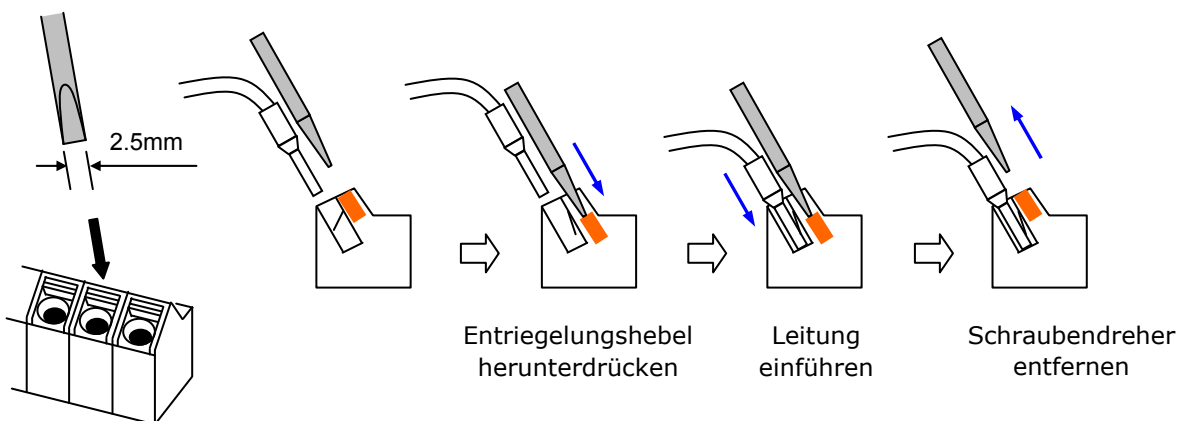

### 3.3.1 Digitaleingänge

Klemme	Funktion	Beschreibung
P24	24V	24V-Steuerspannung für Digitaleingänge 1, 2,..., 7 Belastung max. 30mA.
PLC	Gemeinsamer Anschluss für Digitaleingänge 1, 2,..., 7	Ab Werk werden die Frequenzumrichter mit einer Brücke zwischen PLC und L ausgeliefert. Das Potenzial an Klemme PLC und somit an den nicht angesteuerten Digitaleingängen beträgt in diesem Fall 0V – zur Ansteuerung wird 24V auf die entsprechenden Eingänge gelegt (Positiv-Logik). Wird PLC auf P24 gelegt, so ist die Ansteuerlogik Negativ-Logik. Bei externer Spannungsversorgung 24VDC muss die Brücke zwischen PLC und L entfernt werden. Extern 0V wird dann auf PLC gelegt.
L	0V-Bezugspotenzial für Schaltlogik, Sollwerteingänge O/OI, Impulsfolgeingang EA, Analogausgang AM und Frequenzanzeige EO	
1	Programmierbare Digitaleingänge	FW Eingangsimpedanz der Digitaleingänge zu PLC: 4,7kΩ. Min.
2		RV Ansteuerspannung: 18VDC, max. 27VDC
3		EXT Stromaufnahme pro Digitaleingang bei 27VDC: ca. 5,6mA.
4		RS
5		CF1 Die Eingänge 1...7 sind programmierbar. Hier ist die
6		CF2 Funktionsbelegung in der Werkseinstellung dargestellt. Im
7		JG Folgenden eine Beschreibung der möglichen Eingangsfunktionen.


Einige Funktionen sind nur mit bestimmten Digitaleingängen zu realisieren:

Bei Verwendung von „Safety-Stop“ dienen die Digitaleingänge 3 und 4 als Sicherheitseingänge zum Abschalten der Endstufe.

Bei Verwendung eines Inkrementalgebers wird die Spur B auf Eingang 7 gelegt (C007=85)

Ein Kaltleiter wird an Eingang 5 und L angeschlossen (C005=19).

Die Steuerelektronik kann mit einer externen 24V-Spannungsquelle versorgt werden.

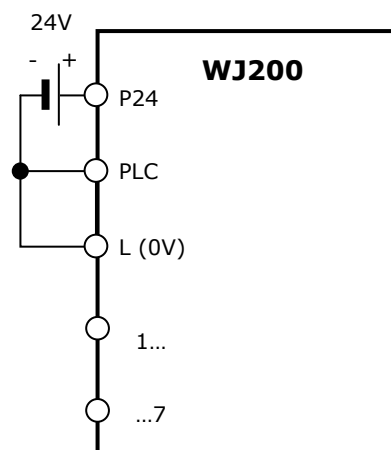

## **Übersicht über die Funktionen der programmierbaren Digitaleingänge**

Die Programmierung der Digital-Eingänge erfolgt unter Funktion C001...C007 (entsprechend Eingang 1...7; Programmierung „Öffner“ oder „Schließer“ über Funktion C011...C017, Eingang RS kann nicht als Öffner programmiert werden). Es können nicht gleichzeitig zwei Eingänge mit der gleichen Funktion belegt werden.

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen gibt es in Kapitel „5.41 Digitaleingänge 1...7“

<b>Symbol</b> ↓	<b>Parameter</b> ↓	<b>Funktion</b> ↓	<b>Seite</b> ↓
<b>FW</b>	<b>00</b>	<b>Start Rechtslauf</b>	<b>178</b>
<b>RV</b>	<b>01</b>	<b>Start Linkslauf</b>	<b>178</b>
<b>CF1</b>	<b>02</b>	<b>Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 1)</b>	<b>178</b>
<b>CF2</b>	<b>03</b>	<b>Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 2)</b>	<b>178</b>
<b>CF3</b>	<b>04</b>	<b>Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 3)</b>	<b>178</b>
<b>CF4</b>	<b>05</b>	<b>Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 4)</b>	<b>178</b>
<b>JG</b>	<b>06</b>	<b>Tippbetrieb</b>	<b>179</b>
<b>DB</b>	<b>07</b>	<b>Gleichstrombremse</b>	<b>179</b>
<b>SET</b>	<b>08</b>	<b>2. Parametersatz</b>	<b>179</b>
<b>2CH</b>	<b>09</b>	<b>2. Hoch-/Runterlaufzeit</b>	<b>180</b>
<b>FRS</b>	<b>11</b>	<b>Reglersperre</b>	<b>180</b>
<b>EXT</b>	<b>12</b>	<b>Störung extern</b>	<b>181</b>
<b>USP</b>	<b>13</b>	<b>Wiederanlaufssperre</b>	<b>181</b>
<b>CS</b>	<b>14</b>	<b>Netzschweranlauf</b>	<b>182</b>
<b>SFT</b>	<b>15</b>	<b>Parametersicherung</b>	<b>183</b>
<b>AT</b>	<b>16</b>	<b>Analog Sollwertumschaltung</b>	<b>183</b>
<b>RS</b>	<b>18</b>	<b>Reset (Zurücksetzen von Störmeldungen)</b>	<b>183</b>
<b>PTC</b>	<b>19</b>	<b>Kaltleitereingang (nur Digitaleingang 5)</b>	<b>183</b>
<b>STA</b>	<b>20</b>	<b>Impulsstart</b>	<b>184</b>
<b>STP</b>	<b>21</b>	<b>Impulsstop</b>	<b>184</b>
<b>F/R</b>	<b>22</b>	<b>Impulssteuerung / Drehrichtung</b>	<b>184</b>
<b>PID</b>	<b>23</b>	<b>PID-Regler Ein/Aus</b>	<b>184</b>

<b>PIDC</b>	<b>24</b>	<b>PID-Regler I-Anteil zurücksetzen</b>	<b>184</b>
<b>UP</b>	<b>27</b>	<b>Frequenz erhöhen</b>	<b>185</b>
<b>DWN</b>	<b>28</b>	<b>Frequenz verringern</b>	<b>185</b>
<b>UDC</b>	<b>29</b>	<b>Frequenz zurücksetzen</b>	<b>185</b>
<b>OPE</b>	<b>31</b>	<b>Steuerung über Bedienfeld</b>	<b>185</b>
<b>SF1</b>	<b>32</b>	<b>Festfrequenz 1 (A021)</b>	<b>185</b>
<b>SF2</b>	<b>33</b>	<b>Festfrequenz 2 (A022)</b>	<b>185</b>
<b>SF3</b>	<b>34</b>	<b>Festfrequenz 3 (A023)</b>	<b>185</b>
<b>SF4</b>	<b>35</b>	<b>Festfrequenz 4 (A024)</b>	<b>185</b>
<b>SF5</b>	<b>36</b>	<b>Festfrequenz 5 (A025)</b>	<b>185</b>
<b>SF6</b>	<b>37</b>	<b>Festfrequenz 6 (A026)</b>	<b>185</b>
<b>SF7</b>	<b>38</b>	<b>Festfrequenz 7 (A027)</b>	<b>185</b>
<b>OLR</b>	<b>39</b>	<b>Stromgrenze</b>	<b>186</b>
<b>TL</b>	<b>40</b>	<b>Drehmomentbegrenzung aktiv</b>	<b>186</b>
<b>TRQ1</b>	<b>41</b>	<b>Drehmomentgrenze (BCD, Bit 1)</b>	<b>186</b>
<b>TRQ2</b>	<b>42</b>	<b>Drehmomentgrenze (BCD, Bit 2)</b>	<b>186</b>
<b>BOK</b>	<b>44</b>	<b>Bremsen-Freigabe-Bestätigung</b>	<b>187</b>
<b>LAC</b>	<b>46</b>	<b>Hoch-/Runterlauf Lampe inaktiv</b>	<b>188</b>
<b>PCLR</b>	<b>47</b>	<b>Positionsabweichung löschen</b>	<b>188</b>
<b>ADD</b>	<b>50</b>	<b>Frequenz addieren</b>	<b>188</b>
<b>F-TM</b>	<b>51</b>	<b>Steuerung über Steuerklemmen</b>	<b>188</b>
<b>ATR</b>	<b>52</b>	<b>Drehmomentregelung</b>	<b>189</b>
<b>KHC</b>	<b>53</b>	<b>kWh-Zähler d015 zurücksetzen</b>	<b>189</b>
<b>X(00)</b>	<b>56</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 1 (MI1)</b>	<b>189</b>
<b>X(01)</b>	<b>57</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 2 (MI2)</b>	<b>189</b>
<b>X(02)</b>	<b>58</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 3 (MI3)</b>	<b>189</b>



<b>X(03)</b>	<b>59</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 4 (MI4)</b>	<b>189</b>
<b>X(04)</b>	<b>60</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 5 (MI5)</b>	<b>189</b>
<b>X(05)</b>	<b>61</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 6 (MI6)</b>	<b>189</b>
<b>X(06)</b>	<b>62</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 7 (MI7)</b>	<b>189</b>
<b>AHD</b>	<b>65</b>	<b>Analog Sollwert halten</b>	<b>189</b>
<b>CP1</b>	<b>66</b>	<b>Anwahl von Positionen (BCD, Bit1)</b>	<b>190</b>
<b>CP2</b>	<b>67</b>	<b>Anwahl von Positionen (BCD, Bit2)</b>	<b>190</b>
<b>CP3</b>	<b>68</b>	<b>Anwahl von Positionen (BCD, Bit3)</b>	<b>190</b>
<b>ORL</b>	<b>69</b>	<b>Anschluss für Referenzschalter</b>	<b>191</b>
<b>ORG</b>	<b>70</b>	<b>Start Referenzierung</b>	<b>191</b>
<b>SPD</b>	<b>73</b>	<b>Umschaltung „Speed-Control“ / „Position-Control“</b>	<b>192</b>
<b>GS1</b>	<b>77</b>	<b>Signal 1 für „Sicherer Halt“ (Digitaleingang 3)</b>	<b>192</b>
<b>GS2</b>	<b>78</b>	<b>Signal 2 für „Sicherer Halt“ (Digitaleingang 4)</b>	<b>192</b>
<b>485</b>	<b>81</b>	<b>Direktkommunikation Frequenzumrichter EzCom</b>	<b>192</b>
<b>PRG</b>	<b>82</b>	<b>Ausführung Anwenderprogramm SPS-Programmierung</b>	<b>193</b>
<b>HLD</b>	<b>83</b>	<b>Speichern der Ausgangsfrequenz</b>	<b>193</b>
<b>ROK</b>	<b>84</b>	<b>Vorbedingung Start-Befehl</b>	<b>193</b>
<b>EB</b>	<b>85</b>	<b>Spur B für Inkrementalgeberanschluss (Digitaleingang 7)</b>	<b>193</b>
<b>DISP</b>	<b>86</b>	<b>Anzeige Bedieneinheit nur d001</b>	<b>194</b>
<b>NO</b>	<i>no</i>	<b>Keine Funktion</b>	<b>194</b>

### 3.3.2 Analogeingänge

Klemme	Funktion	Beschreibung
H	10V-Referenzspannung für Sollwertvorgabe	<b>Eingang O</b> Impedanz 10k $\Omega$ (Bereich 0...9,8VDC))
	Max. 10mA	<b>Eingang OI</b> Impedanz 100 $\Omega$ (Bereich 4...19,6mA)
O	Analogeingang Frequenzsollwert 0 ... 10V	Eine Anpassung eines gewünschten Sollwertbereichs an einen Frequenzbereich kann unter folgenden Funktionen vorgenommen werden:
OI	Analogeingang Frequenzsollwert 4 ... 20mA	Eingang O : A011...A015 Eingang OI : A101...A105
L	0V-Bezugspotenzial für Schaltlogik, Sollwerteingänge O/OI, Impulsfolgeingang EA, Analogausgang AM und Frequenzanzeige EO	Überlagerte Störfrequenzen auf den Analogsignalen können mit einem Filter eliminiert werden (Funktion A016).  Über Funktion A005 sind verschiedene Umschaltungen bzw. Verknüpfungen der Analogeingänge wählbar.


### 3.3.3 Impulseingänge

Klemme	Funktion	Beschreibung
EA	Impulskettensignal Inkrementalgeber Spur A	<b>Impulskettensignal EA</b> Spannung 5...24VDC, max. 32kHz
EB/7	Impulskettensignal (Digitaleingang 7) Inkrementalgeber Spur B	Anschluss eines Inkrementalgebers (EA: Spur A)
L	0V-Bezugspotenzial für Schaltlogik, Sollwerteingänge O/OI, Impulsketteneingang EA, Analogausgang AM und Frequenzanzeige EO	<b>Impulskettensignal EB/7 (C007=85)</b> Spannung 18..24VDC, max. 2kHz  Anschluss eines Inkrementalgebers (EB: Spur B)
PLC	Gemeinsamer Anschluss für Digitaleingänge 1, 2,..., 7	

### 3.3.4 Analogausgänge


Klemme	Funktion	Beschreibung
AM	Analogausgang 0 ... 10V	Belastung Ausgang AM: max. 1mA
	Auflösung 10 Bit	
L	0V-Bezugspotenzial für Schaltlogik, Sollwerteingänge O/OI, Impulsfolgeeingang EA, Analogausgang AM und Frequenzanzeige EO	<p><b>Folgende Ausgabegrößen können über Funktion C028 gewählt werden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (00) Frequenzistwert (0...Endfrequenz A004[Hz])</li> <li>- (01) Motorstrom (0...200%)</li> <li>- (02) Drehmoment (0...200%, ohne Vorzeichen)</li> <li>- (04) Ausgangsspannung (0...133%; 75% entspr. 100%)</li> <li>- (05) Aufnahmeleistung (0...200%)</li> <li>- (06) Thermische Überlastung (0...100%)</li> <li>- (07) LAD-Frequenz (0...Endfrequenz A004[Hz])</li> <li>- (10) Kühlkörpertemperatur (0...200°C)</li> <li>- (11) Drehmoment (codiert, 0...200%, mit Vorzeichen)</li> <li>- (13) EzSQ-Analogausgang YA(1)</li> <li>- (16) Nicht einstellen</li> </ul>
		Abgleich des Ausgangs unter C106, C109
EO	PWM-Ausgang 0...10V	Belastung: max. 2mA, Abgleich unter C105
		<p><b>Folgende Ausgabegrößen können über Funktion C027 angewählt werden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (00) Frequenzistwert, PWM (0...Endfrequenz A004[Hz])</li> <li>- (01) Motorstrom, PWM (0...200%)</li> <li>- (02) Drehmoment, PWM (0...200%)</li> <li>- (03) Frequenzistwert, Impulssig. (0...Endfr. A004[Hz])</li> <li>- (04) Ausgangsspg., PWM (0...133%; 75% entspr. 100%)</li> <li>- (05) Aufnahmeleistung, PWM (0...200%)</li> <li>- (06) Thermische Überlastung, PWM (0...100%)</li> <li>- (07) LAD-Frequenz, PWM (0...Endfrequenz A004[Hz])</li> <li>- (08) Motorstrom, Impulssignal (50...200%)</li> <li>- (10) Kühlkörpertemperatur (0...200°C)</li> <li>- (12) EzSQ-Analogausgang YA(0)</li> <li>- (15) Monitor Impulssignal (50...200%)</li> <li>- (16) Nicht einstellen</li> </ul>

**PWM-Signal:** Das Verhältnis  $t/T$  ändert sich proportional zur Frequenz (bzw. zur Größe, die gemessen wird).

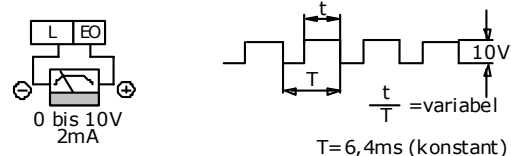

#### Impulssignal für Frequenzmessgerät

Frequenz = Ausgangsfrequenz x Faktor unter b086, Werkseinstellung = 1), max. Frequenz 3,6kHz. Die Frequenz dieses Signals ändert sich proportional zur Ausgangsfrequenz. Das Tastverhältnis beträgt konstant ca. 50%:

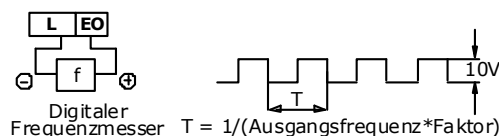

### 3.3.5 Digitalausgänge / Relaisausgang


Klemme	Funktion	Beschreibung
11	Programmierbare Digitalausgänge	FA1 Transistorausgänge, positive oder negative Logik
12		RUN Belastung: max. 50mA, max. 27VDC

Unter den Funktionen C021...C022 können den 2 Digitalausgängen verschiedene Signalisierungsfunktionen zugewiesen werden. Die Funktionen können ausserdem unter Funktion C031...C032 als Öffner oder Schließer ausgeführt werden. Hier ist die Funktionsbelegung in der Werkseinstellung dargestellt. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Beschreibung der möglichen Ausgangsfunktionen.

Bei Verwendung von „Safety-Stop“ ist der Digitalausgang 11 belegt.

CM2	Gemeinsamer Anschluss für Digitalausgänge	Bei positiver Logik (PNP) ist dies der gemeinsame Anschluss für 24VDC.
-----	---	--

Klemme	Funktion	Beschreibung
AL2	Programmierbarer Relais-Ausgang	250VAC, 2,5A ohmsch 0,2A cos phi = 0,4
AL1	Werkseinstellung: AL (Störmeldung)	30VDC, 3,0A ohmsch 0,7A cos phi = 0,4
		100VAC, min. 10mA 5VDC, min. 100mA

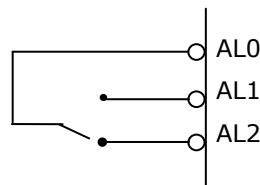

AL0

Werkseinstellung (Funktion C036, Eingabe 01):

AL0-AL1: Netz-Ein und keine Störung

AL0-AL2: Netz-Aus oder Störung

Unter Funktion C026 kann der Relaisausgang mit den gleichen Funktionen programmiert werden wie die Digitalausgänge 11...12 (siehe Funktion C036).

## Übersicht über die Funktionen der Digitalausgänge und des Relais´

Die Programmierung der Digitalausgänge und des Relais´ erfolgt unter Funktion C021...C022 (entsprechend Ausgang 1...2; Programmierung „Öffner“ oder „Schließer“ über Funktion C031...C032 bzw. C036).

Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen gibt es in Kapitel „5.43 Digitalausgänge 11...12, Relais AL“.

<b>Symbol</b> ↓	<b>Parameter</b> ↓	<b>Signalfunktion</b> ↓	<b>Seite</b> ↓
<b>RUN</b>	<b>00</b>	<b>Betrieb</b>	<b>199</b>
<b>FA1</b>	<b>01</b>	<b>Frequenzsollwert erreicht</b>	<b>199</b>
<b>FA2</b>	<b>02</b>	<b>Frequenz überschritten 1</b>	<b>199</b>
<b>OL</b>	<b>03</b>	<b>Strom überschritten</b>	<b>200</b>
<b>OD</b>	<b>04</b>	<b>PID-Regelabweichung</b>	<b>200</b>
<b>AL</b>	<b>05</b>	<b>Störung</b>	<b>200</b>
<b>FA3</b>	<b>06</b>	<b>Frequenz überfahren</b>	<b>200</b>
<b>OTQ</b>	<b>07</b>	<b>Drehmoment überschritten</b>	<b>201</b>
<b>UV</b>	<b>09</b>	<b>Unterspannung</b>	<b>201</b>
<b>TRQ</b>	<b>10</b>	<b>Drehmomentbegrenzung aktiv</b>	<b>201</b>
<b>RNT</b>	<b>11</b>	<b>Betriebszeit b034 überschritten</b>	<b>201</b>
<b>ONT</b>	<b>12</b>	<b>Netz-Ein-Zeit b034 überschritten</b>	<b>201</b>
<b>THM</b>	<b>13</b>	<b>Motor überlastet</b>	<b>201</b>
<b>BRK</b>	<b>19</b>	<b>Bremsen-Freigabe-Signal</b>	<b>201</b>
<b>BER</b>	<b>20</b>	<b>Bremsen-Störung</b>	<b>201</b>
<b>ZS</b>	<b>21</b>	<b>Drehzahl=0</b>	<b>201</b>
<b>DSE</b>	<b>22</b>	<b>Drehzahlabweichung</b>	<b>202</b>
<b>POK</b>	<b>23</b>	<b>Istposition=Sollposition</b>	<b>202</b>
<b>FA4</b>	<b>24</b>	<b>Frequenz überschritten 2</b>	<b>202</b>
<b>FA5</b>	<b>25</b>	<b>Frequenz überfahren 2</b>	<b>202</b>
<b>OL2</b>	<b>26</b>	<b>Strom überschritten 2</b>	<b>203</b>

<b>ODc</b>	<b>27</b>	<b>Analog Sollwertkomparator Eingang O</b>	<b>203</b>
<b>OIDc</b>	<b>28</b>	<b>Analog Sollwertkomparator Eingang OI</b>	<b>203</b>
<b>FBV</b>	<b>31</b>	<b>PID- Istwertüberwachung</b>	<b>204</b>
<b>NDc</b>	<b>32</b>	<b>ModBus-Netzwerkfehler</b>	<b>204</b>
<b>LOG1</b>	<b>33</b>	<b>Ergebnis Logische Verknüpfung 1</b>	<b>204</b>
<b>LOG2</b>	<b>34</b>	<b>Ergebnis Logische Verknüpfung 2</b>	<b>204</b>
<b>LOG3</b>	<b>35</b>	<b>Ergebnis Logische Verknüpfung 3</b>	<b>204</b>
<b>WAC</b>	<b>39</b>	<b>Warnung Kondensator-Lebensdauer</b>	<b>205</b>
<b>WAF</b>	<b>40</b>	<b>Warnung Lüfterdrehzahl reduziert</b>	<b>205</b>
<b>FR</b>	<b>41</b>	<b>Startbefehl</b>	<b>205</b>
<b>OHF</b>	<b>42</b>	<b>Kühlkörper-Übertemperatur</b>	<b>205</b>
<b>LOC</b>	<b>43</b>	<b>Strom unterschritten</b>	<b>206</b>
<b>Y(00)</b>	<b>44</b>	<b>SPS-Programmierung Digitalausgang 1 (MO1)</b>	<b>206</b>
<b>Y(01)</b>	<b>45</b>	<b>SPS-Programmierung Digitalausgang 2 (MO2)</b>	<b>206</b>
<b>Y(02)</b>	<b>46</b>	<b>SPS-Programmierung Digitalausgang 3 (MO3)</b>	<b>206</b>
<b>IRDY</b>	<b>50</b>	<b>Umrichter bereit</b>	<b>206</b>
<b>FWR</b>	<b>51</b>	<b>Rechtslauf</b>	<b>206</b>
<b>RVR</b>	<b>52</b>	<b>Linkslauf</b>	<b>206</b>
<b>MJA</b>	<b>53</b>	<b>Schwerwiegender Hardwarefehler</b>	<b>207</b>
<b>WCO</b>	<b>54</b>	<b>Window Comparator Eingang O</b>	<b>207</b>
<b>WCOI</b>	<b>55</b>	<b>Window Comparator Eingang OI</b>	<b>207</b>
<b>FREF</b>	<b>58</b>	<b>Frequenzsollwert über Bedieneinheit</b>	<b>207</b>
<b>REF</b>	<b>59</b>	<b>Startbefehl über Bedieneinheit</b>	<b>207</b>
<b>SETM</b>	<b>60</b>	<b>2. Parametersatz angewählt</b>	<b>207</b>
<b>EDM</b>	<b>62</b>	<b>Manuelle Freigabe für "Sicherer Halt" (Digitalausg. 11)</b>	<b>208</b>
<b>OP</b>	<b>63</b>	<b>Optionsmodul vorhanden</b>	<b>208</b>
<b>NO</b>	<i>no</i>	<b>Keine Verwendung</b>	<b>208</b>

### 3.3.6 „Sicherer Halt“ (Schutz vor unbeabsichtigten Wiederanlauf)

Frequenzumrichter der Baureihe WJ200 unterstützen die Funktion „Schutz gegen unbeabsichtigten Wiederanlauf STO“ (Safe Torque Off, im Folgenden „Sicherer Halt“) gemäß ISO13849-1 PLd (PL=Performance Level) sowie Stop-Kategorie 0 gemäß EN60204-1 (unkontrolliertes Auslaufen des Motors). Durch die hier beschriebene Abschaltung wird sicher verhindert, dass der Motor mit einem Drehfeld beaufschlagt wird – ohne galvanische Trennung der Spannungsversorgung durch Schalter oder Schütze. Das Signal zur Auslösung dieser Abschaltung erfolgt über zwei entsprechende Digitaleingänge.


Erforderlich für ein Gesamtsystem ist ausserdem eine sicherheitsgesteuerte externe Abschalt-einheit (z. B. Sicherheitsrelais), die mindestens PLd gemäß ISO13849-1 entspricht.



#### **ACHTUNG**

- Die hier beschriebene Funktion „Schutz vor unbeabsichtigten Wiederanlauf“ („Sicherer Halt“) bedeutet keine galvanische Trennung des Motors von der Spannungsversorgung. Es wird lediglich verhindert, dass der Motor ein Drehmoment aufbringt und somit in Rotation versetzt wird. Aus diesem Grund dürfen Arbeiten an spannungsführenden Teilen des Motorabgangs wie z. B. Motoranschlussklemmen, Motorkabel und Motorklemmenkasten frühestens 10 Minuten nach Abschalten der Netzspannung durchgeführt werden (mit Messgerät Zwischenkreisspannung zwischen (+1/+ ) und (-) überprüfen).
- Die Leitungslänge der verwendeten sicherheitsbezogenen Digitaleingänge sollte 30m nicht überschreiten
- Die Reaktionszeit der sicherheitsbezogenen Digitalausgänge bis zum Abschalten des Umrichterausgangs ist kleiner als 10ms
- Bei Auslösen der Funktion „Sicherer Halt“ läuft der Motor entsprechend EN60204-1 Stopkategorie 0 unkontrolliert aus. Der Antrieb wird nicht gebremst.
- Jede Maschine, die mit einem Frequenzumrichter ausgerüstet ist muss der EN60204-1 (Allgemeine Anforderungen an die Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung) entsprechen. Vergewissern Sie sich, dass die Maschine diesen Anforderungen genügt.
- Vergewissern Sie sich ob die hier beschriebene Funktion den spezifischen Sicherheitsanforderungen an die vorliegende Anwendung entspricht.
- Die Funktion „Sicherer Halt“ bietet keinen Schutz vor Fehlern in der Drehfeldansteuerung des Motors.
- Das im Kapitel 5.43 beschriebene Ausgangssignal des Frequenzumrichters ist kein sicherheitsbezogenes Signal. Verwenden Sie hierfür ausschließlich Signale der externen sicherheitsgesteuerten Abschalt-einheit (z. B. Sicherheitsrelais).
- Die Schiebeschalter zur Aktivierung „Sicherer Halt“ und „Ausgangssignal EDM“ nur im spannungsfreien Zustand schalten!

**Aktivierung der Funktion „Sicherer Halt“ erfolgt mittels der Schiebeschalter SFSW1 und EDMSW1. Beide Schalter müssen nach rechts auf Stellung ON gestellt werden** (Schalter nur bei Netz-Aus schalten! Schalter befindet sich oberhalb der Steuerklemmleiste). Bei Schalter=ON (rechts) werden den Digitaleingängen 3 und 4 sowie dem Digitalausgang 11 automatisch sicherheitsbezogene Funktionen zugewiesen – unabhängig davon welche Funktionen vorher diesen Eingängen zugeordnet waren.

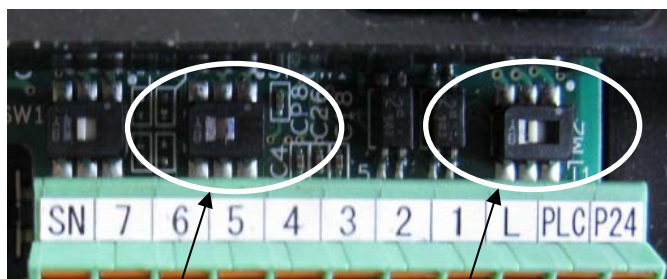

Der Schiebeschalter SFSW1 dient zur Festlegung der Digitaleingänge 3 und 4 als Sicherheitseingänge GS1 und GS2. Er befindet sich über der Steuerklemme 5.  
Stellung links: OFF  
Stellung rechts: ON

Der Schiebeschalter EDMSW1 dient zur Festlegung des Digitalausgangs 11 als Ausgang EDM „Sicherer Halt aktiv“. Er befindet sich über Klemme PLC.  
Stellung links: OFF  
Stellung rechts: ON

**Die Schalter dürfen nur bei Netz-Aus geschaltet werden.**

**Nur wenn beide Digitaleingänge GS1 und GS2 „low“ sind ist der Sichere Halt aktiv und der Ausgang EDM ist „high“.**

**Der Frequenzumrichter kann nur gestartet werden wenn beide Digitaleingänge GS1 und GS2 „high“ sind.**

**Einmal jährlich muss die richtige Funktionsweise der Funktion „Sicherer Halt“ überprüft werden. Gehen Sie dabei anhand der nachfolgend aufgeführten Tabelle vor.**

	Signalzustand			
Eingang GS1 (Klemme 3)	High	High	Low	<b>Low</b>
Eingang GS2 (Klemme 4)	High	Low	High	<b>Low</b>
Ausgang EDM (Klemme 11)	Low	Low	Low	<b>high</b>
Sicherer Halt	Nicht aktiv	Nicht aktiv	Nicht aktiv	<b>Aktiv</b>

b145=00	Wenn „Sicherer Halt“ aktiv, dann <b>keine Störmeldung</b>
b145=01	Wenn „Sicherer Halt“ aktiv, dann <b>Störmeldung E37</b> Zurücksetzen mit RESET

**Nach Zurückschieben der Schiebeschalter SFSW1 und EDMSW1 von ON auf OFF (von rechts nach links) haben die Eingänge 3 und 4 sowie der Ausgang 11 keine Funktion.**

**Eingang 3: C003=no, C013=01 (Öffner)**


**Eingang 4: C004=no, C014=01 (Öffner)**

**Ausgang 11: C021=no, C031=01 (Öffner)**


#### **Achtung!**





**Wird das Startsignal direkt an den Umrichter angeschlossen und bleibt während der Aktivierung „Sicherer Halt“ anstehen, dann läuft der Umrichter nach Zurücksetzen der externen Abschalteinheit und der Störmeldung E37 am Umrichter, wieder an.**



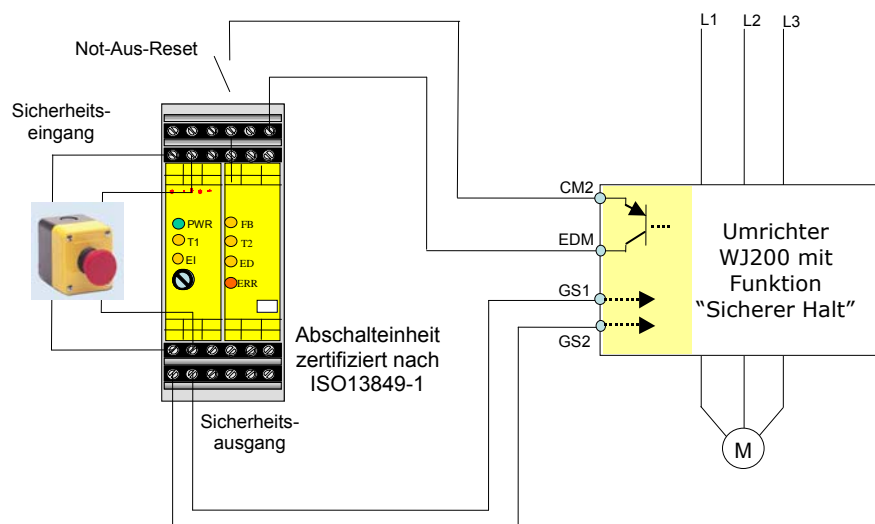

Ein Sicherheitsschaltrelais kann prinzipiell für mehrere Frequenzumrichter verwendet werden. Bitte beachten Sie den Spannungsabfall an den Transistorausgängen CM2-EDM.

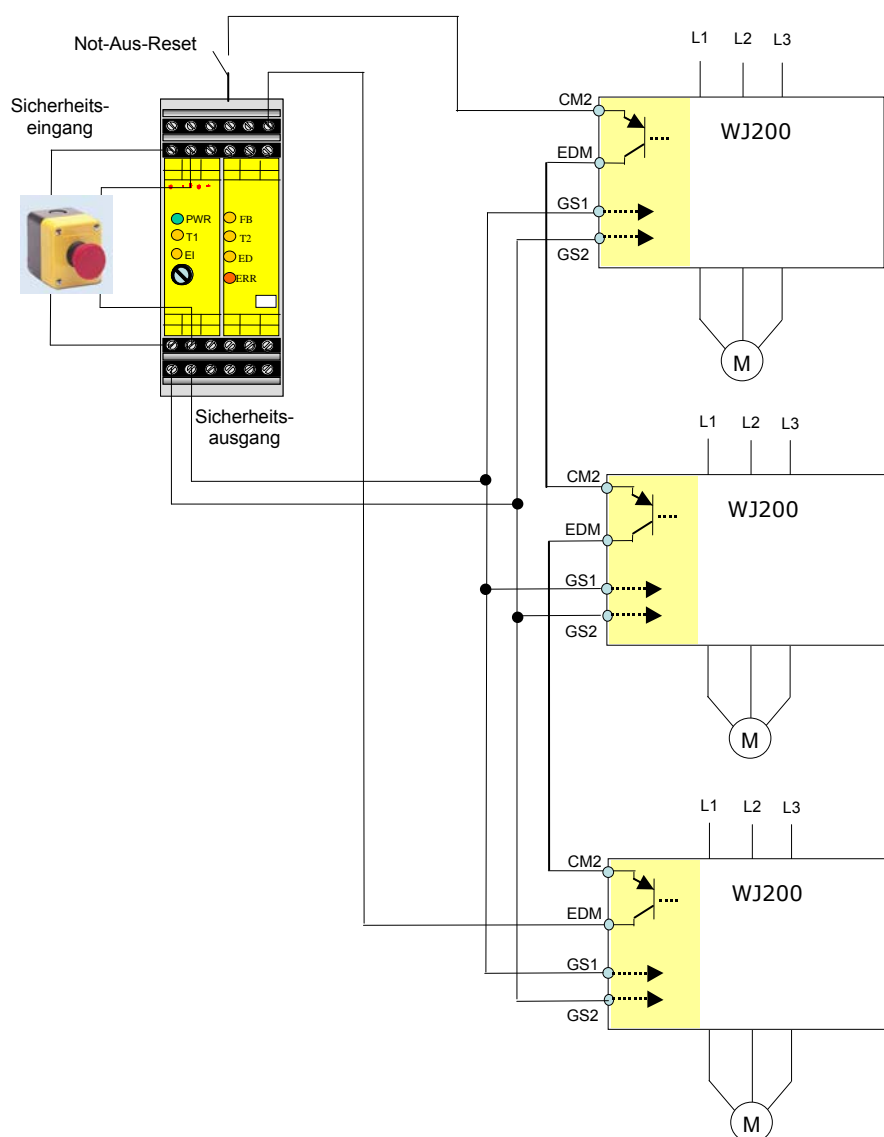

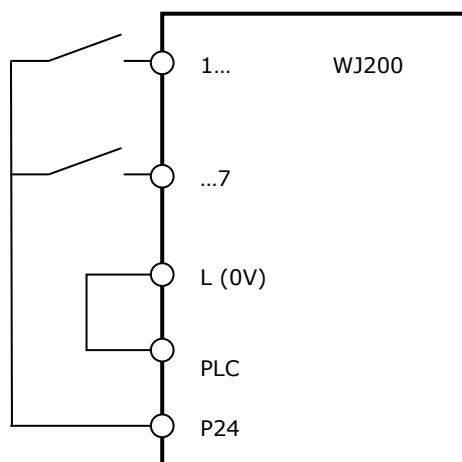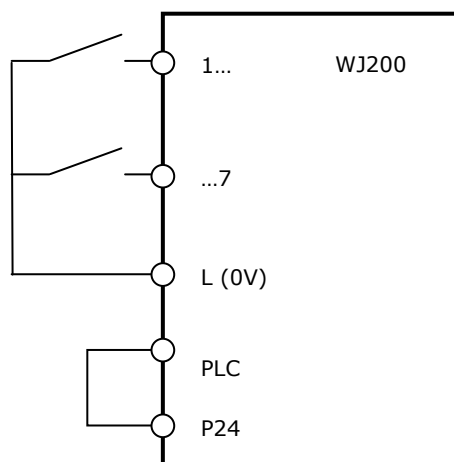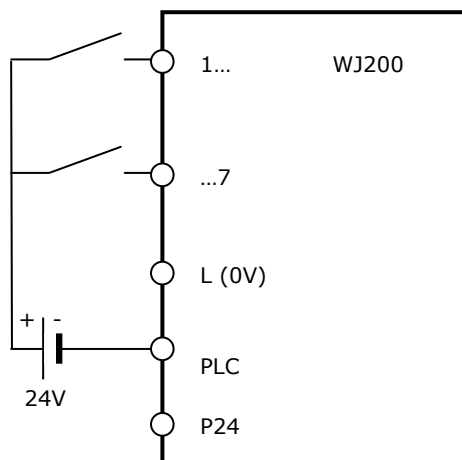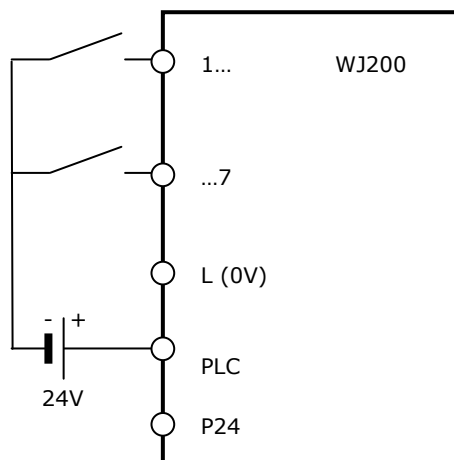**3.4 SPS-Ansteuerung****PNP-Logik  
Interne Steuerspannung****NPN-Logik  
Interne Steuerspannung****PNP-Logik  
Externe Steuerspannung****NPN-Logik  
Externe Steuerspannung**


**Bei Verwendung externer Steuerspannung muss die Drahtbrücke zwischen L und PLC entfernt werden**

## Schaltlogik der Digitaleingänge


Digitaleingänge können sowohl in positiver Logik (Source) wie auch in negativer Logik (Sink) geschaltet werden. Dazu muss die Brücke wie in der unteren Grafik dargestellt, entweder zwischen PLC und L (positive Logik) oder zwischen PLC und P24 (negative Logik), angeschlossen werden.

Die Geräte werden werkseitig mit positiver Logik (Brücke zwischen PLC und L) ausgeliefert.

Neg. Logik

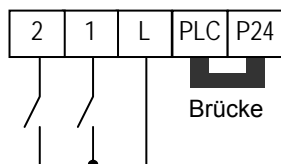

Pos. Logik

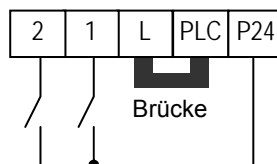

## 4. Eingabe von Parametern

### 4.1 Beschreibung des Bedienfeldes

Die Frequenzumrichter der Serie **WJ200** lassen sich auf einfache Weise mit der Bedieneinheit bedienen und konfigurieren. Auf Wunsch ist eine optionale Bedieneinheit mit integriertem Potentiometer (OPE-SR mini) verfügbar.


**Pfeil-Tasten** zur Anwahl der Funktionen und Eingabe bzw. Abändern von Daten.

Die **RUN-LED** leuchtet, wenn der Frequenzumrichter in Betrieb ist. Die **PRG-LED** leuchtet, wenn im Gerät ein veränderbarer Wert angezeigt wird. Diese LED blinkt bei einer fehlerhaften Eingabe oder Warnmeldung (siehe Kapitel 7. „Warnmeldungen“).

Die **RUN-Taste** startet den Betrieb in der unter Funktion F004 festgelegten Drehrichtung wenn unter Funktion A002 02 eingegeben ist.

**ESC-Taste** **ESC** dient zur Anwahl und zum Verlassen einer Parameterebene.

4-stelliges **LED-Display** zur Anzeige von Parametern, Betriebsdaten und Störmeldungen.

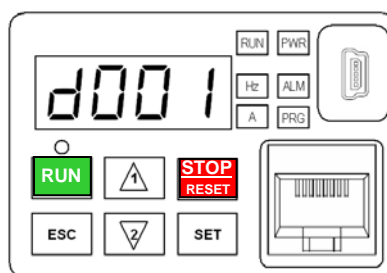

Mit der **STOP/RESET-Taste** kann der Motor angehalten oder Störmeldungen quittiert werden.

Die LED **Hz**, **A**, geben die jeweilige Einheit des angezeigten Wertes an.

Die **POWER-LED** leuchtet, wenn Netzspannung anliegt. Beachten Sie, dass auch nach Netz-Aus an den Klemmen gefährliche Spannungen anliegen, solange der DC-Zwischenkreis nicht völlig entladen ist.


Die **ALARM-LED** leuchtet bei Störung

Die **SET-Taste** **SET** dient zum Aufruf eines Parameters und Abspeichern eingegebener oder geänderter Parameter.

## Anleitung zur Eingabe/Änderung von Parametern


Nach Netz-Ein Anzeige entsprechend Funktion b038

**b038=000/202:** Die Funktionsgruppe, in der zuletzt vor Netz-Aus die SET-Taste gedrückt wurde  
**b038=001-060:** Parameter aus Gruppe „d“ (d001-d060)  
**b038=201:** Frequenzsollwert F001

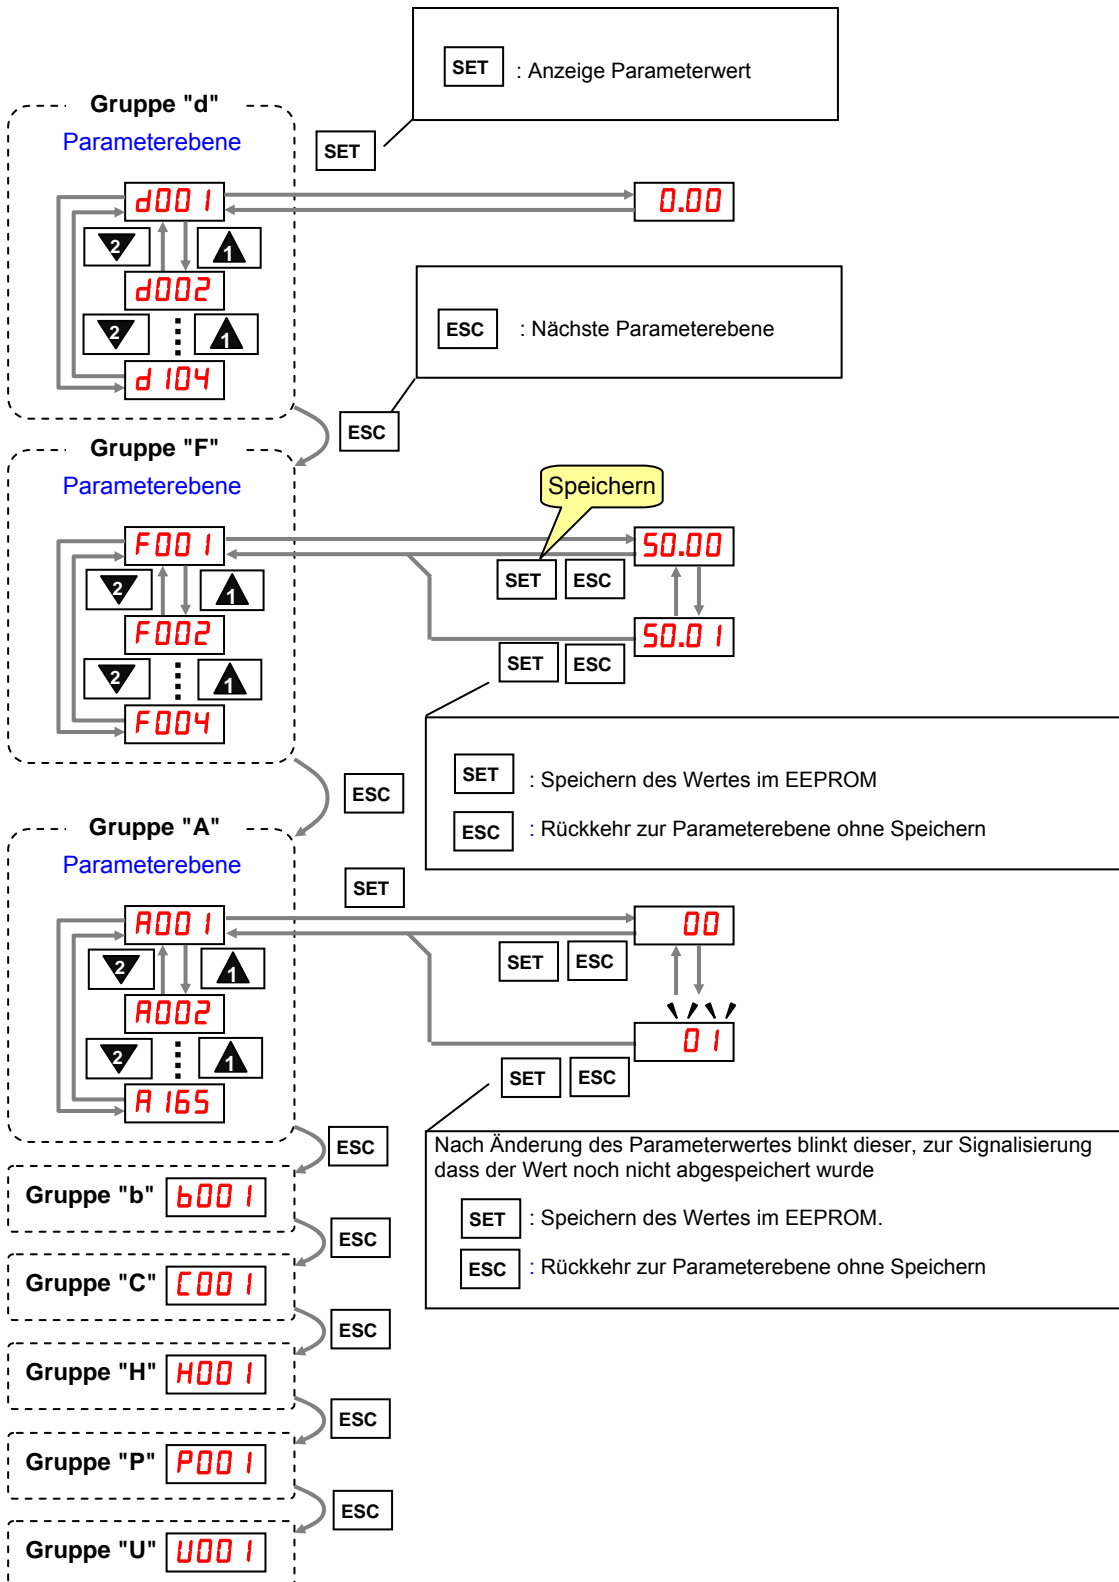

## Eingabe von Parametern

Beispiel: Nach Einschalten des Gerätes Anzeige 0.00. Änderung der Taktfrequenz unter b083 von 5kHz auf 12kHz

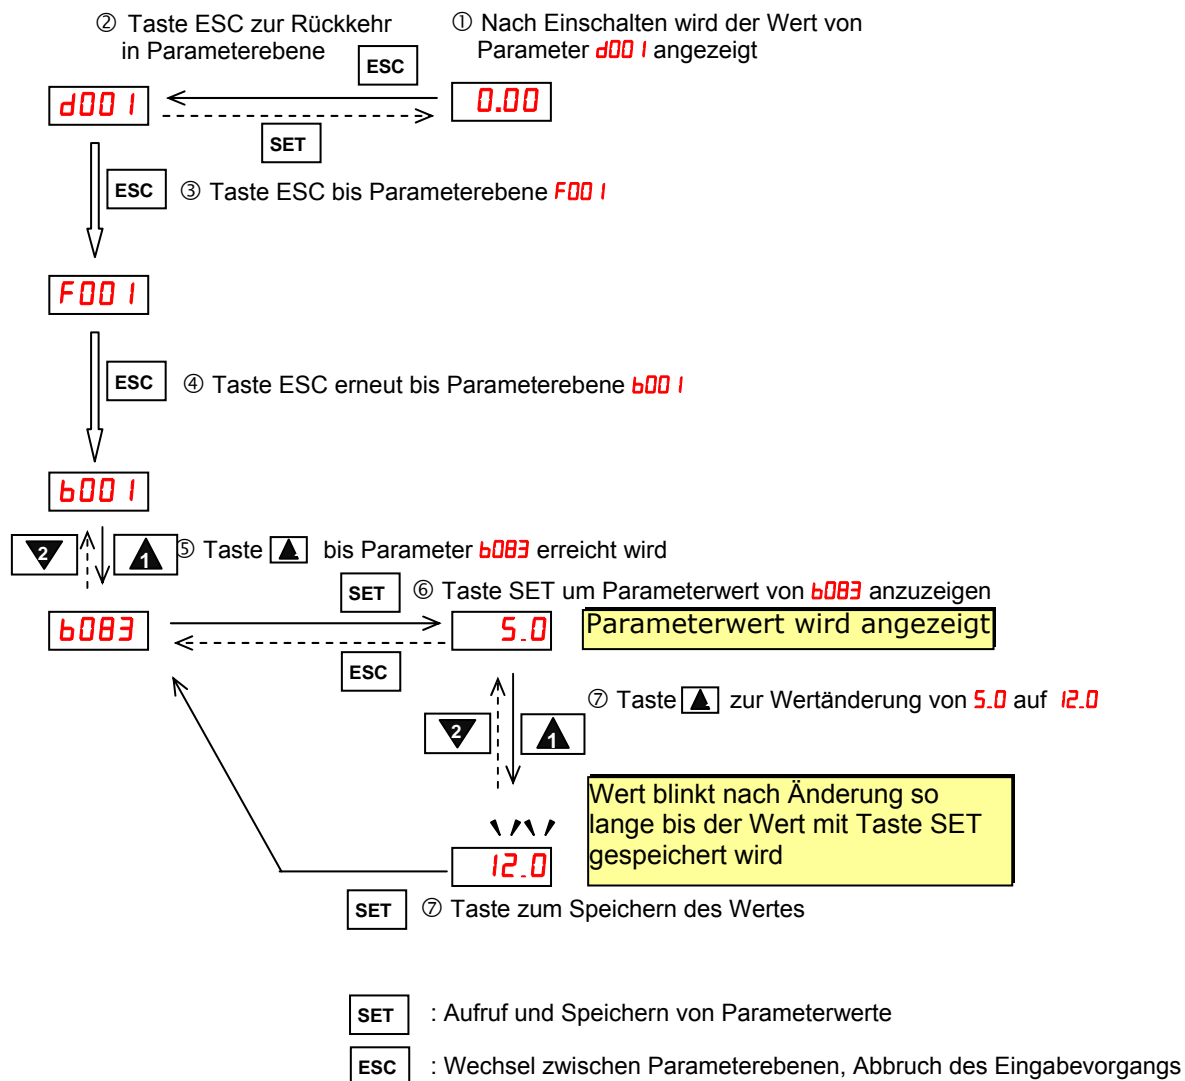


**Direktanwahl von Funktionen/Parametern**

Bei Direktanwahl blinkt das aufgerufene Digit

**SET** : Bewegen der Stelle nach rechts/Aufruf des Wertes

**ESC** : Bewegen der Stelle nach links

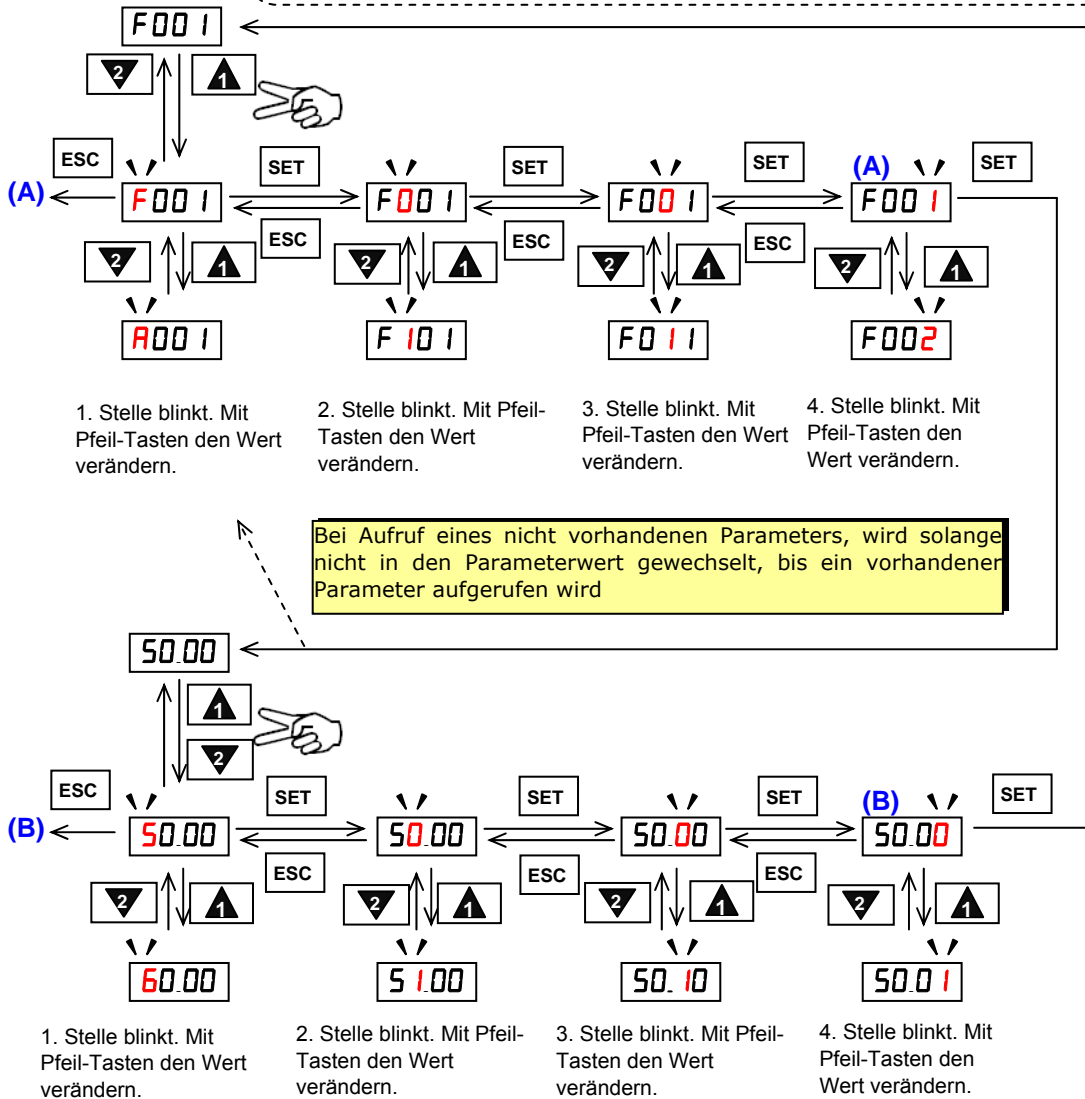

Das hier beschriebene Verfahren zur Anwahl von Funktionen gilt auch für die Eingabe von mehrstelligen Daten.



## ACHTUNG

Vor Einschalten der Versorgungsspannung sind folgende Punkte zu beachten:

- Überprüfen Sie den richtigen Anschluss der Netz- bzw. Motorleitungen.
- Die Steuerleitungen sind an den entsprechenden Klemmen richtig angeschlossen.
- Der Frequenzumrichter ist vorschriftsmäßig geerdet und vertikal auf einem Untergrund aus nichtbrennbarem Material installiert.
- Alle Schrauben und Klemmen sind festgezogen.
- Die angeschlossene Maschine ist für den vorgesehenen Frequenzbereich, insbesondere für die Maximalfrequenz, ausgelegt.
- Alle spannungsführenden Teile wie z. B. Stromschienen und Klemmen sind abgedeckt

### 4.2 Eingabe der werksseitigen Grundeinstellung (Initialisierung)



Bei Auslieferung sind alle Frequenzumrichter der Serie WJ200 initialisiert, d. h. sie sind mit den Parametern der werksseitigen Grundeinstellung programmiert. Die Geräte können jederzeit wieder in diese Grundeinstellung zurückprogrammiert werden.


- Vergewissern Sie sich, daß unter Funktion b085 der Parameter 00 abgespeichert ist (00 ⇒ bei Initialisierung werden die Daten für den Bereich Europa geladen).
- Geben Sie unter Funktion b084 Parameter 02 oder 03 ein und speichern Sie diesen Wert mit Taste SET ab.
- Geben Sie unter Funktion b094 an, welche Parameter in die Grundeinstellung zurückgesetzt werden sollen und speichern Sie diesen Wert mit Taste SET ab (b094=00: alle Parameter zurücksetzen).
- Geben Sie unter Funktion b180 Parameter 01 ein, um den Initialisierungsvorgang nach speichern dieses Wertes mit der Taste SET auszulösen.
- Nach Auslösen des Initialisierungsvorgangs wird, je nach Einstellung von Funktion b049, folgendes angezeigt: I-E bei b049=00 oder I-U bei b049=01 oder H-I bei b171=02
- Das Ende der Initialisierung wird mit d001 angezeigt.



### 4.3 Übersicht der Funktionen

#### Anzeige- und Diagnosefunktionen

Funktionsnummer	Anzeige-Funktion	Bemerkungen
d001	Ausgangsfrequenz [Hz]	
d002	Motorstrom [A]	
d003	Drehrichtung	F : Rechtslauf r : Linkslauf o : Stop
d004	Istwert x Anzeigefaktor [%] (nur verfügbar wenn PID-Regler aktiv)	Der Anzeigefaktor wird in Funktion A075 im Bereich von 0,01...99,99 eingestellt. Er beträgt in der Grundeinstellung 1,0.
d005	Signalzustand an den Digital-eingängen 1 ... 7	Beispiel: Eingang 1 und 4 angesteuert 
d006	Signalzustand der Digitalausgänge 11...12 und des Störmelderelais' AL0-AL2	Beispiel: Ausgang 11 EIN, keine Störmeldung 
d007	Ausgangsfrequenz x Frequenzfaktor	Unter dieser Funktion wird das Produkt aus Frequenzfaktor (Funktion b086) und Ausgangsfrequenz angezeigt.
d008	Rotordrehfeldfrequenz (nur mit Inkrementalgeber)	-400...+400Hz; Anzeige der tatsächlichen Rotordrehfeldfrequenz (nur mit Inkrementalgeber möglich)
d009	Drehmomentsollwert	-200...+200% Motornennmoment
d010	Drehmoment-Offset	-200...+200% Motornennmoment.
d012	Motordrehmoment	-200...+200% Motornennmoment
d013	Ausgangsspannung	0,0...600V
d014	Aufgenommene elektrische Leistung	0,0...100,0kW
d015	kWh-Zähler	0. ... 9999. Anzeige in kWh 1000...9999 Anzeige in 10 kWh 1'100...1'999 Anzeige in 1000 kWh Unter b079 kann dieser Wert mit einem Faktor 1...1000 bewertet werden. Löschen des kWh-Zählers mit Digitaleingang KHC oder b078=01.
d016	Betriebszeit	0. ... 9999. Anzeige in Std. 1000...9999 Anzeige in 10 Std. 1'100...1'999 Anzeige in 100 Std.
d017	Netz-Ein Zeit	0. ... 9999. Anzeige in Std. 1000...9999 Anzeige in 10 Std. 1'100...1'999 Anzeige in 100 Std.

Funktions-nummer	Anzeige-Funktion	Bemerkungen
d018	Kühlkörpertemperatur	-20,0...150,0 in 0,1°C-Schritten
d022	Wartungsanzeige	<p>für Kondensatoren auf Logic- und Mainboard sowie Kühlventilatoren. Bei Anzeige „Nicht i. O.“ müssen die entsprechenden Bauteile gegen Neue getauscht werden.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Nicht i. O. i. O.</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">2 1</p> <p>1: Kondensatoren auf Main- und Logicboard 2: Kühlventilatoren (Meldung wenn die Drehzahl &lt;75% der Nenndrehzahl)</p> <p>Abschätzen der Lebensdauer der Kondensatoren erfolgt alle 10min. Bei häufigem Aus- und Einschalten der Netzspannung innerhalb von 10min kann die Lebensdauer der Kondensatoren nicht richtig ermittelt werden.</p> <p>Bei b092=01 (Abschalten des Lüfters im Stillstand) wird der Zustand „Stillstand“ als normaler Betriebszustand angenommen so dass eine korrekte Erfassung nicht möglich ist.</p>
d023	SPS-Programmierung Programmzeile	Anzeige der Programmzeile, die augenblicklich ausgeführt wird
d024	Identifikation SPS-Programm	Anzeige der Nummer des SPS-Programmes, dass zuletzt in den WJ200 heruntergeladen wurde
d025	User-Variable 00 (Umon(00))	Anzeige der SPS-Variablen Umon(00)... Umon(02) (nur in Verbindung mit SPS-Programmierung)
d026	User-Variable 00 (Umon(00))	
d027	User-Variable 02 (Umon(02))	
d029	Sollposition	Anzeige der Sollposition (nur in Verbindung mit einer Positionierung ( <b>P012=02</b> )). Es werden nur die 4 höchstwertigen Stellen des Positionswertes angezeigt.
d030	Istposition	Anzeige der Istposition (nur in Verbindung mit einer Positionierung ( <b>P012=02</b> )). Es werden nur die 4 höchstwertigen Stellen des Positionswertes angezeigt.
d050	2 Anzeigewerte	Auswahl von 2 Anzeigewerten aus dem Bereich d001-d030 die unter b160/b161 eingestellt werden können. Mit den Tasten AUF/AB kann zwischen den Anzeigen gewechselt werden.
d060	Umrichtermodus	Anzeige des unter b049 bzw. b171 eingestellten Modus (I-C, I-u, H-F)

Funktions- nummer	Anzeige-Funktion	Bemerkungen
d080	Gesamtzahl der aufgetretenen Störmeldungen	0.-9999. : Anzeige in Stück 1000-6553 : Anzeige in 10 Stück
d081	1. Störung (Zuletzt aufgetretene Störung)	Anzeige der Störmeldung (E...) und folgender Betriebsdaten zu Zeit der Störung: Frequenz, Strom, Zwischenkreisspannung, Betriebszeit, Netz-Ein Zeit
d082	2.Störung (vorletzte Störung)	
d083	3.Störung	
d084	4.Störung	
d085	5.Störung	
d086	6.Störung	
d090	Warnmeldung	Siehe Kapitel 8. Warnhinweise
d102	Zwischenkreisspannung [V]	Anzeige der Zwischenkreisspannung
d103	Bremschopper-ED [%]	Bei Überschreiten der unter b090 eingestellten Einschaltdauer geht der Umrichter mit „E06“ auf Störung
d104	Überlaststatus [%]	Anzeige des Überlaststatus' bezogen auf die Einstellungen unter b012...b020. Bei Erreichen von 100% geht der Umrichter mit „E05“ auf Störung.

**Parameterfunktionen**

<b>Funktions- nummer</b>	<b>Funktion</b>	<b>Grund- wert</b>	<b>Einstellbereich</b>	<b>*1</b>	<b>*2</b>	<b>Seite</b>
<b>F001</b>	Anzeige / Eingabe Frequenzsollwert	0,00Hz	0,1...400Hz	ja	ja	91
<b>F002</b>	1. Hochlaufzeit	10,00s	0,01...3600s	ja	ja	91
<b>F202</b>	<b>1. Hochlaufzeit (2. Parametersatz)</b>	<b>10,00s</b>	<b>0,01...3600s</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>91</b>
<b>F003</b>	1. Runterlaufzeit	10,00s	0,01...3600s	ja	ja	91
<b>F203</b>	<b>1. Runterlaufzeit (2. Parametersatz)</b>	<b>10,00s</b>	<b>0,01...3600s</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>91</b>
<b>F004</b>	Drehrichtung Taste RUN (nur bei Start über ein- gebautes Bedienfeld)	00	00:rechts 01:links	nein	nein	--
<b>A001</b>	Frequenzsollwertvorgabe	01	00:Integriertes Poti (Option) 01:Eingang O/OI 02:F001/A020 03:RS485 04:Optionskarte 06:Impulskettensignal an EA 07:Programmfunktion 10:gemäß A141...A146	nein	nein	92
<b>A201</b>	<b>Frequenzsollwertvorgabe (2. Parametersatz)</b>	<b>01</b>	<b>00:Integriertes Poti (Option) 01:Eingang O/OI 02:F001/A020 03:RS485 04:Optionskarte 06:Impulskettensignal an EA 07:Programmfunktion 10:gemäß A141...A146</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>92</b>
<b>A002</b>	Start/Stop-Befehl	01	01:Eingang FW/RV/Programm 02:RUN-Taste 03:RS485 04:Optionskarte	nein	nein	93
<b>A202</b>	<b>Start/Stop-Befehl (2. Parametersatz)</b>	<b>01</b>	<b>01:Eingang FW/RV/Progr. 02:RUN-Taste 03:RS485 04:Optionskarte</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>93</b>
<b>A003</b>	Motornennfrequenz / Eckfrequenz	50,0Hz	30...400Hz	nein	nein	94
<b>A203</b>	<b>Motornennfrequenz (2. Parametersatz)</b>	<b>50,0Hz</b>	<b>30...400Hz</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>94</b>
<b>A004</b>	Maximalfrequenz	50,0Hz	30...400Hz	nein	nein	93
<b>A204</b>	<b>Maximalfrequenz (2. Parametersatz)</b>	<b>50,0Hz</b>	<b>30...400Hz</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>93</b>
<b>A005</b>	Umschalten der Sollwert- eingänge mit Eingang AT	00	00:O/OI 02:O/integriertes Poti (Option) 03:OI/integr.Poti (Option)	nein	nein	95

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>AD 11</b>	Frequenz bei Min.-Sollwert an Eingang O	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	96
<b>AD 12</b>	Frequenz bei Max.-Sollwert an Eingang O	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	96
<b>AD 13</b>	Min.-Sollwert an Eingang O	0%	0...100%	nein	ja	96
<b>AD 14</b>	Max.-Sollwert an Eingang O	100%	0...100%	nein	ja	96
<b>AD 15</b>	Startbedingung Eingang O	01	00:Min.-Frequenz 01:0Hz-Start	nein	ja	96
<b>AD 16</b>	Filter Analogeingang O, OI	8	1...30 (x2ms) 31 (500ms fest +- 0,1kHz Hyst)	nein	ja	216
<b>AD 17</b>	Programmfunktion	00	00:Progr. nicht aktiv 01:Progr. aktiv Eingang PRG 02:Progr. immer aktiv	ja	ja	315
<b>AD 19</b>	Abrufen der Festfrequenzen	00	00:binär (15 Stück) 01:bit (7 Stück)	nein	nein	98
<b>AD20</b>	Basisfrequenz	6,00Hz	0...400Hz	ja	ja	99
<b>A220</b>	<b>Basisfrequenz (2. Parametersatz)</b>	<b>0,00Hz</b>	<b>0...400Hz</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>99</b>
<b>AD21</b>	1.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	99
<b>AD22</b>	2.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	99
<b>AD23</b>	3.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	99
<b>AD24</b>	4.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	99
<b>AD25</b>	5.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	99
<b>AD26</b>	6.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	99
<b>AD27</b>	7.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	99
<b>AD28</b>	8.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	100
<b>AD29</b>	9.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	100
<b>AD30</b>	10.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	100
<b>AD31</b>	11.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	100
<b>AD32</b>	12.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	100
<b>AD33</b>	13.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	100
<b>AD34</b>	14.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	100
<b>AD35</b>	15.Festfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	ja	ja	100
<b>AD38</b>	Tipp-Frequenz	6,00Hz	0,5...9,99Hz	ja	ja	101

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>A039</b>	Tipp-Frequenz, Stop-Modus	04	00:Freilauf (im Stop) 01:Rampe (im Stop) 02:DC-Bremse (im Stop) 03:Freilauf (im Betrieb) 04:Rampe (im Betrieb) 05:DC-Bremse (im Betrieb)	nein	ja	101
<b>A041</b>	Boost-Charakteristik	00	00:Manueller Boost 01:Automatischer Boost	nein	nein	102
<b>A241</b>	<b>Boost-Charakteristik (2. Parametersatz)</b>	<b>00</b>	<b>00:Manueller Boost 01:Automatischer Boost</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>102</b>
<b>A042</b>	Manueller Boost, Spannungsanhebung	1,0%	0...20%	ja	ja	102
<b>A242</b>	<b>Manueller Boost, Spannungsanhebung (2. Parametersatz)</b>	<b>1,0%</b>	<b>0...20%</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>102</b>
<b>A043</b>	Manueller Boost, Boostfrequenz	5,0%	0...50%	ja	ja	102
<b>A243</b>	<b>Manueller Boost, Boostfrequenz (2. Parametersatz)</b>	<b>5,0%</b>	<b>0...50%</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>102</b>
<b>A044</b>	Arbeitsverfahren	00	00:U/f konstant 01:U/f-quadratisch 02:U/f frei b100-b113 03:SLV	nein	nein	104
<b>A244</b>	<b>Arbeitsverfahren (2. Parametersatz)</b>	<b>00</b>	<b>00: U/f konstant 01: U/f-quadratisch 02: U/f frei b100-b113 03: SLV</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>104</b>
<b>A045</b>	Ausgangsspannung	100%	20...100%	ja	ja	108
<b>A245</b>	<b>Ausgangsspannung (2. Parametersatz)</b>	<b>100%</b>	<b>20... 100%</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>108</b>
<b>A046</b>	Automatischer Boost, Spannungsanhebung	100	0...255	ja	ja	103
<b>A246</b>	<b>Automatischer Boost, Spannungsanhebung (2. Parametersatz)</b>	<b>100</b>	<b>0...255</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>103</b>
<b>A047</b>	Automatischer Boost, Schlupfkompensation	100	0...255	ja	ja	103
<b>A247</b>	<b>Automatischer Boost, Schlupfkompensation (2. Parametersatz)</b>	<b>100</b>	<b>0...255</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>103</b>
<b>A051</b>	Automatische DC-Bremse	00	00:inaktiv 01:aktiv bei Stop 02:aktiv bei Sollwert- reduzierung	nein	ja	109
<b>A052</b>	DC-Bremse, Einschaltfrequenz	0,50Hz	0...60Hz	nein	ja	109

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktionsnummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>A053</b>	DC-Bremse, Wartezeit	0,0s	0...5s	nein	ja	109
<b>A054</b>	DC-Bremse, Bremsmoment	50%	0...100%	nein	ja	109
<b>A055</b>	DC-Bremse, Bremszeit	0,5s	0...60s	nein	ja	110
<b>A056</b>	DC-Bremse, Einschalttrigger	01	00:Flanke 01:Pegel	nein	ja	110
<b>A057</b>	DC-Bremse, Startbremsmoment	0%	0...100%	nein	ja	112
<b>A058</b>	DC-Bremse, Startbremszeit	0,0s	0...60s	nein	ja	113
<b>A059</b>	DC-Bremse, Taktfrequenz	5,0kHz	2,0...15kHz (Reduzierung des Bremsmomentes A054)	nein	ja	113
<b>A061</b>	Max. Betriebsfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	114
<b>A261</b>	<b>Max. Betriebsfrequenz (2. Parametersatz)</b>	<b>0,00Hz</b>	<b>0...400Hz</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>114</b>
<b>A062</b>	Min. Betriebsfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	114
<b>A262</b>	<b>Min. Betriebsfrequenz (2. Parametersatz)</b>	<b>0,00Hz</b>	<b>0...400Hz</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>114</b>
<b>A063</b>	1. Frequenzsprung	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	115
<b>A064</b>	1. Frequenzsprung, Sprungweite	0,50Hz	0...10Hz	nein	ja	115
<b>A065</b>	2. Frequenzsprung	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	115
<b>A066</b>	2. Frequenzsprung, Sprungweite	0,50Hz	0...10Hz	nein	ja	115
<b>A067</b>	3. Frequenzsprung	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	115
<b>A068</b>	3. Frequenzsprung, Sprungweite	0,50Hz	0...10Hz	nein	ja	115
<b>A069</b>	Hochlaufverzögerung, Frequenz	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	116
<b>A070</b>	Hochlaufverzögerung, Zeit	0,0s	0...60s	nein	ja	116
<b>A071</b>	PID-Regler aktiv	00	00:inaktiv 01:aktiv 02:aktiv mit Reversierung	nein	ja	120
<b>A072</b>	PID-Regler, P-Anteil	1,00	0...25	ja	ja	120
<b>A073</b>	PID-Regler, I-Anteil	1,0s	0,0...3600s	ja	ja	120
<b>A074</b>	PID-Regler, D-Anteil	0,00s	0...100s	ja	ja	120
<b>A075</b>	PID-Regler, Anzeigefaktor	1,00	0,01...99,99	nein	ja	120
<b>A076</b>	PID-Regler, Eingang Istwertsignal	00	00:Eingang OI 01:Eingang O 02:ModBus-RTU 03:Impulssignal an EA-L 10:gemäß A141...A146	nein	ja	120

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>A077</b>	PID-Regler, Invertierung	00	00:standard 01:invertiert	nein	ja	121
<b>A078</b>	PID-Regler, Regelbereich	0,0	0...100%	nein	ja	121
<b>A079</b>	PID-Regler, Vorsteuerung	00	00:keine Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI	nein	ja	121
<b>A081</b>	AVR-Funktion, Charakteristik	02	00: aktiv 01: inaktiv 02: inaktiv im Runterlauf	nein	nein	122
<b>A281</b>	<b>AVR-Funktion, Charakteristik (2. Parametersatz)</b>	<b>02</b>	<b>00: aktiv 01: inaktiv 02: inaktiv im Runterlauf</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>122</b>
<b>A082</b>	Motorspannung / Netzspannung	200/ 400V	200V: 200/215/220/230/240 400V: 380/400/415/440/460/480	nein	nein	122
<b>A282</b>	<b>Motorspannung / Netzspannung (2. Parametersatz)</b>	<b>230/ 400V</b>	<b>200V: 200/215/220/230/240 400V: 380/400/415/440/460/480</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>122</b>
<b>A083</b>	AVR-Funktion, Zeitkonstante	0,300	0...10s	nein	ja	122
<b>A084</b>	AVR-Funktion, Verstärkung Runterlauf	100	50...200%	nein	ja	122
<b>A085</b>	Energiesparbetrieb	00	00:Normalbetrieb 01:Energiesparbetrieb	nein	nein	123
<b>A086</b>	Energiesparbetrieb, Reaktionszeit	50,0	0...100	ja	ja	123
<b>A092</b>	2. Hochlaufzeit	10,00s	0,01...3600s	ja	ja	124
<b>A292</b>	<b>2. Hochlaufzeit (2. Parametersatz)</b>	<b>10,00s</b>	<b>0,01...3600s</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>124</b>
<b>A093</b>	2. Runterlaufzeit	10,00s	0,01...3600s	ja	ja	124
<b>A293</b>	<b>2. Runterlaufzeit (2. Parametersatz)</b>	<b>10,00s</b>	<b>0,01...3600s</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>124</b>
<b>A094</b>	Umschalten von 1. Rampe auf 2. Rampe	00	00:Eingang 2CH 01:A095 / A096 02:Reversierung	nein	nein	125
<b>A294</b>	<b>Umschalten von 1. Rampe auf 2. Rampe (2. Parametersatz)</b>	<b>00</b>	<b>00:Eingang 2CH 01:A095/A096 02:Reversierung</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>125</b>
<b>A095</b>	Umschaltfrequenz Hochlaufzeit	0,00Hz	0...400Hz	nein	nein	125
<b>A295</b>	<b>Umschaltfrequenz Hochlaufzeit (2. Parametersatz)</b>	<b>0,00Hz</b>	<b>0,0...400Hz</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>125</b>
<b>A096</b>	Umschaltfrequenz Runterlaufzeit	0,00Hz	0,0...400Hz	nein	nein	125
<b>A296</b>	<b>Umschaltfrequenz Runterlaufzeit (2. Parametersatz)</b>	<b>0,00Hz</b>	<b>0,0...400Hz</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>125</b>
<b>A097</b>	Hochlaufcharakteristik	01	00:linear 01:S-Kurve	nein	nein	125
<b>A098</b>	Runterlaufcharakteristik	01	02:U-Kurve 03:U-Kurve invertiert 04:S-Kurve für Aufzüge	nein	nein	126

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10



Funktionsnummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>A 101</b>	Frequenz bei Min.-Sollwert Eingang OI	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	128
<b>A 102</b>	Frequenz bei Max.-Sollwert Eingang OI	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	128
<b>A 103</b>	Min.-Sollwert an Eingang OI	20%	0...100%	nein	ja	128
<b>A 104</b>	Max.-Sollwert an Eingang OI	100%	0...100%	nein	ja	128
<b>A 105</b>	Startbedingung Eingang OI	00	00:Min.-Frequenz 01:0Hz-Start	nein	ja	128
<b>A 131</b>	Ausprägung der Kurvenform (A097=01, 02, 03)	02	1...10	nein	ja	126
<b>A 132</b>	Ausprägung der Kurvenform (A098=01, 02, 03)	02	1...10	nein	ja	126
<b>A 141</b>	Frequenzsollwert kalkuliert, Variable A	02	00:A020 01:Integriertes Poti (Option) 02:Eingang O 03:Eingang OI 04:RS485 05:Optionskarte 07:Impulskettensignal an EA	nein	ja	129
<b>A 142</b>	Frequenzsollwert kalkuliert, Variable B	03	00:A020 01:Integriertes Poti (Option) 02:Eingang O 03:Eingang OI 04:RS485 05:Optionskarte 07:Impulskettensignal an EA	nein	ja	129
<b>A 143</b>	Frequenzsollwert kalkuliert, Operand	00	00:A141 + A142 01:A141 – A142 02:A141 x A142	nein	ja	129
<b>A 145</b>	Frequenzsollwert kalkuliert, Offset	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	129
<b>A 146</b>	Frequenzsollwert kalkuliert, Offset, Vorzeichen	00	00:+A145 01:-A145	nein	ja	129
<b>A 150</b>	Ausprägung der Kurvenform A097=04, Hochlauf 1	10%	0...50%	nein	nein	127
<b>A 151</b>	Ausprägung der Kurvenform A097=04, Hochlauf 2	10%	0...50%	nein	nein	127
<b>A 152</b>	Ausprägung der Kurvenform A098=04, Runterlauf 1	10%	0...50%	nein	nein	127
<b>A 153</b>	Ausprägung der Kurvenform A098=04, Runterlauf 2	10%	0...50%	nein	nein	127
<b>A 154</b>	Runterlaufverzögerung, Frequenz	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	116
<b>A 155</b>	Runterlaufverzögerung, Zeit	0,0s	0...60s	nein	ja	116

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>A 161</b>	Frequenz bei Min.-Sollwert Integriertes Poti (Option)	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	130
<b>A 162</b>	Frequenz bei Max.-Sollwert Integriertes Poti (Option)	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	130
<b>A 163</b>	Min.-Sollwert an Eingang Integriertes Poti (Option)	0%	0...100%	nein	ja	130
<b>A 164</b>	Max.-Sollwert an Eingang Integriertes Poti (Option)	100%	0...100%	nein	ja	130
<b>A 165</b>	Startbedingung Eingang Integriertes Poti (Option)	01	00:Min.-Frequenz 01:0Hz-Start	nein	ja	130

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>b001</b>	Wiederanlaufmodus bei Unterspannung / kurzzeitigem Netzausfall	00	00:Störmeldung 01:0Hz-Start 02:Synchronisierung 1 03:Synchronis.+Stop+Störung 04:Synchronisierung 2	nein	ja	131
<b>b002</b>	Zulässige Netzausfallzeit	1,0s	0,3...25s	nein	ja	132
<b>b003</b>	Wartezeit vor Wiederanlauf bei kurzzeitigem Netzausfall	1,0s	0,3...100s	nein	ja	132
<b>b004</b>	Kurzzeitiger Netzausfall / Unterspannung im Stillstand	00	00:keine Störmeldung 01:Störmeldung 02:keine Störmeldung im Runterlauf und Stop	nein	ja	132
<b>b005</b>	Wiederanlaufversuche bei kurzzeitigem Netzausfall	00	00:16 Versuche 01:unbegrenzt	nein	ja	133
<b>b007</b>	Minimalfrequenz für Synchronisierung	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	133
<b>b008</b>	Wiederanlaufmodus bei Überspannung / Überstrom	00	00:Störmeldung 01:0Hz-Start 02:Synchronisierung 03:Syn.+Stop+Störung 04:Aktive Synchronisierung	nein	ja	134
<b>b010</b>	Wiederanlaufversuche bei Überspannung / Überstrom	3	1...3	nein	ja	134
<b>b011</b>	Wartezeit vor Wiederanlauf bei Überspannung, Überstrom	1,0s	0,3...100s	nein	ja	134
<b>b012</b>	Elektronischer Motorschutz, Einstellwert	FU-Nennstrom [A]	0,2...1,0 x FU-Nennstrom [A]	nein	ja	135
<b>b212</b>	<b>Elektronischer Motorschutz, Einstellwert (2. Parametersatz)</b>	<b>FU-Nennstr. [A]</b>	<b>0,2...1,0 x FU-Nennstr. [A]</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>135</b>
<b>b013</b>	Elektronischer Motorschutz, Charakteristik	01	00:quadratisch 01:konstant 02:b015...b020	nein	ja	135
<b>b213</b>	<b>Elektronischer Motorschutz, Charakteristik (2. Parametersatz)</b>	<b>01</b>	<b>00:quadratisch 01:konstant 02:b015...b020</b>	<b>nein</b>	<b>ja</b>	<b>135</b>
<b>b015</b>	Elektronischer Motorschutz / Frequenz 1	0Hz	0...400Hz	nein	nein	137
<b>b016</b>	Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 1	0,00A	0...FU-Nennstrom	nein	ja	137
<b>b017</b>	Elektronischer Motorschutz, Frequenz 2	0Hz	0...400Hz	nein	nein	137
<b>b018</b>	Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 2	0,00A	0...FU-Nennstrom	nein	ja	137
<b>b019</b>	Elektronischer Motorschutz, Frequenz 3	0Hz	0...400Hz	nein	ja	137
<b>b020</b>	Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 3	0,00A	0...FU-Nennstrom	nein	ja	137

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>b021</b>	Stromgrenze 1, Charakteristik	01	00:inaktiv 01:aktiv Hoch- /Runterlauf 02:aktiv bei konst. Drehzahl 03:aktiv Hoch- /Runterlauf (im Runterlauf Drehzahl-erhöhung)	nein	ja	138
<b>b221</b>	<i>Stromgrenze 1, Charakteristik (2. Parametersatz)</i>	<i>01</i>	<i>00:inaktiv 01:aktiv Hoch- /Runterlauf 02:aktiv bei konst. Drehzahl 03:aktiv Hoch- /Runterlauf (im Runterlauf Drehzahl-erhöhung)</i>	<i>nein</i>	<i>ja</i>	<i>138</i>
<b>b022</b>	Stromgrenze 1, Einstellwert	FU-Nennstr x1,5 [A]	0,2...2,0 x FU-Nennstr. [A]	nein	ja	139
<b>b222</b>	<i>Stromgrenze 1, Einstellwert (2. Parametersatz)</i>	<i>FU-Nennstr x1,5[A]</i>	<i>0,2...2,0 x FU-Nennstr. [A]</i>	<i>nein</i>	<i>ja</i>	<i>139</i>
<b>b023</b>	Stromgrenze 1, Runterlaufzeit	1,0s	0,1...3000s	nein	ja	139
<b>b223</b>	<i>Stromgrenze 1, Runterlaufzeit (2. Parametersatz)</i>	<i>1,0s</i>	<i>0,1...3000s</i>	<i>nein</i>	<i>ja</i>	<i>139</i>
<b>b024</b>	Stromgrenze 2, Charakteristik	01	00:inaktiv 01:aktiv Hoch- /Runterlauf 02:aktiv bei konst. Drehzahl 03:aktiv Hoch- /Runterlauf (im Runterlauf Drehzahl-erhöhung)	nein	ja	139
<b>b025</b>	Stromgrenze 2, Einstellwert	FU-Nennstrom x 1,5 [A]	0,2...2,0 x FU-Nennstrom [A]	nein	ja	139
<b>b026</b>	Stromgrenze 2, Runterlaufzeit	1,0s	0,1 ... 3000s	nein	ja	139
<b>b027</b>	Überstromunterdrückung	00	00:inaktiv 01:aktiv	nein	ja	139
<b>b028</b>	Startstrom für Drehzahl-synchronisierung (b088=02)	FU-Nennstrom	0,1...2,0 x FU-Nennstrom [A]	nein	ja	143
<b>b029</b>	Zeitkonstante für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)	0,5s	0,1...3000s	nein	ja	143
<b>b030</b>	Scan-Startfrequenz für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)	00	00:zuletzt gefahrene Frequenz 01:Max.-Frequenz (A004) 02:aktueller Frequenzsollwert	nein	ja	143

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>b031</b>	Parametersicherung	01	00:Eingang SFT: Parameter+Sollwert 01:Eingang SFT: nur Parameter 02:Parameter + Sollwert 03:nur Parameter 10:Parameter verstellbar im Betrieb	nein	ja	144
<b>b033</b>	Motorleitungslänge	10	5...20	ja	ja	146
<b>b034</b>	Warnmeldung Netz-Ein / Betriebszeit	0	0...655300 Std	nein	ja	211
<b>b035</b>	Drehrichtung gesperrt	00	00:beide Richtungen frei 01:Linkslauf gesperrt 02:Rechtslauf gesperrt	nein	nein	--
<b>b036</b>	Weicher Anlauf	2	0:inaktiv 1...255: pro Wert ca. 6ms	nein	ja	147
<b>b037</b>	Anzeigemodus	00	00:alle Funktionen 01:assoziierte Funktionen 02:ausgew. Funk. (U001...U032) 03:geänderte Funktionen 04:Basisfunktionen 05:d001-d104	nein	ja	148
<b>b038</b>	Anzeige nach Netz-Ein	001	000/202:bei der zuletzt STR gedrückt wurde 001-030:d001-d030 201:F001	nein	ja	149
<b>b039</b>	Parameterhistorie speichern in U001...U032	00	00:Param. nicht sp. in U001...U032 01:Parameter sp. in U001...U032	nein	ja	149
<b>b040</b>	Drehmomentbegrenzung, Modus	00	00:b041 ... b044 01:Digital-Eingänge 02:Analog-Eingang O	nein	ja	154
<b>b041</b>	Drehmomentbegrenzung Rechtslauf motorisch	200%	0...200%, <i>no</i>	nein	ja	155
<b>b042</b>	Drehmomentbegrenzung Linkslauf generatorisch	200%	0...200%, <i>no</i>	nein	ja	155
<b>b043</b>	Drehmomentbegrenzung Linkslauf motorisch	200%	0...200%, <i>no</i>	nein	ja	155
<b>b044</b>	Drehmomentbegrenzung Rechtslauf generatorisch	200%	0...200%, <i>no</i>	nein	ja	155
<b>b045</b>	Drehmomentbegrenzung LAD-Stop	00	00:Hoch-/Runterlauf unterbr. 01:Hoch-/Runterlauf fortsetzen	nein	ja	155
<b>b046</b>	Reversierung Vektor- regelung sperren	00	00:freigegeben 01:gesperrt	nein	ja	104
<b>b049</b>	Lasteinstellung	00	00:hohe Überlast 01:hohe Dauerlast	nein	nein	141
<b>b050</b>	Geführter Runterlauf bei Not-Aus bzw. Netzausfall	00	00:inaktiv 01:aktiv 02:aktiv, DC-konstant, kein Wiederanlauf nach Netz-Ein 03:aktiv, DC-konstant, Wiederanlauf nach Netz-Ein	nein	nein	156
<b>b051</b>	Geführter Runterlauf, DC- Startspannung	220,0V/ 440,0V	0...1000V	nein	nein	158

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>b052</b>	Geführter Runterlauf, DC-Spannung für Unterbrechen der Runterlaufampe	360,0V/ 720,0V	0...1000V	nein	nein	158
<b>b053</b>	Geführter Runterlauf, Runterlaufzeit	1,00s	0,01...3600s	nein	nein	158
<b>b054</b>	Geführter Runterlauf, Frequenzsprung	0,00Hz	0...10Hz	nein	nein	158
<b>b060</b>	Analog Sollwertkomparator Eingang O, Maximalwert	100%	0...100%	ja	ja	159
<b>b061</b>	Analog Sollwertkomparator Eingang O, Minimalwert	0%	0...100%	ja	ja	159
<b>b062</b>	Analog Sollwertkomparator Eingang O, Hysterese	0%	0...10%	ja	ja	160
<b>b063</b>	Analog Sollwertkomparator Eingang OI, Maximalwert	100%	0...100%	ja	ja	160
<b>b064</b>	Analog Sollwertkomparator Eingang OI, Minimalwert	0%	0...100%	ja	ja	160
<b>b065</b>	Analog Sollwertkomparator Eingang OI, Hysterese	0%	0...10%	ja	ja	160
<b>b070</b>	Analog Sollwertkomparator Eingang O, Sollwert	no	0...100%, no	nein	ja	160
<b>b071</b>	Analog Sollwertkomparator Eingang OI, Sollwert	no	0...100%, no	nein	ja	160
<b>b075</b>	Umgebungstemperatur	40°C	-10...50°C	ja	ja	161
<b>b078</b>	Zurücksetzen des kWh-Zählers d015	00	00:kWh-Zähler läuft 01:Löschen des kWh-Zählers	ja	ja	--
<b>b079</b>	Faktor Anzeigewert d015 (kWh)	1	1...1000	ja	ja	--
<b>b082</b>	Startfrequenz	0,50Hz	0,1...9,99Hz	nein	ja	147
<b>b083</b>	Taktfrequenz	10,0kHz	2...15kHz (bei b049=01 max.10kHz (siehe Kap. 2 Montage))	nein	ja	162
<b>b084</b>	Werkseinstellung / Initialisierung	00	00:Initialisierung inaktiv 01:Störmelderegister löschen 02:Werkseinstellung laden 03:Störmelderegister löschen + Werkseinstellung 04:Nicht einstellen	nein	nein	163
<b>b085</b>	Werkseinstellungsparameter	01	01:Nicht verändern!!!	nein	nein	164
<b>b086</b>	Frequenzanzeigefaktor (d007)	1,00	0,01...99,99	ja	ja	--
<b>b087</b>	Stop-Taste bei Start/Stop über Eingänge FW/RV	00	00:Taste aktiv 01:Taste inaktiv 02:Stop nicht möglich, Reset möglich	nein	ja	--
<b>b088</b>	Motorsynchronisation mit Eingang FRS	00	00:0Hz-Start 01:Synchronisierung 1 02:Synchronisierung 2	nein	ja	142

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktionsnummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>b089</b>	Belastungs-/Temperaturabhängige Taktfrequenz	01	00:inaktiv 01:aktiv, entspr. Ausgangsstrom 02:aktiv, entspr. Kühlkörpertemp.	nein	nein	162
<b>b090</b>	Bremschopper-Einschaltdauer (ED)	0,0%	0...100% (b095, b096)	nein	ja	166
<b>b091</b>	Stop-Modus	00	00:Rampe 01:freier Auslauf	nein	ja	127
<b>b092</b>	Lüftersteuerung	00	00:permanent 01:nur im Betrieb (und 5 Minuten nach Netz-Ein bzw. nach Stop) 02:temperaturabhängig	nein	ja	--
<b>b093</b>	Zurücksetzen Lüfterlaufzeit d022	00	00:Lüfterlaufzeit läuft 01:Löschen der Lüfterlaufzeit	nein	nein	--
<b>b094</b>	Parameterauswahl für Rücksetzen Werkseinstellung	00	00:Alle Parameter 01:außer Ein-/Ausgangskonf. + Kommunikationsparameter 02:nur U001-U032 03:außer U001-U032+b037	nein	nein	164
<b>b095</b>	Bremschopper freigeben	00	00: nicht feigegeben 01: nur im Betrieb 02: freigegeben	nein	ja	166
<b>b096</b>	Bremschopper Einschaltspannung	360V/ 720V	330...380V (200V) 660...760V (400V) Zwischenkreisspannung	nein	ja	166
<b>b097</b>	Ohmwert des angeschlossenen Bremswiderstandes	Abh. vom FU-Typ	Min. zul. Widerstandswert...600Ω	nein	nein	166
<b>b100</b>	Frequenz 1	0Hz	0...400Hz	nein	nein	105
<b>b101</b>	Spannung 1	0,0V	0...800V	nein	nein	105
<b>b102</b>	Frequenz 2	0Hz	0...400Hz	nein	nein	105
<b>b103</b>	Spannung 2	0,0V	0...800V	nein	nein	105
<b>b104</b>	Frequenz 3	0Hz	0...400Hz	nein	nein	106
<b>b105</b>	Spannung 3	0,0V	0...800V	nein	nein	106
<b>b106</b>	Frequenz 4	0Hz	0...400Hz	nein	nein	106
<b>b107</b>	Spannung 4	0,0V	0...800V	nein	nein	106
<b>b108</b>	Frequenz 5	0Hz	0...400Hz	nein	nein	106
<b>b109</b>	Spannung 5	0,0V	0...800V	nein	nein	106
<b>b110</b>	Frequenz 6	0Hz	0...400Hz	nein	nein	106
<b>b111</b>	Spannung 6	0,0V	0...800V	nein	nein	106

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

<b>Funktions- nummer</b>	<b>Funktion</b>	<b>Grund- wert</b>	<b>Einstellbereich</b>	<b>*1</b>	<b>*2</b>	<b>Seite</b>
<b>b 112</b>	Frequenz 7	0Hz	0...400Hz	nein	nein	106
<b>b 113</b>	Spannung 7	0,0V	0...800V	nein	nein	106
<b>b 120</b>	Bremsensteuerung	00	00:inaktiv 01:aktiv	nein	ja	169
<b>b 121</b>	Wartezeit für Bremsen- Freigabe-Bestätigung	0,00s	0...5s	nein	ja	169
<b>b 122</b>	Wartezeit für Beschleunigung	0,00s	0...5s	nein	ja	169
<b>b 123</b>	Wartezeit für Verzögerung	0,00s	0...5s	nein	ja	169
<b>b 124</b>	Wartezeit für Bremsen- bestätigung	0,00s	0...5s	nein	ja	169
<b>b 125</b>	Bremsen-Freigabe- Frequenz	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	169
<b>b 126</b>	Bremsen-Freigabe-Strom	FU- Nenn- strom [A]	0...2 x FU-Nennstrom [A]	nein	ja	169
<b>b 127</b>	Bremsfrequenz	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	169
<b>b 130</b>	Vermeidung von Über- spannungsauslösungen im generatorischen Betrieb	00	00:inaktiv 01:aktiv (Bremsrampe unterbrechen) 02:aktiv (Beschleunigung)	nein	ja	170
<b>b 131</b>	Grenzwert für Zwischen- kreisspannung b130=01/02	380VDC/ 760VDC	330...395VDC (200V) 660...790VDC (400V)	nein	ja	171
<b>b 132</b>	Runterlaufzeit bei b130=02	1,00	0,1...30s	nein	ja	171
<b>b 133</b>	Vermeidung von Über- spannungsauslösungen bei b130=01, Regler P-Anteil	0,20	0...5	ja	ja	171
<b>b 134</b>	Vermeidung von Über- spannungsauslösungen bei b130=01, Regler I-Anteil	1,0	0...150s	ja	ja	171
<b>b 145</b>	Auslöseverhalten „Sicherer Halt“	00	00:keine Störmeldung 01:Störmeldung	nein	nein	172
<b>b 150</b>	Interne Anzeige bei Anschluss externer Bedieneinheit	001	d001-d060	ja	ja	--
<b>b 160</b>	Anzeigewert 1 bei d050	001	d001-d030	ja	ja	--
<b>b 161</b>	Anzeigewert 2 bei d050	002	d001-d030	ja	ja	--
<b>b 163</b>	Sollwertänderung unter d001/d007 (A001=02)	00	00:nicht freigegeben 01:freigegeben	ja	ja	153
<b>b 164</b>	Rückkehr zur unter b038 angewählten Anzeige	00	00:Inaktiv 01:Aktiv	ja	Ja	153

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10



Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>b 165</b>	Kommunikations- überwachung externe Bedieneinheit	02	00:Störmeldung 01:geführter Runterlauf + Störmeldung 02:keine Überwachung 03:freier Auslauf 04:geführter Runterlauf + Stop	ja	ja	153
<b>b 166</b>	Berechtigung Daten Read/Write	00	00:Read/Write erlaubt 01:Read/Write gesperrt	nein	nein	144
<b>b 171</b>	Betriebsart	00	00:keine Funktion 01:Asynchronmotor bis 400Hz 02:Asynchronmotor bis 1000Hz 03:Permanentmagnet-Motor	nein	nein	173
<b>b 180</b>	Start Werkseinstellung/ Initialisierung	00	00:Initialisierung inaktiv 01:Initialisierung Start	nein	nein	164
<b>b 190</b>	Setzen Paßwort (b037)	0000	0000:Paßwort nicht aktiv 0001-FFFF:Paßwort aktiv	nein	nein	144
<b>b 191</b>	Eingabe Paßwort (b037)	0000	0001-FFFF:entspr. b190	nein	nein	144
<b>b 192</b>	Setzen Paßwort (b031)	0000	0000:Paßwort nicht aktiv 0001-FFFF:Paßwort aktiv	nein	nein	144
<b>b 193</b>	Eingabe Paßwort (b031)	0000	0001-FFFF:entspr. b191	nein	nein	144

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grund-wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>0001</b>	Digitaleingang 1	00 (FW)	00:FW=Rechtslauf 01:RV=Linkslauf 02:CF1=Festfrequenzen BCD, Bit 1 03:CF2=Festfrequenzen BCD, Bit 2 04:CF3=Festfrequenzen BCD, Bit 3 05:CF4=Festfrequenzen BCD, Bit 4 06:JG=Tipp-Betrieb 07:DB=DC-Bremse 08:SET=2. Parametersatz 09:2CH=2. Zeitrampe	nein	ja	195
<b>0002</b>	Digitaleingang 2	01 (RV)	11:FRS=Reglersperre 12:EXT=Störung extern 13:USP=Wiederanlaufssperre 14:CS=Netzschweranlauf 15:SFT=Parametersicherung 16:AT=Analog Sollwertumschaltung 18:RS=Reset 19:Thermistorüberwachung (n. Digitaleing. 5) 20:STA=Impulsstart 21:STP=Impulsstop	nein	ja	195
<b>0003</b>	Digitaleingang 3	12 (EXT)	22:F/R=Impulssteuerung/Drehrichtung 23:PID=PID Ein/Aus 24:PIDC=PID I-Anteil löschen 27:UP=Frequenz erhöhen 28:DWN=Frequenz verringern 29:UDC=Frequenz Reset 31:OPE=Steuerung über Bedienfeld 32:SF1=Festfrequenz 1, A021 33:SF2=Festfrequenz 2, A022 34:SF3=Festfrequenz 3, A023 35:SF4=Festfrequenz 4, A024 36:SF5=Festfrequenz 5, A025 37:SF6=Festfrequenz 6, A026 38:SF7=Festfrequenz 7, A027 39:OLR=Stromgrenze 40:TL=Drehmomentbegrenzung aktiv 41:TRQ1=Drehmomentgrenze binär, Bit1 42:TRQ2=Drehmomentgrenze binär, Bit2 44:BOK=Bremsen-Freigabe-Bestätigung	nein	ja	195
<b>0004</b>	Digitaleingang 4	18 (RS)	46:LAC=Zeitrampen inaktiv 47:PCLR=Position löschen 50:ADD=Frequenz addieren 51:F-TM=Steuerung über Klemmen 52:ATR=Drehmomentregelung 53:KHC=kWh-Zähler d015 Reset 56:X(00)=SPS-Programmierung Eingang 1 57:X(01)=SPS-Programmierung Eingang 2 58:X(02)=SPS-Programmierung Eingang 3 59:X(03)=SPS-Programmierung Eingang 4 60:X(04)=SPS-Programmierung Eingang 5 61:X(05)=SPS-Programmierung Eingang 6 62:X(06)=SPS-Programmierung Eingang 7 65:AHD=Analog Sollwert halten 66:CP1=Anwahl von Position Bit1 67:CP2=Anwahl von Position Bit2 68:CP3=Anwahl von Position Bit3 69:ORL=Anschluss Referenzschalter 70:ORG=Start Referenzierung 73:SPD=Umschaltung Speed/Position	nein	ja	195
<b>0005</b>	Digitaleingang 5	02 (CF1)	77:GS1=Signal 1 „SafetyStop“ (Eing. 3) 78:GS2=Signal 2 „SafetyStop“ (Eing. 4) 81:485=Direktkomm. Umrichter EzCom 82:PRG=Programmfunktion aktiv 83:HLD=Speichern der Ausgangsfrequenz 84:ROK=Vorbedingung Start-Befehl 85:EB=Spur B Inkrementalgeber (Eing. 7) 86:DISP=Anzeige Bedieneinheit nur d001 no:keine Funktion	nein	ja	195
<b>0006</b>	Digitaleingang 6	03 (CF2)				
<b>0007</b>	Digitaleingang 7	06 (JG)				

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>CO 11</b>	Digitaleingang 1 Schließer / Öffner	00	00: Schließer 01: Öffner	nein	ja	195
<b>CO 12</b>	Digitaleingang 2 Schließer / Öffner	00		nein	ja	195
<b>CO 13</b>	Digitaleingang 3 Schließer / Öffner	00		nein	ja	195
<b>CO 14</b>	Digitaleingang 4 Schließer / Öffner	00		nein	ja	196
<b>CO 15</b>	Digitaleingang 5 Schließer / Öffner	00		nein	ja	196
<b>CO 16</b>	Digitaleingang 6 Schließer / Öffner	00		nein	ja	196
<b>CO 17</b>	Digitaleingang 7 Schließer / Öffner	00		nein	ja	196

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>C021</b>	Digitalausgang 11	00 (RUN)	00:RUN=Betrieb 01:FA1= Frequenzsollwert erreicht 02:FA2=Freq. überschritten(C042,C043) 03:OL= Strom überschritten (C041) 04:OD=PID-Regelabweichung (C044) 05:AL=Störung 06:FA3= Frequenz überfahren (C042,043) 07:OTQ=Moment überschritten (C055...C058) 09:UV=Unterspannung	nein	ja	209
<b>C022</b>	Digitalausgang 12	01 (FA1)	10:TRQ=Drehmomentbegrenzung aktiv 11:RNT=Betriebszeit überschritten (b034) 12:ONT=Netz-Ein-Zeit überschritten (b034) 13:THM=Motor überlastet (C061) 19:BRK=Bremsen-Freigabe-Signal 20:BER=Bremsen-Störung 21:ZS=Drehzahl=0 (C063) 22:DSE=Drehzahlabweichung (P027) 23:POK=Istposition=Sollposition	nein	ja	209
<b>C026</b>	Relais AL0-AL1-AL2	05 (AL)	24:FA4= Frequenz überschritten 2 (C045,C046) 25:FA5= Frequenz überfahren 2 (C045,C046) 26:OL2=Strom überschritten 2 (C111) 27:ODc=Analog Sollwertkomparator Eingang O 28:OIDc=Analog Sollwertkomparator Eingang OI 31:FBV=PID-Istwertüberwachung (C052,C053) 32:NDc=Netzwerkfehler (C077) 33:LOG1=Ergeb. Log. Verknüpf. 1 (C142...C144) 34:LOG2=Ergeb. Log. Verknüpf. 2 (C145...C147) 35:LOG3=Ergeb. Log. Verknüpf. 3 (C148...C150) 39:WAC=Warnung Kondensator-Lebensdauer 40:WAF=Warnung Lüfterdrehzahl reduziert 41:FR=Startbefehl 42:OHF=Kühlkörper-Übertemperatur (C064) 43:LOC=Strom unterschritten (C039) 44:Y(00)=SPS-Programmierung Digitalausgang 1 45:Y(01)=SPS-Programmierung Digitalausgang 2 46:Y(02)=SPS-Programmierung Digitalausgang 3 50:IRDY=Umrichter bereit 51:FWR=Rechtlauf 52:RVR=Linkslauf 53:MJA=Schwerwiegender Hardwarefehler 54:WCO=Analog Sollwertkomparator Eingang O 55:WCOI=Analog Sollwertkomparator Eingang OI 58:Frequenzsollwert über Bedieneinheit 59:Startbefehl über Bedieneinheit 60:2. Parametersatz angewählt 62:Freigabe für „Safety Stop“ (n.Digitalausg. 11) 63:Optionsmodul vorhanden no:Keine Verwendung	nein	ja	209
<b>C027</b>	PWM-Ausgang EO	07	00:Frequenzistwert (0...A004) 01:Motorstrom (0...200%) 02:Drehmoment (0...200%, ohne Vorz.) 03:Freq.istwert, Impulssig. (0...A004), <b>nur EO</b> 04:Ausgangsspannung (0...133%) 05:Aufnahmeleistung (0...200%) 06:Thermische Überlastung (0...100%) 07:LAD-Frequenz (0...A004)	nein	ja	214
<b>C028</b>	Analog-Ausgang AM, 0...10V	07	08:Motorstrom, Impulssignal (0...200%), <b>nur EO</b> 10:Kühlkörpertemperatur (0...200°C) 11:Drehmoment (0...200%, mit Vorz.), <b>nur AM</b> 12:EzSQ-Analogausgang YA(0), <b>nur EO</b> 13:EzSQ-Analogausgang YA(1), <b>nur AM</b> 15:Monitor Impulskettensignal, <b>nur EO</b> 16:Nicht einstellen	nein	ja	214
<b>C030</b>	Stromreferenzwert bei C027=08		FU- Nenn- strom [A]	ja	ja	214

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktionsnummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>C031</b>	Digitalausgang 11 Schließer / Öffner	00		nein	ja	209
<b>C032</b>	Digitalausgang 12 Schließer / Öffner	00	00:Schließer 01:Öffner	nein	ja	209
<b>C036</b>	Relais AL0-AL1	01		nein	ja	209
<b>C038</b>	Signal „Strom unterschritten“ LOC, Charakteristik	01	00:immer aktiv 01:nicht aktiv während Hoch-/ Runterlauf rampe	nein	ja	209
<b>C039</b>	Signal „Strom unterschritten“ LOC, Einstellwert	FU- Nenn- strom [A]	0...2,0 x FU-Nennstrom [A]	ja	ja	209
<b>C040</b>	Signal „Strom überschritten“ OL, Charakteristik	01	00:immer aktiv 01:nicht aktiv während Hoch-/ Runterlauf rampe	nein	ja	209
<b>C041</b>	Signal „Strom überschritten“ OL, Einstellwert	FU- Nenn- strom x 1,15 [A]	0...2,0 x FU-Nennstrom [A]	ja	ja	209
<b>C241</b>	<b>Signal „Strom überschritten“ OL, Einstellwert (2. Parametersatz)</b>	<b>FU-Nennstr x1,15 [A]</b>	<b>0...2,0 x FU-Nennstrom [A]</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>209</b>
<b>C042</b>	Signal FA2, FA3, Einstellwert für Hochlauf	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	210
<b>C043</b>	Signal FA2, FA3, Einstellwert für Runterlauf	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	210
<b>C044</b>	Signal „PID-Regelabweichung“ OD, Einstellwert	3,0%	0...100%	nein	ja	210
<b>C045</b>	Signal FA4, FA5, Einstellwert für Hochlauf	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	210
<b>C046</b>	Signal FA4, FA5, Einstellwert für Runterlauf	0,00Hz	0...400Hz	nein	ja	210
<b>C047</b>	Bewertung Impulssignal bei C027=15	1,00	0,01...99,99	ja	ja	--
<b>C052</b>	Signal „PID-Istwertüberwachung“, Maximalwert	100,0%	0...100%	nein	ja	210
<b>C053</b>	Signal „PID-Istwertüberwachung“, Minimalwert	0,0%	0...100%	nein	ja	210
<b>C054</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Auswahl (nur bei SLV)	00	00:Drehmoment über eing. Wert 01:Drehmoment unter eing. Wert	nein	ja	210
<b>C055</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Einstellwert für Rechtslauf motorisch	100%	0...200%	nein	ja	210
<b>C056</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Einstellwert für Linkslauf generatorisch	100%	0...200%	nein	ja	210
<b>C057</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Einstellwert für Linkslauf motorisch	100%	0...200%	nein	ja	211

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>C058</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Einstellwert für Rechtslauf generatorisch	100%	0...200%	nein	ja	211
<b>C059</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Charakteristik	01	00:immer aktiv 01:nicht aktiv während Hoch-/Runterlaufampe	nein	ja	211
<b>C061</b>	Signal „Motor überlastet“ THM, Einstellwert	90%	0...100%	nein	ja	137
<b>C063</b>	Signal „Drehzahl=0“ ZS, Einstellwert	0,00Hz	0...100Hz	nein	ja	211
<b>C064</b>	Signal „Kühlkörper-Übertemperatur“ OHF, Einstellwert	100°C	0...110°C	nein	ja	211
<b>C071</b>	Baudrate	05	03:2400bps 04:4800bps 05:9600bps 06:19200bps 07:38400bps 08:57600bps 09:76800bps 10:115200bps	nein	ja	271
<b>C072</b>	Adresse	1	1...247	nein	ja	271
<b>C074</b>	Parität	00	00:keine Parität 01:gerade Parität 02:ungerade Parität	nein	ja	271
<b>C075</b>	Stoppbits	1	1 oder 2 Stoppbits	nein	ja	271
<b>C076</b>	Verhalten nach Kommunikationsstörung	02	00:Störmeldung E60/E69 01:Stop,Störmeldung E60/E69 02:Störungen ignorieren 03:freier Auslauf 04:Stop	nein	ja	271
<b>C077</b>	Zulässiges Timeout	0,00s	0...99,99s	nein	ja	271
<b>C078</b>	Wartezeit	0ms	0...1000ms	nein	ja	271
<b>C081</b>	Abgleich Analog-Eingang O (0...10V)	100,0%	0...200%	ja	ja	216
<b>C082</b>	Abgleich Analog-Eingang OI (4...20mA)	100,0%	0...200%	ja	ja	216
<b>C085</b>	Auslösewert Kaltleitereingang	100,0	0...200%	ja	ja	167
<b>C091</b>	Debug-Modus	00	Nicht verändern!!!	nein	nein	--
<b>C096</b>	Kommunikation	00	00: ModBus-RTU 01: EzCOM 02: EzCOM-Administrator	nein	nein	312
<b>C098</b>	EzCOM-Startadresse Master	01	01...08	nein	nein	312
<b>C099</b>	EzCOM-Endadresse Master	01	01...08	nein	nein	312
<b>C100</b>	EzCOM-Starttrigger	00	00: Digitaleingang 485 01: Netz-Ein	nein	nein	312

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>C 101</b>	Frequenzsollwertvorgabe über Eingänge UP/DWN, Sollwert speichern	00	00:nicht speichern 01:speichern	nein	ja	217
<b>C 102</b>	Reset-Signal	00	00:auf ansteigende Flanke 01:auf abfallende Flanke 02:auf ansteigende Flanke, aktiv nur bei Störung 03:Istpos. erhalten bei Fehler quittieren (Positionierung)	ja	ja	216
<b>C 103</b>	Wiederanlauf nach Reset	00	00:Start bei 0Hz 01:Synchronisierung 1 02:Synchronisierung 2	nein	ja	216
<b>C 104</b>	Frequenzsollwertvorgabe über Eingänge UP/DWN, Sollwert aus EEPROM	00	00:0Hz 01:Sollwert aus EEPROM	nein	ja	217
<b>C 105</b>	Abgleich Ausgang EO	100%	50...200%	ja	ja	214
<b>C 106</b>	Abgleich Analog-Ausgang AM (0...10V)	100%	50...200%	ja	ja	215
<b>C 109</b>	Offset Analog-Ausgang AM (0...10V)	0%	0...100%	ja	ja	215
<b>C 111</b>	Signal „Strom überschritten 2“ OL2, Einstellwert	FU-Nennstrom x 1,15 [A]	0...2,0 x FU-Nennstrom [A]	ja	ja	211
<b>C 130</b>	Einschaltverzögerung Ausgang 11	0,0s	0...100s	nein	ja	212
<b>C 131</b>	Ausschaltverzögerung Ausgang 11	0,0s	0...100s	nein	ja	212
<b>C 132</b>	Einschaltverzögerung Ausgang 12	0,0s	0...100s	nein	ja	212
<b>C 133</b>	Ausschaltverzögerung Ausgang 12	0,0s	0...100s	nein	ja	212
<b>C 140</b>	Einschaltverzögerung Relais AL0-AL1-AL2	0,0s	0...100s	nein	ja	212
<b>C 141</b>	Ausschaltverzögerung Relais AL0-AL1-AL2	0,0s	0...100s	nein	ja	212
<b>C 142</b>	Logische Verknüpfung 1, Signalfunktion 1	00	Einstellungen unter C021...C022 (außer LOG1...LOG3, OPO, no)	nein	ja	213
<b>C 143</b>	Logische Verknüpfung 1, Signalfunktion 2	00	Einstellungen unter C021...C022 (außer LOG1...LOG3, OPO, no)	nein	ja	213
<b>C 144</b>	Logische Verknüpfung 1, Operand	00	00:AND 01:OR 02:XOR	nein	ja	213
<b>C 145</b>	Logische Verknüpfung 2, Signalfunktion 1	00	Einstellungen unter C021...C022 (außer LOG1...LOG3, OPO, no)	nein	ja	213
<b>C 146</b>	Logische Verknüpfung 2, Signalfunktion 2	00	Einstellungen unter C021...C022 (außer LOG1...LOG3, OPO, no)	nein	ja	213
<b>C 147</b>	Logische Verknüpfung 2, Operand	00	00:AND 01:OR 02:XOR	nein	ja	213

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

<b>Funktions- nummer</b>	<b>Funktion</b>	<b>Grund- wert</b>	<b>Einstellbereich</b>	<b>*1</b>	<b>*2</b>	<b>Seite</b>
<b>C 148</b>	Logische Verknüpfung 3, Signalfunktion 1	00	Einstellungen unter C021...C022 (außer LOG1...LOG3, OPO,no)	nein	ja	213
<b>C 149</b>	Logische Verknüpfung 3, Signalfunktion 2	00	Einstellungen unter C021...C022 (außer LOG1...LOG3, OPO, no)	nein	ja	213
<b>C 150</b>	Logische Verknüpfung 3, Operand	00	00:AND 01:OR 02:XOR	nein	ja	213
<b>C 160</b>	Reaktionszeit Digitaleingang 1	1	0...200 [x2ms]	nein	ja	197
<b>C 161</b>	Reaktionszeit Digitaleingang 2	1	0...200 [x2ms]	nein	ja	197
<b>C 162</b>	Reaktionszeit Digitaleingang 3	1	0...200 [x2ms]	nein	ja	197
<b>C 163</b>	Reaktionszeit Digitaleingang 4	1	0...200 [x2ms]	nein	ja	197
<b>C 164</b>	Reaktionszeit Digitaleingang 5	1	0...200 [x2ms]	nein	ja	197
<b>C 165</b>	Reaktionszeit Digitaleingang 6	1	0...200 [x2ms]	nein	ja	197
<b>C 166</b>	Reaktionszeit Digitaleingang 7	1	0...200 [x2ms]	nein	ja	197
<b>C 169</b>	Determinationszeit bei Anwahl von Festfrequenzen	0	0...200 [x10ms]	nein	ja	198

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10



Funktionsnummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
H001	Autotuning	00	00:inaktiv 01:statisches Autotuning 02:dynamisches Autotuning	nein	nein	221
H002	Motordaten	00	00:Standard (H020...H024) 02:Autotuning (H030...H034)	nein	nein	221
H202	<b>Motordaten (2. Parametersatz)</b>	<b>00</b>	<b>00:Standard (H220...H224) 02:Autotuning (H230...H234)</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>221</b>
H003	Motorleistung	FU-Leistung [kW]	0,1...18,5kW	nein	nein	94
H203	<b>Motorleistung (2. Parametersatz)</b>	<b>FU-Leistung [kW]</b>	<b>0,1...18,5kW</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>94</b>
H004	Motorpolzahl	4pol	2, 4, 6, 8, 10pol	nein	nein	94
H204	<b>Motorpolzahl (2. Parametersatz)</b>	<b>4pol</b>	<b>2, 4, 6, 8, 10pol</b>	<b>nein</b>	<b>nein</b>	<b>94</b>
H005	Drehzahlregler-Ansprechgeschwindigkeit	100	1...1000	ja	ja	222
H205	<b>Drehzahlregler-Ansprechgeschwindigkeit (2. Parametersatz)</b>	<b>100</b>	<b>1...1000</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>222</b>
H006	Motorstabilisierungskonstante	100	0...255	ja	ja	222
H206	<b>Motorstabilisierungskonstante (2. Parametersatz)</b>	<b>100</b>	<b>0...255</b>	<b>ja</b>	<b>ja</b>	<b>222</b>
H020	Standard-Motor- konstanten H002=00	R <sub>1</sub>	0,001...65,53Ω	nein	nein	221
H021		R <sub>2</sub>	0,001...65,53Ω	nein	nein	221
H022		L	0,01...655,3mH	nein	nein	221
H023		I <sub>0</sub>	0,01...655,3A	nein	nein	221
H024		J	0,001...9999kgm <sup>2</sup>	nein	nein	221
H220	Standard-Motor- konstanten H202=00 (2. Parametersatz)	R <sub>1</sub>	0,001...65,53Ω	nein	nein	221
H221		R <sub>2</sub>	0,001...65,53Ω	nein	nein	221
H222		L	0,01...655,3mH	nein	nein	221
H223		I <sub>0</sub>	0,01...655,3A	nein	nein	221
H224		J	0,001...9999kgm <sup>2</sup>	nein	nein	221

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion		Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
H030	Autotuning- Motorkonstanten H002=02	R <sub>1</sub>	Werte werden automatisch mittels Autotuning eingelesen	0,001...65,53Ω	nein	nein	221
H031		R <sub>2</sub>		0,001...65,53Ω	nein	nein	221
H032		L		0,01...655,3mH	nein	nein	221
H033		I <sub>0</sub>		0,01...655,3A	nein	nein	222
H034		J		0,001...9999kg/m <sup>2</sup>	nein	nein	222
H230	Autotuning- Motorkonstanten H202=02 (2. Parametersatz)	R <sub>1</sub>	Werte werden automatisch mittels Autotuning eingelesen	0,001...65,53Ω	nein	nein	221
H231		R <sub>2</sub>		0,001...65,53Ω	nein	nein	221
H232		L		0,01...655,3mH	nein	nein	221
H233		I <sub>0</sub>		0,01...655,3A	nein	nein	222
H234		J		0,001...9999kg/m2	nein	nein	222
H050	Drehzahlregler bei Vektorregelung (A044=03) PI-Regler	P-Anteil	0,20	0...10,00	ja	ja	222
H051		I-Anteil	2	0...1000	ja	ja	222
H102	PM-Motor, Motordaten		00	00:Standard-Daten 01:Autotuning-Daten	nein	nein	223
H103	PM-Motor, Motorleistung		Entsprechend FU-Leistung	0,1...18,5kW	nein	nein	223
H104	PM-Motor, Motorpolzahl			2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48pol	nein	nein	223
H105	PM-Motor, Motornennstrom			0...100% (Einst. zwischen 20...100% FU-Nennstrom)	nein	nein	223
H106	PM-Motorkonstanten H102=00	R		0,001...65,53Ω	nein	nein	223
H107		L <sub>d</sub>		0,01...655,3mH	nein	nein	223
H108		L <sub>q</sub>		0,01...655,3mH	nein	nein	224
H109		K <sub>e</sub>		0,0001...6,553V <sub>peak</sub> /(rad/s)	nein	nein	224
H110		J		0,001...9999kg/m <sup>2</sup>	nein	nein	224
H111	PM-Autotuning- Motor- konstanten H102=01	R	0,001...65,53Ω	nein	nein	224	
H112		L <sub>d</sub>	0,01...655,3mH	nein	nein	224	
H113		L <sub>q</sub>	0,01...655,3mH	nein	nein	224	
H116	PM-Motor, Drehzahlregler- Ansprechgeschwindigkeit		100	1...1000%	nein	nein	224
H117	PM-Motor, Anlaufstrom		70	20...100%	nein	nein	224
H118	PM-Motor, Anlaufzeit		1,00	0,01...60,00s	nein	nein	224
H119	PM-Motor, Motor- stabilisierungskonstante		100	0...120%	nein	nein	224

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>H 121</b>	PM-Motor, Minimalfrequenz	8,0	0...25,5%	nein	nein	225
<b>H 122</b>	PM-Motor, Leerlaufstrom	10,00	0...100%	nein	nein	225
<b>H 123</b>	PM-Motor, Anlaufverfahren	00	00:inaktiv 01:aktiv	nein	nein	225
<b>H 131</b>	PM-Motor, Initial Magnet Position Estimation 0V Wait Times	10	0...255	nein	nein	225
<b>H 132</b>	PM-Motor, Initial Magnet Position Estimation Detect Wait Times	10	0...255	nein	nein	225
<b>H 133</b>	PM-Motor Initial Magnet Position Estimation 0V Times	30	0...255	nein	nein	225
<b>H 134</b>	PM-Motor Initial Magnet Position Estimation Voltage Gain	100	0...200	nein	nein	225

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
P001	Verhalten bei Störung in Verbindung mit einer angeschlossenen Optionskarte	00	00:Störmeldung 01:keine Störmeldung	nein	ja	225
P003	Verwendung Impulseingang EA	00	00:Sollwertvorgabe Impulskettensignal 01:Inkrementalgeberrückführung 02:Digitaleingang X(07) EasySeq.	nein	nein	226
P004	Art Geberrückführung	00	00:Spur A [EA] 01:Spur A [EA] und B [EB] 1 02:Spur A [EA] und B [EB] 2 03:Spur A [EA] + Drehrichtung [EB]	nein	nein	226
P011	Anzahl der Impulse pro Umdrehung (A044=03)	512 Impulse	32...1024 Impulse	nein	nein	226
P012	Aktivierung Positionierung	00	00:nicht aktiv 02:aktiv	nein	nein	226
P015	Schleichgang Positionierung, Geschwindigkeit	5,00Hz	b082...10Hz	nein	ja	226
P026	Geschwindigkeitsüberschreitung, Auslöseschwelle	115,0%	0...150%	nein	ja	227
P027	Drehzahlabweichung, Auslöseschwelle	10Hz	0...120Hz	nein	ja	227
P031	Vorgabe Zeitrampe	00	00:Bedienfeld 03:SPS-Programmierung	nein	nein	124
P033	Vorgabe Drehmoment-sollwert	00	00:Analogeingang O 01:Analogeingang OI 03:Bedienfeld 06:Optionskarte	nein	nein	229
P034	Vorgabe Drehmomentsollwert, Einstellwert	0%	0...200%	ja	ja	229
P036	Drehmomentoffset, Vorgabe	00	00:kein Offset 01:Bedienfeld 05:Optionskarte	nein	nein	229
P037	Drehmomentoffset, Einstellwert	0%	-200...+200%	ja	ja	229
P038	Vorzeichen Drehmomentoffset	00	00:entspr. Signalpolarität 01:drehrichtungsabhängig	nein	nein	229
P039	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Rechtslauf	0,00Hz	0...120Hz	nein	nein	230
P040	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Linkslauf	0,00Hz	0...120Hz	nein	nein	230
P041	Drehzahl-/ Drehmomentenregelung Reaktionszeit	0ms	0...1000ms	nein	nein	230

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>P044</b>	Kommunikation Watchdog timer	1,00s	0...99,99s	nein	nein	--
<b>P045</b>	Verhalten bei Kommunikationsstörung	00	00:Störmeldung E60/E69 01:Stop,Störmeldung E60/E69 02:Störungen ignorieren 03:freier Auslauf 04:Stop	nein	nein	--
<b>P046</b>	Polling Digitalausgänge	01	0...20	nein	nein	--
<b>P048</b>	Verhalten bei nicht aktiviertem Bus	00	00:Störmeldung E60/E69 01:Stop,Störmeldung E60/E69 02:Störungen ignorieren 03:freier Auslauf 04:Stop	nein	nein	--
<b>P049</b>	Motorpolzahl über Bus	0	0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 Pole	nein	nein	--
<b>P055</b>	Impulskettensignal Skalierung	1,5kHz	1...32kHz	nein	ja	228
<b>P056</b>	Impulskettensignal Filterzeitkonstante	0,1s	0,01...2s	nein	ja	228
<b>P057</b>	Impulskettensignal Frequenzoffset	0%	-100...+100%	nein	ja	228
<b>P058</b>	Impulskettensignal Frequenzgrenze	100%	0...100%	nein	ja	228
<b>P060</b>	Position 0	0	P073...P072	ja	ja	237
<b>P061</b>	Position 1	0	P073...P072	ja	ja	237
<b>P062</b>	Position 2	0	P073...P072	ja	ja	237
<b>P063</b>	Position 3	0	P073...P072	ja	ja	237
<b>P064</b>	Position 4	0	P073...P072	ja	ja	237
<b>P065</b>	Position 5	0	P073...P072	ja	ja	237
<b>P066</b>	Position 6	0	P073...P072	ja	ja	237
<b>P067</b>	Position 7	0	P073...P072	ja	ja	237
<b>P068</b>	Referenzierung, Modus	00	00:Low-Speed (P070) 01:High-Speed (P071,P070)	ja	ja	239
<b>P069</b>	Referenzierung, Drehrichtung	01	00:Rechtslauf 01:Linkslauf	ja	ja	240
<b>P070</b>	Referenzierung, Low-speed-Frequenz	5,00Hz	0...10Hz	ja	ja	240
<b>P071</b>	Referenzierung, High-speed-Frequenz	5,00Hz	0...400Hz	ja	ja	240
<b>P072</b>	Maximalposition Rechtslauf	$2^{28}-1$	0...268435455 ( $2^{28}-1$ )	ja	ja	238
<b>P073</b>	Maximalposition Linkslauf	$-2^{28}+1$	0...-268435455 ( $-2^{28}+1$ )	ja	ja	238

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions- nummer	Funktion	Grund- wert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>P075</b>	Verfahrweg Positionierung (Rundtischanwendungen)	00	00:Entsprechend Positionswert 01:Kürzester Weg (P004=00/01, P060>0)	nein	nein	238
<b>P077</b>	Fehlende Encoder-Signale, Überwachungszeit	1,0s	0...10s	Ja	ja	238
<b>P 100</b>	Programmfunktion Variable U(00)	0	0...65535	ja	ja	315
<b>P 101</b>	Programmfunktion Variable U(01)	0	0...65535	ja	ja	315
<b>P 102</b>	Programmfunktion Variable U(02)	0	0...65535	ja	ja	315
<b>P 103</b>	Programmfunktion Variable U(03)	0	0...65535	ja	ja	315
<b>P 104</b>	Programmfunktion Variable U(04)	0	0...65535	ja	ja	315
<b>P 105</b>	Programmfunktion Variable U(05)	0	0...65535	ja	ja	315
<b>P 106</b>	Programmfunktion Variable U(06)	0	0...65535	ja	ja	316
<b>P 107</b>	Programmfunktion Variable U(07)	0	0...65535	ja	ja	316
<b>P 108</b>	Programmfunktion Variable U(08)	0	0...65535	ja	ja	316
<b>P 109</b>	Programmfunktion Variable U(09)	0	0...65535	ja	ja	316
<b>P 110</b>	Programmfunktion Variable U(10)	0	0...65535	ja	ja	316
<b>P 111</b>	Programmfunktion Variable U(11)	0	0...65535	ja	ja	316
<b>P 112</b>	Programmfunktion Variable U(12)	0	0...65535	ja	ja	316
<b>P 113</b>	Programmfunktion Variable U(13)	0	0...65535	ja	ja	316
<b>P 114</b>	Programmfunktion Variable U(14)	0	0...65535	ja	ja	316
<b>P 115</b>	Programmfunktion Variable U(15)	0	0...65535	ja	ja	316
<b>P 116</b>	Programmfunktion Variable U(16)	0	0...65535	ja	ja	316
<b>P 117</b>	Programmfunktion Variable U(17)	0	0...65535	ja	ja	317
<b>P 118</b>	Programmfunktion Variable U(18)	0	0...65535	ja	ja	317
<b>P 119</b>	Programmfunktion Variable U(19)	0	0...65535	ja	ja	317
<b>P 120</b>	Programmfunktion Variable U(20)	0	0...65535	ja	ja	317
<b>P 121</b>	Programmfunktion Variable U(21)	0	0...65535	ja	ja	317
<b>P 122</b>	Programmfunktion Variable U(22)	0	0...65535	ja	ja	317
<b>P 123</b>	Programmfunktion Variable U(23)	0	0...65535	ja	ja	317

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
P 124	Programmfunktion Variable U(24)	0	0...65535	ja	ja	317
P 125	Programmfunktion Variable U(25)	0	0...65535	ja	ja	317
P 126	Programmfunktion Variable U(26)	0	0...65535	ja	ja	317
P 127	Programmfunktion Variable U(27)	0	0...65535	ja	ja	317
P 128	Programmfunktion Variable U(28)	0	0...65535	ja	ja	318
P 129	Programmfunktion Variable U(29)	0	0...65535	ja	ja	318
P 130	Programmfunktion Variable U(30)	0	0...65535	ja	ja	318
P 131	Programmfunktion Variable U(31)	0	0...65535	ja	ja	318
P 140	EzCOM Datensätze gesamt	01	01...05	nein	nein	312
P 141	EzCOM Datensatz 1 Ziel-Adresse	1	1...32	nein	nein	312
P 142	EzCOM Datensatz 1 Ziel-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	nein	nein	312
P 143	EzCOM Datensatz 1 Quell-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	nein	nein	312
P 144	EzCOM Datensatz 2 Ziel-Adresse	1	1...32	nein	nein	312
P 145	EzCOM Datensatz 2 Ziel-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	nein	nein	312
P 146	EzCOM Datensatz 2 Quell-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	nein	nein	312
P 147	EzCOM Datensatz 3 Ziel-Adresse	1	1...32	nein	nein	312
P 148	EzCOM Datensatz 3 Ziel-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	nein	nein	312
P 149	EzCOM Datensatz 3 Quell-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	nein	nein	312
P 150	EzCOM Datensatz 4 Ziel-Adresse	1	1...32	nein	nein	312
P 151	EzCOM Datensatz 4 Ziel-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	nein	nein	312
P 152	EzCOM Datensatz 4 Quell-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	nein	nein	312
P 153	EzCOM Datensatz 5 Ziel-Adresse	1	1...32	nein	nein	312
P 154	EzCOM Datensatz 5 Ziel-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	nein	nein	312
P 155	EzCOM Datensatz 5 Quell-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	nein	nein	312

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

<b>Funktions- nummer</b>	<b>Funktion</b>	<b>Grund- wert</b>	<b>Einstellbereich</b>	<b>Umrichter</b>		
<b>P 160</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD1 Schreiben	0000	0000...FFFF	ja	ja	320
<b>P 161</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD2 Schreiben	0000	0000...FFFF	ja	ja	320
<b>P 162</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD3 Schreiben	0000	0000...FFFF	ja	ja	320
<b>P 163</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD4 Schreiben	0000	0000...FFFF	ja	ja	320
<b>P 164</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD5 Schreiben	0000	0000...FFFF	ja	ja	320
<b>P 165</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD6 Schreiben	0000	0000...FFFF	ja	ja	321
<b>P 166</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD7 Schreiben	0000	0000...FFFF	ja	ja	321
<b>P 167</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD8 Schreiben	0000	0000...FFFF	ja	ja	321
<b>P 168</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD9 Schreiben	0000	0000...FFFF	ja	ja	321
<b>P 169</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD10 Schreiben	0000	0000...FFFF	ja	ja	321
<b>P 170</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD1 Lesen	0000	0000...FFFF	ja	ja	321
<b>P 171</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD2 Lesen	0000	0000...FFFF	ja	ja	321
<b>P 172</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD3 Lesen	0000	0000...FFFF	ja	ja	321
<b>P 173</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD4 Lesen	0000	0000...FFFF	ja	ja	321
<b>P 174</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD5 Lesen	0000	0000...FFFF	ja	ja	321
<b>P 175</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD6 Lesen	0000	0000...FFFF	ja	ja	321
<b>P 176</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD7 Lesen	0000	0000...FFFF	ja	ja	322
<b>P 177</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD8 Lesen	0000	0000...FFFF	ja	ja	322
<b>P 178</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD9 Lesen	0000	0000...FFFF	ja	ja	322



Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>P 179</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD10 Lesen	0000	0000...FFFF	ja	ja	322
<b>P 180</b>	Option Profibus, Knotenadresse	0	0...125	nein	nein	319
<b>P 181</b>	Option Profibus, Verhalten bei Bus-Störung bzw. CLEAR-Mode	00	00:Ausgangsdaten löschen und Antrieb stoppen 01:Ausgangsdaten nicht löschen und Antrieb läuft weiter	nein	nein	319
<b>P 182</b>	Option Profibus, Übertragungsprotokoll	00	00:PPO 01:Konventionell 02:Flexibel	nein	nein	319
<b>P 185</b>	Option CANopen, Knotenadresse	0	0...127	nein	nein	319
<b>P 186</b>	Option CANopen, Baud-Rate	06	00:automatisch 01:10kbps 02:20kbps 03:50 kbps 04:125 kbps 05:250 kbps 06:500 kbps 07:800 kbps 08:1Mbps	nein	nein	319

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>P 190</b>	Option CompoNet, Knotenadresse	0	0...63	nein	nein	319
<b>P 192</b>	Option DeviceNet, MAC ID	63	0...63	nein	nein	319

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	*1	*2	Seite
<b>U001 .. U032</b>	Benutzerdefinierte Auswahl von max. 32 Funktionen	no	d001...P186, no	ja	ja	150

\*1: Einstellbar während des Betriebes

\*2: Einstellbar während des Betriebes wenn b031=10

## 5. Beschreibung der Funktionen

### 5.1 Grundfunktionen

<b>F001</b>	<b>Anzeige/Eingabe Frequenzsollwert</b>	<b>0,00Hz</b>
-------------	---	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
------------------------	-----------

- Anzeige des Frequenzsollwertes. Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): Anzeige des PID-Reglersollwertes [%].
- Eingabe des Frequenzsollwertes wenn A001=02 (bzw. Eingabe des PID-Reglersollwertes [%] wenn zusätzlich A071=01).
- Eingeben/Verändern von Festfrequenzen (bei Anwahl der Festfrequenzen über die entsprechenden Digitaleingänge)

<b>F002, F202</b>	<b>1. Hochlaufzeit</b>	<b>30,00s</b>
-------------------	------------------------	---------------

<b>F003, F203</b>	<b>1. Runterlaufzeit</b>	<b>30,00s</b>
-------------------	--------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0,01...3600s
------------------------	--------------


Die Hoch- bzw. Runterlaufzeit bezieht sich auf die eingestellte Endfrequenz (Funktion A004). Außerdem gibt es eine 2. Hoch- bzw. Runterlaufzeit, die auf verschiedene Weise aktiviert werden kann (siehe **Zeitrampen**, Funktion A092...A098; Digitaleingang 2CH). Die minimal mögliche Hoch- bzw. Runterlaufzeit für einen bestimmten Antrieb hängt im Wesentlichen vom Massenträgheitsmoment des anzutreibenden mechanischen Systems ab. Werden diese Zeiten unterschritten, so wird eine Störmeldung ausgelöst (E001...E003 „Überstrom“ oder E007 „Überspannung im Zwischenkreis“).

Bei Ansteuerung von Digitaleingang LAC ist die Zeitrampe inaktiv und der Umrichter folgt direkt dem Frequenzsollwert.

Funktion P031 bestimmt wie die Zeitrampe vorgegeben wird:

P031=00:Bedienfeld (wie hier beschrieben)

P031=03:Programmfunktion „Easy Sequence“

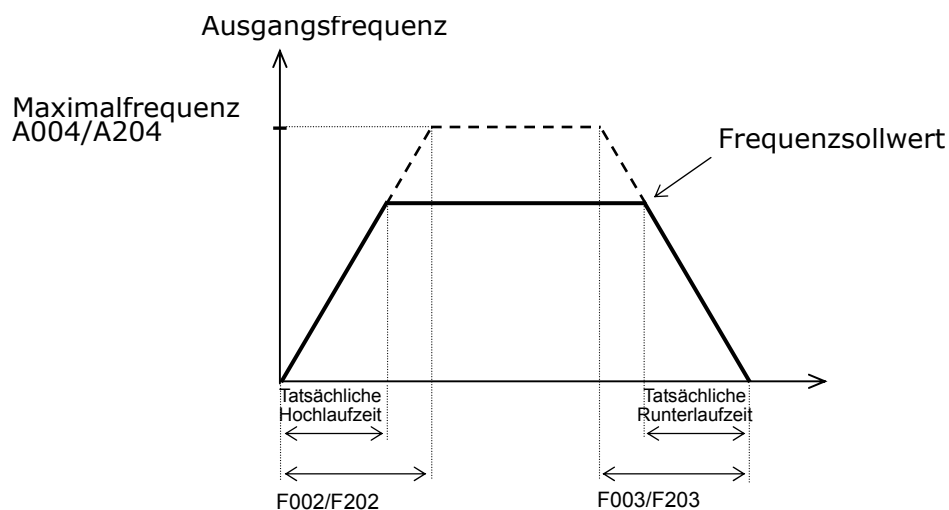

b091=01: bei Stop wird nicht entsprechend der Runterlaufzeit abgebremst sondern die Endstufen werden abgeschaltet und der Antrieb läuft unkontrolliert aus.

<b>A00 1, A20 1</b>	<b>Frequenzsollwertvorgabe</b>	<b>01</b>
(00)	Integriertes Potentiometer (nur in Verbindung mit einem optionalen Bedienfeld)	
<b>01</b>	Analogeingänge O-L oder OI-L	
02	Funktion F001	
03	RS485 (ModBus-RTU oder ASCII-Protokoll)	
04	Optionskarte	
06	Impulskettensignal an EA	
07	SPS-Programmierung	
10	A141...A146	

Außerdem gibt es noch folgende Möglichkeiten:

- Abrufen von programmierten Festfrequenzen über Digitaleingang SF1...SF7 bzw. CF1...CF4 (Funktion A021...A035). Die Festfrequenzen haben vor allen anderen Sollwertquellen Priorität. Sie werden lediglich vom Tippbetrieb übertroffen, der die höchste Priorität besitzt (Funktion A038, Digitaleingang JG).
- Sollwertvorgabe über Digitaleingänge UP (Frequenz erhöhen) und DWN (Frequenz verringern).

Festfrequenzen lassen sich auf zwei Arten programmieren:

- Eingabe der Frequenzen unter Funktion A021...A035.
- Anwahl des entsprechenden Digital-Eingangs CF1...CF4 und Eingabe der gewünschten Frequenz unter Funktion F001. Der eingegebene Wert ist mit Taste STR abzuspeichern.

Digitaleingang F-TM=EIN: Start/Stop und Sollwertvorgabe erfolgen über Steuerklemmen - unabhängig der Einstellung unter A001 / A002.

Digitaleingang OPE=EIN: Start/Stop und Sollwertvorgabe erfolgen über das eingebaute Bedienfeld – unabhängig der Programmierung unter Funktion A001 und A002. Geschieht dies während des Betriebs, so wird der Antrieb zuerst gestoppt

In jedem der o. g. Fälle wird der Sollwert unter Funktion F001 angezeigt.

<b>b 163</b>	<b>Sollwertänderung bei d001/d007</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Nicht freigegeben	
01	Freigegeben	

Bei Frequenzsollwertvorgabe über F001 (A001=02) kann der Wert direkt mit d001/d007 geändert werden



## **WARNUNG**

**Achtung bei Ausgangsfrequenzen >60Hz! Überprüfen Sie ob Motor und angeschlossene Maschine für diesen Betriebszustand geeignet sind.**


<b>A002, A202</b>	<b>Start/Stop-Befehl</b>	<b>01</b>
<b>01</b>	Digitaleingänge mit der Funktion FW und RV	
02	Tasten RUN und STOP auf dem Bedienfeld	
03	RS485 (ModBus-RTU)	
04	Optionskarte	

Digitaleingang F-TM=EIN: Start/Stop und Sollwertvorgabe erfolgen über Steuerklemmen - unabhängig der Einstellung unter A001 / A002.

Digitaleingang OPE=EIN: Start/Stop und Sollwertvorgabe erfolgen über das eingebaute Bedienfeld – unabhängig der Programmierung unter Funktion A001 und A002. Geschieht dies während des Betriebs, so wird der Antrieb zuerst gestoppt

<b>A004, A204</b>	<b>Maximalfrequenz</b>	<b>50,0Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	30...400Hz	

Die Maximalfrequenz wird bei Erreichen des maximalen Sollwertes ausgegeben.

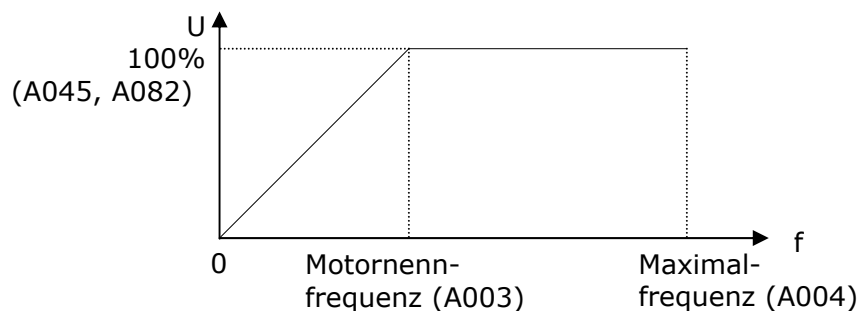

## ACHTUNG

Bei einer Reduzierung von A004 auf Werte, die kleiner sind als A003 wird A003 automatisch auf den gleichen Wert wie A004 reduziert.

## 5.2 Motordaten

Eine optimale Anpassung des Frequenzumrichters an den angeschlossenen Motor kann mittels Autotuning vorgenommen werden (siehe Funktion H001 und H002). Wenn die Motordaten bekannt sind, so können diese auch direkt unter den Funktionen H020...H224 eingegeben werden.

In jedem Fall muss die Nennfrequenz, Leistung und Polzahl des angeschlossenen Motors unter den nachfolgend aufgeführten Funktionen eingegeben werden.

<b>A003, A203</b>	<b>Motornennfrequenz / Eckfrequenz</b>	<b>50,0Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	30...400Hz	

Unter dieser Funktion wird die Ausgangsfrequenz eingegeben, bei der die Ausgangsspannung ihren maximalen Wert annimmt. Im Regelfall ist dies die Nennfrequenz des angeschlossenen Motors (siehe Abbildung unter Funktion A004).

<b>H003, H203</b>	<b>Motorleistung</b>	<b>----kW</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,1...18,5kW	

Die Leistung ist dem Typenschild des angeschlossenen Motors zu entnehmen.

<b>H004, H204</b>	<b>Motorpolzahl</b>	<b>4pol</b>
<b>Einstellbereich</b>	2...10pol	

Die Polzahl kann aus der auf dem Motortypenschild angegebenen Nenndrehzahl und Nennfrequenz abgeleitet werden.

**Es ist außerdem zu überprüfen ob die Motornennspannung mit dem unter A082 eingegebenen Wert übereinstimmt (siehe Funktion A081, A082, Werkseinstellung=400V).**

### 5.3 Verknüpfung der Analog-Eingänge



<b>A005</b>	<b>Umschalten der Sollwerteingänge mit Eingang AT</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Umschalten zwischen Eingang O und OI mit Digitaleingang AT. AT Aus: Eingang O aktiv AT Ein: Eingang OI aktiv	
<b>02</b>	Nur in Verbindung mit einer optionalen Bedieneinheit OPE-SRmini. Umschalten zwischen Eingang O und integriertem Potentiometer mit Digitaleingang AT. AT Aus: Eingang O aktiv AT Ein: Integriertes Potentiometer aktiv	
<b>03</b>	Nur in Verbindung mit einer optionalen Bedieneinheit OPE-SRmini. Umschalten zwischen Eingang OI und integriertem Potentiometer mit Digitaleingang AT. AT Aus: Eingang OI aktiv AT Ein: Integriertes Potentiometer aktiv	

<b>Eingang AT vorhan- den?</b>	<b>A005</b>	<b>Eingang AT</b>	<b>Haupt-Frequenz- sollwerteingang</b>
<b>Ja</b>	00	AUS	O
		EIN	OI
	02	AUS	O
		EIN	Int. Poti (Option)
	03	AUS	OI
		EIN	Int. Poti (Option)
<b>Nein</b>	--	--	O + OI addieren

## 5.4 Skalierung Analogeingang O (0...10V)

Beispiel:

A011 15Hz  
 A012 40Hz  
 A013 20% (2V)  
 A014 60% (6V)

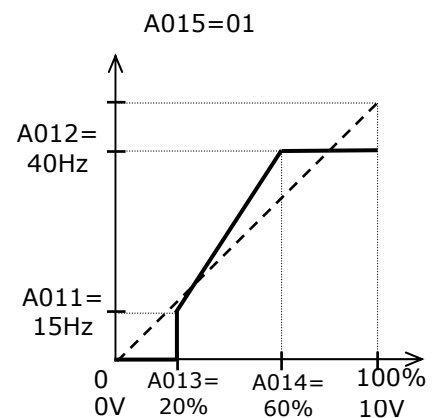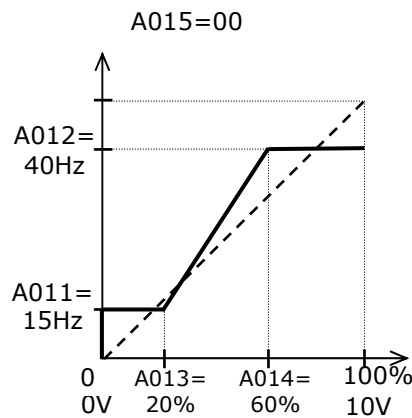

### Sollwertinvertierung

Bei speziellen Anwendungen mag es erforderlich sein bei minimalem Sollwert (z. B. 0V) die maximale Frequenz bzw. bei maximalem Sollwert (z. B. 10V) die minimale Frequenz zu fahren. Hierzu ist unter A011 die max. Frequenz und unter A012 die min. Frequenz einzugeben. **Achtung! Unter diesen Umständen liegt keine Drahtbruchsicherheit vor! (siehe A015).**

<b>RD 11</b>	<b>Frequenz bei Min.-Sollwert an Eingang O</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b> 0...400Hz		

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): **Einstellbereich: 0...100%**

<b>RD 12</b>	<b>Frequenz bei Max.-Sollwert an Eingang O</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b> 0...400Hz		

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): **Einstellbereich: 0...100%**

<b>RD 13</b>	<b>Min.-Sollwert an Eingang O</b>	<b>0,00%</b>
<b>Einstellbereich</b> 0...100%		

Der eingegebene Wert bezieht sich auf den max. möglichen Sollwert 10V.

<b>RD 14</b>	<b>Max.-Sollwert an Eingang O</b>	<b>100%</b>
<b>Einstellbereich</b> 0...100%		

Der eingegebene Wert bezieht sich auf den max. möglichen Sollwert 10V.

<b>RD 15</b>	<b>Startbedingung Eingang O</b>	<b>01</b>
00	Bei Sollwerten < Min.-Sollwert (A013) wird die unter Funktion A011 programmierte Frequenz gefahren.	
01	Bei Sollwerten < Min.-Sollwert (A013) wird 0Hz ausgegeben.	

**PID-Regler**

Bei Verwendung von Analogeingang O als Soll- oder Istwertsignaleingang in Verbindung mit dem integrierten PID-Regler kann A011...A014 (zusammen mit Funktion A075) zur Skalierung des Signals auf die Messgröße verwendet werden (Einheit:%). In diesem Fall werden die ursprünglichen Eingabewerte unter A011 und A012 mit dem Faktor unter A075 multipliziert. Bei A011=A012=0% erfolgt die Skalierung direkt über A075.

Beispiel:

A011=20%, A012=100%

Ändern der Eingabe unter A075 von 1,00 auf 0,60

A011=12%, A012=60%

0...10V entspricht 12...60%




## 5.5 Festfrequenzen

Festfrequenzen können auf zweierlei Weise über Digital-Eingänge abgerufen werden:

1. **Abrufen von bis zu 15 Festfrequenzen (A21...A35) BCD-codiert über Digital-Eingänge CF1...CF4 (C001...C007=02...05, A019=00).**

Ein-gang	Festfrequenz														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
CF1	EIN		EIN		EIN		EIN		EIN		EIN		EIN		EIN
CF2		EIN	EIN			EIN	EIN			EIN	EIN			EIN	EIN
CF3				EIN	EIN	EIN	EIN					EIN	EIN	EIN	EIN
CF4								EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN

Zur Vermeidung von unerwünscht ausgelösten Festfrequenzen bei Anlegen des Binärsignals (z. B. durch Kontaktprellen) kann unter C169 eine Determinationszeit eingegeben werden.

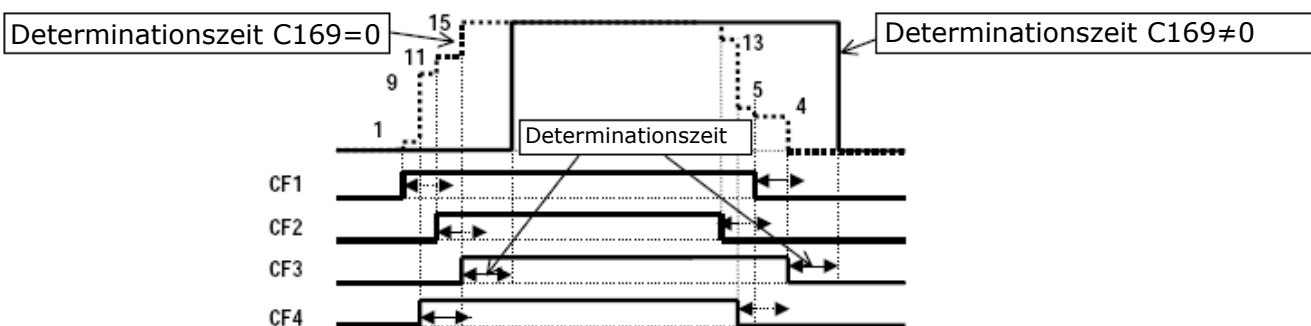

2. **Abrufen von bis zu 7 Festfrequenzen (A21...A27) bitweise über die Digital-Eingänge SF1...SF7 (C001...C007=32...38, A019=01).** Werden 2 oder mehr Eingänge gleichzeitig angesteuert, so wird die Frequenz mit der niedrigeren Priorität gefahren.

Ein-gang	Festfrequenz						
	1	2	3	4	5	6	7
SF1	EIN						
SF2	O	EIN					
SF3	O	O	EIN				
SF4	O	O	O	EIN			
SF5	O	O	O	O	EIN		
SF6	O	O	O	O	O	EIN	
SF7	O	O	O	O	O	O	EIN

O: Signalzustand am entsprechenden Digitaleingang hat keine Auswirkungen

Wird keiner der Eingänge CF1...CF4 bzw. SF1...SF7 angesteuert so fährt der Frequenzumrichter auf die Basisfrequenz (Funktion A020) bzw. auf den anstehenden Frequenzsollwert.

**Determinationszeit unter Parameter C169 wirkt hierbei nicht.**

**Die Festfrequenzen besitzen Priorität gegenüber allen anderen Sollwerten. Sie werden lediglich vom Tipp-Betrieb übertroffen, der die höchste Priorität besitzt.**

AD 19	Abrufen der Festfrequenzen	00
00	(Binär) 15 Festfrequenzen binär über Digitaleingänge CF1...CF4	
01	(Bit) 7 Festfrequenzen binär über Digitaleingänge SF1...SF7	

<b>A020, A220</b>	<b>Basisfrequenz</b>	<b>6,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	

Wird keiner der Eingänge CF1...CF4 bzw. SF1...SF7 angesteuert so fährt der Frequenzumrichter auf die Basisfrequenz (Funktion A020) bzw. auf den anstehenden Frequenzsollwert (entsprechend Eingabe unter A001).

<b>A021</b>	<b>1. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	

<b>A022</b>	<b>2. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	

<b>A023</b>	<b>3. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	

<b>A024</b>	<b>4. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	

<b>A025</b>	<b>5. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	

<b>A026</b>	<b>6. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	

<b>A027</b>	<b>7. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)	

<b>A028</b>	<b>8. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
-------------	------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)

<b>A029</b>	<b>9. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
-------------	------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)

<b>A030</b>	<b>10. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
-------------	-------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)

<b>A031</b>	<b>11. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
-------------	-------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)

<b>A032</b>	<b>12. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
-------------	-------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)

<b>A033</b>	<b>13. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
-------------	-------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)

<b>A034</b>	<b>14. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
-------------	-------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)


<b>A035</b>	<b>15. Festfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
-------------	-------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
<b>Einstellbereich</b>	0...100% bei aktiviertem PID-Regler (A071=01)

## 5.6 Tipp-Betrieb

<b>A038</b>	<b>Tipp-Frequenz</b>	<b>6,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...9,9Hz	


Der Tipp-Betrieb wird über Eingang JG (C001...C007=06) aktiviert und dient z. B. zum Einrichten einer Maschine im Hand-Betrieb. Da im Tipp-Betrieb die Hochlauframpe nicht aktiv ist, könnte es - wenn die Tipp-Frequenz zu groß gewählt wird - zur Auslösung einer Störmeldung (Überstrom) kommen.

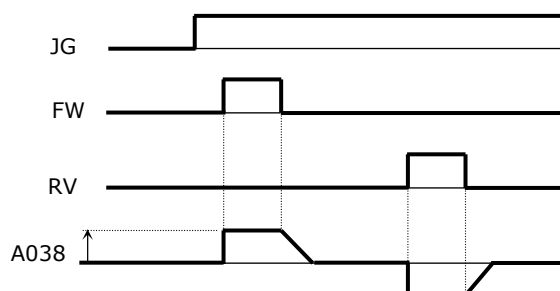


Der Tipp-Betrieb ist nicht möglich, wenn die eingestellte Tipp-Frequenz kleiner ist als die unter b082 eingegebene Startfrequenz.

<b>A039</b>	<b>Tipp-Betrieb, Stop-Modus</b>	<b>04</b>
<b>00/03</b>	Freilauf	
<b>01/04</b>	Bremsen des Motors an der Runterlauframpe	
<b>02/05</b>	Bremsen des Motors mit der Gleichstrombremse (A051...A055)	

Erfolgt das Signal für den Tipp-Betrieb nachdem ein Startbefehl erfolgte, so reagiert der Frequenzumrichter bei den Eingaben 00, 01 und 02 nicht auf den Tipp-Befehl.

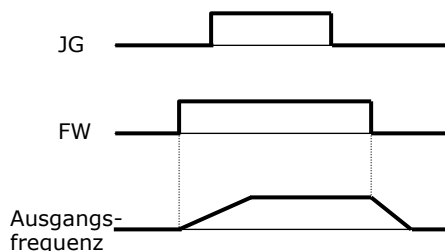

Erfolgt das Signal für den Tipp-Betrieb nachdem ein Startbefehl erfolgte, so bremst der Frequenzumrichter bei den Eingaben 03, 04 und 05 mit der eingestellten Zeitrampe auf 0Hz um dann ohne Rampe auf die Tippfrequenz zu fahren.

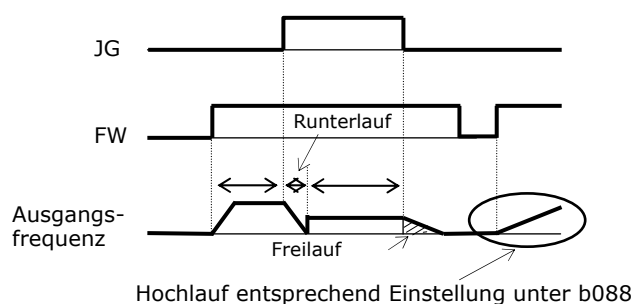


## 5.7 Boost

### Der Boost ist nicht aktiv unter dem Arbeitsverfahren SLV (A044=03).

Der Boost kompensiert den Spannungsabfall am ohmschen Anteil der Ständerwicklung (Motorkonstante  $R_1$ ) des Motors. Insbesondere bei niedrigen Frequenzen bzw. Spannungen führt dieser Spannungsabfall zu einer nicht unerheblichen Reduzierung des Drehmomentes.

Der manuelle Boost hebt die Spannung im Frequenzbereich von der Startfrequenz (Werkseinstellung 0,5Hz) bis zur Eckfrequenz (Werkseinstellung 50Hz) in jedem Betriebszustand (Hochlauf, statischer Betrieb, Runterlauf) an - unabhängig von der Belastung des Motors. Bezugswert ist der unter A082 eingegebene Spannungswert. Beim automatischen Boost erfolgt eine belastungsabhängige Spannungs- und Frequenzanhebung (Schlupfkompensation). Der Grad der Spannungs- und Frequenzanhebung wird mit A046 und A047 eingestellt. Es ist - insbesondere beim manuellen Boost - darauf zu achten, daß der angeschlossene Motor nicht überlastet wird. Eine Spannungsanhebung kann durch einen dadurch hervorgerufenen höheren Strom eine Störmeldung des Frequenzumrichters auslösen. Für den automatischen Boost ist die korrekte Eingabe der Motorleistung (H003) und der Motorpolzahl (H004) wichtig.

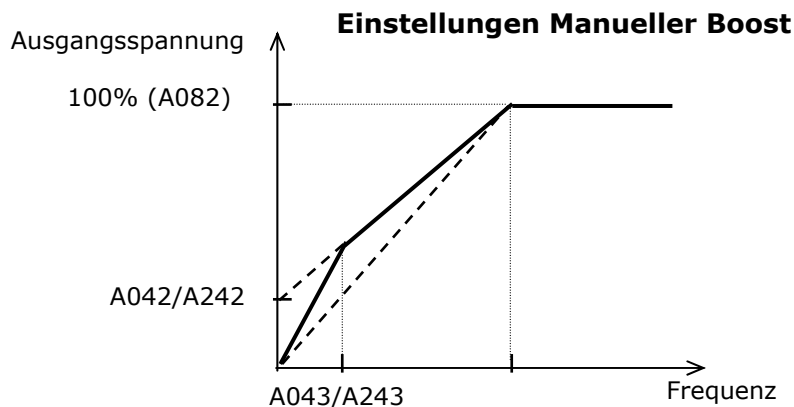

<b>A041, A241</b>	<b>Boost-Charakteristik</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Manueller Boost (A042, A043)	
<b>01</b>	Automatischer Boost (A042, A046, A047)	

<b>A042, A242</b>	<b>Manueller Boost, Spannungsanhebung</b>	<b>1,0%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...20%	

Funktion A042 legt die Höhe der Spannungsanhebung bei 0Hz fest (bezogen auf den unter A082 angewählten Spannungswert).

<b>A043, A243</b>	<b>Manueller Boost, Boostfrequenz</b>	<b>5,0%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...50%	

Der Wert bezieht sich auf die unter A003 eingestellte Eckfrequenz.

<b>A046, A246</b>	<b>Automatischer Boost, Spannungsanhebung</b>	<b>100</b>
-------------------	---	------------

<b>Einstellbereich</b>	0...255
------------------------	---------

<b>A047, A247</b>	<b>Automatischer Boost, Schlupfkompensation</b>	<b>100</b>
-------------------	---	------------

<b>Einstellbereich</b>	0...255
------------------------	---------

<b>Symptom</b>	<b>Maßnahme</b>
Drehmoment zu niedrig bei kleinen Drehzahlen; Motor dreht sich nicht bei kleinen Frequenzen	Manueller Boost: A042 erhöhen Automatischer Boost: A047 erhöhen, A046 erhöhen b083 (Taktfrequenz) verringern
Drehzahleinbruch bei Aufschalten von Last	Automatischer Boost: A047 erhöhen
Drehzahl erhöht sich wenn Last aufgeschaltet wird	Automatischer Boost: A047 verringern
Bei Aufschalten von Last geht der Umrichter auf Störung „Überstrom“	Automatischer Boost: A046 verringern, A047 verringern Manueller Boost: A042 verringern

**5.8 Arbeitsverfahren, U/f-Charakteristik, SLV**


<b>A044, A244</b>	<b>Arbeitsverfahren</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	U/f-Kennlinie, $U \sim f$ (konstant)	
<b>01</b>	U/f-Kennlinie, $U \sim f^{1,7}$ für z. B. für Kreiselpumpen und Ventilatoren	
<b>02</b>	frei einstellbare U/f-Kennlinie entsprechend Einstellung unter b100...b113	
<b>03</b>	Sensorless Vector Control (SLV)	

Unter der Einstellung A044=03 kann es bei sehr kleinen Frequenzen vorkommen, dass der Frequenzumrichter dem Motor ein Drehfeld vorgibt, dass entgegengesetzt zu der angewählten Drehrichtung ist. Bei b046=01 kann dieses verhindert werden.

<b>b046</b>	<b>Reversierung Vektorregelung sperren</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Reversierung aufgrund von Vektorregelung freigegeben	
<b>01</b>	Reversierung aufgrund von Vektorregelung gesperrt	

**U/f-Kennlinie, konstant (A044=00)**

Die U/f-Kennlinie kann prinzipiell für alle Anwendungen eingesetzt werden.

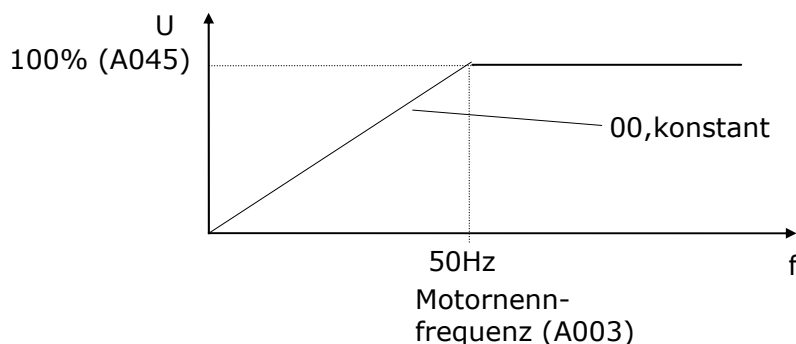


Optimierungen wie Drehmomentanhebung und Schlupfkompensation erfolgen unter Funktion A041...A047.

**U/f-Kennlinie,  $U \sim f^{1,7}$ , (A044=01)**

Für Anwendungen mit quadratisch ansteigenden Belastungsmomenten wie z. B. Kreiselpumpen und Ventilatoren lässt sich mit dieser U/f-Kennlinie eine reduzierte Leistungsaufnahme des Motors erzielen. Das Anlaufmoment des Motors ist niedrig.

Bei  $U \sim f^{1,7}$  setzt sich die U/f-Kennlinie aus folgenden Bereichen zusammen:  
 0...10% der Eckfrequenz:  
 - lineares U/f-Verhältnis

10...100% Eckfrequenz:  
 -  $U \sim f^{1,7}$

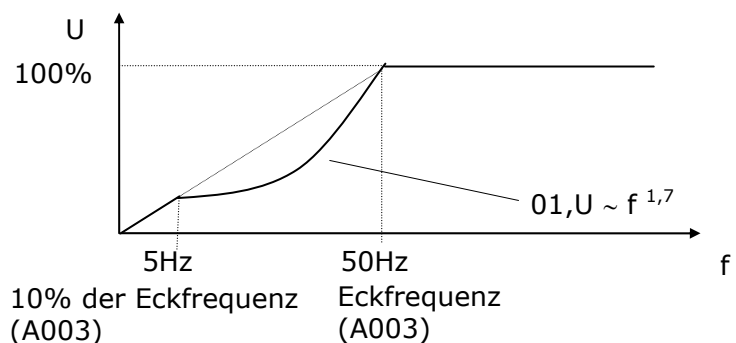


**Frei konfigurierbare U/f-Kennlinie (A044=02)**

Bei A044=02 kann unter den Funktionen b100...b113 eine frei konfigurierbare U/f-Kennlinie programmiert werden.

Folgendes ist zu berücksichtigen:

- $b100 \leq b102 \leq b104 \leq b106 \leq b108 \leq b110 \leq b112$ . Geben Sie aus diesem Grund zuerst den Punkt der Kennlinie mit der größten Frequenz (b112) ein
- Die Ausgangsspannung kann keine größeren Werte als die Eingangsspannung oder die unter Funktion A082 programmierte Motorspannung/Netzspannung annehmen – auch wenn größere Werte unter den Funktionen b101...b113 eingegeben werden.
- Bei Anwahl der frei konfigurierbaren U/f-Kennlinie unter Funktion A044 sind die Eingabewerte für den Boost (A041), die Motornennfrequenz/Eckfrequenz (A003) und die Maximalfrequenz (A004) ungültig.
- Die Ausgangsspannung kann keine größeren Werte als die Netzspannung annehmen – auch wenn größere Spannungen als die Netzspannung eingegeben werden können

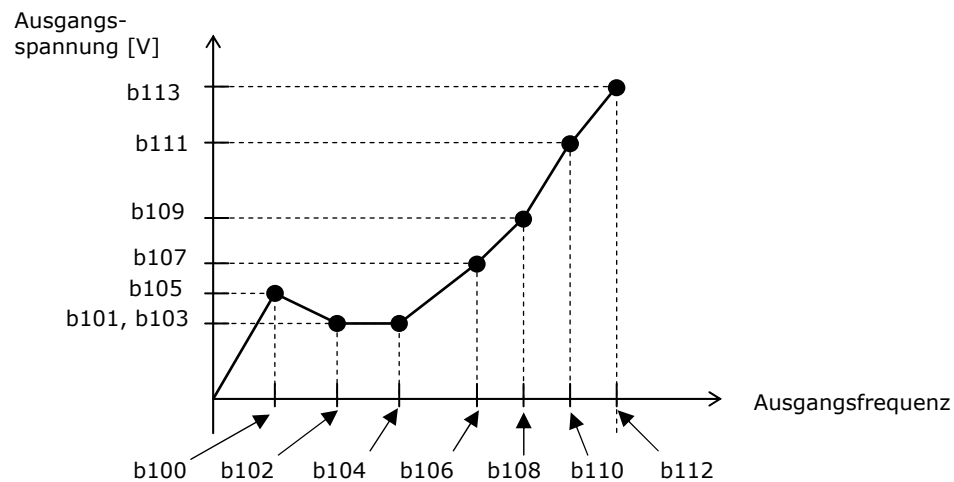

<b>b 100</b>	<b>Frequenz 1</b>	<b>0Hz</b>
--------------	-------------------	------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
------------------------	-----------

<b>b 101</b>	<b>Spannung 1</b>	<b>0,0V</b>
--------------	-------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...800V
------------------------	----------

<b>b 102</b>	<b>Frequenz 2</b>	<b>0Hz</b>
--------------	-------------------	------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
------------------------	-----------

<b>b 103</b>	<b>Spannung 2</b>	<b>0,0V</b>
--------------	-------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...800V
------------------------	----------



<b>b 104</b>	<b>Frequenz 3</b>	<b>0Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>b 105</b>	<b>Spannung 3</b>	<b>0,0V</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...800V	
<b>b 106</b>	<b>Frequenz 4</b>	<b>0Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>b 107</b>	<b>Spannung 4</b>	<b>0,0V</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...800V	
<b>b 108</b>	<b>Frequenz 5</b>	<b>0Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>b 109</b>	<b>Spannung 5</b>	<b>0,0V</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...800V	
<b>b 110</b>	<b>Frequenz 6</b>	<b>0Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>b 111</b>	<b>Spannung 6</b>	<b>0,0V</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...800V	
<b>b 112</b>	<b>Frequenz 7</b>	<b>0Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>b 113</b>	<b>Spannung 7</b>	<b>0,0V</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...800V	

**Sensorless Vector Control SLV (A044=03)**

Sensorless Vector Control (SLV) ermittelt die Drehzahl und das Drehmoment auf Grundlage von Ausgangsspannung, -strom sowie der Motorkonstanten H020...H024 / H030...H34. Hierdurch wird ein hohes Drehmoment insbesondere bei niedrigen Frequenzen ( $>0,3\text{Hz}$ ) erreicht (zur Anpassung des Frequenzumrichters an den angeschlossenen Motor siehe „Motordaten“, Funktion A003, A082; H003, H004; siehe „Autotuning / Motordaten“ Funktion H001, H002, H020...H234). Optimieren der SLV-Regelparameter unter H005, H050...H251.

Optimierung des Antriebes gemäß folgender Tabelle


<b>Betriebszustand</b>	<b>Verhalten</b>	<b>Maßnahmen</b>	<b>Funktion</b>
Motorischer Betrieb	Schlupfkompensation zu gering	Motorkonstante R2 vergrößern, (auf ca. das 1,2-fache des aktuellen Wertes)	H021, H221
	Überkompensation des Schlupfes	Motorkonstante R2 verringern, (auf ca. das 0,8-fache des aktuellen Wertes)	H021, H221
Generatorischer Betrieb	Geringes Drehmoment bei kleinen Frequenzen	Motorkonstante R1 vergrößern (auf ca. das 1,2-fache des aktuellen Wertes)	H020, H220
		Motorkonstante $I_0$ vergrößern (auf ca. das 1,2-fache des aktuellen Wertes)	H023, H223
Starten	Der Motor startet ruckartig	Motorkonstante J verringern	H024, H224
		Drehzahlregler-Ansprechgeschwindigkeit verringern	H005, H205
	Der Motor läuft im ersten Moment rückwärts	Reversierung sperren	b046
Im Runterlauf	Der Motor läuft nicht rund	Drehzahlregler-Ansprechgeschwindigkeit verringern	H005, H205
		Motorkonstante J verringern	H024, H224
Bei kleinen Frequenzen	Der Motor schwingt zwischen Rechtslauf und Linkslauf	Motorkonstante J vergrößern	H024, H224
		Drehzahlregler-Ansprechgeschwindigkeit vergrößern	H005, H205

Folgendes ist zu berücksichtigen:

- Der Motor muss der Leistung des Umrichters entsprechen und sollte nicht mehr als eine Leistungsstufe kleiner sein als die Umrichterleistung. Beispiel WJ200-055HF, Motor 4,0kW oder 5,5kW.
- Für das Arbeitsverfahren SLV (A044=03) muss die Taktfrequenz unter b083 mindestens 2,1kHz betragen.
- Zur Vermeidung von Motorschäden durch Überlastung bei Verwendung von Motoren mit kleinerer Leistung als der Umrichter in Verbindung mit Vektorregelung (A044=03), reduzieren Sie bitte die Drehmomentgrenze unter b041...b044 wie folgt:  
 $b041...b044 = \text{Motorleistung} / \text{Umrichterleistung} \times \text{Drehmomentgrenze}$  (z. B. 200%)

<b>AD45, A245</b>	<b>Ausgangsspannung</b>	<b>100%</b>
<b>Einstellbereich</b>	20...100%	

Die Ausgangsspannung kann im Bereich von 20...100% bezogen auf den unter A082 eingestellten Wert eingestellt werden.

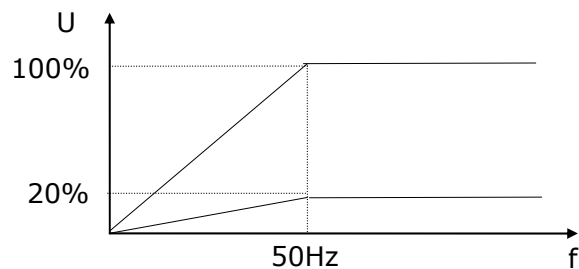

## 5.9 Gleichstrombremse



### WARNUNG

**Die DC-Bremse bewirkt eine zusätzliche Erwärmung des angeschlossenen Motors. Geben Sie als Bremszeit und Bremsmoment möglichst kleine Werte ein. Überprüfen Sie ob sich der Motor durch den Einsatz der DC-Bremse unzulässig hoch erwärmt.**

Die Frequenzumrichter der Serie WJ200 verfügen über eine einstellbare Gleichstromgrenze. Durch die Aufschaltung einer getakteten Gleichspannung auf die Ständerwicklung des Motors wird ein Bremsmoment erzeugt, das der Rotation des Läufers entgegenwirkt. Mit Hilfe der Gleichstrombremse können hohe Stopgenauigkeiten bei Positionierantrieben (ohne Drehzahlrückführung) realisiert werden. Außerdem kann durch die Gleichstrombremse die Drehzahl vor dem Einfallen einer mechanischen Bremse auf ein Minimum reduziert werden.

Die Gleichstrombremse lässt sich auf zwei Arten einschalten:

1. extern, durch Ansteuern des Digitaleingangs DB (Einstellung unter A051 hat darauf keinen Einfluss).
2. automatisch intern, bei Erreichen einer programmierten Frequenz (A051=01)

<b>A051</b>	<b>DC-Bremse, automatisch aktiv</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	DC-Bremse automatisch inaktiv	
<b>01</b>	DC-Bremse automatisch aktiv bei Start und im Runterlauf bei Stop	
<b>02</b>	DC-Bremse automatisch aktiv im Betrieb bei Unterschreiten einer Frequenz	

<b>A052</b>	<b>DC-Bremse, Einschaltfrequenz</b>	<b>0,50Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...60Hz	

Bei Unterschreiten der hier programmierten Frequenz im Runterlauf (wenn Stop anliegt!) fällt die DC-Bremse ein.

<b>A053</b>	<b>DC-Bremse, Wartezeit</b>	<b>0,0s</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...5s	

Bei Erreichen der unter A052 programmierten Frequenz oder bei Ansteuern des Digital-Eingangs DB werden die Endstufen für die hier eingegebene Wartezeit abgeschaltet. Der Motor läuft in dieser Zeit frei. Nach Ablauf der Zeit fällt die DC-Bremse ein.







<b>A054</b>	<b>DC-Bremse, Bremsmoment</b>	<b>50%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	

100% entspricht ca. 70% FU-Nennstrom.

<b>A055</b>	<b>DC-Bremse, Bremszeit</b>	<b>0,5s</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...60s	

Die Bremszeit startet nach Ablauf der Wartezeit (A053).

<b>A056</b>	<b>DC-Bremse, Einschalttrigger</b>	<b>01</b>
<b>00</b>	Einschalten der DC-Bremse durch ansteigende Flanke an Digital-Eingang DB (Wartezeit A053, Bremsmoment A054 und Bremszeit A056 berücksichtigen!)	
<b>01</b>	Einschalten der DC-Bremse durch EIN-Signal an Digital-Eingang DB (Wartezeit A053 und Bremsmoment A054 berücksichtigen!)	

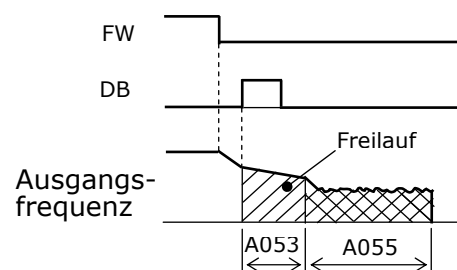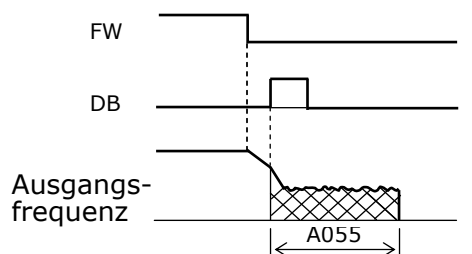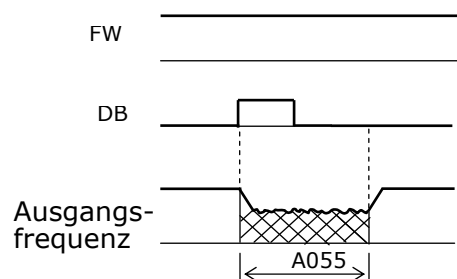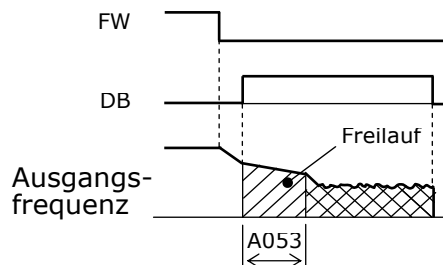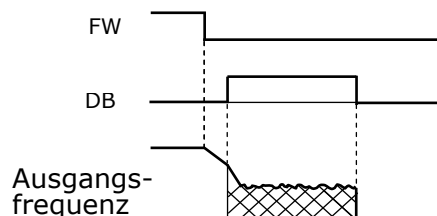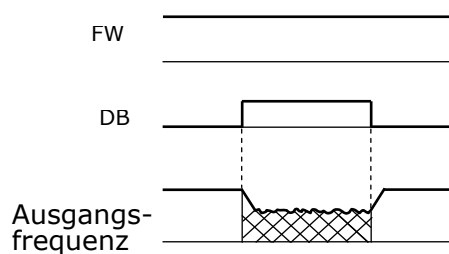
**A056=00****A056=01**

Die Gleichstrombremse kann auch beim Starten des Motors mit den Parametern A057 und A058 aktiviert werden






A056=00	DC-Bremszeit hat Priorität vor erneutem Startbefehl
<b>A056=01</b>	Startbefehl hat Priorität vor DC-Bremszeit

### A051=01

#### A056=00

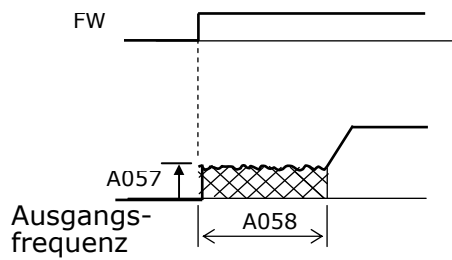

#### A056=01

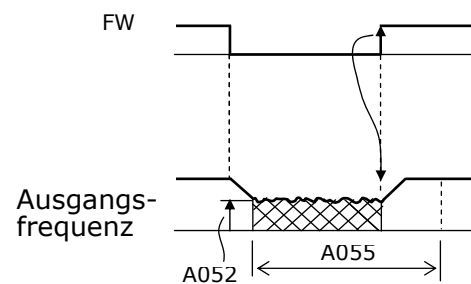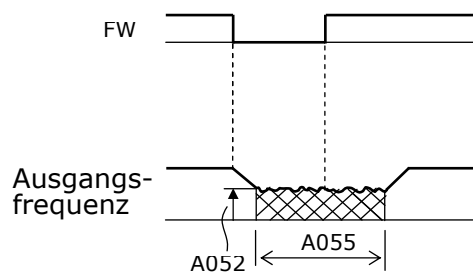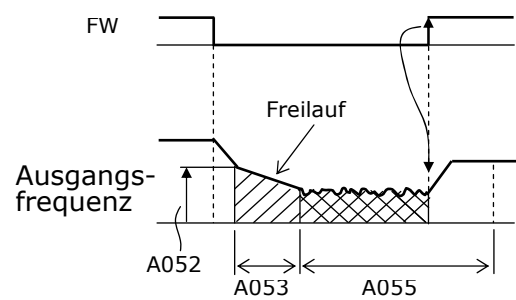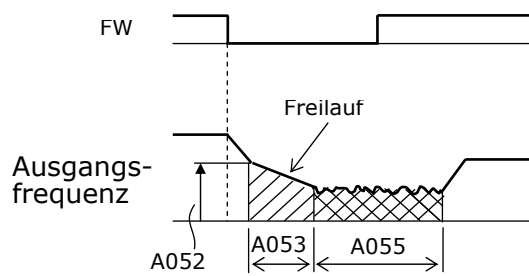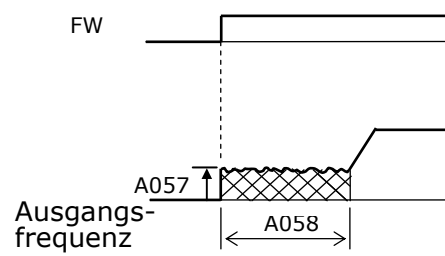


A051=02: Aktivierung der DC-Bremse wenn Frequenzsollwert=Ausgangsfrequenz < A052 und ein Startbefehl anliegt (Beispiel 1). Abschalten der DC-Bremse erfolgt wenn die Ausgangsfrequenz den Frequenzwert unter A052 um mehr als 2Hz überschreitet (Beispiel 2).


Die DC-Bremse wird auch aktiviert wenn ein Start-Befehl anliegt und der Frequenzsollwert=0Hz ist (Beispiel 2). Abschalten der DC-Bremse erfolgt wenn die Ausgangsfrequenz den Frequenzwert unter A052 um mehr als 2Hz überschreitet.

### A051=02


**Beispiel 1**

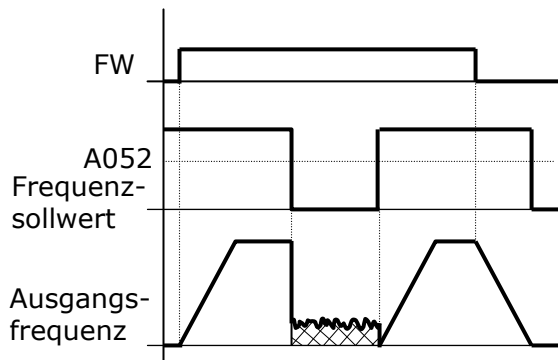


**Beispiel 2**

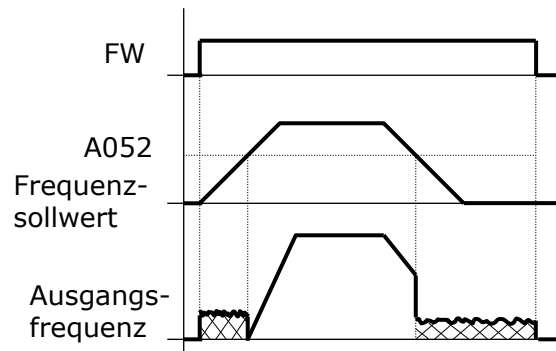

### A056=00

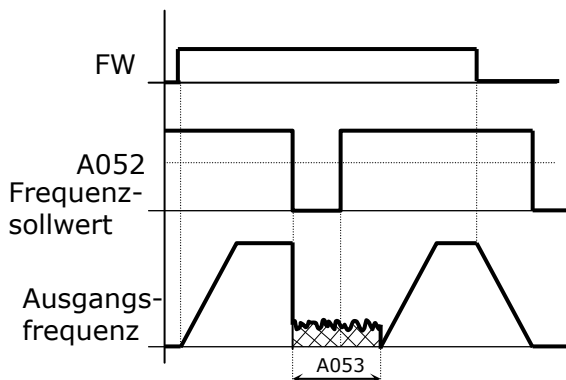

### A056=01

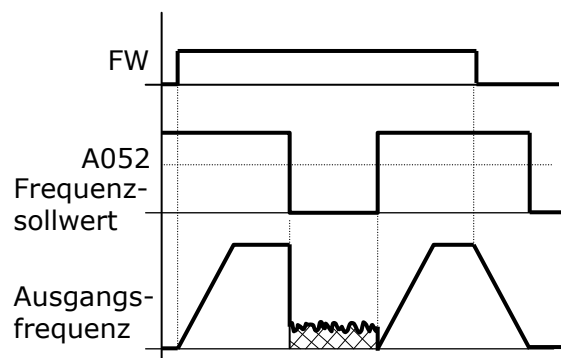

<b>A057</b>	<b>DC-Bremse, Startbremsmoment</b>	<b>0%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	

100% entspricht ca. 70% FU-Nennstrom.

<b>R058</b>	<b>DC-Bremse, Startbremszeit</b>	<b>0,0s</b>
-------------	----------------------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...60s
------------------------	---------

<b>R059</b>	<b>DC-Bremse, Taktfrequenz</b>	<b>5,0kHz</b>
-------------	--------------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	2...15kHz
------------------------	-----------

Durch hohe Taktfrequenzen treten hohe Verlustleistungen in den Endstufen auf. Diese Verlustleistungen haben eine Wärmeentwicklung zur Folge. Bei Anwendung der Gleichstrombremse wird diese Wärmeentwicklung im Motor verstärkt. Daher sollte die Taktfrequenz eventuell für den Zeitraum der Gleichstrombremsung angepasst werden. Desweiteren ist ein Motor mit einem Thermistor zu empfehlen, damit bei zu starker Wärmeentwicklung ein Schutz vorhanden ist.




### 5.10 Betriebsfrequenzbereich

Der Frequenzbereich, der durch die unter den Funktionen b082 (Startfrequenz) und A004 (Maximalfrequenz) programmierten Werte festgelegt ist, kann mit den Funktionen A061 und A062 eingeschränkt werden. Sobald der Frequenzumrichter einen Startbefehl erhält, fährt er auf die unter A062 programmierte Frequenz.

Bei Eingabe von 0Hz ist die entsprechende Funktion unwirksam.

#### Sollwertvorgabe über Analog-Eingang O bzw. OI

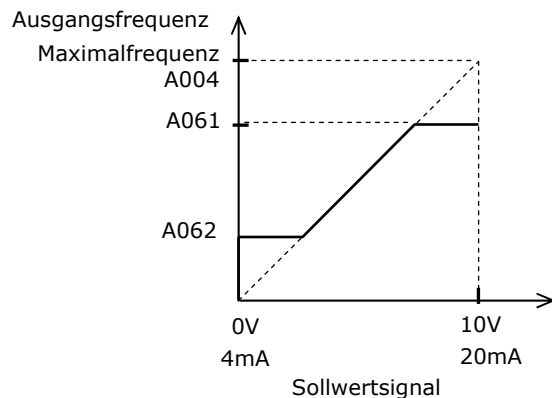


<b>R061, R261</b>	<b>Max. Betriebsfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b> 0...400Hz		

Bei Eingabe von 0Hz ist die Grenze unwirksam.

<b>R062, R262</b>	<b>Min. Betriebsfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b> 0...400Hz		

## 5.11 Frequenzsprünge

Zur Vermeidung von eventuell auftretenden Resonanzen im Antriebssystem besteht die Möglichkeit unter den Funktionen A063...A068 drei Frequenzsprünge zu programmieren.

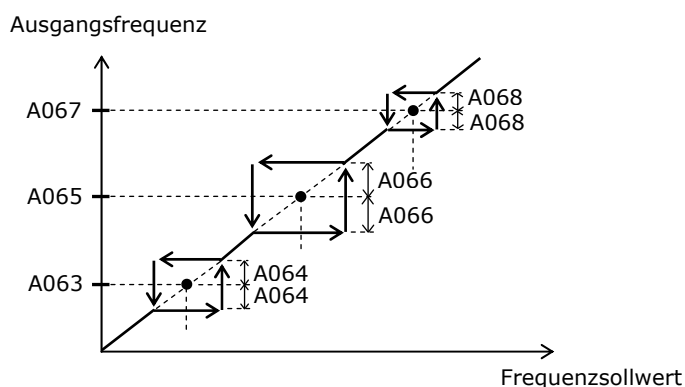


<b>A063</b>	<b>1. Frequenzsprung</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>A064</b>	<b>1. Frequenzsprung, Sprungweite</b>	<b>0,50Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...10Hz	
<b>A065</b>	<b>2. Frequenzsprung</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>A066</b>	<b>2. Frequenzsprung, Sprungweite</b>	<b>0,50Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...10Hz	
<b>A067</b>	<b>3. Frequenzsprung</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>A068</b>	<b>3. Frequenzsprung, Sprungweite</b>	<b>0,50Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...10Hz	

## 5.12 Hoch-/Runterlaufverzögerung

Der Hoch-/Runterlauf kann bei Erreichen der unter A069/A154 programmierten Frequenz für die unter Funktion A070/A155 eingegebene Zeit verzögert werden.

Anwendungsbeispiel: Wenn z. B. beim Beschleunigen von Systemen mit großen Massenträgheitsmomenten hohe Ströme auftraten kann es von Vorteil sein, bei einer relativ niedrigen Frequenz für einige Sekunden zu „warten“ bis sich der Motorschlupf und somit der Strom verringert hat.

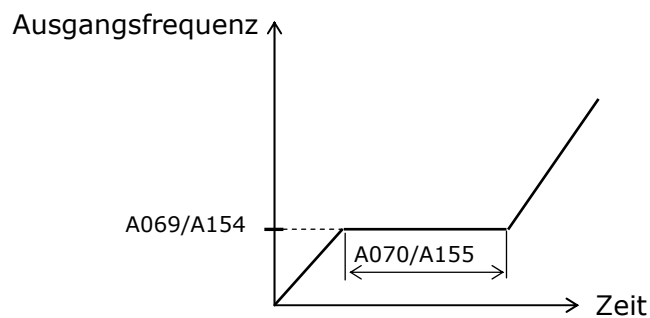

<b>A069</b>	<b>Hochlaufverzögerung, Frequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
-------------	--------------------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
------------------------	-----------

<b>A070</b>	<b>Hochlaufverzögerung, Zeit</b>	<b>0,0s</b>
-------------	----------------------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...60s
------------------------	---------

<b>A154</b>	<b>Runterlaufverzögerung, Frequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
-------------	--	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
------------------------	-----------

<b>A155</b>	<b>Runterlaufverzögerung, Zeit</b>	<b>0,0s</b>
-------------	------------------------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...60s
------------------------	---------

### 5.13 PID-Regler

**Aktivierung des PID-Reglers mit A071=01. Wird zusätzlich einer der Digitaleingänge als PID (Funktion C001...C007=23) programmiert, so kann der Regler über diesen Eingang ausgeschaltet werden.**

Stellgröße des PID-Reglers ist die Ausgangsfrequenz. Der Stellbereich des Frequenzumrichters ist mit 0Hz (bzw. der unter A062 eingestellten Frequenz) nach unten und mit der unter A004 (bzw. A061) eingegebenen Frequenz nach oben begrenzt.

Der **Istwerteingang** wird unter Funktion A076 angewählt (Analogeingang O entsprechend 0...10V oder Analogeingang OI für 4...20 mA). Der **Sollwerteingang** ist dann automatisch der andere, unbelegte Analogeingang (A001=01). Außerdem kann der Sollwert über das eingebaute optionale Potentiometer (A001=00), über Funktion F001 (A001=02), über ein Impulskettensignal an Klemme EA (A001=06) sowie unter Funktion A020...A035 als Festwerte vorgegeben werden (die Festwerte haben gegenüber allen anderen Sollwerten Priorität; sie werden über Eingang CF1...CF4 abgerufen). Die Normierung ist in allen Fällen 0...100%.

Die Soll- und Istwerte sind in % normiert. Skalierung der Analsignale auf die Messgröße (Soll- oder Istwert) erfolgt über A011...A014 (Eingang O, 0...10V), A101...A104 (Eingang OI, 0...20mA) und A161...A164 (Optionales integriertes Potentiometer).

Alle soll- und istwertbezogenen Eingabewerte A011/A012, A101/A102, A020...A035, F001 werden mit dem unter A075 eingegebenen Faktor multipliziert (Werkseinstellung A075=1).

#### Beispiel:

A011=20%, A012=100%

Ändern der Eingabe unter A075 von 1,00 auf 0,60

A011=12%, A012=60%

0...10V entspricht 12...60%

Bei A011=A012=0% erfolgt die Skalierung direkt über A075.


**Aus diesem Grund muss der Regler zuerst unter Funktion A071 aktiviert werden bevor alle anderen Funktionen eingestellt werden.**

Der I-Anteil des PID-Reglers lässt sich über Digital-Eingang PIDC zurücksetzen (Funktion C001...C007, Eingabe 24; nur zurücksetzen wenn PID-Regler ausgeschaltet ist!)

F001: Anzeige Sollwert

d004: Anzeige Istwert

#### Blockschaltbild

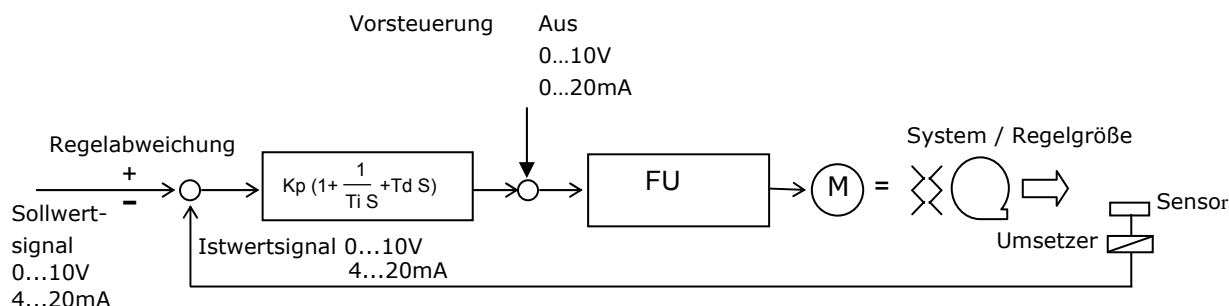


Kp:Proportionalbeiwert, Ti:Nachstellzeit, Td:Differenzierzeit, s:Frequenzvariable

**Ausgangssignale**

<b>OD</b>	<b>04</b>	<b>PID-Regelabweichung</b>
-----------	-----------	----------------------------

**C021...C026=04**

Signal wenn die Abweichung zwischen dem eingestellten Sollwert und dem zurückgeführten Istwert größer ist als der unter Funktion C044 eingestellte Wert.

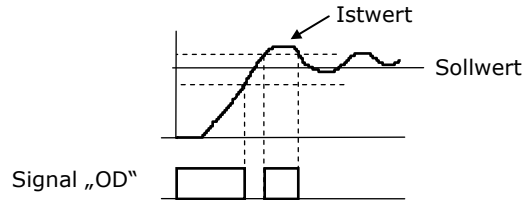


<b>FBV</b>	<b>31</b>	<b>PID- Istwertüberwachung</b>
------------	-----------	--------------------------------

**C021...C026=31**

Signalwechsel wenn die unter C052 / C053 programmierte Regelabweichung außerhalb der eingestellten Bereiche sind.


FBV=AUS: PID-Istwert > C052

FBV=EIN: PID-Istwert < C053

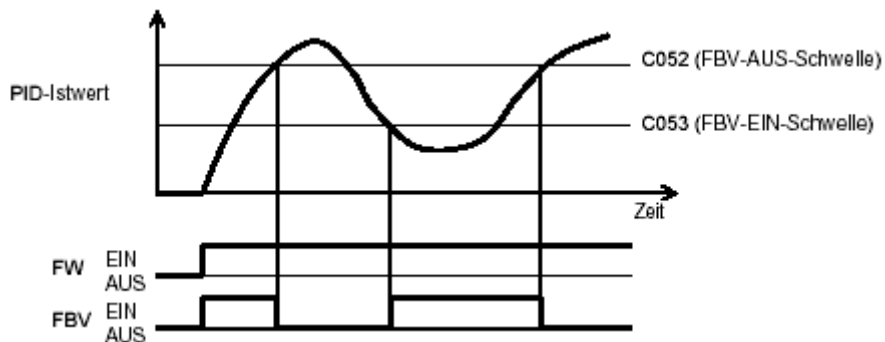**PID-Regler-Grundlagen**

P-Regler:

- Änderung der Stellgröße proportional zur Sollwertänderung
- reagiert unmittelbar auf Veränderung der Regelgröße
- besitzt eine bleibende Regeldifferenz

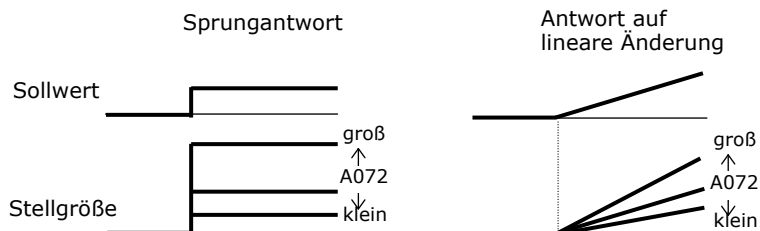


**I-Regler:**

- ermittelt die Stellgröße durch zeitliche Integration der Regelabweichung
- anhaltende Regelabweichung führt zu einem weiteren Anstieg des Reglerausgangs

**D-Regler:**

- ermittelt die Stellgröße aus der Änderung der Regelabweichung

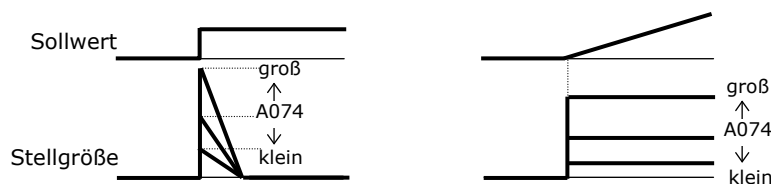

Ein PID-Regler ist eine Kombination aus den hier beschriebenen Regelverhalten.

**PID-Regler-Optimierung**

- Istwert folgt dem Sollwert nur sehr langsam → A072 erhöhen
- Istwert ist nicht stabil obwohl er dem Sollwert schnell folgt → A072 verringern, A073 erhöhen
- Es dauert zu lange bis Istwert = Sollwert → A073 verringern
- Ausregelzeit ist zu lang, obwohl die Verstärkung A072 erhöht wurde → A074 erhöhen
- Istwert ist nicht stabil nachdem A072 erhöht wurde → A074 verringern

**Beispiel: Sollwertvorgabe und Istwerterfassung über Analogsollwert 0...10V.**

A076=01 Istwerterfassung über Analogeingang 0  
A001=01 Sollwertvorgabe über Analogeingänge

**Beispiel: Sollwertvorgabe über RS485-Schnittstelle****ModBus-RTU**

100% entsprechen 10000 (Auflösung 0,01%). Wert schreiben in Register-Adresse 0006h. Diese Adresse kann gelesen oder geschrieben werden.

**Beispiel: Sollwertvorgabe über Impulskettensignal EA und Istwerterfassung über Analogsollwert 0...10V.**

A076=01 Istwerterfassung über Analogeingang 0  
A001=06 Sollwertvorgabe über Impulskettensignal EA

<b>A071</b>	<b>PID-Regler aktiv</b>	<b>00</b>
-------------	-------------------------	-----------

<b>00</b>	PID-Regler inaktiv
01	PID-Regler aktiv, keine Reversierung zugelassen bei negativen Ergebnissen der PID-Kalkulation
02	PID-Regler aktiv, Reversierung zugelassen bei negativen Ergebnissen der PID-Kalkulation

<b>A072</b>	<b>PID-Regler, P-Anteil</b>	<b>1,00</b>
-------------	-----------------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...25
------------------------	--------

<b>A073</b>	<b>PID-Regler, I-Anteil</b>	<b>1,0s</b>
-------------	-----------------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...3600s
------------------------	-----------

<b>A074</b>	<b>PID-Regler, D-Anteil</b>	<b>0,00s</b>
-------------	-----------------------------	--------------

<b>Einstellbereich</b>	0...100s
------------------------	----------

<b>A075</b>	<b>PID-Regler, Anzeigefaktor</b>	<b>1,00</b>
-------------	----------------------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0,01...99,99
------------------------	--------------

Die Anzeige des Istwertes kann mit einem Faktor multipliziert werden, damit anstelle von 0...100% auch prozessrichtige Größen angezeigt werden.


<b>A076</b>	<b>PID-Regler, Eingang Istwertsignal</b>	<b>00</b>
-------------	--	-----------

<b>00</b>	Analogeingang OI
01	Analogeingang O
02	RS485
03	Impulskettensignal an Eingang EA-L
10	gemäß A141...A146

Auswahl des Istwertsignals kann entweder über Analogeingang O/OI, RS485 (Register-Adresse 0006h), oder als Ergebnis einer arithmetischen Operation gemäß A141...A146 erfolgen.

Als Sollwerteingang dient dann der unbelegte freie Analogeingang bzw. die Sollwertquelle, die unter A001 angewählt wurde. Außerdem können die Festfrequenzen oder - entsprechend der Programmierung unter Funktion A001 - das eingebaute Potentiometer zur Sollwertvorgabe verwendet werden.


<b>A077</b>	<b>PID-Regler, Invertierung</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Standard (Istwert>Sollwert=Frequenz verringern)	
<b>01</b>	Invertierung (Istwert>Sollwert=Frequenz erhöhen)	

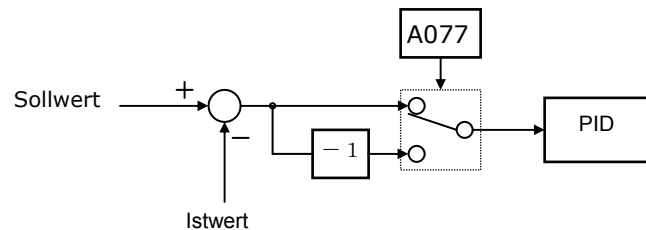

<b>A078</b>	<b>PID-Regler, Regelbereich</b>	<b>0,0%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	

Beispiel:

Sollwert F001=60%,  
A078=10%  
Ausgangsfrequenzbereich  
d001=30Hz +/-5Hz

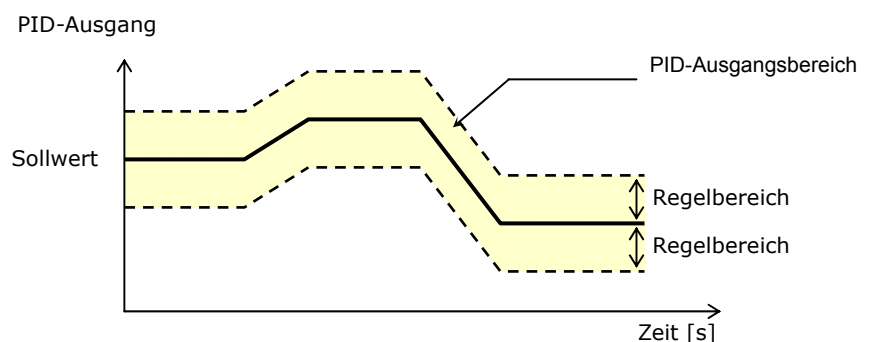

<b>A079</b>	<b>PID-Regler, Vorsteuerung</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Keine Vorsteuerung	
<b>01</b>	Vorsteuerung über Analogeingang O-L (0...10V)	
<b>02</b>	Vorsteuerung über Analogeingang OI-L (0...20mA)	

Der unter dieser Funktion ausgewählte Analogeingang zur Zuführung der Vorsteuerung kann gleichzeitig zur Vorgabe des Sollwertes oder Istwertes ausgewählt werden.

### **PID-Regler-Sleepmodus**

Zur Realisierung des Sleepmodus' empfehlen wir den Einsatz eines Frequenzsprungs.

Beispiel: Bei Frequenzen <20Hz soll sich der Antrieb abschalten. Bei Bedarf soll sich der Antrieb wieder selber zuschalten.

A063=10Hz, Frequenzsprung  
A064=10Hz, Sprungweite



## 5.14 Automatische Spannungsregelung AVR

Die AVR-Funktion (**A**utomatic **V**oltage **R**egulation) bewirkt eine Stabilisierung der Motorspannung bei schwankender Zwischenkreisspannung (z. B. durch ein instabiles Netz oder wegen Zwischenkreisspannungs-Einbrüchen bzw. Überhöhungen auf Grund kurzer Hoch- bzw. Runterlaufzeiten) um so ein hohes Drehmoment - insbesondere während des Hochlaufs - aufrechtzuerhalten.

Der generatorische Motorbetrieb (ohne AVR-Funktion) bewirkt in der Verzögerungsphase - insbesondere bei sehr kurzen Runterlaufzeiten - eine Anhebung der Zwischenkreisspannung, die wiederum eine entsprechende Erhöhung der Motorspannung zur Folge hat. Diese höhere Motorspannung bewirkt höhere Verluste im Motor und eine Erhöhung des Bremsmomentes. Aus diesem Grund kann z. B. unter Funktion A081 die AVR-Funktion für die Runterlaufphase inaktiviert werden (A081=02).

Die entsprechende Spannung wird unter Funktion A082 (Motorspannung / Netzspannung) eingestellt.

A081, A281		AVR-Funktion, Charakteristik	02
00		AVR-Funktion aktiv im gesamten Betrieb	
01		AVR-Funktion nicht aktiv	
02		AVR-Funktion nicht aktiv im Runterlauf (evtl. höheres Bremsmoment möglich)	

A082, A282		Motorspannung / Netzspannung	200V / 400V
<b>Einstellbereich</b>		...SF: 200...240V ...HF: 380...480V	

Die Nennspannung des Motors ist dem Typenschild des angeschlossenen Motors zu entnehmen.  
**Achten Sie auf die richtige Verdrahtung des Motors im Klemmkasten!**

**Ist die Netzspannung höher als die Motornennspannung, so geben Sie hier die Netzspannung ein und reduzieren Sie die Ausgangsspannung unter Funktion A045 auf die Motornennspannung.**

Beispiel: Netzspannung = 440V, Motornennspannung = 400V. Geben Sie hier die Netzspannung (440V) ein und reduzieren Sie die Ausgangsspannung unter Funktion A045 auf  $400V/440V \times 100\% = 90\%$ .

Zur Erhöhung des Bremsmomentes, Verwendung kürzerer Runterlaufzeiten und Unterdrückung der Störmeldung „Überspannung E07“ kann entweder die AVR-Funktion im Runterlauf deaktiviert (A081=02) oder mit den Parametern A083 und A084 angepasst werden.

A083		AVR-Funktion, Filterzeitkonstante	0,300
<b>Einstellbereich</b>		0...10s	

A084		AVR-Funktion, Verstärkung Runterlauf	100
<b>Einstellbereich</b>		50...200%	

Verstärkung des Bremsmomentes im Runterlauf bei aktivierter AVR-Funktion (A081=00)

## 5.15 Energiesparbetrieb

Die Funktionsart „Energiesparbetrieb“ (A085=01) ist nur möglich unter dem Arbeitsverfahren „U/f-Kennlinie“ (A044=00/01/02)

<b>A085</b>	<b>Energiesparbetrieb</b>	<b>00</b>
-------------	---------------------------	-----------

<b>00</b>	Normalbetrieb
01	<p><b>Energiesparbetrieb.</b> Der Energiesparbetrieb ist speziell für Pumpen- und Lüfteranwendungen mit reduzierter Drehmomentenkennlinie entwickelt worden. Die Ausgangsspannung wird automatisch der Belastung des Motors angepasst und so überschüssige Leistung vermieden. Die Reaktionszeit der Energiesparregelung kann unter Funktion A086 eingestellt werden.</p> <p><b>Achtung!</b> Bei aktiviertem Energiesparbetrieb und einer plötzlichen Lastaufschaltung kann der Motor „kippen“ und der Frequenzumrichter eine Störung „Überstrom“ auslösen.</p>

### Folgendes ist beim Energiesparbetrieb zu beachten:

Ist die Last für den Umrichter zu groß, **wird die Beschleunigungszeit verlängert.**

Bei Verwendung eines Motors der kleiner als die Nennleistung des Frequenzumrichters ist, **muss die Stromgrenze (b021) aktiv sein und darf nicht höher als das 1,5fache des Motornennstroms sein.**

Die Hochlauf- bzw Runterlauf-rampe kann, entsprechend der Anwendung, variieren.

Bei Frequenzsollwertvorgabe über einen Analogeingang (O oder OI), den Analogfilter auf 500ms (A016=31) einstellen, **ansonsten arbeitet der Energiesparbetrieb nicht einwandfrei.**

<b>A086</b>	<b>Energiesparbetrieb, Reaktionszeit</b>	<b>50,0</b>
-------------	--	-------------


<b>Einstellbereich</b>	0...100
------------------------	---------

<b>Eingestellter Wert</b>	0.....100
<b>Reaktionszeit</b>	langsam.....schnell
<b>Genauigkeit</b>	hoch.....niedrig

## 5.16 Zeitrampen

Während des Betriebs kann von den unter Funktion F002 bzw. F003 eingestellten Zeitrampen auf die unter A092 und A093 programmierten Zeitrampen umgeschaltet werden. Dies kann entweder mit Hilfe eines externen Signals an Digital-Eingang 2CH zu einem beliebigen Zeitpunkt erfolgen (A094=00) oder bei Erreichen von bestimmten, fest eingegebenen Frequenzen (A094=01).

Digitaleingang LAC=EIN: Ignorieren der eingestellten Zeitrampen. Die Ausgangsfrequenz folgt unmittelbar dem Frequenzsollwert

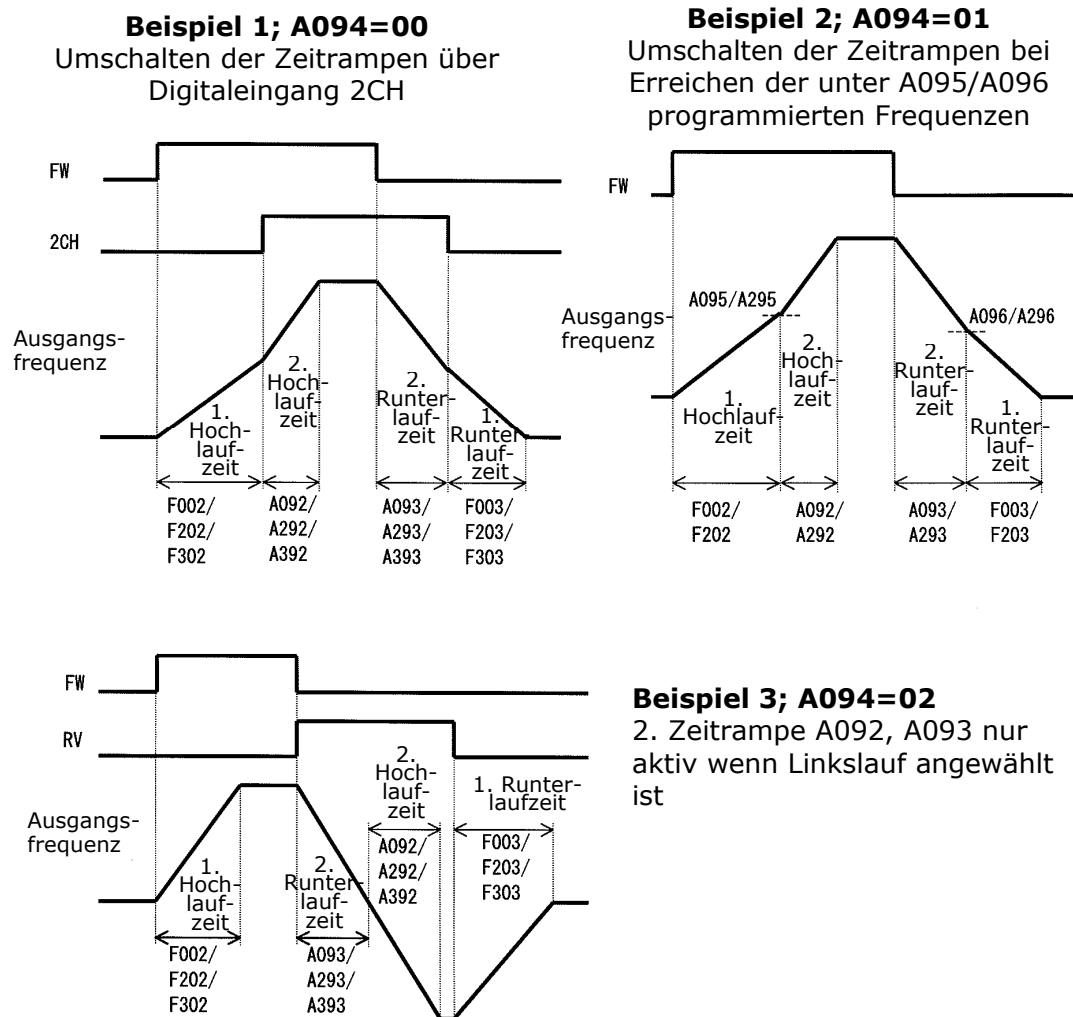

<b>P03 I</b>	<b>Vorgabe Zeitrampen</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Bedienfeld	
<b>03</b>	Proramfunktion Easy Sequence	
<b>A092, A292</b>	<b>2. Hochlaufzeit</b>	<b>10,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,01...3600s	
<b>A093, A293</b>	<b>2. Runterlaufzeit</b>	<b>10,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,01...3600s	

<b>A094, A294</b>	<b>Umschalten von 1. Zeitrampe auf 2. Zeitrampe</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Umschalten über externes Signal an Digitaleingang 2CH (Beispiel 1)	
01	Umschalten bei Erreichen der unter Funktion A095 bzw. A096 eingegebenen Frequenzen (Beispiel 2)	
02	2. Zeitrampe nur aktiv bei Reversierung (Beispiel 3)	

<b>A095, A295</b>	<b>Umschaltfrequenz Hochlaufzeit</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	






Siehe Funktion A094.

<b>A096, A296</b>	<b>Umschaltfrequenz Runterlaufzeit</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	

Siehe Funktion A094.


<b>A097</b>	<b>Hochlaufcharakteristik</b>	<b>01</b>
00	linear	
<b>01</b>	S-Kurve	
02	U-Kurve	
03	U-Kurve invertiert	
04	S-Kurve für Aufzüge	

Die Hochlaufcharakteristik bezieht sich sowohl auf die 1. als auch auf die 2. Hochlauframpe.

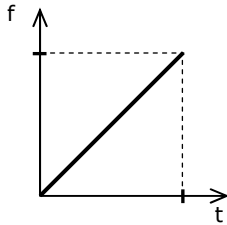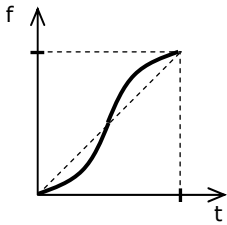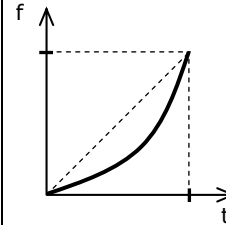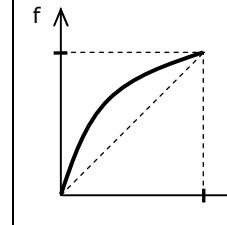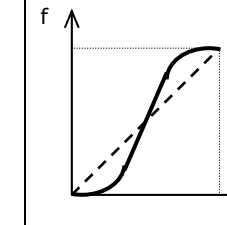
<b>A097=00</b> <b>linear</b>	<b>A097=01</b> <b>S-Kurve</b>	<b>A097=02</b> <b>U-Kurve</b>	<b>A097=03</b> <b>U-Kurve invertiert</b>	<b>A097=04</b> <b>S-Kurve für Aufzüge</b>
				

<b>A098</b>		<b>Runterlaufcharakteristik</b>	<b>01</b>
00	linear		
<b>01</b>	S-Kurve		
02	U-Kurve		
03	U-Kurve invertiert		
04	S-Kurve für Aufzüge		

Die Runterlaufcharakteristik bezieht sich sowohl auf die 1. als auch auf die 2. Runterlauframpe.

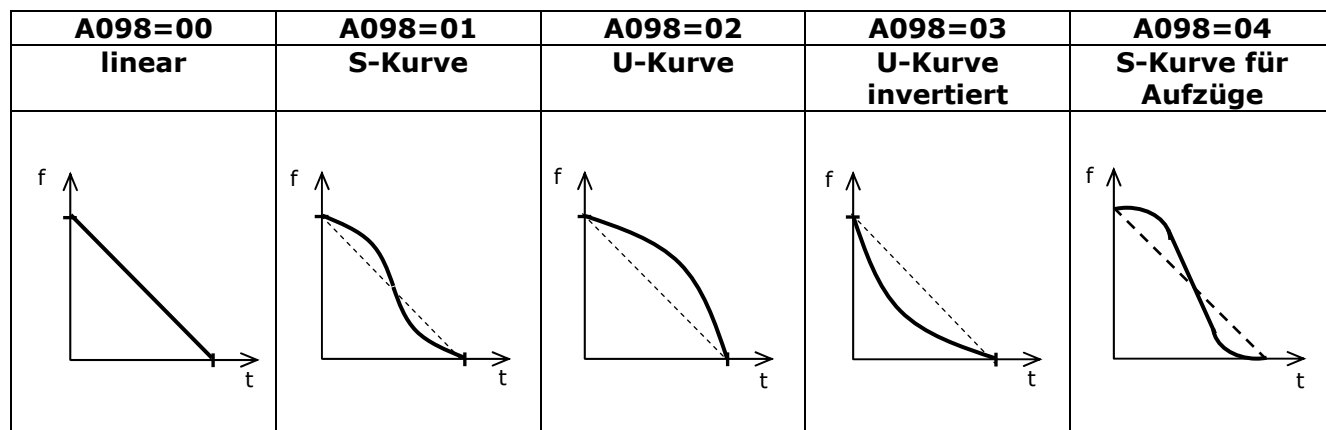

<b>A131</b>	<b>Ausprägung der Kurvenform A097=01, 02, 03</b>	<b>02</b>
<b>Einstellbereich</b>	1...10	

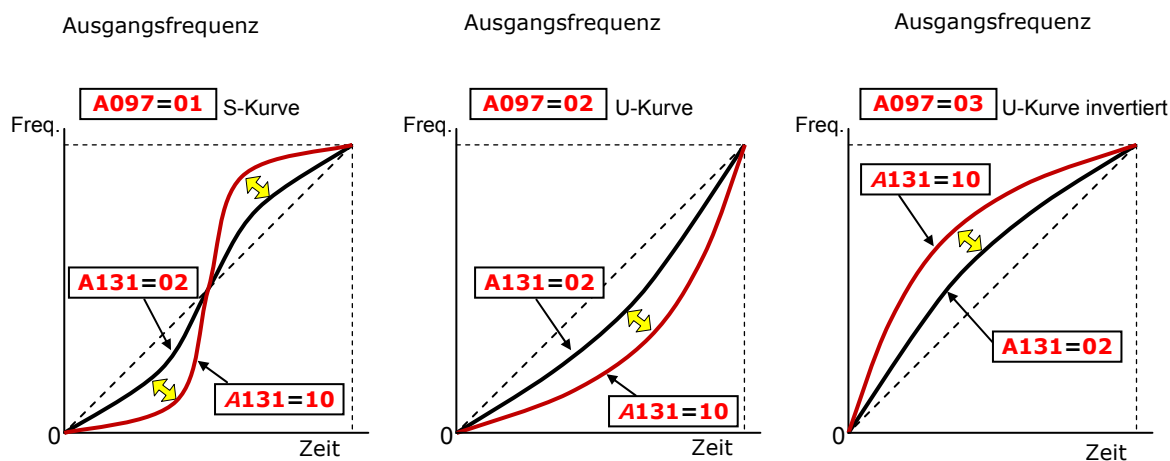


<b>A132</b>	<b>Ausprägung der Kurvenform A098=01, 02, 03</b>	<b>02</b>
<b>Einstellbereich</b>	1...10	

Siehe Funktion A131.

<b>A 150</b>	<b>Ausprägung der Kurvenform A097=04, Hochlauf 1</b>	<b>10%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...50%	
<b>A 151</b>	<b>Ausprägung der Kurvenform A097=04, Hochlauf 2</b>	<b>10%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...50%	
<b>A 152</b>	<b>Ausprägung der Kurvenform A098=04, Runterlauf 1</b>	<b>10%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...50%	
<b>A 153</b>	<b>Ausprägung der Kurvenform A098=04, Runterlauf 2</b>	<b>10%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...50%	

Ausgangsfrequenz  
[% Maximalfrequenz]

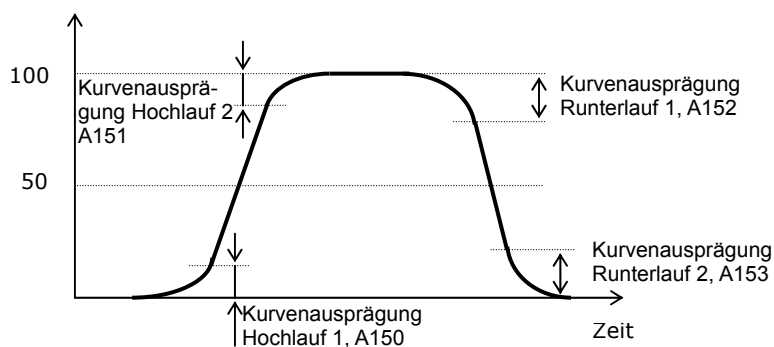



A150...A153=50%, Kurve entspricht der S-Kurve (A097/A098=03)

<b>b091</b>	<b>Stop-Modus</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	bei einem Stop-Befehl wird der Antrieb mit der aktuell aktiven Runterlauf rampe abgebremst.	
<b>01</b>	bei einem Stop-Befehl läuft der Antrieb frei aus	

## 5.17 Skalierung Analogeingang OI (4...20mA)

Beispiel:

A101 15Hz  
 A102 40Hz  
 A103 20% (4mA)  
 A104 60% (12mA)

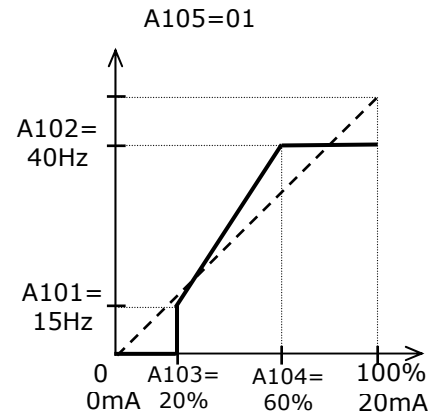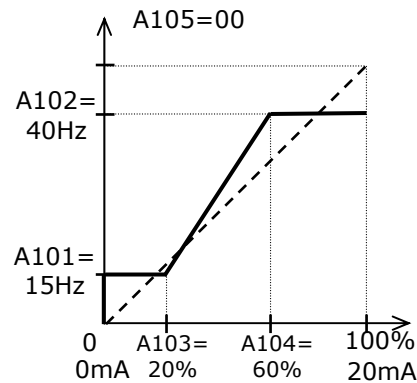

### Sollwertinvertierung

Bei speziellen Anwendungen mag es erforderlich sein bei minimalem Sollwert (z. B. 4mA) die maximale Frequenz bzw. bei maximalem Sollwert (z. B. 20mA) die minimale Frequenz zu fahren. Hierzu ist unter A101 die max. Frequenz und unter A102 die min. Frequenz einzugeben.

**Achtung! Unter diesen Umständen liegt keine Drahtbruchsicherheit vor! (siehe A105).**

<b>A 101</b>	<b>Frequenz bei Min.-Sollwert an Eingang OI</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b> 0...400Hz		

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): **Einstellbereich: 0...100%**

<b>A 102</b>	<b>Frequenz bei Max.-Sollwert an Eingang OI</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b> 0...400Hz		

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): **Einstellbereich: 0...100%**

<b>A 103</b>	<b>Min.-Sollwert an Eingang OI</b>	<b>20%</b>
<b>Einstellbereich</b> 0...100%		

Der eingegebene Wert bezieht sich auf den max. möglichen Sollwert 20mA (20% entsprechen 4mA).

<b>A 104</b>	<b>Max.-Sollwert an Eingang OI</b>	<b>100%</b>
<b>Einstellbereich</b> 0...100%		

Der eingegebene Wert bezieht sich auf den max. möglichen Sollwert 20mA.

<b>A 105</b>	<b>Startbedingung Eingang OI</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Bei Sollwerten < Min.-Sollwert (A103) wird die unter Funktion A101 programmierte Frequenz gefahren.	
<b>01</b>	Bei Sollwerten < Min.-Sollwert (A103) wird 0Hz ausgegeben.	

### 5.18 Frequenzsollwertberechnung

Der Frequenzsollwert kann als Ergebnis einer arithmetrischen Operation aus 2 Sollwerten gewonnen werden. Außerdem kann - zum aktuell aktiven Frequenzsollwert - über Digitaleingang ADD (C001...C007=50) eine Frequenz (A145) addiert (A146=00) oder subtrahiert (A146=01) werden. Bei Frequenzsollwerten mit negativen Vorzeichen erfolgt eine Drehrichtungsumkehr (Reversierung).

<b>A 141</b>	<b>Frequenzsollwert kalkuliert, Auswahl A</b>	<b>02</b>
00	Basisfrequenz A020	
01	Integriertes Potentiometer (Option, nur bei Verwendung einer Bedieneinheit OPE-SR)	
<b>02</b>	Analogeingang O (0...10V)	
03	Analogeingang OI (4...20mA)	
04	RS485 (ASCCII-Protokoll oder ModBus-RTU)	
05	Optionskarte	
07	Impulskettensignal an EA	

<b>A 142</b>	<b>Frequenzsollwert kalkuliert, Auswahl B</b>	<b>03</b>
00	Basisfrequenz A020	
01	Integriertes Potentiometer (Option, nur bei Verwendung einer Bedieneinheit OPE-SR)	
02	Analogeingang O (0...10V)	
<b>03</b>	Analogeingang OI (4...20mA)	
04	RS485 (ASCCII-Protokoll oder ModBus-RTU)	
05	Optionskarte	
07	Impulskettensignal an EA	

<b>A 143</b>	<b>Frequenzsollwert kalkuliert, Rechenart</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Addition (A141 + A142)	
01	Subtraktion (A141 - A142)	
02	Multiplikation (A141 x A142)	

<b>A 145</b>	<b>Frequenzsollwert kalkuliert, Offset</b>	<b>0,00Hz</b>
--------------	--	---------------

#### Einstellbereich: 0...400Hz

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): **Einstellbereich: 0...100%**



<b>A 146</b>	<b>Frequenzsollwert kalkuliert, Offset, Vorzeichen</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Addition (+145)	
01	Subtraktion (-145)	



## 5.19 Skalierung Analog Sollwertvorgabe mit integriertem Potentiometer (Option)

Beispiel:

A161 15Hz  
A162 40Hz  
A163 20% (2V)  
A164 60% (6V)

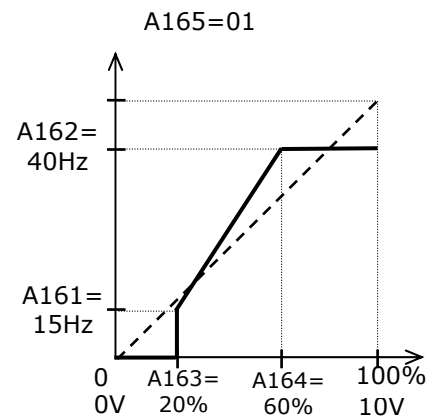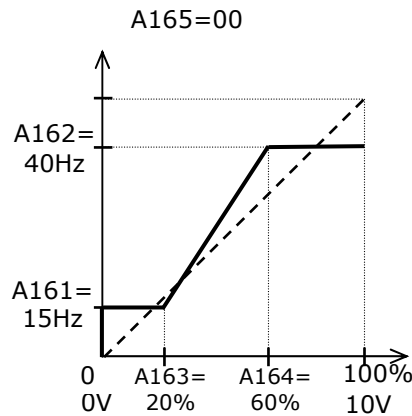

### Sollwertinvertierung

Bei speziellen Anwendungen mag es erforderlich sein bei minimalem Sollwert die maximale Frequenz bzw. bei maximalem Sollwert die minimale Frequenz zu fahren. Hierzu ist unter A161 die max. Frequenz und unter A162 die min. Frequenz einzugeben.

<b>A 161</b>	<b>Frequenz bei Min.-Sollwert, integr. Poti (Option)</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): **Einstellbereich: 0...100%**

<b>A 162</b>	<b>Frequenz bei Max.-Sollwert, integr. Poti (Option)</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	

Bei aktiviertem PID-Regler (A071=01): **Einstellbereich: 0...100%**

<b>A 163</b>	<b>Min.-Sollwert, integriertes Poti (Option)</b>	<b>0%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	

Der eingegebene Wert bezieht sich auf den max. möglichen Sollwert 10V.

<b>A 164</b>	<b>Max.-Sollwert, integriertes Poti (Option)</b>	<b>100%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	

Der eingegebene Wert bezieht sich auf den max. möglichen Sollwert 10V.

<b>A 165</b>	<b>Startbedingung integriertes Poti (Option)</b>	<b>01</b>
<b>00</b>	Bei Sollwerten < Min.-Sollwert (A163) wird die unter Funktion A161 programmierte Frequenz gefahren.	
<b>01</b>	Bei Sollwerten < Min.-Sollwert (A163) wird 0Hz ausgegeben.	

## 5.20 Automatischer Wiederanlauf nach Störung



### WARNUNG

**Diese Funktion bewirkt ein selbständiges Wiederanlaufen des Frequenzumrichters und somit des Antriebs bei einer Störung nach Ablauf der eingestellten Wartezeit - wenn ein Startbefehl weiterhin anliegt. Es ist sicherzustellen, dass im Falle eines Wiederanlaufs keine Personen gefährdet werden.**

In der Werkseinstellung führt jede Störung zur Auslösung einer Störmeldung. Ein automatischer Wiederanlauf nach Auftreten folgender Störmeldungen ist möglich:

**Überstrom** (E01...E04, max. 3 Wiederanlaufversuche in 10 Min., danach Störmeldung).  
Einstellung für Wiederanlauf unter Parameter b008.

**Überspannung** (07, max. 3 Wiederanlaufversuche in 10 Min., danach Störmeldung).  
Einstellung für Wiederanlaufmodus unter Parameter b008.

**Unterspannung, Kurzzeitiger Netzausfall** (E09, E16, max. 16 Wiederanlaufversuche 10 Min., danach Störmeldung). Einstellung für Wiederanlaufmodus unter Parameter b001.

Anzeige wenn der automatische Wiederanlauf aktiv ist:



**b001**

**Wiederanlaufmodus bei Unterspannung/Netzausfall 00**

Verhalten des Frequenzumrichters bei kurzzeitigen Netzausfall oder Unterspannung:

<b>00</b>	der Frequenzumrichter geht bei jeder der o. g. Störungen auf Störung
01	ein Neustart mit der Startfrequenz erfolgt nach der unter b003 eingestellten Zeit
02	nach der unter b003 eingestellten Zeit synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf den drehenden Motor und beschleunigt ihn entsprechend der eingegebenen Hochlaufzeit auf den Sollwert. Da dieses Verfahren der Synchronisierung nach dem Prinzip der Erfassung der Induktionsspannung funktioniert, darf der Motor nur einige Sekunden spannungsfrei gewesen sein und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Motornenndrehzahl abgefallen sein. <b>(Beispiel 1)</b> . Sonst erfolgt ein 0Hz-Start.
03	nach der unter b003 eingestellten Zeit synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf den drehenden Motor, stoppt ihn entsprechend der eingestellten Runterlaufzeit und zeigt die Störmeldung im Display an. Da dieses Verfahren der Synchronisierung nach dem Prinzip der Erfassung der Induktionsspannung funktioniert, darf der Motor nur einige Sekunden spannungsfrei gewesen sein und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Motornenndrehzahl abgefallen sein.
04	nach der unter b003 eingestellten Zeit synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf den drehenden Motor <b>durch aktives Erfassen der Motordrehzahl</b> und beschleunigt ihn entsprechend der eingegebenen Hochlaufzeit auf den Sollwert (siehe Funktion b028, b029, b030).

Auch bei gewünschter Synchronisierung (b001=02, 03) kann unter folgenden Bedingungen trotzdem ein 0Hz-Start erfolgen:


- die Motordrehzahl ist geringer als die halbe Motornenndrehzahl
- die vom Motor induzierte Spannung ist zu gering

<b>b002</b>	<b>Zulässige Netzausfallzeit</b>	<b>1,0s</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,3...25s	


Zulässige Netzausfallzeit ohne Auslösen der Störmeldung Unterspannung E09 (**Beispiel 1**). Wenn die Netzausfallzeit länger ist als die hier programmierte Zeit geht der Frequenzumrichter auf Störung (**Beispiel 2**).

**Beispiel 1, b001=02**

t0 :Netzausfallzeit  
t1 :Zulässige Netzausfallzeit (b002)  
t2 :Wartezeit vor Wiederanlauf (b003)

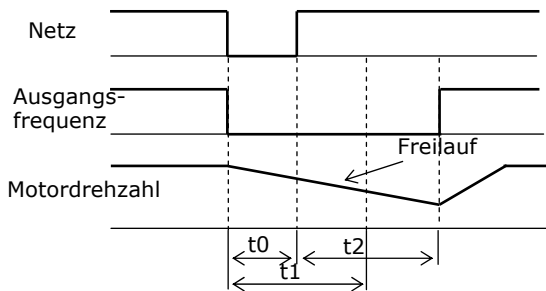

**Die Netzausfallzeit ist kürzer als die unter b002 programmierte Zeit.** Nach Ablauf von t2, Synchronisierung auf die Motordrehzahl und Hochlauf auf die Motordrehzahl

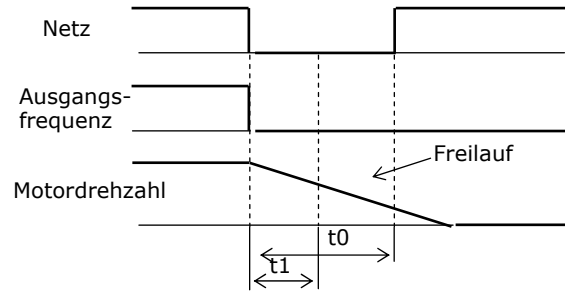**Beispiel 2**

**Die Netzausfallzeit ist länger als die unter b002 programmierte Zeit.** Der Frequenzumrichter geht auf Störung

<b>b003</b>	<b>Wartezeit bei Unterspannung/Netzausfall</b>	<b>1,0s</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,3...100s	

Wartezeit nach einer Störung Unterspannung / Kurzzeitiger Netzausfall vor Aktivierung des automatischen Wiederanlaufes.

Es ist zu empfehlen, die Wartezeit vor Wiederanlauf unter Funktion b003 länger einzustellen als die Dauer der zu erwartenden Störung.

<b>b004</b>	<b>Unterspannung/Netzausfall im Stillstand</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	der Frequenzumrichter geht bei kurzzeitigem Netzausfall oder Unterspannung im Stillstand <b>nicht</b> auf Störung	
<b>01</b>	der Frequenzumrichter geht bei kurzzeitigem Netzausfall oder Unterspannung im Stillstand auf Störung	
<b>02</b>	der Frequenzumrichter geht bei kurzzeitigem Netzausfall oder Unterspannung während des Runterlaufens oder im Stillstand <b>nicht</b> auf Störung	

Programmierung der Digitalausgänge bzw. des Relais ´ erfolgt unter Funktion C021...C022.

<b>b005</b>	<b>Wiederanlaufversuche bei kurzzeitigem Netzausfall</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	16 Wiederanlaufversuche bei kurzzeitigem Netzausfall	
01	die Anzahl der Wiederanlaufversuche bei kurzzeitigem Netzausfall ist unbegrenzt	

<b>b007</b>	<b>Minimalfrequenz für Synchronisierung</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	

Für die Synchronisierung gilt:

Wenn die der Drehfrequenz des Motors entsprechende Frequenz höher ist als die unter b007 programmierte Frequenz synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf die Motordrehzahl und beschleunigt auf den Sollwert (b001=02, **Beispiel 3**).



Wenn die der Drehfrequenz des Motors entsprechende Frequenz niedriger ist als die unter b007 programmierte Frequenz startet der Frequenzumrichter bei 0Hz (**Beispiel 4**).

**Beispiel 3**

t0 :Netzausfallzeit

t2 :Wartezeit vor Wiederanlauf (b003)

**Beispiel 4**

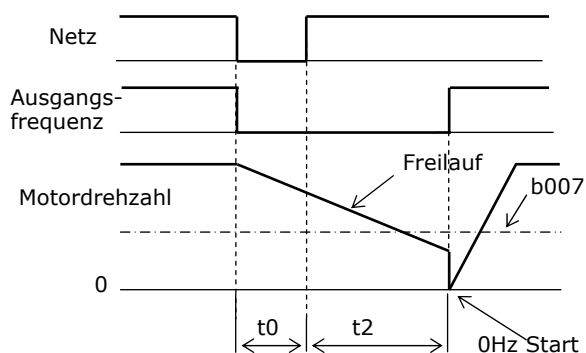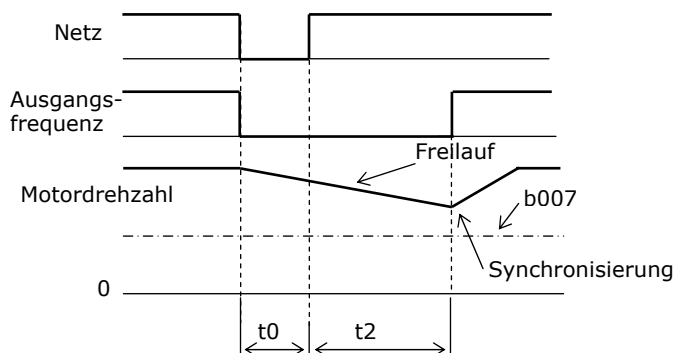

<b>b008</b>	<b>Wiederanlaufmodus bei Überspannung / Überstrom</b>	<b>00</b>
-------------	---	-----------

Verhalten des Frequenzumrichters bei Überspannung oder Überstrom:

<b>00</b>	der Frequenzumrichter geht bei jeder der o. g. Störungen auf Störung
01	ein Neustart mit der Startfrequenz erfolgt nach der unter b003 eingestellten Zeit
02	nach der unter b011 eingestellten Zeit synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf den drehenden Motor und beschleunigt ihn entsprechend der eingegebenen Hochlaufzeit auf den Sollwert. Da dieses Verfahren der Synchronisierung nach dem Prinzip der Erfassung der Induktionsspannung funktioniert, darf der Motor nur einige Sekunden spannungsfrei gewesen sein und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Motornenndrehzahl abgefallen sein. Sonst erfolgt ein 0Hz-Start.
03	nach der unter b011 eingestellten Zeit synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf den drehenden Motor, stoppt ihn entsprechend der eingestellten Runterlaufzeit und zeigt die Störmeldung im Display an. Da dieses Verfahren der Synchronisierung nach dem Prinzip der Erfassung der Induktionsspannung funktioniert, darf der Motor nur einige Sekunden spannungsfrei gewesen sein und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Motornenndrehzahl abgefallen sein.
04	nach der unter b011 eingestellten Zeit synchronisiert sich der Frequenzumrichter auf den drehenden Motor <b>durch aktives Erfassen der Motordrehzahl</b> und beschleunigt ihn entsprechend der eingegebenen Hochlaufzeit auf den Sollwert (siehe Funktion b028, b029, b030).

<b>b010</b>	<b>Wiederanlaufversuche bei Überspannung / Überstrom</b>	<b>3</b>
-------------	--	----------

<b>Einstellbereich</b>	1...3
------------------------	-------

<b>b011</b>	<b>Wartezeit vor Wiederanlauf bei Überstrom/-spannung</b>	<b>1,0s</b>
-------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0,3...100,0s
------------------------	--------------

Wartezeit nach einer Störung Überstrom/Überspannung vor Aktivierung des automatischen Wiederanlaufes.

Es ist zu empfehlen, die Wartezeit vor Wiederanlauf unter Funktion b011 länger einzustellen als die Dauer der zu erwartenden Störung.

## 5.21 Elektronischer Motorschutz

Die Frequenzumrichter der Serie WJ200 können den angeschlossenen Motor mittels einer elektronischen Bimetallnachbildung auf Überlastung überwachen. Der elektronische Motorschutz wird über Funktion b012 auf den Nennstrom des Motors abgestimmt. Bei Eingabewerten > Motornennstrom kann der Motor nicht über diese Funktion überwacht werden. Setzen Sie in diesem Fall Kaltleiter oder Thermokontakte in den Motorwicklungen ein. Bei Auslösen des elektronischen Motorschutzes wird die Meldung E05 angezeigt.

Grundsätzlich gilt folgende Auslösecharakteristik:

Unter Funktion C061 kann ein Überlast-Schwellwert eingegeben werden bei dessen Erreichen bzw. Überschreiten ein entsprechend programmierter Digital-Ausgang geschaltet wird (Funktion C021, C022, C026, Eingabe 13).



b0 12, b2 12	Elektronischer Motorschutz, Einstellwert	FU-I <sub>nenn</sub> [A]
<b>Einstellbereich</b>	0,2...1,0 x FU-Nennstrom [A]	

Die Auslösecharakteristik des elektronischen Motorschutzes richtet sich auch nach der Lasteinstellung unter Parameter b049

### Auslösecharakteristik WJ200-150HF

**Beispiel:** WJ200-150HF (31A I<sub>n</sub>)  
Motor 7,5kW (18A I<sub>n</sub>)

Einstellwert b012: 18A





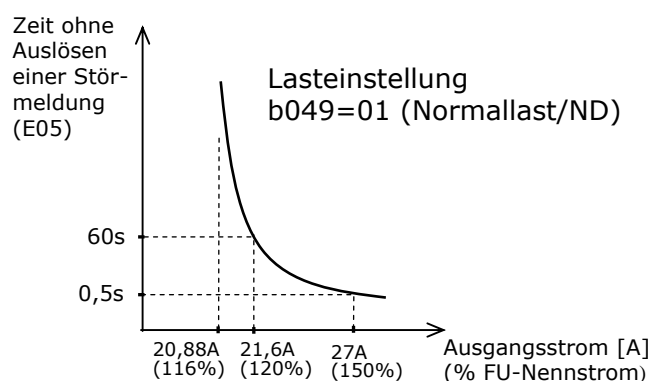
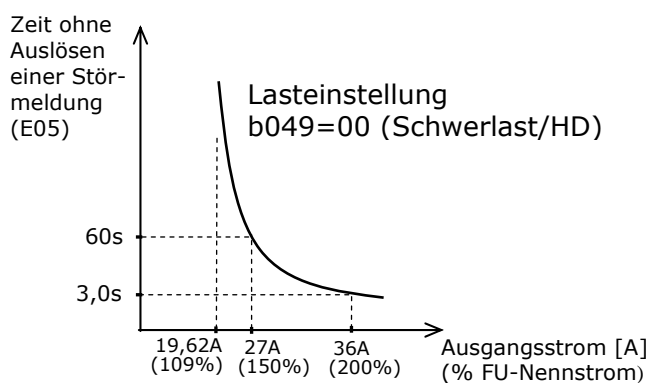


**Achtung!** Achten Sie darauf, daß der Ausgangsstrom nicht dauerhaft über dem Frequenzumrichternennstrom liegt da sonst die Lebensdauer der Zwischenkreiskondensatoren und Endstufen verringert wird.

b0 13, b2 13	Elektronischer Motorschutz, Auslösecharakteristik	01
--------------	---	----

Die Auslösecharakteristik des Motorschutzes kann auf die Drehmomentcharakteristik der angetriebenen Maschine angepasst werden.

00	Auslösecharakteristik für quadratisch ansteigendes Belastungsmoment
<b>01</b>	Auslösecharakteristik für konstantes Belastungsmoment
02	Auslösecharakteristik frei einstellbar unter den Funktionen b015...b020

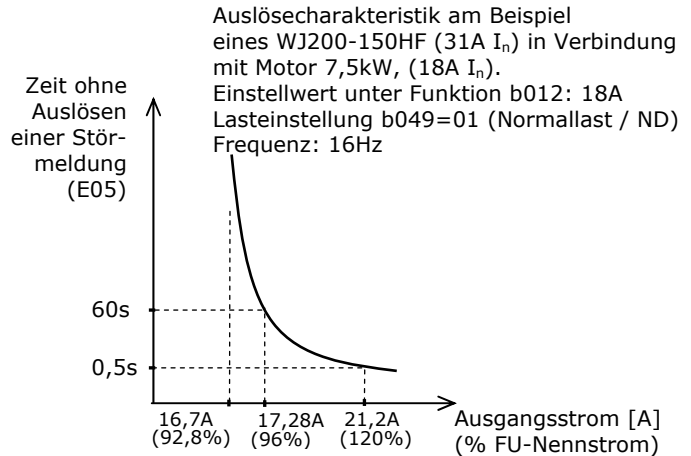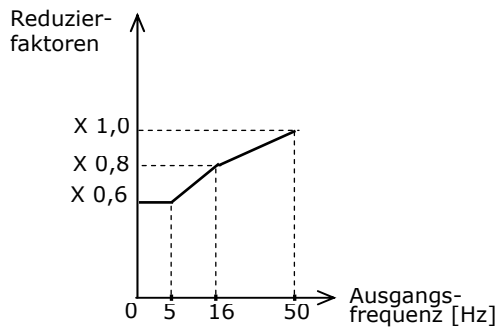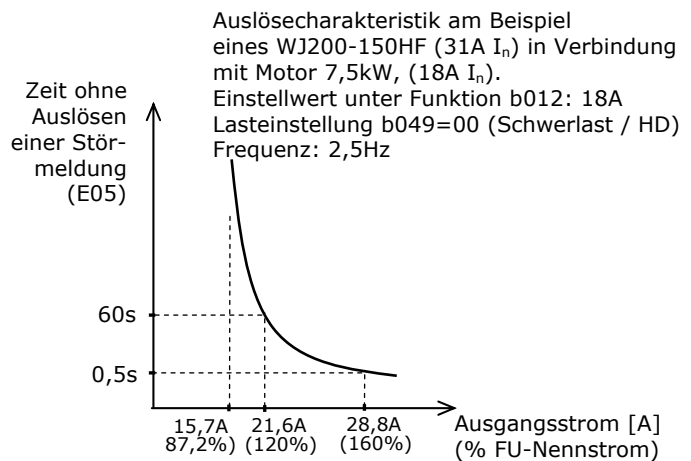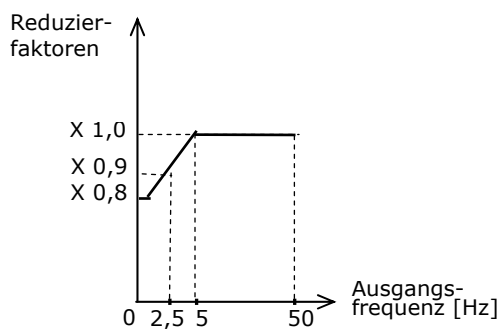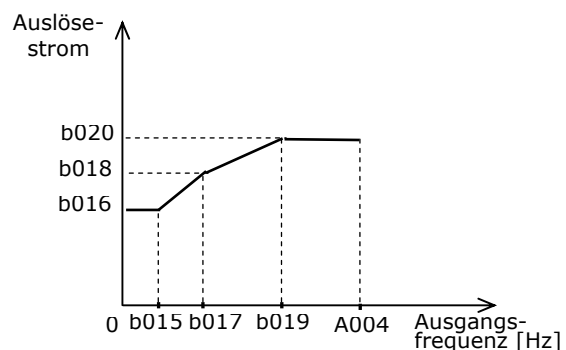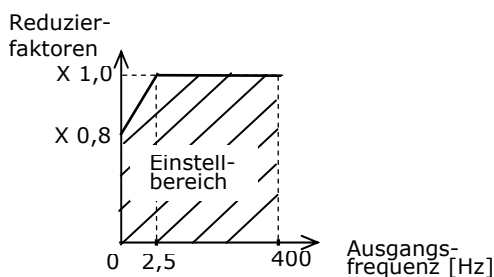**Quadratisch ansteigendes Belastungsmoment (Funktion b013, Eingabe 00)****Konstantes Belastungsmoment (Funktion b013, Eingabe 01)****Frei einstellbare Auslösecharakteristik (Funktion b013, Eingabe 02)**

<b>b0 15</b>	<b>Elektronischer Motorschutz, Frequenz 1</b>	<b>0Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,0...400Hz	
<b>b0 16</b>	<b>Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 1</b>	<b>0,00A</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...FU-Nennstrom	
<b>b0 17</b>	<b>Elektronischer Motorschutz, Frequenz 2</b>	<b>0Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,0...400Hz	
<b>b0 18</b>	<b>Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 2</b>	<b>0,00A</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...FU-Nennstrom	
<b>b0 19</b>	<b>Elektronischer Motorschutz / Frequenz 3</b>	<b>0Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,0...400Hz	
<b>b020</b>	<b>Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 3</b>	<b>0,00A</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...FU-Nennstrom	
<b>C06 1</b>	<b>Signal „Motor überlastet“ THM, Einstellwert</b>	<b>90%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	

Funktion als Warnsignal für die Meldung „Motor überlastet“, bevor die elektrothermische Überwachung auslöst

Bei Eingabe von 0% ist die Funktion nicht aktiv.

Bei Eingabe von 100% wird der Digitalausgang THM gleichzeitig mit der Störung E05 geschaltet.



## 5.22 Stromgrenze


Die Stromgrenze ermöglicht eine Begrenzung des Motorstroms z. B. beim Beschleunigen von großen Massenträgheitsmomenten wie z. B. Ventilatoren oder Zentrifugen. Sobald der Ausgangsstrom die unter dieser Funktion eingestellte Stromgrenze überschreitet, beendet der Frequenzumrichter den Frequenzanstieg in der Beschleunigungsphase oder verringert die Ausgangsfrequenz während des statischen Betriebs um den Laststrom zu reduzieren (die Zeitkonstante für Regelung an der Stromgrenze wird unter Funktion b023 bzw. b026 eingegeben). Sobald der Ausgangsstrom unter die eingestellte Stromgrenze fällt, wird die Frequenz wieder angehoben und auf den eingestellten Sollwert gefahren. Die Hochlaufzeit fällt dann entsprechend länger aus. Die Stromgrenze kann für die Beschleunigungsphase inaktiviert werden so dass zur Beschleunigung kurzzeitig größere Ströme zugelassen werden (siehe Funktion b021 bzw. b024).

Bitte beachten Sie, dass es bei b021=03 unter dem Arbeitsverfahren SLV (A044=03) im Runterlauf bei Erreichen der Stromgrenze zu einer Anhebung der Frequenz kommt.

Unter den Funktionen b024...b026 lässt sich eine 2. Stromgrenze programmieren, die über Digitaleingang OLR abgerufen werden kann.

Die Stromgrenze kann das Auslösen einer Störmeldung und Abschalten durch plötzlichen Überstrom z. B. auf Grund eines Kurzschluss nicht verhindern.

Eine Reduzierung des Anlaufstroms beim Beschleunigen von großen Massenträgheitsmomenten wird durch eine Verlängerung der Hochlaufzeit erzielt.

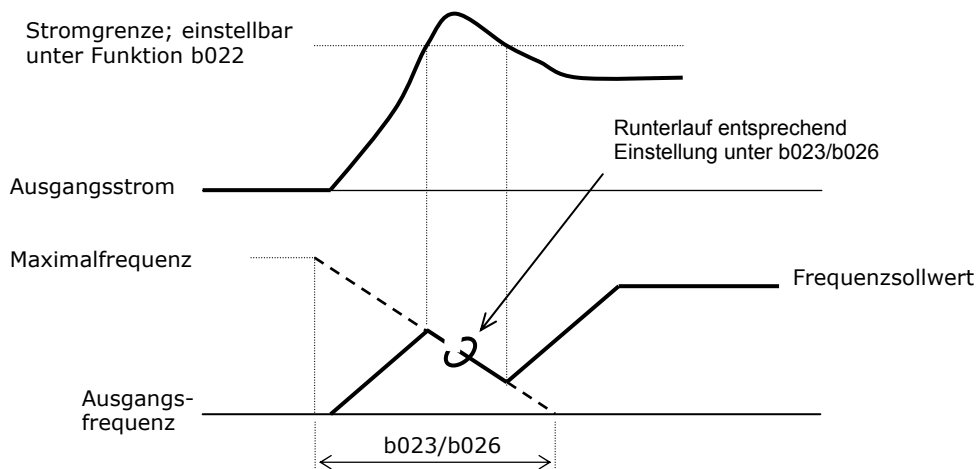

b021, b221	Stromgrenze 1, Charakteristik	01
00	Stromgrenze nicht aktiv	
01	Stromgrenze aktiv in jedem Betriebszustand	
02	Stromgrenze zur Erzielung höherer Anlaufströme nicht aktiv in der Hochlaufphase	
03	Stromgrenze aktiv in der Hochlaufphase und während des konstanten Betriebes; wird die Stromgrenze im Runterlaufen erreicht, so wird die Frequenz angehoben bis der Strom wieder unter die eingestellte Stromgrenze abgesunken ist	

<b>b022, b222</b>	<b>Stromgrenze 1, Einstellwert</b>	<b>FU-I<sub>nenn</sub> x 1,5 [A]</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,2...2,0 x FU-Nennstrom [A]	

Bei Erreichen der hier eingestellten Stromgrenze wird die Frequenz reduziert.

<b>b023, b223</b>	<b>Stromgrenze 1, Runterlaufzeit</b>	<b>1,00s</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,1...3000s	

Die Runterlaufzeit bezieht sich auf den Runterlauf von der Maximalfrequenz bis Erreichen von 0Hz. Ist dieser Wert zu klein gewählt kann es bei Erreichen der Stromgrenze und Reduzierung der Frequenz entsprechend der hier eingegebenen Zeit zur Auslösung einer Störung E07 (Überspannung im Zwischenkreis) kommen.

<b>b024</b>	<b>Stromgrenze 2, Charakteristik</b>	<b>01</b>
00	Stromgrenze nicht aktiv	
<b>01</b>	Stromgrenze aktiv in jedem Betriebszustand	
02	Stromgrenze zur Erzielung höherer Anlaufströme nicht aktiv in der Hochlaufphase	
03	Stromgrenze aktiv in der Hochlaufphase und während des konstanten Betriebes; wird die Stromgrenze im Runterlauf erreicht, so wird die Frequenz angehoben bis der Strom wieder unter die eingestellte Stromgrenze abgesunken ist	

<b>b025</b>	<b>Stromgrenze 2, Einstellwert</b>	<b>FU-I<sub>nenn</sub> x 1,5 [A]</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,2...2,0 x FU-Nennstrom [A]	

Bei Erreichen der hier eingestellten Stromgrenze wird die Frequenz reduziert.

<b>b026</b>	<b>Stromgrenze 2, Runterlaufzeit</b>	<b>1,00s</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,1...3000s	

Die Runterlaufzeit bezieht sich auf den Runterlauf von der Maximalfrequenz bis Erreichen von 0Hz. Ist dieser Wert zu klein gewählt kann es bei Erreichen der Stromgrenze und Reduzierung der Frequenz entsprechend der hier eingegebenen Zeit zur Auslösung einer Störung E07 (Überspannung im Zwischenkreis) kommen.

<b>b027</b>	<b>Überstromunterdrückung</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Überstromunterdrückung nicht aktiv	
01	Überstromunterdrückung aktiv	

Bei b027=01 wird das Auslösen von Störmeldungen auf Grund von Überstrom verhindert. Da bei aktiver Überstromunterdrückung das Drehmoment reduziert ist empfehlen wir diese Funktion nicht in Verbindung mit Hubantrieben zu verwenden.

## 5.23 Lasteinstellung (Dual Rating)

Die Frequenzumrichter der Serie WJ200 können auf 2 unterschiedliche Lastcharakteristiken angepasst werden:

b049=00: Hohe Überlast für dynamische Anwendungen im Maschinenbau wie z. B. Hubantriebe und Positionierungen.

b049=01: Hohe Dauerlast für Anwendungen ohne hohe Überlast wie z. B. Ventilatoren und Kreislumpen.

**Bei Änderung der Lasteinstellung werden automatisch Ausgangsnennstrom und weitere leistungsabhängige Parameter angepasst.**

### Beispiel:

WJ200-015SF, Nennleistung 1,5kW, Ausgangsstrom 8,0A

#### Hohe Überlast (b049=00)

Nutzung: Erhöhte Drehmomentanforderung, besonders bei Start  
Anwendung: Aufzüge, Kräne, Förderbänder  
Überlastbarkeit: 150% für 60 Sekunden  
Ausgangsstrom: 8,0A

#### Hohe Dauerlast (b049=01)

Nutzung: Normale Drehmomentanforderung  
Anwendung: Lüfter, Pumpen  
Überlastbarkeit: 120% für 60 Sekunden  
Ausgangsstrom: 9,6A

Einige Parameter unterscheiden sich im Einstellbereich bzw. in der Werkseinstellung entsprechend der Lasteinstellung. Diese Parameter sind in der unteren Tabelle aufgeführt.

Funktionsnummer	Funktion	Hohe Überlast (b049=00)		Hohe Dauerlast (b049=01)	
		Grundwert	Einstellbereich	Grundwert	Einstellbereich
<b>A044, A244</b>	Arbeitsverfahren	00	<b>00:U/f konstant 01:U/f-quadratisch 02:U/f frei b100-b113 03:SLV</b>	00	00:U/f konstant 01:U/f-quadratisch 02:U/f frei b100-b113
<b>A054</b>	DC-Bremse, Bremsmoment	50%	0...100%	50%	<b>0...70%</b>
<b>A057</b>	DC-Bremse, Startbremsmoment	0%	0...100%	0%	<b>0...70%</b>
<b>A059</b>	DC-Bremse, Taktfrequenz	5,0kHz	2...15kHz	2,0kHz	<b>2...10kHz</b>
<b>b022, b222</b>	Stromgrenze 1, Einstellwert	FU-Nennstrom x 1,5 [A]	0,2...2,0 x FU-Nennstrom [A]	<b>FU-Nennstrom x 1,2 [A]</b>	<b>0,2...1,5 x FU-Nennstrom [A]</b>
<b>b025</b>	Stromgrenze 2, Einstellwert	FU-Nennstrom x 1,5 [A]	0,2...2,0 x FU-Nennstrom [A]	<b>FU-Nennstrom x 1,2 [A]</b>	<b>0,2...1,5 x FU-Nennstrom [A]</b>
<b>b083</b>	Taktfrequenz	10,0kHz	2...15kHz	<b>2,0kHz</b>	<b>2...10kHz</b>

Nach Wechsel des Parameters b049 von der Einstellung 01 auf 00 empfiehlt es sich die oben aufgeführten Parameter zu kontrollieren, da nicht alle Parameter für die Einstellung 00 (hohe Überlast) übernommen werden

<b>b049</b>	<b>Lasteinstellung</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Hohe Überlast (Überlast 50% für 60s, 1 x in 10 Min.)	
01	Hohe Dauerlast (Überlast 20% für 60s, 1 x in 10 Min.)	

**Bei Einstellung für Hohe Dauerlast (Überlast 20% für 60s) können folgende Parameter nicht angewählt bzw. eingestellt werden:**

<b>Funktions-nummer</b>	<b>Funktion</b>
d009	Drehmomentsollwert
d010	Drehmoment-Offset
d012	Motordrehmoment
b040	Drehmomentbegrenzung, Modus
b041	Drehmomentbegrenzung, Rechtslauf motorisch
b042	Drehmomentbegrenzung, Linkslauf generatorisch
b043	Drehmomentbegrenzung, Linkslauf motorisch
b044	Drehmomentbegrenzung, Rechtslauf generatorisch
b045	Drehmomentbegrenzung, LAD-Stop
b046	Reversierung Vektorregelung sperren
c054	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Auswahl (nur bei SLV)
c055	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Wert Rechtslauf motorisch
c056	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Wert Linkslauf generatorisch
c057	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Wert Linkslauf motorisch
c058	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Wert Rechtslauf generatorisch
c059	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Charakteristik
h001	Autotuning
h002, h202	Motordaten
h005, h205	Drehzahlregler-Ansprechgeschwindigkeit
h020, h220, h030, h230	Motorkonstante R1
h021, h221, h031, h231	Motorkonstante R2
h022, h222, h032, h232	Motorkonstante L
h023, h223, h033, h233	Motorkonstante I <sub>0</sub>
h024, h224, h034, h234	Motorkonstante J
p037	Drehmomentoffset, Einstellwert
p038	Vorzeichen Drehmomentoffset
p039	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Rechtslauf
p040	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Linkslauf

**Bei Einstellung für Hohe Dauerlast (20% für 60s) stehen folgende Funktionen zur Parametrierung der Digitaleingänge bzw. -ausgänge nicht zur Verfügung:**

<b>Symbol</b>	<b>Parameter</b>	<b>Signalfunktion (Digitaleingänge)</b>
↓	↓	↓
<b>TL</b>	<b>40</b>	<b>Drehmomentbegrenzung aktiv</b>
<b>TRQ1</b>	<b>41</b>	<b>Drehmomentgrenze (BCD, Bit 1)</b>
<b>TRQ2</b>	<b>42</b>	<b>Drehmomentgrenze (BCD, Bit 2)</b>
<b>ATR</b>	<b>52</b>	<b>Drehmomentregelung</b>


<b>Symbol</b>	<b>Parameter</b>	<b>Signalfunktion (Digitalausgänge)</b>
↓	↓	↓
<b>OTQ</b>	<b>07</b>	<b>Drehmoment überschritten</b>
<b>TRQ</b>	<b>10</b>	<b>Drehmomentbegrenzung aktiv</b>

## 5.24 Synchronisierung auf die Motordrehzahl


Der WJ200 bietet unter Funktion b088 zwei unterschiedliche Verfahren um sich auf die Drehzahl eines spannungslos drehenden Motors zu synchronisieren.

b088	Motorsynchronisierung mit Eingang FRS	00
00	Keine Synchronisierung nach Zuschalten von FRS (0Hz-Start)	
01	Synchronisieren auf die Motordrehzahl nach Zuschalten von FRS durch Erfassen der Motorinduktionsspannung (der Motor darf nur für einige Sekunden spannungsfrei gewesen und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Nenndrehzahl abgefallen sein)	
02	Synchronisieren auf die Motordrehzahl nach Zuschalten von FRS durch aktives Erfassen der Motordrehzahl	

**b088=01:** Synchronisieren auf die Motordrehzahl nach Ablauf der unter Funktion b003 programmierten Wartezeit. Der FU erkennt die Rotationsfrequenz des Läufers und startet erst bei Erreichen der unter Funktion b007 eingegeben Frequenz. Wenn die Drehfrequenz des Motors niedriger ist als die unter b007 programmierte Synchronisierungsfrequenz startet der Frequenzumrichter bei 0Hz. Da dieses Verfahren auf Erkennen der Motorinduktionsspannung beruht darf der Motor nur für einige Sekunden spannungsfrei gewesen und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Nenndrehzahl abgefallen sein z. B. nach einem kurzen Spannungsausfall in Verbindung mit dem automatischen Wiederanlauf (Funktion b001...b007).

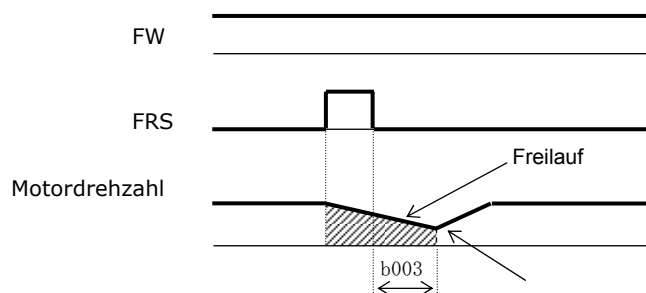

**b088=02:** Synchronisieren auf die Motordrehzahl nach Ablauf der unter Funktion b003 programmierten Wartezeit durch aktives Erfassen der Motordrehzahl. Da dieses Verfahren unabhängig von der Motorinduktionsspannung arbeitet kann es auch dann angewendet werden wenn der Motor sehr lange spannungsfrei gewesen ist und keine messbare Induktionsspannung generiert.

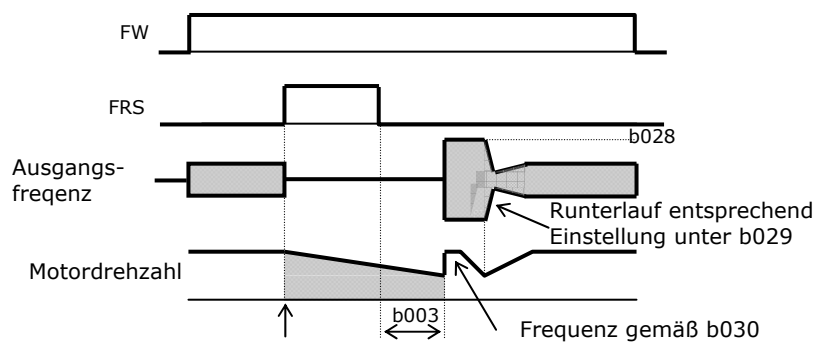

Wir empfehlen folgende Einstellung: b028=Motornennstrom; b029=0,5...1,0s; b030=01.

**Im Stop-Modus unter Parameter b091 „Freier Auslauf“ parametrieren (b091=01).**

<b>b028</b>	<b>Startstrom für Drehzahlsynchronisierung</b>	<b>FU-I<sub>nenn</sub></b>
<b>Einstellbereich</b>	0,2...2,0 x FU-Nennstrom [A]	
<b>b029</b>	<b>Zeitkonstante für Drehzahlsynchronisierung</b>	<b>0,5s</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,1...3000s	
<b>b030</b>	<b>Scan-Startfrequenz für Drehzahlsynchronisierung</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Zuletzt gefahrene Frequenz	
<b>01</b>	Maximalfrequenz (A004)	
<b>02</b>	Aktueller Frequenzsollwert	

**5.25 Parametersicherung / Paßwortschutz / Berechtigung Daten Read/Write**

Die Parametersicherung schützt eingegebene Parameter vor Verlust durch Überschreiben. Bei aktivierter Parametersicherung können keine Parameter verändert werden (siehe Funktion b031).

<b>b031</b>	<b>Parametersicherung</b>	<b>01</b>
00	Parametersicherung über Digitaleingang SFT; mit Ausnahme von b031 sind alle anderen Funktionen gesperrt	
<b>01</b>	Parametersicherung über Digitaleingang SFT; mit Ausnahme von folgenden Funktionen sind alle Funktionen gesperrt: b031, F001, A020 (A220), A021...A035, A038	
02	Parametersicherung; mit Ausnahme von b031 sind alle Funktionen gesperrt	
03	Parametersicherung; mit Ausnahme von folgenden Funktionen sind alle Funktionen gesperrt: b031, F001, A020 (A220), A021...A035, A038.	
10	Viele Parameter sind während des Betriebes einstellbar (siehe Übersicht der Funktionen)	

Weiterhin besteht die Möglichkeit Parameter b031 (Parametersicherung) und b037 (Anzeigemodus) mit einem 4stelligen Paßwort gegen Verstellen zu schützen. Parameter b190/b191 ist als Schutz für Parameter b037 vorgesehen und Parameter b192/193 als Schutz für Parameter b031. Für beide gilt die gleiche Vorgehensweise.

**ACHTUNG!!!**

**Einstellung des Parameters b031 hat bei Verwendung der seriellen Schnittstelle (ModBus RTU) bzw eines Feldbussystems auch Einfluss auf die Ansteuerung/Eingaben**

<b>b190</b>	<b>Setzen Paßwort (b037)</b>	<b>0000</b>
<b>0000</b>	Paßwort nicht aktiv	
0001-FFFF	Paßwort aktiv	

<b>b191</b>	<b>Eingabe Paßwort (b037)</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0001...FFFF (entsprechend b190)	


<b>b192</b>	<b>Setzen Paßwort (b031)</b>	<b>0000</b>
<b>0000</b>	Paßwort nicht aktiv	
0001-FFFF	Paßwort aktiv	

<b>b193</b>	<b>Eingabe Paßwort (b031)</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0001...FFFF (entsprechend b192)	

<b>b165</b>	<b>Berechtigung Daten Read/Write</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Read/Write erlaubt	
01	Read/Write gesperrt	


Einstellung bzgl. Lesen und Schreiben von Parametern aus oder zum Umrichter mittels PC und der entsprechenden Software.

## Übersicht Funktion Paßwortschutz

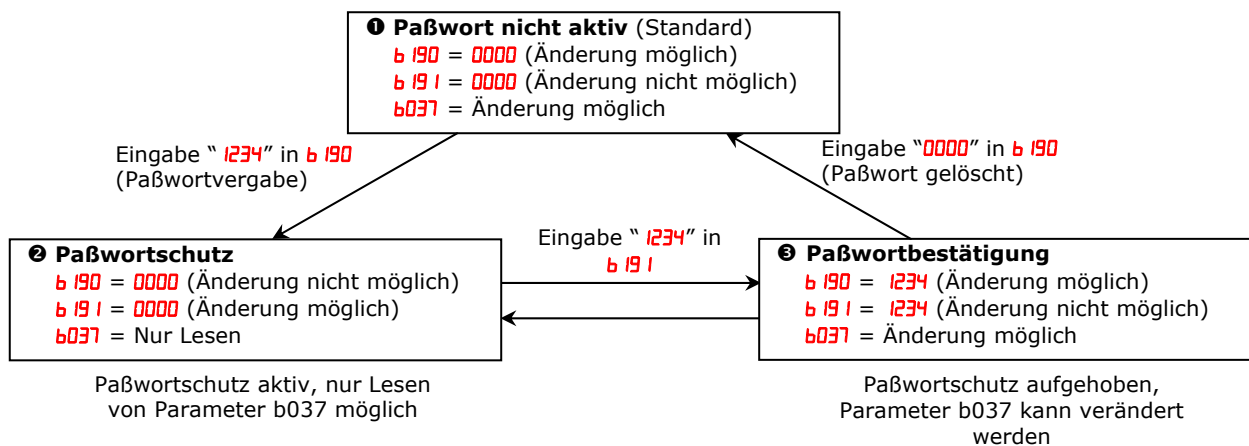

## Paßworteingabe

Parameter b031 bzw. b037 entsprechend den Erfordernissen einstellen  
 Paßwortvergabe entweder in Parameter b190 (b037) oder b192 (b0319)  
 Nach Paßwortvergabe können Parameter b031 bzw. b037 nicht verändert werden

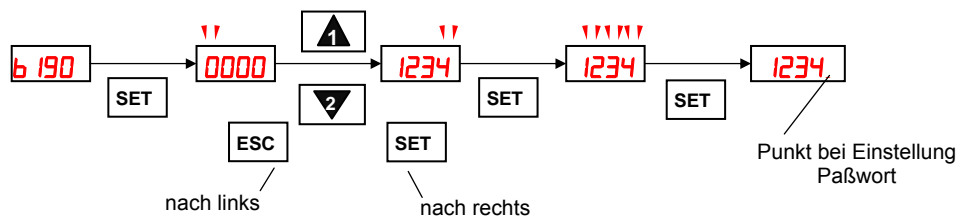
**ACHTUNG!!!**

**Ist das Paßwort nicht mehr bekannt, gibt es keine Möglichkeit dieses zu löschen.**  
**Immer dafür Sorge tragen, das es den entsprechend autorisierten Personen bekannt ist**

Zuordnung Paßwort	Beschreibung	Zuordnung Parameter
Anzeigemodus b037	Je nach Einstellung von b037 werden nur ausgewählte Parameter angezeigt. Geändert werden können alle	b190, b191
Parametersicherung b031	Je nach Einstellung von b031 können nur bestimmte Parameter geändert werden. Angezeigt werden alle	b192, b193

## Paßwortbestätigung

Bei bekanntem Paßwort kann dieses durch folgende Eingabe in b191 bzw. b193 bestätigt werden.

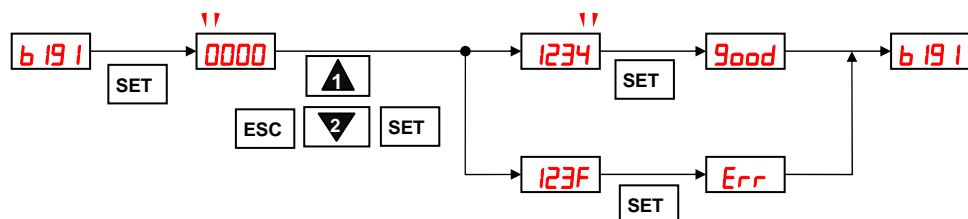


Bei richtiger Paßworteingabe erscheint die Anzeige „good“, bei falscher Eingabe erscheint die Anzeige „Err“.




## Paßwortänderung

Zur Paßwortänderung muss vorher das aktuelle Paßwort, wie vorher beschrieben, eingegeben werden. Paßwortänderung in Parameter b190 bzw. b192 vornehmen. Nach Änderung ist der Paßwortschutz automatisch aktiv.

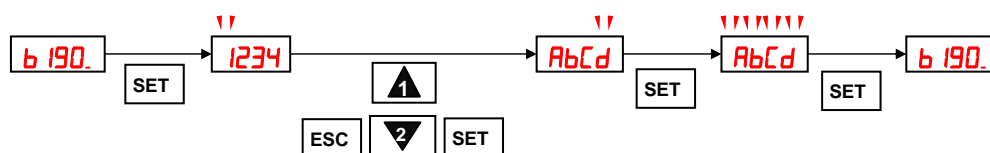

## Paßwort löschen

Zum Paßwort löschen muss vorher das aktuelle Paßwort, wie vorher beschrieben, eingegeben werden. Anschließend in Parameter b190 bzw. b192 „0000“ eingeben, damit ist das Paßwort gelöscht und der Paßwortschutz ist aufgehoben.

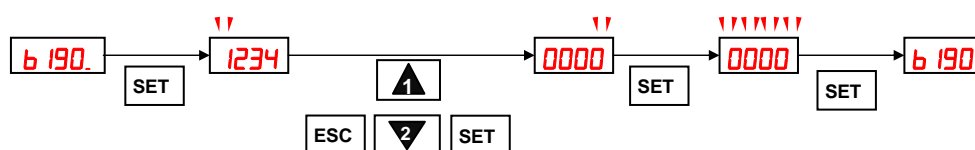

## 5.26 Motorleitungslänge

Zur Erzielung besserer Motorlaufeigenschaften hat der WJ200 einen Parameter zur Einstellung der Motorleitungslänge.

Im Normalfall muss dieser Parameter nicht verändert werden. In Fällen in denen die Motorleitungen sehr lang sind bzw. bei geschirmten Leitungen, bei denen die Erdungskapazität verhältnismäßig hoch ist, können bessere Motorlaufeigenschaften erzielt werden.

Dieser Parameter ist lediglich hinweisend, es gibt keine Formel mit der der passende Wert ermittelt werden kann. Je länger die Motorleitungen desto größer muss der hier eingestellte Wert sein.

Die Einstellungen müssen immer den Gegebenheiten vor Ort bzw. des Systems angepasst werden.

Bei Umrichtern der Leistungsklasse 11kW bzw. 15kW ist eine Einstellung unter b033 nicht notwendig.

<b>b033</b>	<b>Motorleitungslänge</b>	<b>10</b>
<b>Einstellbereich</b>	5...20	



**5.28 Funktionsauswahl / Displayanzeige**

<b>b037</b>	<b>Funktionsauswahlmodus</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	alle Funktionen	
<b>01</b>	nur assoziierte Funktionen (siehe Tabelle)	
<b>02</b>	nur ausgewählte Funktionen U001...U032 (d001, F001, b037 werden immer angezeigt)	
<b>03</b>	nur geänderte Funktionen(d001...d104, F001, b190, b191 werden immer angezeigt; C081...C082, C085 werden nicht angezeigt auch wenn sie geändert wurden)	
<b>04</b>	nur folgende Basisfunktionen: d001...d104, F001...F004, A001...A005, A020...A023, A044, A045, A085, b001, b002, b008, b011, b037, b083, b084, b130, b131, b180, b190, b191, C021, C022, C036	

**b037=01**

Es werden nur die mit einer bestimmten Parametereinstellung assoziierten Funktionen angezeigt.

<b>Parametereinstellung</b>	<b>Assoziierte Funktionen, die bei vorgenannter Parametereinstellung angezeigt werden</b>
Einmalig C001...C007=08	F202, F203, A201, A202, A203, A204, A220, A241, A242, A243, A244, A245, A246, A247, A261, A262, A281, A282, A292, A293, A294, A295, A296, b212, b213, b221, b222, b223, C241, H202, H203, H204, H206
A017=01, 02	d023...d027, P100...P131
A044=03	d009, d010, d012, b040...b046, C054...C059, H001, H005, H020...H024, H030...H034, P033, P034, P036...P040
Einmalig C001...C007=08 UND A244=03	d009, d010, d012, b040...b046, C054...C059, H001, H205, H220...H224, H230...H234, P033, P034, P036...P040
A044=02 ODER einmalig C001...C007=08 UND A244=02	b100...b113
b013=02 ODER einmalig C001...C007=08 UND b213=02	b015...b020
A044=00, 01	A041...A043, A046, A047
Einmalig C001...C007=08 UND A244=00, 01	A241...A243, A246, A247
A051=01, 02 ODER einmalig C001...C007=07	A052...A059
A071=01, 02	d004, A072...A079, A156, A157, C044, C052, C053
C096=01, 02	C098...C100, P140...P155
A097=01, 02, 03, 04	A131, A132, A150...A153
A098=01, 02, 03, 04	A131, A132, A150...A153
b050=01, 02, 03	b051...b054
b120=01	b121...b127
b130=01, 02	b131...b134
P003=01	d008, P004, P011, P012, P015, P026, P027, P060...P073, P075, P077, H050, H051

<b>b038</b>	<b>Anzeige nach Netz-Ein</b>	<b>001</b>
000	Der Parameter bei dem zuletzt vor Netz-Aus die STR-Taste gedrückt wurde	
<b>001...030</b>	d001...d030	
201	F001	
202	Der Parameter bei dem zuletzt vor Netz-Aus die STR-Taste gedrückt wurde	
<b>b039</b>	<b>Parameterhistorie speichern in U001...U032</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Geänderte Parameter werden nicht in U001...U032 gespeichert	
01	Geänderte Parameter werden in U001...U032 gespeichert. Die Funktion, bei der zuletzt ein Parameter verändert und gespeichert wurde, wird unter U001 gespeichert. Bei Verändern einer weiteren Funktion werden die, die z. B. ursprünglich unter U001...U004 gespeichert waren jeweils in die nächste Speicherstelle U002...U005 gespeichert. Werden mehr als 32 Funktionen verändert, dann gilt das Prinzip „First in first out“.	

**Anzeige ausgewählter Funktionen**

<b>UD01</b>	<b>Auswahlfunktion 1</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD02</b>	<b>Auswahlfunktion 2</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD03</b>	<b>Auswahlfunktion 3</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD04</b>	<b>Auswahlfunktion 4</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD05</b>	<b>Auswahlfunktion 5</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD06</b>	<b>Auswahlfunktion 6</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD07</b>	<b>Auswahlfunktion 7</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD08</b>	<b>Auswahlfunktion 8</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD09</b>	<b>Auswahlfunktion 9</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD10</b>	<b>Auswahlfunktion 10</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD11</b>	<b>Auswahlfunktion 11</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD12</b>	<b>Auswahlfunktion 12</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	

<b>UD 13</b>	<b>Auswahlfunktion 13</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD 14</b>	<b>Auswahlfunktion 14</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD 15</b>	<b>Auswahlfunktion 15</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD 16</b>	<b>Auswahlfunktion 16</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD 17</b>	<b>Auswahlfunktion 17</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD 18</b>	<b>Auswahlfunktion 18</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD 19</b>	<b>Auswahlfunktion 19</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD20</b>	<b>Auswahlfunktion 20</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD21</b>	<b>Auswahlfunktion 21</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD22</b>	<b>Auswahlfunktion 22</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD23</b>	<b>Auswahlfunktion 23</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD24</b>	<b>Auswahlfunktion 24</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD25</b>	<b>Auswahlfunktion 25</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	


<b>UD26</b>	<b>Auswahlfunktion 26</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD27</b>	<b>Auswahlfunktion 27</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD28</b>	<b>Auswahlfunktion 28</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD29</b>	<b>Auswahlfunktion 29</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD30</b>	<b>Auswahlfunktion 30</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD31</b>	<b>Auswahlfunktion 31</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	
<b>UD32</b>	<b>Auswahlfunktion 32</b>	<b>no</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...P183, no	

<b>b 150</b>	<b>Interne Anzeige bei Anschluss ext. Bedieneinheit</b>	<b>001</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...d060	
<b>b 160</b>	<b>Anzeigewert 1 bei d050</b>	<b>001</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...d030	
<b>b 161</b>	<b>Anzeigewert 2 bei d050</b>	<b>002</b>
<b>Einstellbereich</b>	d001...d030	
<b>b 163</b>	<b>Sollwertänderung bei d001/d007 (A001=02)</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Nicht freigegeben	
<b>01</b>	freigegeben	
<b>b 164</b>	<b>Rückkehr zur unter b038 angewählten Anzeige</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Inaktiv	
<b>01</b>	Aktiv	
<b>b 165</b>	<b>Kommunikationsüberwachung ext. Bedieneinheit</b>	<b>02</b>
<b>00</b>	Störmeldung	
<b>01</b>	Geführter Runterlauf + Störmeldung	
<b>02</b>	Keine Überwachung	
<b>03</b>	Freier Auslauf	
<b>04</b>	Geführter Runterlauf + Stop	



**5.29 Drehmomentbegrenzung****b040****Drehmomentbegrenzung Modus****00****00**

Individuelle Begrenzung des Drehmomentes in jedem der 4 Quadranten (Funktionen b041 ...b044, 0...200%)

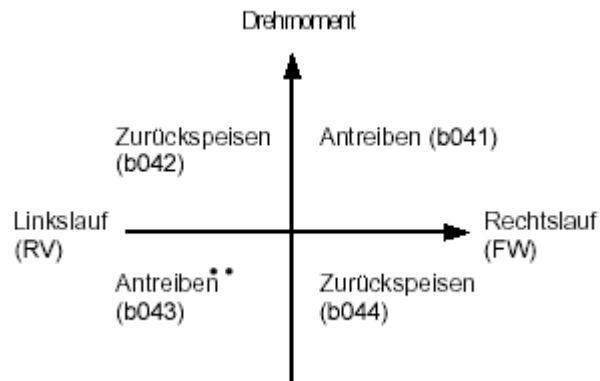**01**

Anwahl der 4 Drehmomentgrenzen b041...b044 binär über die Digitaleingänge TRQ1 und TRQ2.

	<b>Eingänge</b>	
	TRQ1	TRQ2
b041	AUS	AUS
b042	EIN	AUS
b043	AUS	EIN
b044	EIN	EIN

**02**

Vorgabe der Drehmomentgrenze über ein Analogsignal 0...10V an Analog-Eingang O (Werkseinstellung 0...10V entsprechen 0...200%)

Die Funktion der Drehmomentbegrenzung ist aktiv unter dem Arbeitsverfahren Sensorless Vector Control SLV (A044=03)

Wenn ein Digital-Eingang unter Funktion C001...C007 als TL programmiert wurde, so ist die Drehmomentbegrenzung nur aktiv wenn der Eingang angesteuert ist. Bei nicht angesteuertem Digital-Eingang fährt der Frequenzumrichter auf max. 200% Nennstrom.

Ist keiner der Digital-Eingänge als TL programmiert ist, so erfolgt die Drehmomentbegrenzung entsprechend der Einstellung unter b040.

Ist einer der Digital-Ausgänge auf OTQ (Überschreiten des eingestellten Drehmomentes, Funktion C021...C022) programmiert, so ist der Ausgang geschaltet solange das eingestellte Drehmoment überschritten wird.

Ist einer der Digital-Ausgänge auf TRQ (Drehmomentgrenze aktiv) programmiert, so wird der Ausgang geschaltet solange das Drehmoment begrenzt wird.

Die unter der Funktion „Drehmomentbegrenzung“ angegebenen Drehmomentgrenzwerte beziehen sich auf das Drehmoment, das bei maximalem Ausgangsstrom erreicht wird. Dieses Drehmoment wird als „200%“ angenommen.

<b>6041</b>	<b>Drehmomentbegrenzung Rechtslauf motorisch</b>	<b>200%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...200%	
<b>6042</b>	<b>Drehmomentbegrenzung Linkslauf generatorisch</b>	<b>200%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...200%	
<b>6043</b>	<b>Drehmomentbegrenzung Linkslauf motorisch</b>	<b>200%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...200%	
<b>6044</b>	<b>Drehmomentbegrenzung Rechtslauf generatorisch</b>	<b>200%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...200%	
<b>6045</b>	<b>Drehmomentbegrenzung LAD-Stop</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Zeitrampe bei Erreichen der Drehmomentgrenze aktiv	
<b>01</b>	Zeitrampe bei Erreichen der Drehmomentgrenze nicht aktiv	

**5.30 Geführter Runterlauf bei Not-Aus bzw. Netzausfall**

<b>b050</b>	<b>Geführter Runterlauf bei Not-Aus bzw. Netzausfall</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Funktion nicht aktiv	
<b>01</b>	Funktion aktiv	
<b>02</b>	Funktion aktiv, $U_{DC}$ -Spannung-Konstantregelung <b>ohne Wiederanlauf bei Spannungswiederkehr</b>	
<b>03</b>	Funktion aktiv, $U_{DC}$ -Spannung-Konstantregelung <b>mit Wiederanlauf bei Spannungswiederkehr</b>	


Diese Funktion bremst den Antrieb bis zum Stillstand wenn die Netzspannung z. B. durch Abfallen des Netzschützes oder durch einen Netzausfall nicht mehr ansteht

Der Einsatz der hier beschriebenen Funktion ist nur sinnvoll bei Antrieben, die nach Abschalten der Versorgungsspannung auf Grund ihrer Schwungmasse einen gewissen Nachlauf aufweisen. Der Einsatz bei Antrieben, die ohne Versorgungsspannung auf Grund ihrer Last oder Reibung in einigen wenigen Sekunden stehen bleiben ist nicht sinnvoll.

**Zeitdiagramm b050=01**

Wenn nach Abfallen der Netzspannung die Zwischenkreisspannung  $U_{DC}$  auf den unter b051 eingegebenen Wert abgesunken ist erfolgt ein Sprung auf die unter b054 programmierte Frequenz um in den generatorischen Betrieb zu gelangen. Jetzt wird mit der unter b053 programmierten Runterlaufzeit verzögert. Steigt die Zwischenkreisspannung  $U_{DC}$  auf den unter b052 eingegebenen Zwischenkreisspannungswert, dann wird die Verzögerung solange unterbrochen bis die Zwischenkreisspannung wieder unter den Wert von b052 abgesunken ist.

Der geführte Runterlauf kann – wenn er einmal eingeleitet wurde – nicht unterbrochen werden. Zum erneuten Start, warten Sie bis der Antrieb gestoppt ist, geben Sie danach ein Stop-Signal und starten dann den Antrieb erneut.

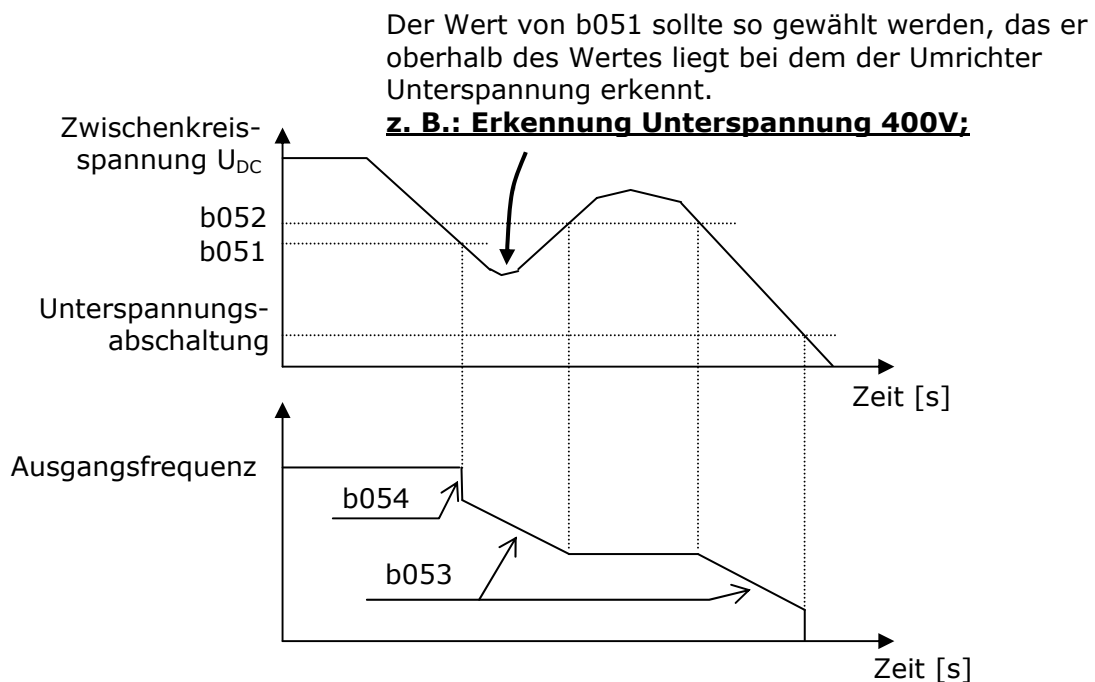


### Zeitdiagramm b050=02, 03

Wenn nach Abfallen der Netzspannung die Zwischenkreisspannung  $U_{DC}$  auf den unter b051 angegebenen Wert abgesunken ist verzögert der Frequenzrichter den Antrieb unter Regelung der Zwischenkreisspannung  $U_{DC}$  auf den unter b052 programmierten Wert. Bei b050=03 erfolgt bei Zuschalten der Netzspannung während des geführten Runterlaufes ein Wiederanlaufen (Beispiel 2).


Es ist möglich, dass bei einem Netzausfall die Zwischenkreisspannung sehr schnell auf den Wert für Erkennung von Unterspannung (Störmeldung E09) absinkt. In diesem Fall ist der geführte Runterlauf nicht möglich (siehe Funktion b001).

b050=02	b052 > Zwischenkreisspannung bei Spannungswiederkehr	Runterlauf bis Stop (Beispiel 1)
	b052 < Zwischenkreisspannung bei Spannungswiederkehr	Runterlauf bis Stop (Beispiel 2)
b050=03	b052 > Zwischenkreisspannung bei Spannungswiederkehr	Runterlauf bis Stop (Beispiel 1)
	b052 < Zwischenkreisspannung bei Spannungswiederkehr	Runterlauf; Wiederanlauf bei Spannungswiederkehr (Beispiel 2)

#### Beispiel 1

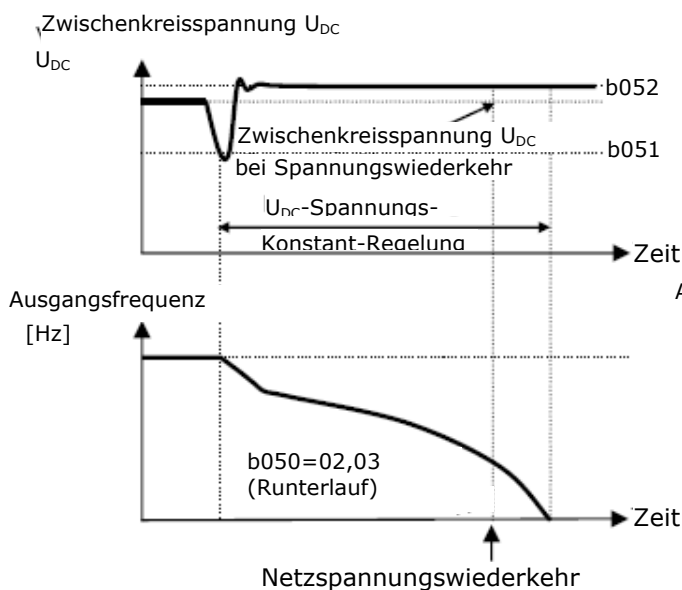

#### Beispiel 2

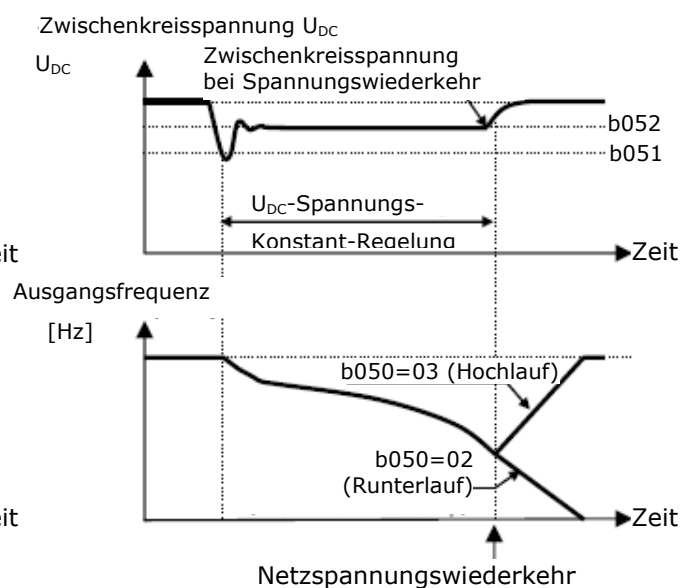

Der geführte Runterlauf kann – wenn er einmal eingeleitet wurde – nicht durch einen Start-Befehl unterbrochen werden. Zum erneuten Start, warten Sie bis der Antrieb gestoppt ist, geben Sie danach ein Stop-Signal und starten dann den Antrieb erneut.

Die Spannungswerte unter b051 und b052 müssen jeweils größer eingestellt sein als der Wert zur Erkennung von Unterspannung (ca. 400VDC; Störmeldung E09). Der Wert unter b051 muss unter dem Wert von b052 liegen.

**Achtung!** Wenn der Wert für b052 kleiner ist als die der Netzspannung entsprechende Zwischenkreisspannung ( $\text{Netzspannung} \times \sqrt{2}$ ) und die Netzspannung wieder auf normale Werte ansteigt, so kann weder ein Runterlauf ausgeführt werden noch reagiert der Frequenzrichter auf einen Stop oder auf Sollwertänderungen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Wert unter b052 entsprechend groß eingestellt wird.

<b>b051</b>	<b>DC-Startspannung für Runterlauf</b>	<b>220V/440V</b>
-------------	--	------------------

<b>Einstellbereich</b>	0...1000V
------------------------	-----------

Sinkt die Zwischenkreisspannung durch Abschalten der Netzspannung auf den hier eingegebenen Wert ab, so beginnt der Frequenzumrichter mit dem geführten Runterlauf. Bei einer Netzspannung von ca. 400V empfehlen wir hier Werte > 420V.

<b>b052</b>	<b>DC-Spannungswert für Unterbrechen Runterlauf</b>	<b>360V/720V</b>
-------------	---	------------------

<b>Einstellbereich</b>	0...1000V
------------------------	-----------

b050=01: Bei Erreichen dieser Zwischenkreisspannung unterbricht der Frequenzumrichter das weitere Abbremsen des Antriebes und wartet bis die Zwischenkreisspannung wieder unter diesen Wert abgesunken ist. Dieser Werte sollte in jedem Fall höher gewählt werden als der Spannungswert unter Funktion b051

b050=02, 03: Zwischenkreisspannungs-Sollwert für die Zwischenkreisspannungs-Konstant-Regelung

<b>b053</b>	<b>Geführter Runterlauf, Runterlaufzeit</b>	<b>1,00s</b>
-------------	---	--------------

<b>Einstellbereich</b>	0,01...3600s
------------------------	--------------

Mit der unter dieser Funktion programmierten Runterlaufzeit bremst der Frequenzumrichter den Antrieb ab. Wird die Runterlaufzeit zu kurz gewählt, so kann es zur Auslösung einer Störmeldung E07 kommen.


<b>b054</b>	<b>Geführter Runterlauf, Frequenzsprung</b>	<b>0,00Hz</b>
-------------	---	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...10Hz
------------------------	----------

Die Ausgangsfrequenz wird vor Einleiten des geführten Runterlaufes um den hier eingegebenen Frequenzwert verringert. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Frequenz des vom Frequenzumrichter auf den Motor gegebenen Spannungsdrehfeldes kleiner ist als die Rotationsfrequenz des Läufers. Dies ist notwendig um Energie vom Motor in den Frequenzumrichter zu speisen.

Große Werte unter b054 können zur Auslösung einer Störung „Überstrom im Runterlauf“ führen. Bei zu kleinen Werten für b054 oder zu großen Werten für b053 kann es zur Auslösung von „Unterspannung“ kommen.

### 5.31 Analogsollwertkomparator

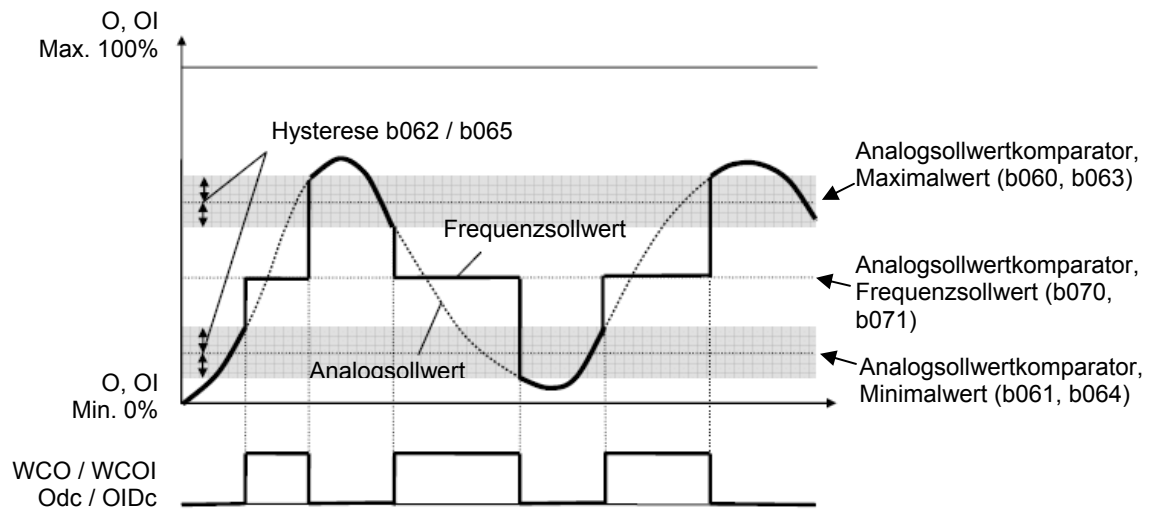

**Beispiel 1:** Bei Analogsollwerten  $< 0,5V$  an Analogeingang O soll Ausgang Odc gesetzt werden. In diesem Fall soll der Umrichter mit 40Hz fahren. Voraussetzung: A004=50Hz

b060=5% (2,5Hz), b061=0%, b062=0%, b070=80% (40Hz), C021=27 (Digitalausgang 11 = Odc)

**Beispiel 2:** Bei Analogsollwerten zwischen 2,5V und 7,5V an Analogeingang O soll Ausgang Odc gesetzt werden. In diesem Fall soll der Umrichter mit 5Hz fahren. Voraussetzung: A004=50Hz

b060=75% (37,5Hz), b061=25% (12,5Hz), b062=0%, b070=10% (5Hz), C021=27 (Digitalausgang 11 = Odc)

**Bei einer Hysterese b062=5% (entspricht 2,5Hz):** Bei ansteigendem Sollwert verschiebt sich der Bereich auf 15...40Hz. Bei fallendem Sollwert: 35...10Hz

Bei Eingabe von „no“ unter b070 entsprechen die 0...10V - 0...A004 bzw. wie unter A011...A014 festgelegt. Es wird lediglich der Digitalausgang Odc bzw. WCO geschaltet.

Die Ausgangsfunktionen WCO und WCOI sind jeweils identisch mit Odc und OIdc.

<b>b060</b>	<b>Analogsollwertkomparator Eingang O, Max.-Wert</b>	<b>100%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	

Kalkulation des minimal möglichen Eingabewertes:  $b061 + 2 \times b062$

<b>b061</b>	<b>Analogsollwertkomparator Eingang O, Min.-Wert</b>	<b>0%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	

Kalkulation des maximal möglichen Eingabewertes:  $b060 - 2 \times b062$

<b>b062</b>	<b>Analog Sollwertkomparator Eingang O, Hysterese</b>	<b>0%</b>
-------------	---	-----------

<b>Einstellbereich</b>	0...10%
------------------------	---------

Kalkulation des maximal möglichen Eingabewertes:  $(b060 - b061)/2$

<b>b063</b>	<b>Analog Sollwertkomparator Eingang OI, Max.-Wert</b>	<b>100%</b>
-------------	--	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...100%
------------------------	----------

Kalkulation des minimal möglichen Eingabewertes:  $b064 + 2 \times b065$

<b>b064</b>	<b>Analog Sollwertkomparator Eingang OI, Min.-Wert</b>	<b>0%</b>
-------------	--	-----------

<b>Einstellbereich</b>	0...100%
------------------------	----------

Kalkulation des maximal möglichen Eingabewertes:  $b063 - 2 \times b065$

<b>b065</b>	<b>Analog Sollwertkomparator Eingang OI, Hysterese</b>	<b>0%</b>
-------------	--	-----------

<b>Einstellbereich</b>	0...10%
------------------------	---------

Kalkulation des maximal möglichen Eingabewertes:  $(b063 - b064)/2$

<b>b070</b>	<b>Analog Sollwertkomparator Eingang O, Sollwert</b>	<b>no</b>
-------------	--	-----------

<b>Einstellbereich</b>	0...100%, no
------------------------	--------------

Bei Eingabe von „no“ entsprechen die 0...10V - 0...A004 bzw. wie unter A011...A014 festgelegt. Es wird lediglich der Digitalausgang ODC bzw. WCO geschaltet.

<b>b071</b>	<b>Analog Sollwertkomparator Eingang OI, Sollwert</b>	<b>no</b>
-------------	---	-----------

<b>Einstellbereich</b>	0...100%, no
------------------------	--------------

Bei Eingabe von „no“ entsprechen die 0/4...20mA - 0...A004 bzw. wie unter A101...A104 festgelegt. Es wird lediglich der Digitalausgang OIDc bzw. WCOI geschaltet.

### 5.32 Umgebungstemperatur

<b>b075</b>	<b>Umgebungstemperatur</b>	<b>40°C</b>
-------------	----------------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	<b>-10...50°C</b>
------------------------	-------------------

Parameter dient zur Berechnung der Lebensdauer für die Kühlventilatoren (d022)  
Eingabe der in etwa zu erwartenden maximalen Umgebungstemperatur

**Eine falsche Eingabe hat auch eine falsche Berechnung über die Lebensdauer der Kühlventilatoren zur Folge!**

<b>b093</b>	<b>Zurücksetzen Lüfterlaufzeit</b>	<b>00</b>
-------------	------------------------------------	-----------

<b>00</b>	Lüfterlaufzeit läuft
<b>01</b>	Löschen der Lüfterlaufzeit

Parameter zum Zurücksetzen der Laufzeit für die Kühlventilatoren unter Parameter d022.  
Diesen Wert empfiehlt sich erst nach einem Wechsel der Kühlventilatoren zurückzusetzen, da  
ansonsten die Anzeige zur Laufzeit unter d022 nicht korrekt angezeigt wird.



**5.33 Taktfrequenz****b083****Taktfrequenz****10,0kHz****Einstellbereich** 2,0...15,0kHz

Hohe Taktfrequenzen verursachen niedrigere Motorgeräusche und geringere Verluste im Motor - jedoch höhere Verluste in den Endstufen und größere Störungen auf den Netz- und Motorleitungen. Außerdem können höhere Taktfrequenzen den Ableitstrom auf den Motorleitungen erhöhen.

Der maximal mögliche Ausgangsstrom wird durch die Taktfrequenz und die Umgebungstemperatur begrenzt.

Ein Umrichter kann als Einzelgerät oder direkt nebeneinander (Gehäuse an Gehäuse) montiert werden. Geräte die nebeneinander montiert werden unterliegen einer größeren Leistungsreduzierung als Geräte die einzeln montiert werden. Genaue Angaben finden Sie im Kapitel „2. Montage“.



**b089****Belastungs-/Temperaturabhängige Taktfrequenz****01**

00	Funktion nicht aktiv, Taktfrequenz bleibt konstant
01	Reduzierung der Taktfrequenz in Abhängigkeit des Motorstroms
02	Reduzierung der Taktfrequenz in Abhängigkeit der Kühlkörpertemperatur

Die Taktfrequenzreduzierung erfolgt in Abhängigkeit vom Motorstrom bzw. Kühlkörpertemperatur. Unter b083 wird die maximale Taktfrequenz für diese Funktion eingestellt.

Die Hysterese zwischen Taktfrequenzreduzierung und Taktfrequenzerhöhung beträgt 5% bezogen auf den Frequenzumrichternennstrom.

Die Taktfrequenzreduzierungsrate beträgt 2kHz/s.

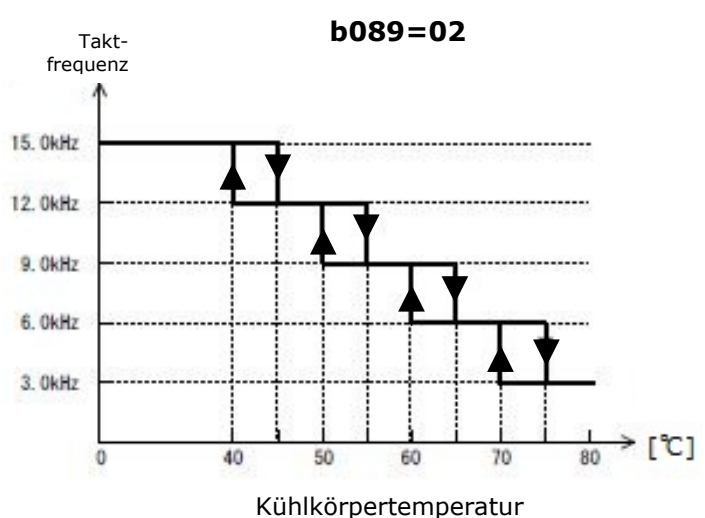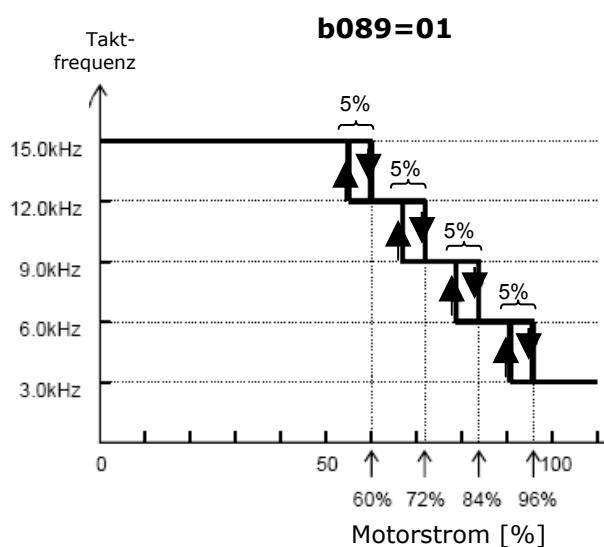

### 5.34 Initialisierung

b084	Werkseinstellung / Initialisierung	00
00	Initialisierung inaktiv	
01	Störmelderegister löschen	
02	Werkseinstellung	
03	Störmelderegister löschen + Werkseinstellung	
04	Nicht verwenden	

Bei Auslieferung sind alle Frequenzumrichter der Serie WJ200 initialisiert, d. h. sie sind mit den Parametern der werkseitigen Grundeinstellung programmiert. Die Geräte können jederzeit wieder in diese Grundeinstellung zurückprogrammiert werden.

#### Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Vergewissern Sie sich, daß unter Funktion b085 der Parameter 01 abgespeichert ist (01 ⇒ bei Initialisierung werden die Daten für Europa geladen).
- Geben Sie unter Funktion b084 Parameter 02 oder 03 ein und speichern Sie diesen Wert mit Taste SET ab.
- Geben Sie unter Funktion b094 an, welche Parameter in die Grundeinstellung zurückgesetzt werden sollen und speichern Sie diesen Wert mit Taste SET ab.
- Geben Sie unter Funktion b180 Parameter 01 ein, um den Initialisierungsvorgang nach speichern dieses Wertes mit der Taste SET auszulösen.
- Nach Auslösen des Initialisierungsvorgangs wird, je nach Einstellung von Funktion b049, folgendes angezeigt: I - C bei b049=00 oder I - U bei b049=01 oder H - I bei b171=02
- Das Ende der Initialisierung wird mit d001 angezeigt.

Während der Initialisierung wechselt das Display zwischen folgenden Initialisierungs- und Betriebsarteneinstellung:

Initialisierungseinstellungen	
Störmelderegister löschen (b084=01)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S H C</span>
Werkseinstellung, Europa (b084=02/03, b085=01)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">S 0 1</span>
Betriebsarteneinstellung	
Überlastung 50% (b049=00)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">I - C</span>
Überlastung 20% (b049=01)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">I - U</span>
Ausgangsfrequenz bis 1000Hz (b171=02)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H - I</span>
Permanentmagnet-Motor (b171=03)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">P</span>

Die Parameter unter folgenden Funktionen werden nicht initialisiert:  
C081, C082, C085, P100...P131

<b>b085</b>	<b>Werkseinstellungsparameter</b>	<b>01</b>
00	Japan	
<b>01</b>	<b>Europa</b>	
02	USA	

<b>b094</b>	<b>Parameterauswahl Rücksetzen Werkseinstellung</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Alle Parameter	
01	Außer Ein-/Ausgangskonfiguration + Kommunikationsparameter	
02	Nur U001-U032	
03	Außer U001-U032 + b037	

Mit diesem Parameter kann ausgewählt werden, welche Werte zurückgesetzt werden sollen

<b>b180</b>	<b>Start Werkseinstellung/Initialisierung</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Initialisierung inaktiv	
01	Initialisierung Start	

### 5.35 Bremschopper

Die Frequenzumrichter der Serie WJ200 besitzen einen internen Bremschopper. Ein Bremschopper dient zum Abbau der regenerativen Leistung (Bremsleistung) eines Antriebs.

**Bremsleistung tritt immer dann auf wenn die vom Frequenzumrichter aufgeprägte Drehfeldfrequenz kleiner ist als die Läuferdrehfeldfrequenz des Motors. Dies ist bei Bremsvorgängen der Fall wie z. B. bei Hubantrieben im Senkbetrieb oder beim schnellen Abbremsen von großen Massenträgheitsmomenten (z. B. Zentrifugen).**

Die auftretende Bremsenergie wird dabei in den Frequenzumrichter zurückgespeist und führt dort zu einer Erhöhung der Zwischenkreisspannung. Erreicht diese Gleichspannung den unter Funktion b096 programmierten Wert, so wird die Spannung mit Hilfe des Bremstransistors (Bremschopper) auf den angeschlossenen Bremswiderstand getaktet.

**Der Bremschopper muss unter Funktion b095 freigegeben werden.**

Die Einschaltdauer des eingebauten Bremschoppers, bezogen auf 100s, kann unter Funktion b090 im Bereich von 0,1% bis 100% eingestellt werden (bei Eingabe von 0,0% ist der Bremschopper nicht aktiv). **Diese Funktion dient im Wesentlichen zur Überlastüberwachung des eingebauten Transistors sowie des angeschlossenen Bremswiderstands.** Ist die Einschaltdauer für den Bremsvorgang zu niedrig gewählt, so erfolgt eine Abschaltung des Bremschoppers und der Frequenzumrichter geht auf Störung (Störmeldung E06). Ist die Einschaltdauer für den angeschlossenen Bremswiderstand oder für den Chopper-Transistor zu hoch gewählt, kann dies zur Zerstörung desselben führen.

**Folgende Ohmwerte für den Bremswiderstand dürfen nicht unterschritten werden:**

WJ200-	Min. zulässiger Ohmwert bei einer Einschaltdauer von ED=10% (Funktion b090=10%)	WJ200-	Min. zulässiger Ohmwert bei einer Einschaltdauer von ED=10% (Funktion b090=10%)
001SF	100Ω	015HF	180Ω
002SF	100Ω	022HF	100Ω
004SF	100Ω	030HF	100Ω
007SF	50Ω	040HF	100Ω
015SF	50Ω	055HF	70Ω
022SF	35Ω	075HF	70Ω
004HF	180Ω	110HF	70Ω
007HF	180Ω	150HF	35Ω

Die Bremsleistung berechnet sich wie folgt:  $P = U^2 / R$

U: Bremschopper-Einschaltspannung (Funktion b096; Werkseinstellung 360V (SF)/720V (HF))

R: Bremswiderstand

Beispiel: Die maximal mögliche Dauerbremsleistung (b090=100%) des WJ200-150HF beträgt:  
 $P = 720^2 V^2 / 180 \Omega = 2880 W$


In den meisten Fällen steht die zu erwartende Bremsleistung nur für kurze Zeit an, die sich möglicherweise zyklisch wiederholt. Die Nennleistung des Widerstandes muss in diesen Fällen nicht der Bremsleistung entsprechen sondern kann entsprechend der zu erwartenden Einschaltdauer (ED) viel geringer sein (siehe Herstellerangaben des Bremswiderstandes).

Wählen Sie den Widerstandswert und die Leistung des Bremswiderstands entsprechend der zu erwartenden Bremsleistung.

Je kleiner der Widerstandswert des angeschlossenen Bremswiderstands, umso größer ist die mögliche Bremsleistung. Ist der Widerstandswert zu klein oder die Einschaltdauer zu groß gewählt, so kann der Bremschopper überlastet und somit zerstört werden.

<b>b090</b>	<b>Bremschopper-Einschaltdauer (ED)</b>	<b>0,0%</b>
<hr/>		
<b>Einstellbereich</b>	0,0...100%	

Funktion b090 dient im Wesentlichen zur Überlastüberwachung des angeschlossenen Bremswiderstands und des eingebauten Chopper-Transistors. Bei Eingabe von 0% ist der Bremschopper nicht betriebsbereit.

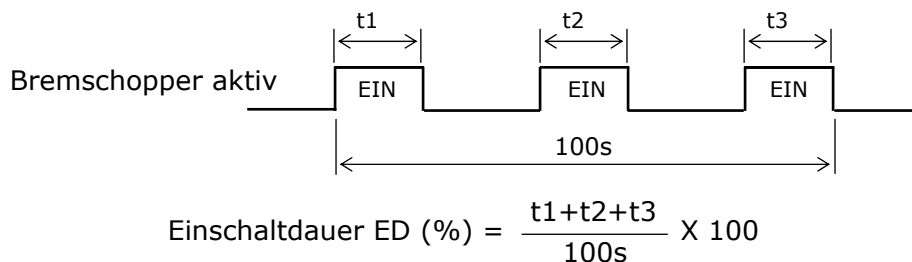

<b>b095</b>	<b>Bremschopper freigeben</b>	<b>00</b>
<hr/>		
<b>00</b>	nicht freigegeben	
<b>01</b>	nur im Betrieb freigegeben	
<b>02</b>	immer freigegeben	

<b>b096</b>	<b>Bremschopper Einschaltspannung</b>	<b>360V/720V</b>
<hr/>		
<b>Einstellbereich</b>	SF: 330...380VDC	
	HF: 660...760VDC	

<b>b097</b>	<b>Bremswiderstand Einstellwert</b>	<b>FU-Leistung</b>
<hr/>		
<b>Einstellbereich</b>	Min. zul. Widerstandswert...600Ω	

Mit diesem Parameter kann der Wert des anzuschließenden Bremswiderstandes eingestellt werden. Dieser darf den minimal zulässigen Widerstandswert nicht unterschreiten.

### 5.36 Kaltleitereingang

Konfigurieren Sie unter Funktion C005 Eingang 5 als Kaltleitereingang (C005=19) und schließen Sie den Kaltleiter an Eingang 5 und L an. Die max. Kabellänge der Kaltleiter darf 20m nicht überschreiten und muss zur Vermeidung von Störungen getrennt von der Motorleitung verlegt werden.

Der Auslösewert kann unter C085 eingestellt werden. Bei Überschreiten des Ohmwertes wird der Antrieb ausgeschaltet und die Störung E35 angezeigt.

<b>C005</b>	<b>Digital-Eingang 5</b>	<b>19</b>
-------------	--------------------------	-----------

#### 19: Eingang 5 = Kaltleitereingang

<b>C085</b>	<b>Auslösewert Kaltleitereingang</b>	<b>100,0%</b>
-------------	--------------------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...200%
------------------------	----------

In der Werkseinstellung (C085=100%) wird bei Erreichen von 3200Ω eine Störung ausgelöst.

Der Eingabewert errechnet sich nach folgender Formel:

$$\text{Eingabewert [\%]} = \frac{3200 \, \Omega \times 100\%}{\text{Auslösewert [\Omega]}}$$

Beispiel: Bei 1800Ω soll der Frequenzumrichter auf Störung gehen:

$$\text{Eingabewert [\%]} = \frac{3200 \, \Omega \times 100\%}{1800 \, \Omega} = 178\%$$

### 5.37 Bremsensteuerung

Mit Hilfe der Bremsensteuerung können mechanische Haltebremsen in Anwendungen wie z. B. Hubantrieben und Aufzügen sicher über den Frequenzumrichter angesteuert werden. Die **Bremsensteuerung** wird unter b120 freigegeben und funktioniert auf folgende Weise:


#### Start

- 1.) Nachdem der Frequenzumrichter einen Start-Befehl erhält beschleunigt er auf die **Bremsen-Freigabe-Frequenz** (b125).
- 2.) Nach Erreichen der Freigabe-Frequenz und nach Ablauf der **Wartezeit für die Bremsen-Freigabe-Bestätigung** (b121) für die **Bestätigung der Bremsen-Freigabe** (über Digital-Eingang BOK) gibt der Frequenzumrichter an Digitalausgang BRK das **Bremsen-Freigabe-Signal** heraus. Wenn der Ausgangsstrom kleiner ist als der unter Funktion b126 programmierte **Bremsen-Freigabe-Strom**, dann wird das **Bremsen-Freigabe-Signal** nicht gesetzt, der Frequenzumrichter geht auf Störung (E36) und der Digitalausgang **Bremsen-Störung** (BER) wird gesetzt.
- 3.) Wenn ein Digitaleingang als **Bestätigung der Bremsen-Freigabe** (BOK) programmiert ist und das **Bremsen-Freigabe-Signal** an Digitalausgang BRK gesetzt wird, so muss die **Bremsen-Freigabe-Bestätigung** (BOK) innerhalb der **Wartezeit für die Bremsen-Bestätigung** (b124) erfolgen damit der Frequenzumrichter beschleunigt. Erfolgt das BOK-Signal nicht innerhalb dieser Zeit, so geht der Frequenzumrichter auf Störung (E36) und der Digitalausgang BER wird gesetzt. Ist keiner der Digitaleingänge als BOK programmiert so ist die **Wartezeit für die Bremsen-Bestätigung** ungültig und der Frequenzumrichter gibt das **Bremsen-Freigabe-Signal** heraus.
- 4.) Nach **Bestätigung der Bremsen-Freigabe** über Digitaleingang BOK oder wenn keiner der Digitaleingänge als BOK programmiert ist, nachdem das **Bremsen-Freigabe-Signal** gesetzt wird wartet der Frequenzumrichter für die unter Funktion b122 programmierte **Wartezeit für die Beschleunigung** bevor auf den eingestellten Sollwert beschleunigt wird.

#### Stop

- 5.) Wird der Start-Befehl weggenommen so verzögert der Frequenzumrichter auf die **Bremsfrequenz** (b127) und das **Bremsen-Freigabe-Signal** an Digitalausgang BRK fällt ab.
- 6.) Wenn einer der Digital-Eingänge als **Bremsen-Freigabe-Bestätigung** BOK programmiert ist und das **Bremsen-Freigabe-Signal** fällt ab, so wartet der Frequenzumrichter für die unter b124 programmierte **Wartezeit für die Bremsenbestätigung** bis das BOK-Signal nicht mehr ansteht. Wenn das BOK-Signal nicht innerhalb der Wartezeit abfällt, so geht der Frequenzumrichter auf Störung (E36) und der Digitalausgang BER wird gesetzt. Wenn keiner der Digitaleingänge als BOK programmiert wurde, so ist die **Wartezeit für die Bremsenbestätigung** (b124) ungültig und das **Bremsen-Freigabe-Signal** wird an Digitalausgang BRK gesetzt.
- 7.) Wenn nun die **Bremsen-Freigabe-Bestätigung** an Digitaleingang BOK abfällt (bzw. für den Fall dass kein Digitaleingang als BOK programmiert wurde, wenn das **Bremsen-Freigabe-Signal** an Digitalausgang BRK abfällt) wartet der Frequenzumrichter für die unter Funktion b123 programmierte **Wartezeit für Verzögerung** bevor er auf 0Hz verzögert.

Die Bremsensteuerung sollte nur unter dem Arbeitsverfahren SLV (Geberlose Vektorregelung, A044=03) eingesetzt werden.

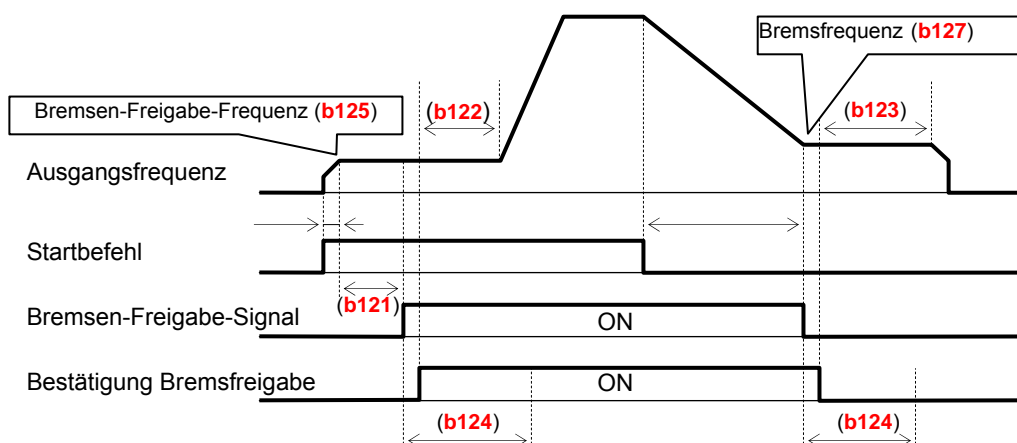

**Störmeldung E36 tritt auf wenn**

- der Ausgangsstrom länger als die **Wartezeit für die Bremsen-Freigabe-Bestätigung (b121)** unter dem **Bremsen-Freigabe-Strom (b126)** liegt.

-wenn in der Verzögerung oder Beschleunigung das Signal **Bremsen-Freigabe-Bestätigung (BOK)** nicht innerhalb der **Wartezeit für die Bremsenbestätigung (b124)** erfolgt.

Alternativ zu dem hier beschriebenen Verfahren kann eine Motorbremse über einen Digital-Ausgang mit der Funktion FA2 gesteuert werden.

<b>b 120</b>	<b>Bremsensteuerung</b>	<b>00</b>
--------------	-------------------------	-----------

<b>00</b>	Bremsensteuerung nicht aktiv
<b>01</b>	Bremsensteuerung aktiv

<b>b 121</b>	<b>Wartezeit für Bremsen-Freigabe-Bestätigung</b>	<b>0,00s</b>
--------------	---	--------------

<b>Einstellbereich</b>	0...5s
------------------------	--------

<b>b 122</b>	<b>Wartezeit für Beschleunigung</b>	<b>0,00s</b>
--------------	-------------------------------------	--------------

<b>Einstellbereich</b>	0...5s
------------------------	--------

<b>b 123</b>	<b>Wartezeit für Verzögerung</b>	<b>0,00s</b>
--------------	----------------------------------	--------------

<b>Einstellbereich</b>	0...5s
------------------------	--------

<b>b 124</b>	<b>Wartezeit für Bremsen-Bestätigung</b>	<b>0,00s</b>
--------------	--	--------------

<b>Einstellbereich</b>	0...5s
------------------------	--------

<b>b 125</b>	<b>Bremsen-Freigabe-Frequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
--------------	----------------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
------------------------	-----------

<b>b 126</b>	<b>Bremsen-Freigabe-Strom</b>	<b>FU-I<sub>nenn</sub></b>
--------------	-------------------------------	----------------------------

<b>Einstellbereich</b>	0...2 x FU-Nennstrom [A]
------------------------	--------------------------

<b>b 127</b>	<b>Bremsfrequenz</b>	<b>0,00Hz</b>
--------------	----------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz
------------------------	-----------




**5.38 Vermeiden von Überspannungsauslösungen im generatorischen Betrieb**


b 130	Vermeiden von Überspannungsauslösungen	00
00	Vermeiden von Überspannungsauslösungen nicht aktiv	
01	Vermeiden von Überspannungsauslösungen aktiv durch entsprechende Verlängerung der Runterlaufzeit.	
02	Vermeiden von Überspannungsauslösungen aktiv durch entsprechende Beschleunigung des Antriebes.	

**b130=01:** Der Antrieb wird in kürzest möglicher Zeit abgebremst, wobei die Zwischenkreisspannung mittels PI-Regler auf den unter b131 eingestellten Wert geregelt wird. Steigt die Spannung auf Werte  $> b131$ , dann wird die Runterlaufzeit verlängert. Bei Werten  $< b131$  wird die Runterlaufzeit verkürzt. P-Anteil und I-Anteil des PI-Reglers werden unter b133 und b134 eingestellt. Eine Verkürzung der Reaktionszeit wird durch Erhöhen von b133 und Verringern von b134 erzielt.

**Achtung!** Zu hohe Werte für die Verstärkung b133 bzw. zu kleine Werte für die Integrationszeit b134 können zur Störungsauslösung führen.

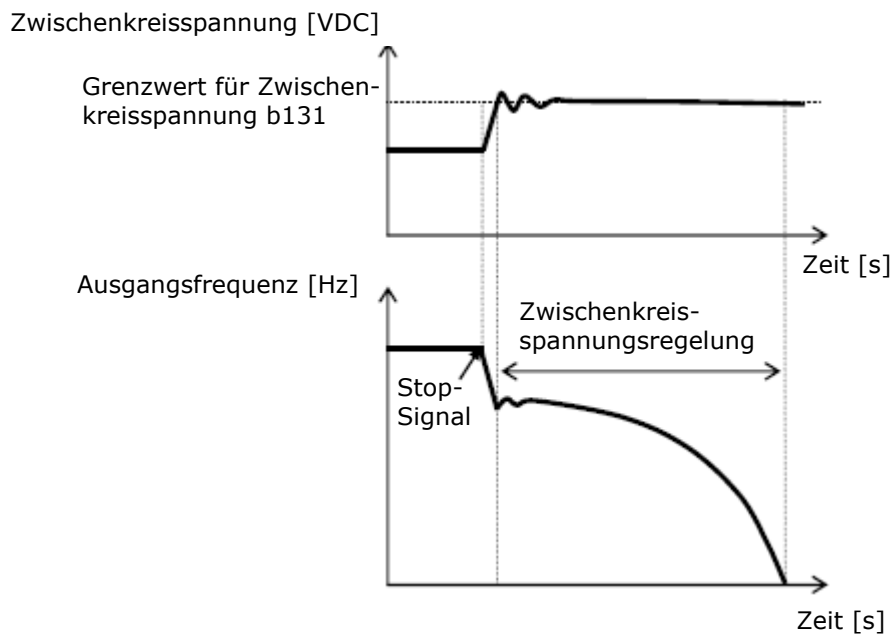

**b130=02:** Der Antrieb wird in kürzester möglicher Zeit abgebremst wobei bei Überschreiten der unter b131 eingestellten Zwischenkreisspannung der Motor gemäß b132 beschleunigt wird. Fällt die Zwischenkreisspannung wieder unter den Wert von b131, dann wird der Antrieb wieder verzögert.

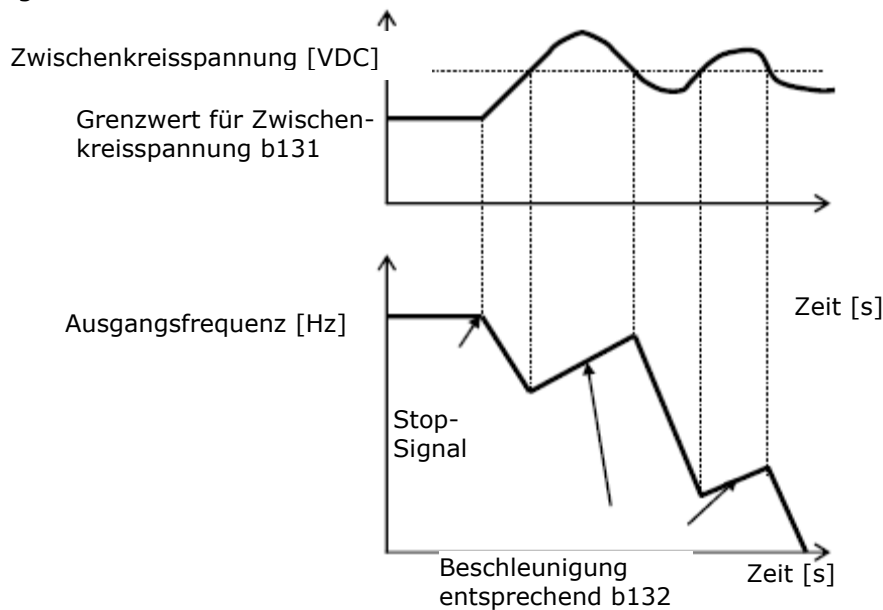

<b>b131</b>	<b>Grenzwert für Zwischenkreisspannung</b>	<b>380V/760V DC</b>
<b>Einstellbereich</b>	SF: 330...395VDC HF: 660...790VDC	

Dieser Wert muss größer sein als die Zwischenkreisspannung des Frequenzumrichters im unbelasteten Zustand ( $U_{DC} = \text{Eingangsspannung} \times \sqrt{2}$ ; bei einer Eingangsspannung von 240V beträgt die Zwischenkreisspannung 339VDC und bei einer Eingangsspannung von 400V beträgt die Zwischenkreisspannung 566VDC).

<b>b132</b>	<b>Hochlaufzeit bei b132=02</b>	<b>1,00s</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,1...30s	

Dieser Wert muss immer in Relation zum Massenträgheitsmoment der Last gesetzt werden. Bei kleinen Werten für b132 kann es zur Auslösung einer Störung „Überstrom“ kommen.

<b>b133</b>	<b>Vermeiden von Überspannungsauslösungen, P-Anteil</b>	<b>0,20</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...5	

P-Anteil des PI-Reglers werden bei b130=01.

<b>b134</b>	<b>Vermeiden von Überspannungsauslösungen, I-Anteil</b>	<b>1,0s</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...150s	

I-Anteil des PI-Reglers werden bei b130=01.

### 5.39 Auslöseverhalten „Sicherer Halt“

Frequenzumrichter der Baureihe WJ200 unterstützen die Funktion „Schutz gegen unbeabsichtigten Wiederanlauf“ („Sicherer Halt“) gemäß ISO13849-1 PL=d (PL=Performance Level) sowie Stop-Kategorie 0 gemäß EN60204-1 (unkontrolliertes Auslaufen des Motors). Durch die Abschaltung wird sicher verhindert, dass der Motor mit einem Drehfeld beaufschlagt wird – ohne galvanische Trennung der Spannungsversorgung durch Schalter oder Schütze. Das Signal zur Auslösung dieser Abschaltung erfolgt über zwei entsprechende Digitaleingänge. Die Abschaltung erfolgt unabhängig von der umrichtereigenen CPU.

Unter Parameter b145 kann eingestellt werden, ob zusätzlich eine Störmeldung ausgegeben werden soll.

b 145	Auslöseverhalten „Sicherer Halt“	00
00	Keine Störmeldung	
01	Störmeldung E37	

**b145=00:** Auslösung der Funktion „Sicherer Halt“. Der Motor läuft frei aus. Es wird keine Störmeldung ausgegeben. Erst nach Wiederkehr der Signale GS1 und GS2 an den Digitaleingängen 3 und 4 kann der Umrichter wieder gestartet werden. Frequenzumrichter zeigt Störmeldung „E37.\*“ an. Zurücksetzen dieser Störmeldung nur mit einem Digitaleingang Reset möglich.

**b145=01:** Auslösung der Funktion „Sicherer Halt“. Der Motor läuft frei aus. Zusätzlich wird eine Störmeldung E37 ausgegeben. Erst nach Wiederkehr der Signale GS1 und GS2 an den Digitaleingängen 3 und 4 und Quittierung der Störmeldung kann der Umrichter wieder gestartet werden. Zurücksetzen dieser Störmeldung nur mit einem Digitaleingang Reset.

Siehe auch genaue Beschreibung und Verdrahtung der Funktion „Sicherer Halt“ in Kapitel 3.3.6

## 5.40 Betriebsart Frequenzumrichter (Asynchron-/Permanentmagnet-Motor)

b 171	Betriebsart	00
00	Keine Funktion	
01	Asynchronmotor bis 400Hz	
02	Asynchronmotor bis 1000Hz	
03	Permanentmagnet-Motor (PM-Motor)	

Außer der Lasteinstellung (Überlastung 50%/Überlastung 20%) unter Parameter b049 unterstützt der WJ200 mit der Betriebsart für Ausgangsfrequenzen bis 400Hz bzw. bis 1000Hz und Permanentmagnet-Motore drei weitere Betriebsarten.

### Asynchronmotor bis 1000Hz:

Betriebsart nur bei Überlastung 50% möglich (b049=00)

Bei dieser Betriebsart ist kein Wechsel von Überlastung 50% auf Überlastung 20% möglich.

Arbeitsverfahren SLV nicht möglich (A044=0...2, H005 nicht einstellbar)

Frequenzsprung, Sprungweite A064, A066, A068, Einstellbereich 0...20Hz.

Nach Einstellung von Parameter b171=02 **muss** anschließend eine Initialisierung entsprechend der Parameter b084, b085, b094 und b180 vorgenommen werden.

### Permanentmagnet-Motor:

Betriebsart nur mit Überlastung 50% möglich (b049 nicht anwählbar)

Bei dieser Betriebsart ist kein Wechsel der Überlastung und des Arbeitsverfahren möglich.

Nach einer Initialisierung mit Parameter b180=01 stehen in der Parametergruppe „H“ weitere Parameter (H102...H134) zur Verfügung

Nach Einstellung von Parameter b171=03 **muss** anschließend eine Initialisierung mit Parameter b180 vorgenommen werden.

Bei Verwendung eines Permanentmagnet-Motors müssen einige Einschränkungen bezüglich Anwendungen und Funktionalität beachtet werden:

- Anwendungen nur mit reduziertem Drehmoment (Startmoment kleiner als 50% Mn).
- Betriebsart ist weder für Anwendungen mit konstantem Drehmoment und kurzen Beschleunigungs- bzw. Verzögerungszeiten noch für Anwendungen mit geringen Geschwindigkeiten geeignet. Auch für den Einsatz in Aufzüge, Transport- und Beförderungsanlagen ist diese Betriebsart nicht geeignet.
- Kein Mehrmotorenbetrieb möglich
- Entmagnetisierungsstrom nicht überschreiten

**Bei Einstellung für Permanentmagnet-Motore können folgende Parameter nicht angewählt bzw. eingestellt werden:**

Funktions-nummer	Funktion
d008	Rotordrehfeldfrequenz
d009	Drehmomentsollwert
d010	Drehmoment-Offset
d012	Motordrehmoment
d029	Sollposition
d030	Istposition
R038	Tipp-Frequenz
R039	Tipp-Frequenz, Stop-Modus
R041	Boost-Charakteristik
R042	Manueller Boost, Spannungsanhebung
R043	Manueller Boost, Boostfrequenz

<b>Funktions- nummer</b>	<b>Funktion</b>
<b>A044</b>	Arbeitsverfahren
<b>A045</b>	Ausgangsspannung
<b>A046</b>	Automatischer Boost, Spannungsanhebung
<b>A047</b>	Automatischer Boost, Schlupfkompensation
<b>A081</b>	AVR-Funktion, Charakteristik
<b>A083</b>	AVR-Filter, Zeitkonstante
<b>A084</b>	AVR-Funktion, Verstärkung Runterlauf
<b>A085</b>	Betriebsart
<b>A086</b>	Energiesparbetrieb, Reaktionszeit
<b>b027</b>	Überstromunterdrückung
<b>b028</b>	Startstrom für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)
<b>b029</b>	Zeitkonstante für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)
<b>b030</b>	Scan-Startfrequenz für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)
<b>b036</b>	Weicher Anlauf
<b>b040</b>	Drehmomentbegrenzung, Modus
<b>b041</b>	Drehmomentbegrenzung, Rechtslauf motorisch
<b>b042</b>	Drehmomentbegrenzung, Linkslauf generatorisch
<b>b043</b>	Drehmomentbegrenzung, Linkslauf motorisch
<b>b044</b>	Drehmomentbegrenzung, Rechtslauf generatorisch
<b>b045</b>	Drehmomentbegrenzung, LAD-Stop
<b>b046</b>	Reversierung Vektorregelung sperren
<b>b049</b>	Lasteinstellung
<b>b100</b>	Frequenz 1
<b>b101</b>	Spannung 1
<b>b102</b>	Frequenz 2
<b>b103</b>	Spannung 2
<b>b104</b>	Frequenz 3
<b>b105</b>	Spannung 3
<b>b106</b>	Frequenz 4
<b>b107</b>	Spannung 4
<b>b108</b>	Frequenz 5
<b>b109</b>	Spannung 5
<b>b110</b>	Frequenz 6
<b>b111</b>	Spannung 6
<b>b112</b>	Frequenz 7
<b>b113</b>	Spannung 7
<b>b120</b>	Bremsensteuerung
<b>b121</b>	Wartezeit für Bremsen-Freigabe-Bestätigung
<b>b122</b>	Wartezeit für Beschleunigung
<b>b123</b>	Wartezeit für Verzögerung
<b>b124</b>	Wartezeit für Bremsenbestätigung
<b>b125</b>	Bremsen-Freigabe-Frequenz
<b>b126</b>	Bremsen-Freigabe-Strom
<b>b127</b>	Bremsfrequenz
<b>C054</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Auswahl (nur bei SLV)
<b>C055</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Einstellwert Rechtslauf motorisch
<b>C056</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Einstellwert Linkslauf generatorisch
<b>C057</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Einstellwert Linkslauf motorisch
<b>C058</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Einstellwert Rechtslauf generatorisch
<b>C059</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Charakteristik

Funktions-nummer	Funktion
H002	Motordaten
H003	Motorleistung
H004	Motorpolzahl
H005	Drehzahlregler-Ansprechgeschwindigkeit
H006	Motorstabilisierungskonstante
H020	Standard-Motorkonstante R1
H021	Standard-Motorkonstante R2
H022	Standard-Motorkonstante L
H023	Standard-Motorkonstante $I_0$
H024	Standard-Motorkonstante J
H030	Autotuning-Motorkonstante R1
H031	Autotuning-Motorkonstante R2
H032	Autotuning-Motorkonstante L
H033	Autotuning-Motorkonstante $I_0$
H034	Autotuning-Motorkonstante J
P004	Art Geberrückführung
P011	Anzahl der Impulse pro Umdrehung (A044=03)
P012	Aktivierung Positionierung
P015	Schleichgang Positionierung, Geschwindigkeit
P026	Geschwindigkeitsüberschreitung, Auslöseschwelle
P027	Drehzahlabweichung, Auslöseschwelle
P033	Vorgabe Drehmomentsollwert
P034	Vorgabe Drehmomentsollwert, Einstellwert
P036	Drehmomentoffset, Vorgabe
P037	Drehmomentoffset, Einstellwert
P038	Vorzeichen Drehmomentoffset
P039	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Rechtslauf
P040	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Linkslauf
P041	Drehzahl-/Drehmomentregelung Reaktionszeit
P060	Position 0
P061	Position 1
P062	Position 2
P063	Position 3
P064	Position 4
P065	Position 5
P066	Position 6
P067	Position 7
P068	Referenzierung, Modus
P069	Referenzierung, Drehrichtung
P070	Referenzierung, Low-speed-Frequenz
P071	Referenzierung, High-speed-Frequenz
P072	Maximalposition Rechtslauf
P073	Maximalposition Linkslauf
P075	Verfahrenweg Positionierung
P077	Fehlende Encoder-Signale, Überwachungszeit

**Bei Einstellung für Permanentmagnet-Motore können folgende Parameter nur eingeschränkt eingestellt werden:**

<b>Funktionsnummer</b>	<b>Funktion</b>	<b>Einstellbereich PM-Motor</b>
<b>b001</b>	Wiederanlaufmodus bei Unterspannung/ kurzzeitiger Netzausfall	00:Störmeldung 01:0Hz-Start 02:Synchronisierung 1 03:Synchronis.+Stop+Störung
<b>b008</b>	Wiederanlaufmodus bei Überspannung/ Überstrom	00:Störmeldung 01:0Hz-Start 02:Synchronisierung 03:Syn.+Stop+Störung
<b>b088</b>	Motorsynchronisation mit Eingang FRS	00:0Hz-Start 01:Synchronisierung 1
<b>C027</b>	PWM-Ausgang EO	00:Frequenzistwert (0...A004) 01:Motorstrom (0...200%)
<b>C028</b>	Analog-Ausgang AM, 0...10V	03:Freq.istwert, Impulssig. (0...A004), <b>nur EO</b> 04:Ausgangsspannung (0...133%) 05:Aufnahmeleistung (0...200%) 06:Thermische Überlastung (0...100%) 07:LAD-Frequenz (0...A004) 08:Motorstrom, Impulskettensignal, <b>nur EO</b> 10:Kühlkörpertemperatur (0...200°C) 12:Nicht einstellen, <b>nur EO</b> 13:Nicht einstellen, <b>nur AM</b> 15:Monitor Impulskettensignal, <b>nur EO</b> 16:Nicht einstellen
<b>C103</b>	Wiederanlauf nach Reset	00:Start bei 0Hz 01:Synchronisierung 1
<b>H001</b>	Autotuning	00:inaktiv 01:statisches Autotuning

**Bei Einstellung für Permanentmagnet-Motore stehen folgende Funktionen zur Parametrierung der Digitaleingänge bzw. -ausgänge nicht zur Verfügung:**

<b>Symbol</b>	<b>Parameter</b>	<b>Signalfunktion (Digitaleingänge)</b>
↓	↓	↓
<b>SET</b>	<b>08</b>	<b>2.Parametersatz</b>
<b>TL</b>	<b>40</b>	<b>Drehmomentbegrenzung aktiv</b>
<b>TRQ1</b>	<b>41</b>	<b>Drehmomentgrenze (BCD, Bit 1)</b>
<b>TRQ2</b>	<b>42</b>	<b>Drehmomentgrenze (BCD, Bit 2)</b>
<b>ATR</b>	<b>52</b>	<b>Drehmomentregelung</b>

<b>Symbol</b>	<b>Parameter</b>	<b>Signalfunktion (Digitalausgänge)</b>
↓	↓	↓
<b>OTQ</b>	<b>07</b>	<b>Drehmoment überschritten</b>
<b>TRQ</b>	<b>10</b>	<b>Drehmomentbegrenzung aktiv</b>
<b>SETM</b>	<b>60</b>	<b>2.Parametersatz angewählt</b>

Aktueller Umrichtermodus wird unter Parameter d060 angezeigt

Hauptunterschiede zwischen Betriebsarten Asynchronmotor bis 400Hz/1000Hz bzw. Permanentmagnet-Motore

Parameter	Asynchronmotor bis 1000Hz	Asynchronmotor bis 400Hz		Permanentmagnet-Motor
<b>Lasteinstellung (b049)</b>	Hohe Überlast 50%	Hohe Überlast 50%	Hohe Dauerlast, Überlast 20%	Hohe Überlast 50%
<b>Maximalfrequenz (A004)</b>	1000Hz	400Hz	400Hz	400Hz
<b>Startfrequenz (b082)</b>	0,10...100,0Hz	0,10...9,99Hz	0,10...9,99Hz	0,10...9,99Hz
<b>Taktfrequenz (b083)</b>	2,0...10,0kHz	2,0...15,0kHz	2,0...10,0kHz	2,0...15,0kHz
<b>Arbeitsverfahren (A044)</b>	00: U/f konstant 01: U/f quad. 02: U/f frei	00: U/f konstant 01: U/f quad. 02: U/f frei 03: SLV	00: U/f konstant 01: U/f quad. 02: U/f frei	Nicht verfügbar



### 5.41 Digitaleingänge 1...7

Die Digitaleingänge 1...7 können unter Funktion C001...C007 mit verschiedenen Funktionen belegt werden. Jeder Eingang kann mit jeder Funktion belegt werden. Eine Funktion kann nicht doppelt - auf zwei Steuereingänge gleichzeitig - programmiert werden. Die Eingänge können unter Funktion C011...C017 wahlweise als Öffner oder Schließer programmiert werden. In der Werkseinstellung sind alle Eingänge als Schließer programmiert.

#### Übersicht über die Funktionen der programmierbaren Digitaleingänge

Symbol	Parameter	Funktion
<b>FW</b>	<b>00</b>	<b>Start Rechtslauf</b>

Start/Stop Rechtslauf (siehe Funktion A002)

<b>RV</b>	<b>01</b>	<b>Start Linkslauf</b>
-----------	-----------	------------------------

Start/Stop Linkslauf (siehe Funktion A002)

<b>CF1</b>	<b>02</b>	<b>Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 1)</b>
------------	-----------	--

<b>CF2</b>	<b>03</b>	<b>Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 2)</b>
------------	-----------	--

<b>CF3</b>	<b>04</b>	<b>Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 3)</b>
------------	-----------	--

<b>CF4</b>	<b>05</b>	<b>Abrufen von Festfrequenzen (BCD, Bit 4)</b>
------------	-----------	--

Die Festfrequenzen 1...15 lassen sich auf zwei Arten programmieren:

- 1.) Eingabe der Frequenzen unter Funktion A021...A035.
- 2.) Anwahl der entsprechenden Digital-Eingänge CF1...CF4 bzw. einer der Digital-Eingänge SF1...SF7 und Eingabe der gewünschten Frequenz unter Funktion F001. Der eingegebene Wert ist mit Taste STR abzuspeichern.

Unter Funktion A019 wird das Ansteuerverfahren gewählt: A019=00: **BCD** (siehe Tabelle) oder A019=01: **bit** (siehe Eingang SF1...SF7).

Ein- gang	Festfrequenz														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>CF1</b>	EIN		EIN		EIN		EIN		EIN		EIN		EIN		EIN
<b>CF2</b>		EIN	EIN			EIN	EIN			EIN	EIN			EIN	EIN
<b>CF3</b>				EIN	EIN	EIN	EIN					EIN	EIN	EIN	EIN
<b>CF4</b>								EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN	EIN

Wenn kein Eingang angesteuert wird, fährt der FU auf die unter A020 eingegebene Basisfrequenz

Zur Vermeidung von unerwünscht ausgelösten Festfrequenzen bei Anlegen des Signals (z. B. durch Kontaktprellen) kann unter C169 eine Determinationszeit eingegeben werden.

<b>JG</b>	<b>06</b>	<b>Tipp-Betrieb</b>
-----------	-----------	---------------------

Der Tippbetrieb dient z. B. zum Einrichten einer Maschine im Handbetrieb. Er erfolgt über die Eingänge FW bzw. RV wenn gleichzeitig der Eingang JG angesteuert wird. Bei einem Start-Befehl wird die unter Funktion A038 programmierte Frequenz direkt auf den Motor geschaltet - die Hochlauframpe ist nicht aktiv. Für den Stop sind unter Funktion A039 verschiedene Betriebsarten wählbar:

- 1.) Der Motor läuft frei aus
- 2.) Der Motor wird entsprechend der Runterlauframpe verzögert
- 3.) Der Motor wird mit der Gleichstrombremse abgebremst (siehe Funktion A054, A055, A059)

Der Tipp-Betrieb ist nicht möglich wenn die eingestellte Tipp-Frequenz kleiner ist als die unter Funktion b082 eingegebene Start-Frequenz.

<b>DB</b>	<b>07</b>	<b>Gleichstrombremse</b>
-----------	-----------	--------------------------

Mit Hilfe der Gleichstrombremse (DC-Bremse) können hohe Stoppenauigkeiten bei Positionierantrieben realisiert werden. Die DC-Bremse kann sowohl über diesen Eingang als auch automatisch im Runterlauf bei Erreichen einer bestimmten Frequenz aktiviert werden (siehe hierzu Funktion A051). Bremsmoment und Wartezeit werden unter den Funktionen A053 und A054 eingestellt (siehe A051 ... A059).

<b>SET</b>	<b>08</b>	<b>2. Parametersatz</b>
------------	-----------	-------------------------

Mit Hilfe des 2. Parametersatzes kann der Frequenzumrichter z. B. auf die Parameter zum Betrieb eines 2. Motors umgeschaltet werden. Umschalten auf den 2. Parametersatz erfolgt nur im Stillstand wenn 0Hz erreicht wird (es genügt nicht dass der Sollwert 0Hz ist, es darf kein Start-Befehl FW oder RV anliegen). Die Parametersatzumschaltung funktioniert nicht wenn der Befehl gleichzeitig mit dem Start-Befehl erfolgt. Der Befehl für die Parametersatzumschaltung muss vorher erfolgen. Der 2. Parametersatz (*F2xx, A2xx, bxx, Cxx, Hxx*) umfasst alle der unten aufgeführten Funktionen.

- 1. Hochlaufzeit, **F202**
- 1. Runterlaufzeit, **F203**
- Frequenzsollwertvorgabe, **A201**
- Start/Stop-Befehl, **A202**
- Motornennfrequenz/Eckfrequenz, **A203**
- Maximalfrequenz, **A204**
- Basisfrequenz, **A220**
- Boost-Charakteristik, **A241**
- % Manueller Boost, **A242**
- Max. Boost bei %Eckfrequenz, **A243**
- Arbeitsverfahren, U/f-Charakteristik, **A244**
- Ausgangsspannung, **A245**
- Spannungsanhebung für automatischen Boost, **A246**
- Frequenzanhebung für automatischen Boost, **A247**
- Max. Betriebsfrequenz, **A261**
- Min. Betriebsfrequenz, **A262**
- AVR-Funktion, Charakteristik, **A281**
- Motorspannung / Netzspannung, **A282**
- 2. Hochlaufzeit, **A292**
- 2. Runterlaufzeit, **A293**
- Umschaltung von 1. auf 2. Zeitrampe, **A294**
- Umschaltung von 1. auf 2. Hochlaufzeit, **A295**
- Umschaltung von 1. auf 2. Runterlaufzeit, **A296**

- Elektronischer Motorschutz/Einstellwert, **b212**
- Elektronischer Motorschutz/Charakteristik, **b213**
- Stromgrenze 1, Charakteristik, **b221**
- Stromgrenze 1, Einstellwert, **b222**
- Stromgrenze 1, Zeitkonstante, **b223**
- Signal „Strom überschritten“ OL, Einstellwert, **C241**
- Motordaten, **H202**
- Motorleistung, **H203**
- Motorpolzahl, **H204**
- Drehzahlreglerkonstante, **H205**
- Motorstabilisierungskonstante, **H206**
- Motorkonstante R1, **H220**
- Motorkonstante R2, **H221**
- Motorkonstante L, **H222**
- Motorkonstante  $I_0$ , **H223**
- Motorkonstante J, **H224**
- Autotuning-Motorkonstante R1, **H230**
- Autotuning-Motorkonstante R2, **H231**
- Autotuning-Motorkonstante L, **H232**
- Autotuning-Motorkonstante  $I_0$ , **H233**
- Autotuning-Motorkonstante J, **H234**

**2CH****09****2. Zeitrampe**

2.Hoch/Runterlaufzeit (Funktion A092, A093). Umschaltung auch während des Betriebes möglich.


**FRS****11****Reglersperre**

Die Motorspannung wird sofort abgeschaltet - der Motor läuft frei aus.


Für das Zuschalten von FRS sind verschiedene Charakteristika unter Funktion b088 wählbar:

**b088=00:** 0Hz-Start nach Zuschalten von FRS.

**b088=01:** Synchronisieren auf die Motordrehzahl nach Ablauf der unter Funktion b003 eingegebenen Wartezeit. Der FU erkennt die Rotationsfrequenz des Läufers und startet erst bei Erreichen der unter Funktion b007 eingegebenen Frequenz. Wenn die unter b007 eingegebene Frequenz größer ist als die vom FU erkannte Rotationsfrequenz des Motors, dann startet der FU bei 0Hz. Da dieses Verfahren auf Erkennen der Motorinduktionsspannung beruht darf der Motor nur für einige Sekunden spannungsfrei gewesen und die Motordrehzahl nicht weiter als auf die Hälfte der Nenndrehzahl abgefallen sein.

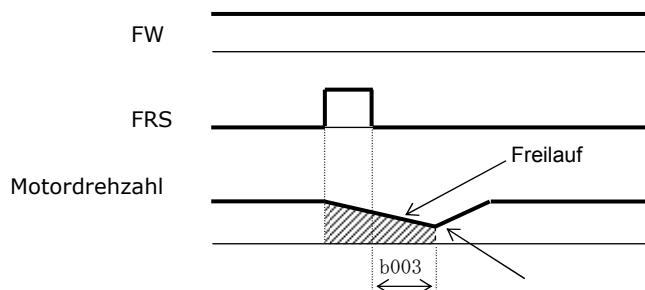

**b088=02:** Synchronisieren auf die Motordrehzahl nach Ablauf der unter Funktion b003 eingegebenen Wartezeit durch aktives Erfassen der Motordrehzahl. Da dieses Verfahren unabhängig von der Motorinduktionsspannung arbeitet kann es auch dann angewendet werden wenn der Motor sehr lange spannungsfrei gewesen ist.

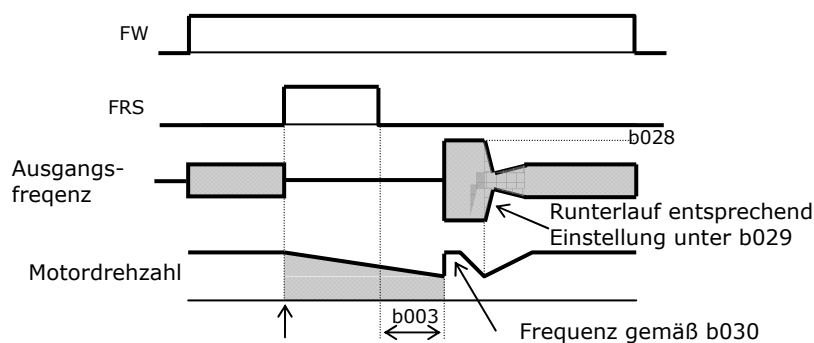


Eine ausführliche Beschreibung der Synchronisierfunktion ist unter b088 (b003, b007, b028, b029, b030) zu finden.


**EXT****12****Störung extern**

Bei Ansteuerung dieses Eingangs wird eine Störmeldung ausgelöst (E12, z.B. als Eingang für Thermokontakte zu verwenden). Die Störmeldung wird mit Reset quitiert.


**Achtung!** Nach Reset erfolgt ein sofortiges Wiederanlaufen wenn ein Startbefehl (FW bzw. RV) anliegt.

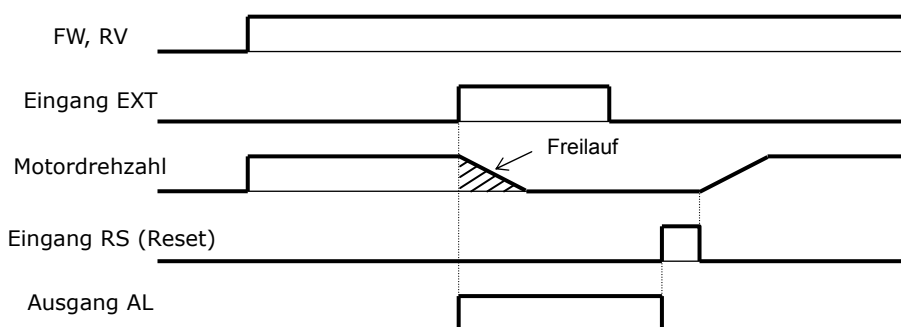**USP****13****Wiederanlaufsperr**


Die Wiederanlaufsperr verhindert das unkontrollierte Wiederanlaufen des Frequenzumrichters wenn - nach Netz-Aus - die Netzspannung wiederkehrt und gleichzeitig - oder unmittelbar danach - ein Start-Befehl anliegt. In diesem Fall wird folgende Störmeldung angezeigt: E13

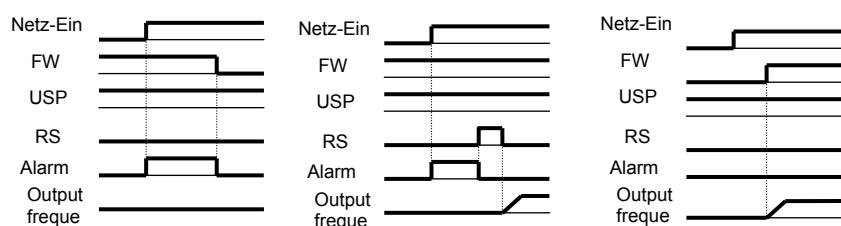

Für das Starten von Antrieben, die extrem große Anlaufmomente erfordern kann der Motor direkt am Netz hochgefahren werden. Mit Hilfe der Funktion CS kann sich der Frequenzumrichter – nachdem der Motor von der Netzspannung getrennt wurde – auf die Motordrehzahl synchronisieren und den Motor weiter betreiben.

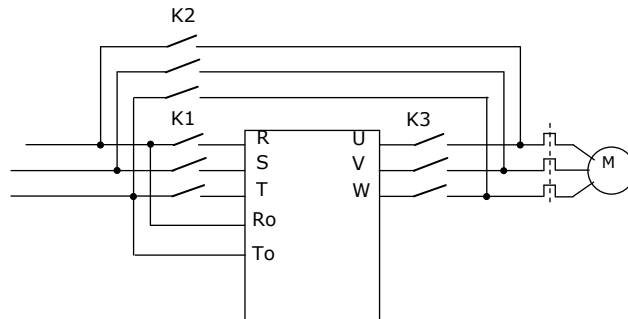


### Zeitdiagramm für das Schalten von Netz- auf Umrichterbetrieb

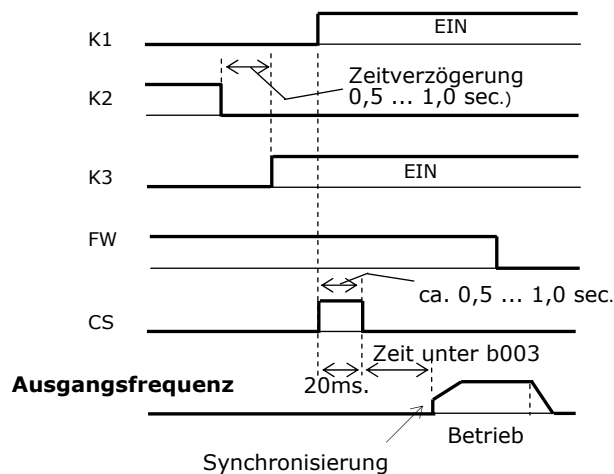

Außerdem gelten folgende Bedingungen:

1. Die Motordrehzahl darf nicht weiter als auf die Hälfte der Nenndrehzahl abgefallen sein
2. Die Motorinduktionsspannung muss für den Umrichter messbar sein.
3. Zu keinem Zeitpunkt darf Netzspannung an die Motoranschlussklemmen gelegt werden.

### Zeitdiagramm für das Schalten von Umrichter- auf Netzbetrieb

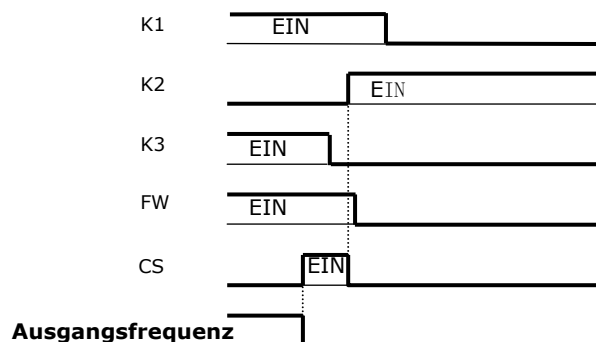

<b>SFT</b>	<b>15</b>	<b>Parametersicherung</b>
------------	-----------	---------------------------

Die Parametersicherung schützt eingegebene Parameter vor Verlust durch Überschreiben. Bei aktivierter Parametersicherung können keine Parameter verändert werden (siehe Funktion b031).

<b>AT</b>	<b>16</b>	<b>Analog Sollwertumschaltung</b>
-----------	-----------	-----------------------------------

In der Werkseinstellung ist Eingang O (0...10V) aktiv. Die Umschaltung auf OI erfolgt über Eingang AT. Wenn kein Digital-Eingang als AT programmiert ist werden die Sollwerte an O und OI addiert (siehe Funktion A001, A005).

<b>RS</b>	<b>18</b>	<b>Reset (Zurücksetzen von Störmeldungen)</b>
-----------	-----------	---

Quittierung einer Störmeldung und Zurücksetzen des Störmelderelais'. Wird in der werksseitigen Grundeinstellung (C102=00) ein Reset während des Betriebs gegeben, so werden die Endstufen abgeschaltet und der Motor läuft frei. (siehe Funktion b003, b007, C102, C103).

<b>C102=</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>00</b>	Fehlerquittierung auf ansteigende Flanke an RS Die Endstufen werden abgeschaltet wenn RS während des Betriebs erfolgt (Werkseinstellung)
01	Fehlerquittierung auf abfallende Flanke an RS Die Endstufen werden abgeschaltet wenn RS während des Betriebs erfolgt
02	Fehlerquittierung auf ansteigende Flanke an RS Die Endstufen werden <b>nicht</b> abgeschaltet wenn RS während des Betriebs erfolgt – der Motorbetrieb wird nicht unterbrochen
03	Fehlerquittierung auf ansteigende Flanke an RS; <b>der Inhalt des Positionszähler (d030) wird nicht gelöscht</b> Die Endstufen werden <b>nicht</b> abgeschaltet wenn RS während des Betriebs erfolgt – der Motorbetrieb wird nicht unterbrochen
<b>C103=</b>	<b>Beschreibung</b>
00	<b>0-Hz-Start</b> (entsprechend Reglersperre FRS, b088=00)
01	<b>Synchronisieren auf Motordrehzahl</b> durch Erfassen der <b>Motorinduktionsspannung</b> (entsprechend Reglersperre FRS, b088=01)
02	<b>Synchronisieren auf Motordrehzahl durch aktives Erfassen der Motordrehzahl</b> (entsprechend Reglersperre FRS, b088=02)

Reset kann nicht als Öffner definiert werden.

<b>PTC</b>	<b>19</b>	<b>Kaltleitereingang (nur Digitaleingang 5)</b>
------------	-----------	---


Digitaleingang 5 kann unter Funktion C005 als Kaltleitereingang konfiguriert werden. In diesem Fall ist das Bezugspotenzial die Klemme L.

Übersteigt der Kaltleiterwiderstand 3200Ω wird der Motor abgeschaltet und eine Störmeldung E35 angezeigt. Zum Einstellen des Auslösewertes siehe Funktion C085 bzw. Kapitel 5.36

Kaltleitereingang.

<b>STA</b>	<b>20</b>	<b>Impulsstart</b>
<b>STP</b>	<b>21</b>	<b>Impulsstop</b>
<b>F/R</b>	<b>22</b>	<b>Impulssteuerung / Drehrichtung</b>

Mit Hilfe der Eingänge STA und STP kann der Frequenzumrichter über Impulse gestartet bzw. gestoppt werden.

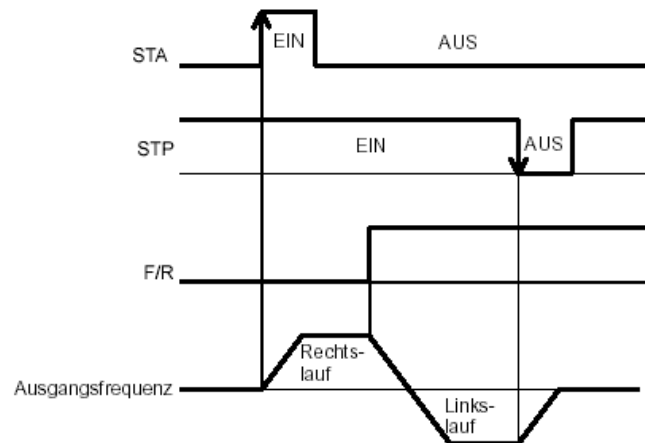

Ist STP als Öffner programmiert, so kann auch der Stop mittels EIN-Impuls ausgelöst werden. Die Eingänge FW und RV sind nicht aktiv wenn einer der Eingänge als STP programmiert ist.

<b>PID</b>	<b>23</b>	<b>PID-Regler Ein/Aus</b>
------------	-----------	---------------------------

EIN: PID-Regler ausgeschaltet

AUS: PID-Regler eingeschaltet wenn A071=01/02

(siehe Funktion A071...A079, C044, C052, C053)

<b>PIDC</b>	<b>24</b>	<b>PID-Regler I-Anteil zurücksetzen</b>
-------------	-----------	---

EIN: Setzt das Ergebnis der Integralkalkulation auf 0

AUS: Kein Einfluss auf die Regelung

Das Ergebnis der Integralkalkulation darf nur im Stillstand und niemals während des Betriebes auf 0 gesetzt werden!

<b>UP</b>	<b>27</b>	<b>Frequenz erhöhen</b>
<b>DWN</b>	<b>28</b>	<b>Frequenz verringern</b>
<b>UDC</b>	<b>29</b>	<b>Frequenz zurücksetzen</b>

**UP: Erhöhen der Frequenz, DWN: Verringern der Frequenz** bei Einstellung A001=02 oder Abrufen einer Festfrequenz.

Die Funktion ist bei Frequenzsollwertvorgabe über Analogsignal (A001=01) nur in Verbindung mit Funktion „Halten Analog-Frequenzsollwert“ AHD oder mit einer Festfrequenz möglich. Die Zeitrampe entspricht der aktuell angewählten Hoch-/Runterlaufzeit.

Unter Funktion C101 kann angewählt werden, ob bei Netz-Aus der zuletzt gefahrene Frequenzwert gespeichert werden soll oder ob die Frequenz auf 0Hz (bzw. minimale Betriebsfrequenz A061) gesetzt wird.

Über Eingang UDC wird die Frequenz zurückgesetzt.

<b>OPE</b>	<b>31</b>	<b>Steuerung über Bedienfeld</b>
------------	-----------	----------------------------------

Bei Ansteuerung dieses Eingangs erfolgt Start/Stop und Sollwertvorgabe über das eingebaute Bedienfeld – unabhängig der Programmierung unter Funktion A001 und A002. Geschieht dies während des Betriebs, so wird der Antrieb zuerst gestoppt

<b>SF1</b>	<b>32</b>	<b>Festfrequenz 1 (A021)</b>
<b>SF2</b>	<b>33</b>	<b>Festfrequenz 2 (A022)</b>
<b>SF3</b>	<b>34</b>	<b>Festfrequenz 3 (A023)</b>
<b>SF4</b>	<b>35</b>	<b>Festfrequenz 4 (A024)</b>
<b>SF5</b>	<b>36</b>	<b>Festfrequenz 5 (A025)</b>
<b>SF6</b>	<b>37</b>	<b>Festfrequenz 6 (A026)</b>
<b>SF7</b>	<b>38</b>	<b>Festfrequenz 7 (A027)</b>

Unter Funktion A019 wird das Anstellungsverfahren gewählt: A019=00: **BCD** (siehe Eingang CF1...CF4) oder A019=01: **bit** (siehe Tabelle).

Ein- gang	Festfrequenz						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>SF1</b>	EIN						
<b>SF2</b>	0	EIN					
<b>SF3</b>	0	0	EIN				
<b>SF4</b>	0	0	0	EIN			
<b>SF5</b>	0	0	0	0	EIN		
<b>SF6</b>	0	0	0	0	0	EIN	
<b>SF7</b>	0	0	0	0	0	0	EIN

Wenn kein Eingang angesteuert wird, fährt der FU auf die unter A020 eingegebene Basisfrequenz.



<b>OLR</b>	<b>39</b>	<b>Stromgrenze</b>
------------	-----------	--------------------

Über diesen Eingang wird auf folgende Funktionen für die Stromgrenzenfunktion umgeschaltet: b024, b025, b026 (standardmäßig b021, b022, b023).

<b>TL</b>	<b>40</b>	<b>Drehmomentbegrenzung aktiv</b>
-----------	-----------	-----------------------------------


<b>TRQ1</b>	<b>41</b>	<b>Drehmomentgrenze (BCD, Bit 1)</b>
-------------	-----------	--------------------------------------

<b>TRQ2</b>	<b>42</b>	<b>Drehmomentgrenze (BCD, Bit 2)</b>
-------------	-----------	--------------------------------------

Die Funktion der Drehmomentbegrenzung ist aktiv unter dem Arbeitsverfahren Sensorless Vector Control SLV (Funktion A044, Eingabe 03)

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten der Drehmomentbegrenzung, die unter Funktion b040 angewählt werden können:

- **b040=00**: individuelle Begrenzung des Drehmoments in jedem der 4 Quadranten (Funktionen b041 ... b044, 0 ... 200%).

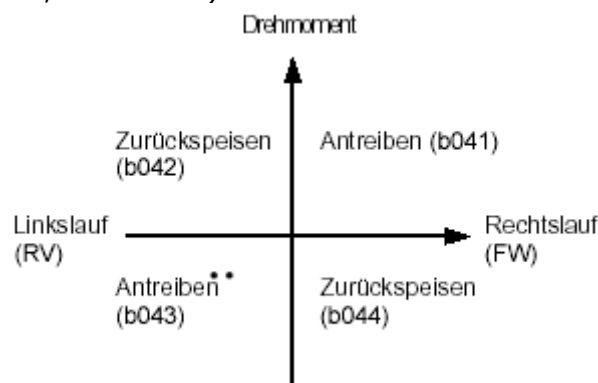

- **b040=01**: Anwahl der 4 Drehmomentgrenzen b041...b044 binär über Digitaleingänge TRQ1, TRQ2

	Eingänge	
	TRQ1	TRQ2
b041		
b042	EIN	
b043		EIN
b044	EIN	EIN

- **b040=02**: Vorgabe der Drehmomentgrenze über ein Analogsignal 0 ... 10V an Analog-Eingang O. Die Drehmomentgrenze gilt für alle Betriebszustände.

Wenn ein Digital-Eingang unter Funktion C001...C007 als TL programmiert wurde, so ist die Drehmomentbegrenzung nur aktiv wenn der Eingang angesteuert ist. Bei nicht angesteuertem Digital-Eingang fährt der Frequenzumrichter auf max. 200% Nennstrom.

Ist kein Digital-Eingang als TL programmiert ist, so erfolgt die Drehmomentbegrenzung entsprechend der Einstellung unter b040.

Ist einer der Digital-Ausgänge auf OTQ (Überschreiten des eingestellten Drehmomentes, Funktion C021 ... C022) programmiert, so ist der Ausgang geschaltet solange das eingestellte Drehmoment überschritten wird.

Ist einer der Digital-Ausgänge auf TRQ (Drehmomentgrenze aktiv) programmiert, so wird der Ausgang geschaltet solange das Drehmoment begrenzt wird.

Die unter der Funktion „Drehmomentbegrenzung“ angegebenen Drehmomentgrenzwerte beziehen sich auf das Drehmoment, das bei maximalem Ausgangsstrom erreicht wird. Dieses Drehmoment wird als „200%“ angenommen.

**BOK****44****Bremsen-Freigabe-Bestätigung**

Mit Hilfe der Bremsensteuerung können mechanische Haltebremsen in Anwendungen wie z. B. Hubantrieben und Aufzügen sicher über den Frequenzumrichter angesteuert werden.

Die **Bremsensteuerung** wird unter b120 freigegeben und funktioniert auf folgende Weise:

#### Start

**1.)** Nachdem der Frequenzumrichter einen Start-Befehl erhält beschleunigt er auf die **Bremsen-Freigabe-Frequenz** (b125).

**2.)** Nach Erreichen der Freigabe-Frequenz und nach Ablauf der **Wartezeit für die Bremsen-Freigabe-Bestätigung** (b121) für die **Bestätigung der Bremsen-Freigabe** (über Digital-Eingang BOK) gibt der Frequenzumrichter an Digitalausgang BRK das **Bremsen-Freigabe-Signal** heraus. Wenn der Ausgangsstrom kleiner ist als der unter Funktion b126 programmierte **Bremsen-Freigabe-Strom**, dann wird das **Bremsen-Freigabe-Signal** nicht gesetzt, der Frequenzumrichter geht auf Störung (E36) und der Digitalausgang **Bremsen-Störung** (BER) wird gesetzt.

**3.)** Wenn ein Digitaleingang als **Bestätigung der Bremsen-Freigabe** (BOK) programmiert ist und das **Bremsen-Freigabe-Signal** an Digitalausgang BRK gesetzt wird, so muss die **Bremsen-Freigabe-Bestätigung** (BOK) innerhalb der **Wartezeit für die Bremsen-Bestätigung** (b124) erfolgen damit der Frequenzumrichter beschleunigt. Erfolgt das BOK-Signal nicht innerhalb dieser Zeit, so geht der Frequenzumrichter auf Störung (E36) und der Digitalausgang BER wird gesetzt. Ist keiner der Digitaleingänge als BOK programmiert so ist die **Wartezeit für die Bremsen-Bestätigung** ungültig und der Frequenzumrichter gibt das **Bremsen-Freigabe-Signal** heraus.

**4.)** Nach **Bestätigung der Bremsen-Freigabe** über Digitaleingang BOK oder wenn keiner der Digitaleingänge als BOK programmiert ist, nachdem das **Bremsen-Freigabe-Signal** gesetzt wird wartet der Frequenzumrichter für die unter Funktion b122 programmierte **Wartezeit für die Beschleunigung** bevor auf den eingestellten Sollwert beschleunigt wird.


#### Stop

**5.)** Wird der Start-Befehl weggenommen so verzögert der Frequenzumrichter auf die **Bremsfrequenz** (b127) und das **Bremsen-Freigabe-Signal** an Digitalausgang BRK fällt ab.

**6.)** Wenn einer der Digital-Eingänge als **Bremsen-Freigabe-Bestätigung** BOK programmiert ist und das **Bremsen-Freigabe-Signal** fällt ab, so wartet der Frequenzumrichter für die unter b124 programmierte **Wartezeit für die Bremsenbestätigung** bis das BOK-Signal nicht mehr ansteht. Wenn das BOK-Signal nicht innerhalb der Wartezeit abfällt, so geht der Frequenzumrichter auf Störung (E36) und der Digitalausgang BER wird gesetzt. Wenn keiner der Digitaleingänge als BOK programmiert wurde, so ist die **Wartezeit für die Bremsenbestätigung** (b124) ungültig und das **Bremsen-Freigabe-Signal** wird an Digitalausgang BRK gesetzt.

**7.)** Wenn nun die **Bremsen-Freigabe-Bestätigung** an Digitaleingang BOK abfällt (bzw. für den Fall dass kein Digitaleingang als BOK programmiert wurde, wenn das **Bremsen-Freigabe-Signal** an Digitalausgang BRK abfällt) wartet der Frequenzumrichter für die unter Funktion b123 programmierte **Wartezeit für Verzögerung** bevor er auf 0Hz verzögert.

Die Bremsensteuerung sollte nur unter dem Arbeitsverfahren SLV (Geberlose Vektorregelung, A044=03) eingesetzt werden.

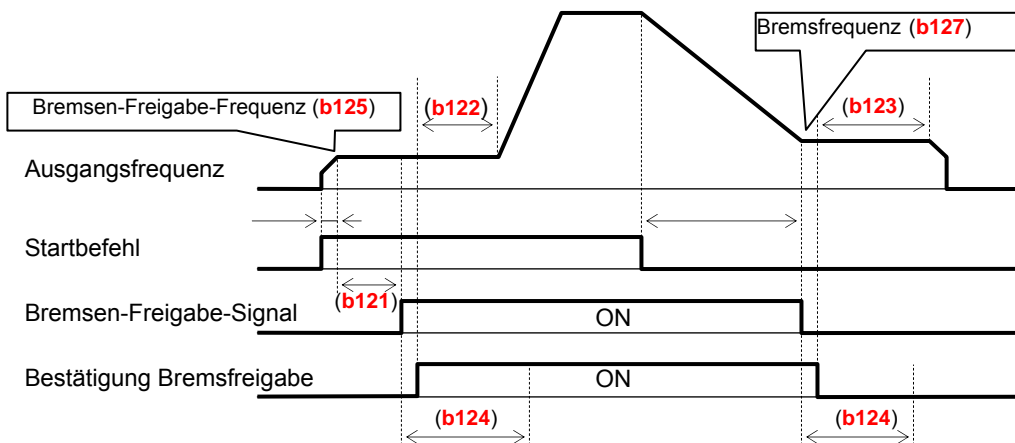

### Störmeldung E36 tritt auf wenn

- der Ausgangsstrom länger als die **Wartezeit für die Bremsen-Freigabe-Bestätigung (b121)** unter dem **Bremsen-Freigabe-Strom (b126)** liegt.
- wenn in der Verzögerung oder Beschleunigung das Signal **Bremsen-Freigabe-Bestätigung (BOK)** nicht innerhalb der **Wartezeit für die Bremsenbestätigung (b124)** erfolgt.

Eine einfache Möglichkeit für eine sichere Bremsenansteuerung ohne zusätzliche Ein- und Ausgangssignale kann mit den Funktionen b125, b126 und b127 realisiert werden.

Alternativ zu dem hier beschriebenen Verfahren kann eine Motorbremse über einen Digital-Ausgang mit der Funktion FA2 gesteuert werden.

<b>LAC</b>	<b>46</b>	<b>Hoch-/Runterlaufampe inaktiv</b>
------------	-----------	-------------------------------------

EIN: Ignorieren der eingestellten Zeitrampen. Die Ausgangsfrequenz folgt unmittelbar dem Frequenzsollwert

AUS: Die angewählten Zeitrampen sind aktiv

<b>PCLR</b>	<b>47</b>	<b>Position löschen</b>
-------------	-----------	-------------------------

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und einem Inkrementalgeber verfügbar (**A044=03, P012=02**).

Erfolgt PCLR bei Positionierung über intern abgelegte Positionen (P012=02), so wird der aktuelle Positionszähler auf „0“ zurückgesetzt (d030=0).

<b>ADD</b>	<b>50</b>	<b>Frequenz addieren</b>
------------	-----------	--------------------------

Addition der unter A145 programmierten Frequenz


<b>F-TM</b>	<b>51</b>	<b>Steuerung über Steuerklemmen</b>
-------------	-----------	-------------------------------------

Start/Stop und Sollwertvorgabe erfolgen über Steuerklemmen - unabhängig der Einstellung unter A001 / A002.

<b>ATR</b>	<b>52</b>	<b>Drehmomentregelung</b>
------------	-----------	---------------------------

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit dem Arbeitsverfahren SLV (A044=03) möglich.

Die Funktion Drehmomentregelung wird z. B. bei Wickelantrieben eingesetzt (siehe Funktion P033...P041).

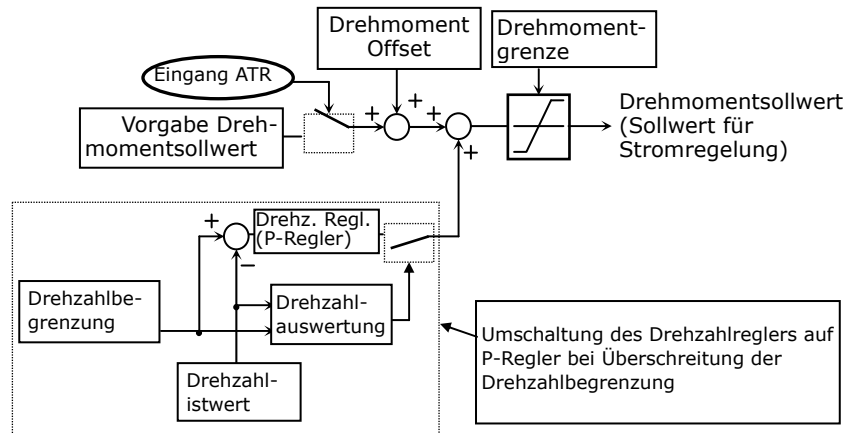

<b>KHC</b>	<b>53</b>	<b>kWh-Zähler d015 zurücksetzen</b>
------------	-----------	-------------------------------------

Zurücksetzen kWh-Zähler unter d015 (siehe Funktion b078, b079).

<b>X(00)</b>	<b>56</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 1 (MI1)</b>
--------------	-----------	--

<b>X(01)</b>	<b>57</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 2 (MI2)</b>
--------------	-----------	--

<b>X(02)</b>	<b>58</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 3 (MI3)</b>
--------------	-----------	--

<b>X(03)</b>	<b>59</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 4 (MI4)</b>
--------------	-----------	--

<b>X(04)</b>	<b>60</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 5 (MI5)</b>
--------------	-----------	--

<b>X(05)</b>	<b>61</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 6 (MI6)</b>
--------------	-----------	--


<b>X(06)</b>	<b>62</b>	<b>SPS-Programmierung Digitaleingang 7 (MI7)</b>
--------------	-----------	--

Digitaleingänge X(00)...X(06) für Programmfunktion EasySequence

<b>AHD</b>	<b>65</b>	<b>Analogsollwert halten</b>
------------	-----------	------------------------------

Eingang AHD hält den aktiven Anlogsollwert. Der gehaltene Anlogsollwert lässt sich mit Eingang UP (27) bzw. DWN (28) verändern. In diesem Fall wird bei C101=01 und Netz-Aus der Sollwert gespeichert.

Wird bei anstehendem AHD die Netzspannung eingeschaltet oder fällt das Reset-Signal ab, dann wird der Anlogsollwert gehalten, bei dem zuletzt – vor Abschalten der Netzspannung bzw. vor dem Reset, der Eingang AHD gesetzt wurde.

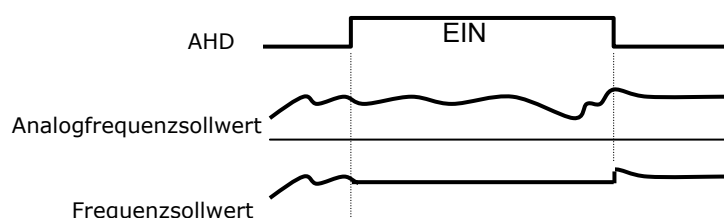

Bei AHD=EIN wird der Sollwert auch bei Netz-Aus/Netz-Ein oder Umschalten des Parametersatzes mit Digitaleingang SET gehalten.

**Achtung!** Bei häufiger Verwendung dieser Funktion kann das EEPROM zerstört werden.


<b>CP1</b>	<b>66</b>	<b>Anwahl von Positionen (BCD, Bit1)</b>
<b>CP2</b>	<b>67</b>	<b>Anwahl von Positionen (BCD, Bit2)</b>
<b>CP3</b>	<b>68</b>	<b>Anwahl von Positionen (BCD, Bit3)</b>

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und einem Inkrementalgeber verfügbar (**P003=01, P012=02**).

**Abrufen von 8 Positionen** über Digitaleingänge CP1...CP3

	<b>CP1</b>	<b>CP2</b>	<b>CP3</b>
Position 1 (P060)			
Position 2 (P061)	EIN		
Position 3 (P062)		EIN	
Position 4 (P063)	EIN	EIN	
Position 5 (P064)			EIN
Position 6 (P065)	EIN		EIN
Position 7 (P066)		EIN	EIN
Position 8 (P067)	EIN	EIN	EIN

Zur Vermeidung von unerwünscht ausgelösten Fehlpositionierungen bei Anlegen des Binärsignals kann unter C169 eine Zeitverzögerung eingegeben werden.

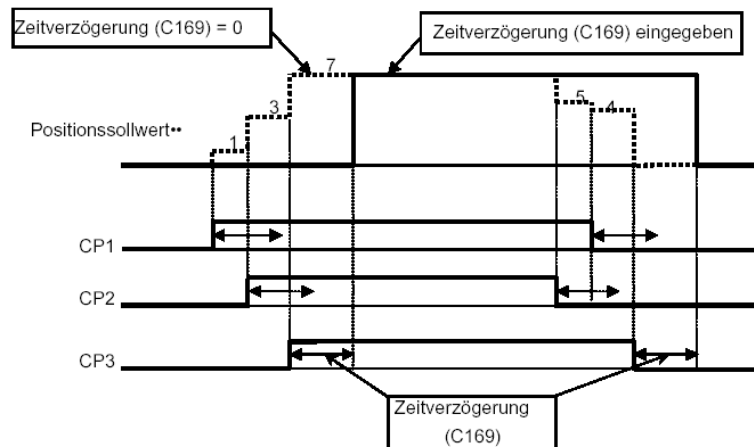

Es gibt folgende Möglichkeiten die Positionen vorzugeben:

- Eingabe der Positionen unter Funktion P060...P067
- Eingabe mittels EzSQ-Programm

**d029: Anzeige der Sollposition** (die unter P011 programmierte Impulszahl entspricht einer Motorumdrehung)

**d030: Anzeige der Istposition**

<b>ORL</b>	<b>69</b>	<b>Anschluss für Referenzschalter</b>
------------	-----------	---------------------------------------


<b>ORG</b>	<b>70</b>	<b>Start Referenzierung</b>
------------	-----------	-----------------------------

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und einem Inkrementalgeber verfügbar (**P003=01, P012=02**).

Zwei verschiedene Arten der Referenzierung lassen sich unter Funktion P068 anwählen.


#### **P068=00: „Low-Speed“-Referenzierung**

(1) Beschleunigen mit der eingestellten Zeitrampe und der unter P069 gewählten Drehrichtung auf die unter P070 eingegebene „Low-Speed“-Referenziergeschwindigkeit. (2) Fahren mit „Low-Speed“-Referenziergeschwindigkeit bis zur ansteigenden Flanke an Eingang ORL (3) bei der anschließend eine Gleichstrombremsung erfolgt und der Motor gestoppt wird.

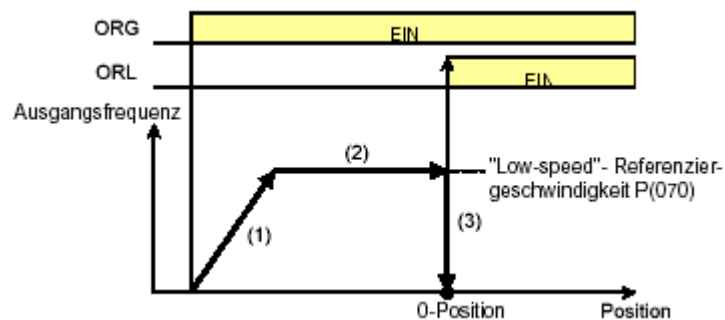

#### **P068=01: „High-Speed“-Referenzierung**

(1) Beschleunigen mit der eingestellten Zeitrampe und der unter P069 gewählten Drehrichtung auf die unter P071 eingegebene „High-Speed“-Referenziergeschwindigkeit. (2) Fahren mit „High-Speed“-Referenziergeschwindigkeit bis zur ansteigenden Flanke an Eingang ORL. (3) Verzögern mit der eingestellten Runterlauframpe und Drehrichtungsumkehr (4) auf die „Low-Speed“-Referenziergeschwindigkeit (P070). Fahren mit „Low-Speed“-Referenziergeschwindigkeit bis zur abfallenden Flanke an Eingang ORL (5) bei der anschließend eine Gleichstrombremsung erfolgt und der Motor sofort gestoppt wird.

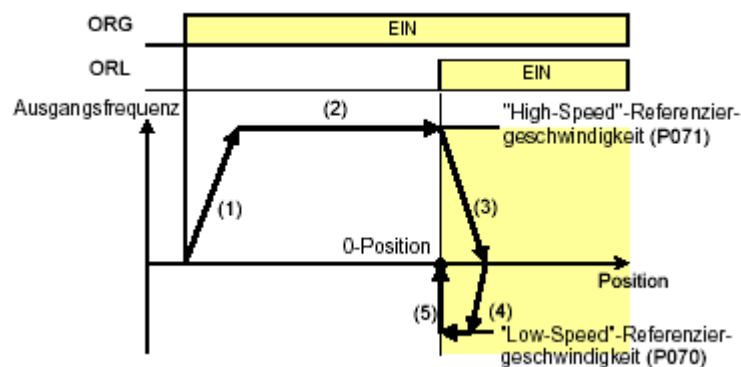

Nach Abschluss der Referenzierung wird die aktuelle Position als 0-Position festgelegt.

Sollte keine Referenzierung durchgeführt werden so wird die Netz-Ein-Position als 0-Position festgelegt.

Ein Start-Befehl FW bzw. RV ist zur Auslösung der Referenzierung nicht erforderlich.

Nach Erreichen des Referenzschalters wird der Motor gestoppt und die Gleichstrombremsung ist aktiv. Nach Wegnahme des Signals für die Referenzierung (ORG) wird diese ausgeschaltet.

**SPD****73****Umschaltung „Speed-Control“ / „Position-Control“**


„Position-Control“ ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und einem Inkrementalgeber verfügbar (**P003=01, P012=02**).

EIN: „Speed-Control“ aktiv, „Position-Control“ inaktiv

AUS: „Speed-Control“ inaktiv, „Position-Control“ aktiv

Bei „Speed-Control“ erfolgt keine Positionserfassung. Festlegen der Drehrichtung erfolgt über die Eingänge FW/RV.

Bei Umschalten von „Speed-Control“ auf „Position-Control“ wird die aktuelle Position als 0-Position definiert. Ist der Positionssollwert in diesem Moment „0“, so erfolgt ein Stop. Geschieht dies während des Betriebes bei einer hohen Drehzahl, so können hohe Stromspitzen auftreten – möglicherweise der Umrichter sogar eine Störung „Überstrom“ melden.

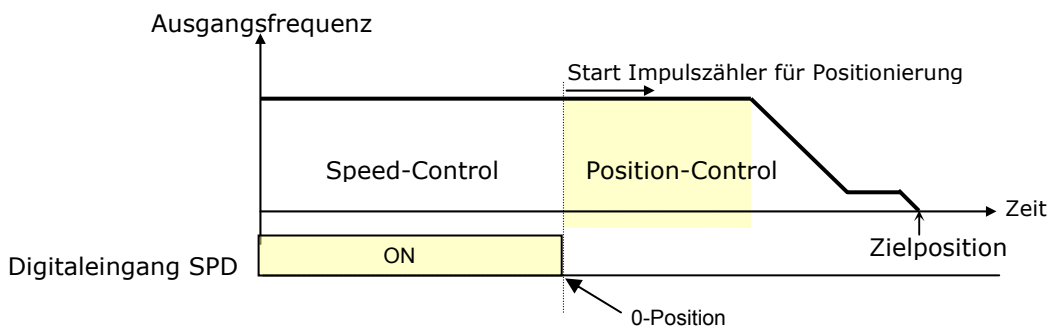

Beim Umschalten von „Speed-Control“ auf „Position-Control“ ist außerdem das Vorzeichen der Position zu berücksichtigen

**GS1****77****Signal 1 für „Sicherer Halt“ (nur Digitaleingang 3)****GS2****78****Signal 2 für „Sicherer Halt“ (nur Digitaleingang 4)**

Digitaleingang 3 und 4 werden automatisch, bei Aktivierung „Sicherer Halt“ über Schiebeschalter, mit diesen Funktionen belegt und können nicht verändert werden.

Auslösung der Funktion „Sicherer Halt“, Öffner. Der Motor läuft frei aus und der Frequenzumrichter zeigt, je nach Einstellung unter Parameter b145 die Störmeldung „E37.\*“ an. Zurücksetzen dieser Störmeldung nur mit Digitaleingang Reset möglich.

Um das manuelle Freigabesignals EDM über den Digitalausgang 11 zu schalten, müssen beide sicherheitsrelevanten Digitaleingänge 3 und 4 geschaltet werden. Wird nur einer von beiden geschaltet, wird der Digitalausgang nicht geschaltet, der Umrichter stoppt trotzdem.

Wird das Startsignal direkt an den Umrichter angeschlossen und bleibt während der Auslösung „Sicherer Halt“ anstehen, läuft der Umrichter nach zurücksetzen der externer Abschalteinheit und der Störmeldung E37, wieder an.

**485****81****Direktkommunikation Frequenzumrichter EzCom**

Steuerung über Kommunikation EzCom (Direktkommunikation zwischen Frequenzumrichtern)

EIN: Steuerung über Kommunikation EzCom

AUS: Keine Steuerung über Kommunikation EzCom

<b>PRG</b>	<b>82</b>	<b>Ausführung SPS-Programmierung</b>
------------	-----------	--------------------------------------

Ausführung des intern erstellten SPS-Anwenderprogramms

EIN: Ausführung Anwenderprogramm

AUS: Keine Ausführung Anwenderprogramm

<b>HLD</b>	<b>83</b>	<b>Speichern der Ausgangsfrequenz</b>
------------	-----------	---------------------------------------

Funktion speichert die augenblickliche Ausgangsfrequenz

EIN: Speicherung der Ausgangsfrequenz

AUS: Änderung Ausgangsfrequenz möglich

Achtung!

Bei aktivem Eingangssignal reagiert der Umrichter auf keinen Stop-Befehl, weder durch Wegnahme des Start-Befehls noch durch Betätigung der Stop-Taste.

<b>ROK</b>	<b>84</b>	<b>Vorbedingung Start-Befehl</b>
------------	-----------	----------------------------------

Funktion dient als Vorbedingung zum Start des Umrichters

EIN: Umrichter reagiert auf Start-Befehl

AUS: Umrichter reagiert nicht auf Start-Befehl


<b>EB</b>	<b>85</b>	<b>Spur B für Inkrementalgeberanschluss (nur Digitaleingang 7)</b>
-----------	-----------	--

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und Inkrementalgeberüberführung verfügbar (**P003=01, P012=02**).

Mit dieser Funktion lassen sich, je nach Positionierungsart, zwei unterschiedliche Funktionen realisieren:

Bei einer Positionierung mit zwei um 90° versetzte Geberspuren A und B wird der Digitaleingang 7 als Geberspur B verwendet. Die Spannung an diesem Eingang darf 24VDC und eine maximale Frequenz von 2kHz nicht überschreiten. Die Geberspur A wird mit dem Anschluss an Klemme EA realisiert

### Positionierung mit zwei Geberspuren A und B

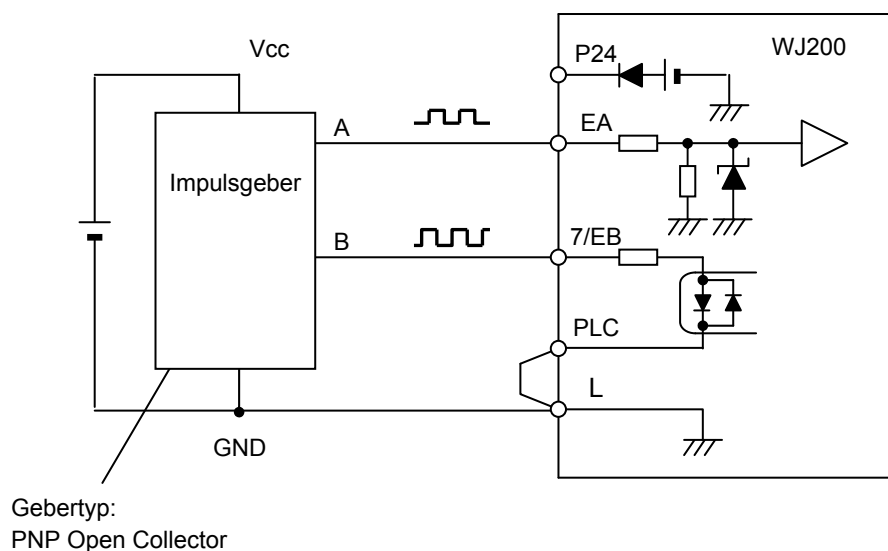




Bei einer Positionierung mit einer Geberspur, wird der Digitaleingang 7 dazu benötigt um die Zählrichtung zu ändern.

EIN: Zählrichtung aufsteigend

AUS: Zählrichtung absteigend

## Positionierung mit einer Geberspur

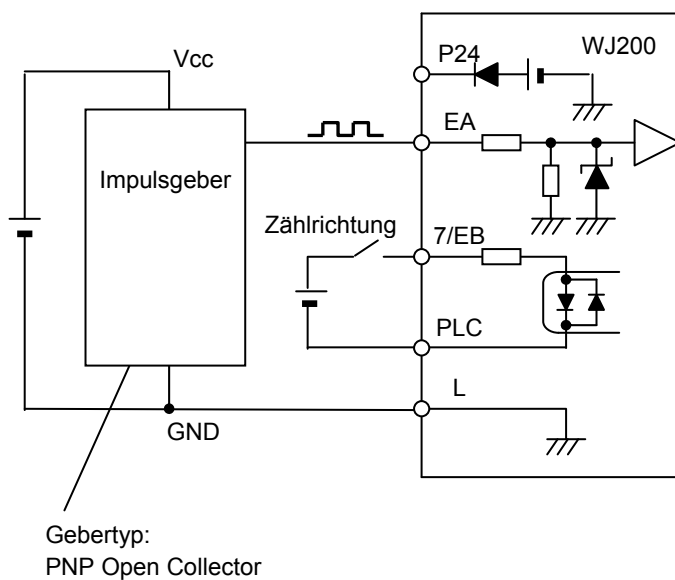

<b>DISP</b>	<b>86</b>	<b>Anzeige Bedieneinheit nur d001</b>
-------------	-----------	---------------------------------------

Mit dieser Funktion wird ausschließlich die aktuelle Ausgangsfrequenz unter Parameter d001 angezeigt.

<b>NO</b>	<i>no</i>	<b>Keine Funktion</b>
-----------	-----------	-----------------------

<b>0001</b>	<b>Digital-Eingang 1</b>	<b>00</b>
-------------	--------------------------	-----------

Werkseinstellung: FW „Start Rechtslauf“

<b>0002</b>	<b>Digital-Eingang 2</b>	<b>01</b>
-------------	--------------------------	-----------

Werkseinstellung: RV „Start Linkslauf“

<b>0003</b>	<b>Digital-Eingang 3</b>	<b>12</b>
-------------	--------------------------	-----------

Werkseinstellung: EXT „Störung extern“

<b>0004</b>	<b>Digital-Eingang 4</b>	<b>18</b>
-------------	--------------------------	-----------

Werkseinstellung: RS „Reset“

<b>0005</b>	<b>Digital-Eingang 5</b>	<b>02</b>
-------------	--------------------------	-----------

Werkseinstellung: CF1 „Festfrequenz BCD, Bit 1“

<b>0006</b>	<b>Digital-Eingang 6</b>	<b>03</b>
-------------	--------------------------	-----------

Werkseinstellung: CF2 „Festfrequenz BCD, Bit 2“

<b>0007</b>	<b>Digital-Eingang 7</b>	<b>06</b>
-------------	--------------------------	-----------

Werkseinstellung: JG „Tippbetrieb“

<b>0011</b>	<b>Digital-Eingang 1 Schließer / Öffner</b>	<b>00</b>
-------------	---	-----------

<b>00</b>	Schließer
<b>01</b>	Öffner

<b>0012</b>	<b>Digital-Eingang 2 Schließer / Öffner</b>	<b>00</b>
-------------	---	-----------

<b>00</b>	Schließer
<b>01</b>	Öffner

<b>0013</b>	<b>Digital-Eingang 3 Schließer / Öffner</b>	<b>00</b>
-------------	---	-----------

<b>00</b>	Schließer
<b>01</b>	Öffner

<b>CD 14</b>	<b>Digital-Eingang 4 Schließer / Öffner</b>	<b>00</b>
--------------	---	-----------

<b>00</b>	Schließer
01	Öffner

<b>CD 15</b>	<b>Digital-Eingang 5 Schließer / Öffner</b>	<b>00</b>
--------------	---	-----------

<b>00</b>	Schließer
01	Öffner

<b>CD 16</b>	<b>Digital-Eingang 6 Schließer / Öffner</b>	<b>00</b>
--------------	---	-----------

<b>00</b>	Schließer
01	Öffner

<b>CD 17</b>	<b>Digital-Eingang 7 Schließer / Öffner</b>	<b>00</b>
--------------	---	-----------

<b>00</b>	Schließer
01	Öffner

## 5.42 Reaktionszeit der Digitaleingänge

Für jeden der Digitaleingänge 1...7 kann die Reaktionszeit im Bereich von 2...400ms eingestellt werden. Die Funktion dient dazu, um ein ungewolltes Auslösen von Digitaleingängen z. B. durch Störungen oder Kontaktprellen zu verhindern.

<b>[ 160</b>	<b>Reaktionszeit Digitaleingang 1</b>	<b>1</b>
--------------	---------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...200 [x2ms]
------------------------	----------------

<b>[ 161</b>	<b>Reaktionszeit Digitaleingang 2</b>	<b>1</b>
--------------	---------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...200 [x2ms]
------------------------	----------------

<b>[ 162</b>	<b>Reaktionszeit Digitaleingang 3</b>	<b>1</b>
--------------	---------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...200 [x2ms]
------------------------	----------------

<b>[ 163</b>	<b>Reaktionszeit Digitaleingang 4</b>	<b>1</b>
--------------	---------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...200 [x2ms]
------------------------	----------------

<b>[ 164</b>	<b>Reaktionszeit Digitaleingang 5</b>	<b>1</b>
--------------	---------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...200 [x2ms]
------------------------	----------------

<b>[ 165</b>	<b>Reaktionszeit Digitaleingang 6</b>	<b>1</b>
--------------	---------------------------------------	----------


<b>Einstellbereich</b>	0...200 [x2ms]
------------------------	----------------

<b>[ 166</b>	<b>Reaktionszeit Digitaleingang 7</b>	<b>1</b>
--------------	---------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...200 [x2ms]
------------------------	----------------

<b>C 169</b>	<b>Determinationszeit</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...200 [x10ms]	

Zur Vermeidung von unerwünscht ausgelösten Festfrequenzen oder Positionen bei Anlegen des Signals (z. B. durch Kontaktprellen) kann unter C169 eine Determinationszeit eingegeben werden.

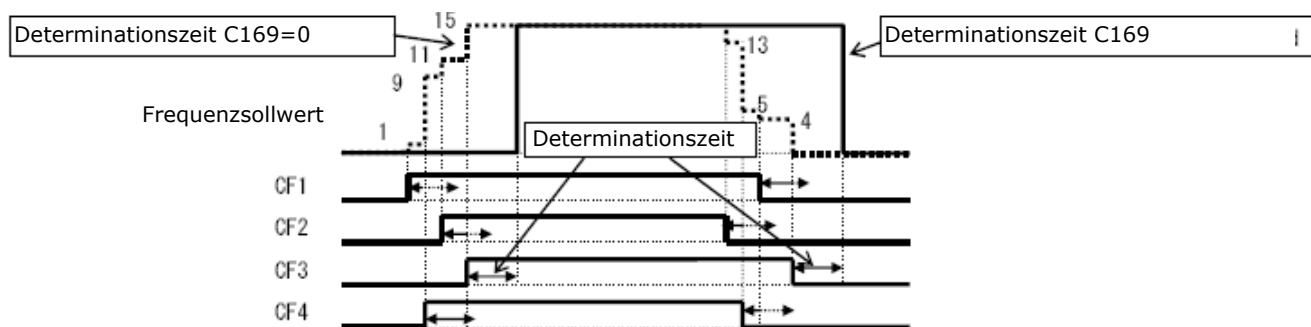

### 5.43 Digitalausgänge 11...12, Relaisausgang AL


Die Digitalausgänge 11...12 sowie der Relais-Ausgang können mit verschiedenen Signal-Funktionen programmiert werden:

#### Übersicht über die Funktionen der Digitalausgänge und des Relais´

Die Programmierung der Digitalausgänge erfolgt unter Funktion C021...C022 (entsprechend Ausgang 11...12, Programmierung des Relais´ AL unter C026; Programmierung „Öffner“ oder „Schließer“ über Funktion C031...C032).


Symbol	Parameter	Signalfunktion
<b>RUN</b>	<b>00</b>	<b>Betrieb</b>

Signal wenn Ausgangsfrequenz > 0Hz

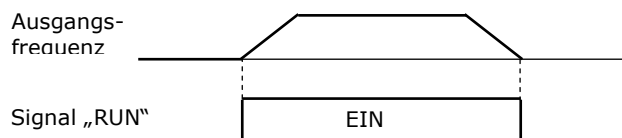

<b>FA1</b>	<b>01</b>	<b>Frequenzsollwert erreicht</b>
------------	-----------	----------------------------------

Signal bei Erreichen des eingestellten Sollwertes

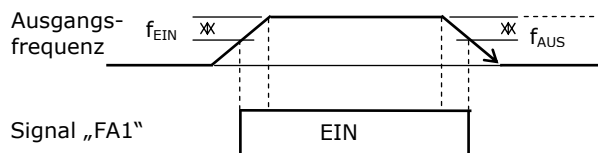

$f_{\text{EIN}}$ : 1% der Maximalfrequenz (A004)

$f_{\text{AUS}}$ : 2% der Maximalfrequenz (A004)

**Beispiel: Sollwert=40Hz, Maximalfrequenz (A004)=50Hz**


$f_{\text{EIN}}$  :  $50\text{Hz} \times 0,01 = 0,5\text{Hz}$

$f_{\text{AUS}}$  :  $50\text{Hz} \times 0,02 = 1,0\text{Hz}$

Signal FA1 EIN bei 49,5Hz, Signal FA1 AUS bei 49Hz

<b>FA2</b>	<b>02</b>	<b>Frequenz überschritten 1</b>
------------	-----------	---------------------------------

Signal bei Ausgangsfrequenzen  $\geq$  der unter Funktion C042 bzw. C043 eingestellten Frequenzen.

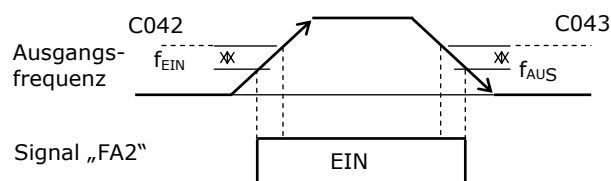

$f_{\text{EIN}}$ : 1% der Maximalfrequenz (A004)

$f_{\text{AUS}}$ : 2% der Maximalfrequenz (A004)

**Beispiel: C042=30Hz, C043=35Hz,  
Maximalfrequenz (A004)=50Hz**

$f_{\text{EIN}}$  : 50Hz x 0,01=0,5Hz


$f_{\text{AUS}}$  : 50Hz x 0,02=1,0Hz

Signal FA2 EIN bei 29,5Hz, Signal FA2 AUS bei 29Hz

Dieses Signal kann zum Ansteuern einer Motorbremse verwendet werden.

**OL****03****Strom überschritten**

Signal wenn der Motorstrom den unter C041 eingestellten Wert überschreitet.

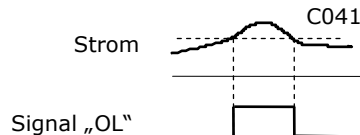


C040=00:Funktion immer aktiv

C040=01:Funktion nur aktiv im statischen Betrieb (nicht aktiv während Hoch- und Runterlauf)

**OD****04****PID-Regelabweichung**

Nur Verfügbar bei Verwendung des PID-Reglers (A071=EIN). Anzeige des Istwertes unter d004.


Signal wenn die Abweichung zwischen dem eingestellten Sollwert und dem zurückgeführten Istwert größer ist als der unter Funktion C044 eingestellte Wert.

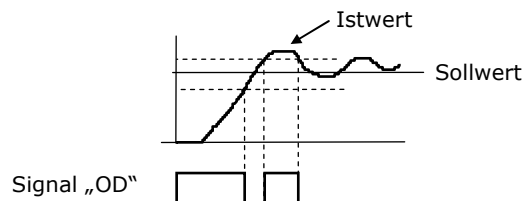**AL****05****Störung**

Signal wenn eine Störung anliegt

**FA3****06****Frequenz überfahren**

Signal bei Überfahren der unter Funktion C042 bzw. C043 eingestellten Frequenzen.

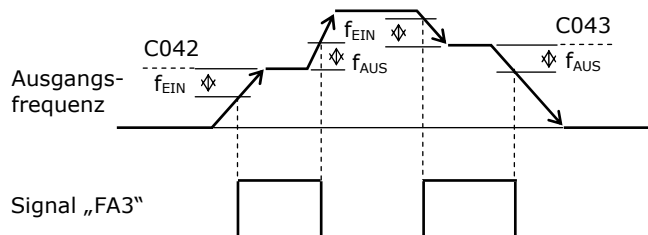

$f_{\text{EIN}}$ : 1% der Maximalfrequenz (A004)

$f_{\text{AUS}}$ : 2% der Maximalfrequenz (A004)

**Beispiel: C042=30Hz, C043=35Hz,  
Maximalfrequenz (A004)=50Hz**

$f_{\text{EIN}} : 50\text{Hz} \times 0,01 = 0,5\text{Hz}$

$f_{\text{AUS}} : 50\text{Hz} \times 0,02 = 1,0\text{Hz}$

Signal FA3 EIN bei 29,5Hz, Signal FA3 AUS bei 31Hz

Signal FA3 EIN bei 35,5Hz, Signal FA3 AUS bei 34Hz

<b>OTQ</b>	<b>07</b>	<b>Drehmoment überschritten</b>
------------	-----------	---------------------------------

Signal bei Überschreiten der unter Funktion C055...C058 eingestellten Drehmomente (nur verfügbar im Arbeitsverfahren A044=03)

<b>UV</b>	<b>09</b>	<b>Unterspannung</b>
-----------	-----------	----------------------

Signal bei Netzunterspannung

<b>TRQ</b>	<b>10</b>	<b>Drehmomentbegrenzung aktiv</b>
------------	-----------	-----------------------------------

Signal bei Erreichen der unter Funktion b041...b044 programmierten Drehmomentbegrenzungen

<b>RNT</b>	<b>11</b>	<b>Betriebszeit b034 überschritten</b>
------------	-----------	--

Signal wenn die unter b034 programmierte Betriebszeit überschritten wird.

<b>ONT</b>	<b>12</b>	<b>Netz-Ein-Zeit b034 überschritten</b>
------------	-----------	---

Signal wenn die unter b034 programmierte Netz-Ein-Zeit überschritten wird.

<b>THM</b>	<b>13</b>	<b>Motor überlastet</b>
------------	-----------	-------------------------

Signal wenn die unter C061 programmierte Motorüberlast-Warnschwelle überschritten wird.

<b>BRK</b>	<b>19</b>	<b>Bremsen-Freigabe-Signal</b>
------------	-----------	--------------------------------

<b>BER</b>	<b>20</b>	<b>Bremsen-Störung</b>
------------	-----------	------------------------

Siehe Funktion b120...b126 „Bremsensteuerung“ bzw. Digitaleingang BOK.

<b>ZS</b>	<b>21</b>	<b>Drehzahl=0</b>
-----------	-----------	-------------------

Signal wenn Ausgangsfrequenz (d001) < als die unter C063 programmierte Frequenz.



<b>DSE</b>	<b>22</b>	<b>Drehzahlabweichung</b>
------------	-----------	---------------------------

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und Inkrementalgeberrückführung verfügbar (**P003=01, P012=02**).

Signal wenn die Abweichung der Motordrehzahl vom intern kalkulierten Sollwert den unter Funktion P027 eingegeben Wert unterschreitet (Werkseinstellung=7,5Hz).


<b>POK</b>	<b>23</b>	<b>Istposition=Sollposition</b>
------------	-----------	---------------------------------

Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einer Positionierung und Inkrementalgeberrückführung verfügbar (**P003=01, P012=02**).

Signal wenn Positionierung abgeschlossen.

<b>FA4</b>	<b>24</b>	<b>Frequenz überschritten 2</b>
------------	-----------	---------------------------------

Signal bei Ausgangsfrequenzen  $\geq$  der unter Funktion C045 bzw. C046 eingestellten Frequenzen.

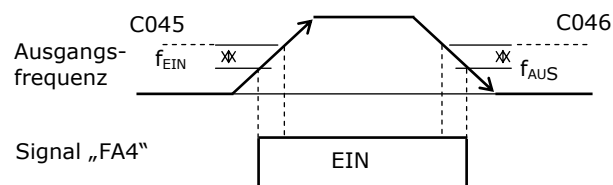

$f_{\text{EIN}}$ : 1% der Maximalfrequenz (A004)

$f_{\text{AUS}}$ : 2% der Maximalfrequenz (A004)

**Beispiel: C045=30Hz, C046=35Hz,  
Maximalfrequenz (A004)=50Hz**


$f_{\text{EIN}}$  : 50Hz  $\times$  0,01=0,5Hz

$f_{\text{AUS}}$  : 50Hz  $\times$  0,02=1,0Hz

Signal FA4 EIN bei 29,5Hz, Signal FA4 AUS bei 29Hz

<b>FA5</b>	<b>25</b>	<b>Frequenz überfahren 2</b>
------------	-----------	------------------------------

Signal bei Überfahren der unter Funktion C045 bzw. C046 eingestellten Frequenzen.

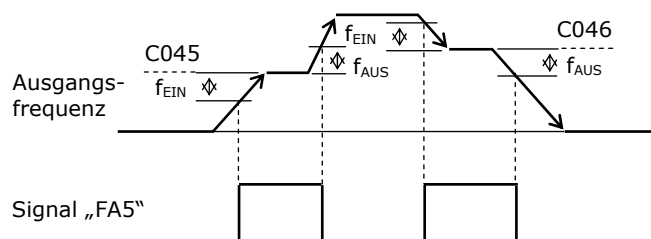

$f_{\text{EIN}}$ : 1% der Maximalfrequenz (A004)

$f_{\text{AUS}}$ : 2% der Maximalfrequenz (A004)

**Beispiel: C042=30Hz, C043=35Hz,  
Maximalfrequenz (A004)=50Hz**


$f_{\text{EIN}}$  : 50Hz  $\times$  0,01=0,5Hz

$f_{\text{AUS}}$  : 50Hz  $\times$  0,02=1,0Hz

Signal FA3 EIN bei 29,5Hz, Signal FA3 AUS bei 31Hz  
 Signal FA3 EIN bei 35,5Hz, Signal FA3 AUS bei 34Hz

<b>OL2</b>	<b>26</b>	<b>Strom überschritten 2</b>
------------	-----------	------------------------------

Signal wenn der Motorstrom den unter C111 eingestellten Wert überschreitet.

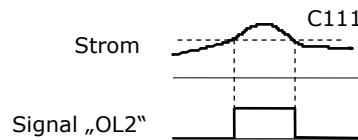


C040=00:Funktion immer aktiv

C040=01:Funktion nur aktiv im statischen Betrieb (nicht aktiv während Hoch- und Runterlauf)

<b>ODc</b>	<b>27</b>	<b>Analog Sollwertüberwachung Eingang O</b>
------------	-----------	---

<b>OIDc</b>	<b>28</b>	<b>Analog Sollwertüberwachung Eingang OI</b>
-------------	-----------	--

Signal bei Erreichen eines definierten Analog Sollwertbereiches.

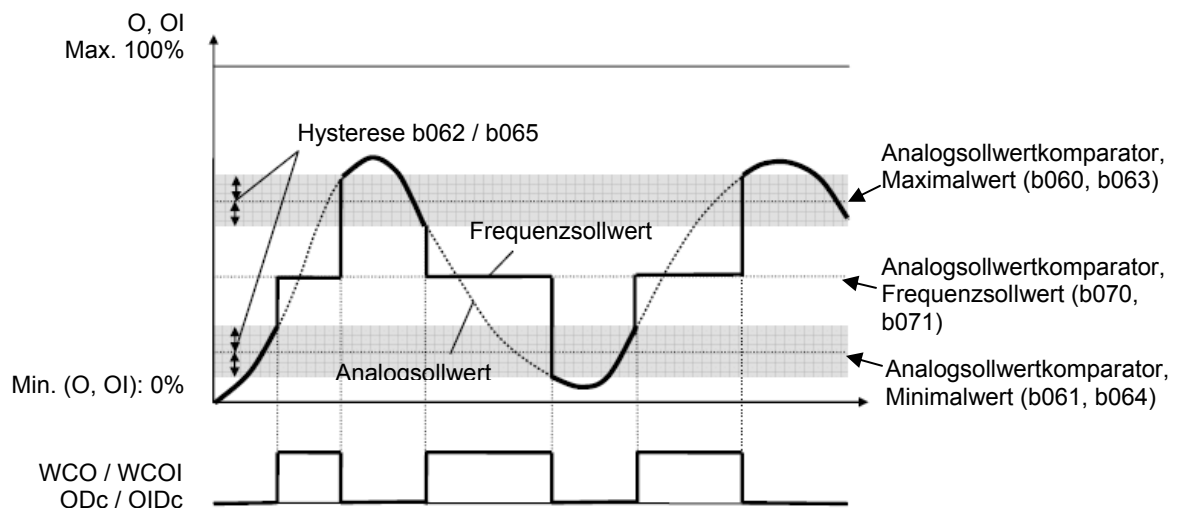

**Beispiel 1: Bei Analog Sollwerten <0,5V an Analogeingang O soll Ausgang ODc gesetzt werden. In diesem Fall soll der Umrichter mit 40Hz fahren. Voraussetzung: A004=50Hz**

b060=5% (2,5Hz), b061=0%, b062=0%, b070=80% (40Hz), C021=27 (Digitalausgang 11 = ODc)

**Beispiel 2: Bei Analog Sollwerten zwischen 2,5V und 7,5V an Analogeingang O soll Ausgang ODc gesetzt werden. In diesem Fall soll der Umrichter mit 5Hz fahren. Voraussetzung: A004=50Hz**

b060=75% (37,5Hz), b061=25% (12,5Hz), b062=0%, b070=10% (5Hz), C021=27 (Digitalausgang 11 = ODc)

**Bei einer Hysterese b062=5% (entspricht 2,5Hz):** Bei ansteigendem Sollwert verschiebt sich der Bereich auf 15...40Hz. Bei fallendem Sollwert: 35...10Hz


Die Ausgangsfunktionen WCO und WCOI sind jeweils identisch mit ODc und OIDc.

**FBV 31 PID- Istwertüberwachung**


Nur Verfügbar bei Verwendung des PID-Reglers (A071=EIN). Anzeige des Istwertes unter d004.

FBV=AUS: PID-Istwert > C052

FBV=EIN: PID-Istwert < C053

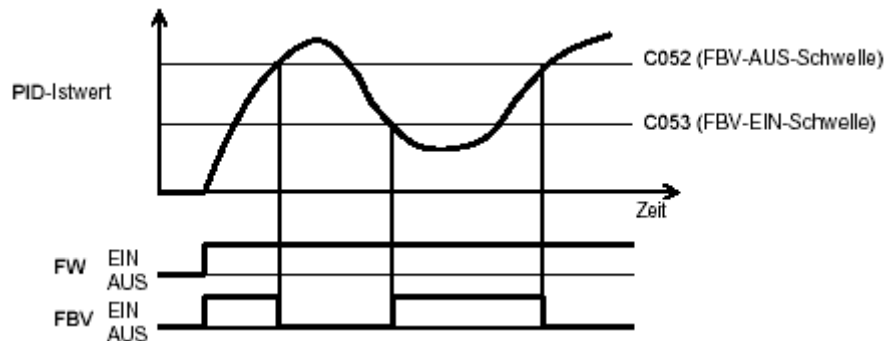**NDc 32 ModBus-Netzwerkfehler**

Signal bei ModBus-Netzwerkfehler (siehe Funktion C077)

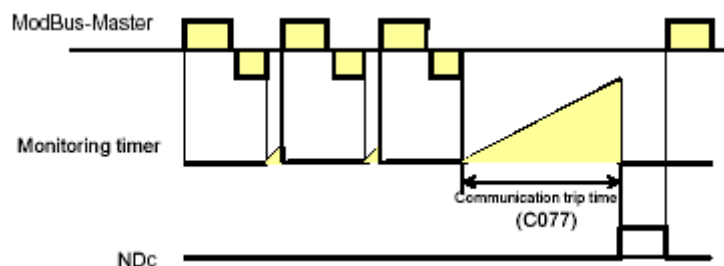**LOG1 33 Ergebnis Logische Verknüpfung 1****LOG2 34 Ergebnis Logische Verknüpfung 2****LOG3 35 Ergebnis Logische Verknüpfung 3**

Der WJ200 bietet die Möglichkeit das Ergebnis von bis zu 3 logischen Verknüpfungen („AND“, „OR“, „XOR“) zweier Signalfunktionen (Ausnahme LOG1...LOG3) auf die Ausgänge 11...12 sowie auf das Relais AL zu legen.

Ergebnis	Signalfunktion 1	Signalfunktion 2	Operand*
LOG1 (33)	C142	C143	C144
LOG2 (34)	C145	C146	C147
LOG3 (35)	C148	C149	C150

\*: 00=AND, 01=OR, 02=XOR


Beispiel: Ergebnis der AND-Verknüpfung von Signalfunktion FA2 (02) und OL (03) soll auf Ausgang 13 gelegt werden.

C023=33 (Ausgang 13=LOG1)

C142=02 (FA2)

C143=03 (OL)

C144=00 (AND)

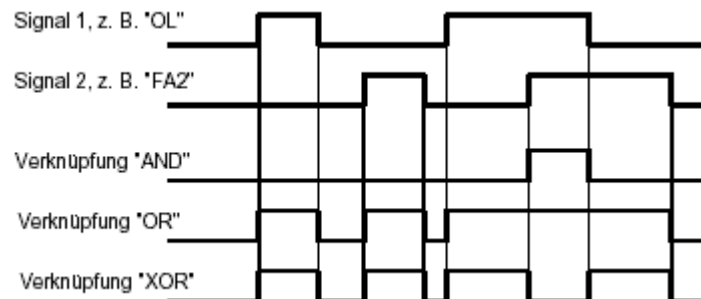**WAC****39****Warnung Kondensator-Lebensdauer**

Der WJ200 ermittelt den Zustand der Kondensatoren auf den Platinen auf Grundlage der Geräteinnentemperatur und der Netz-Ein-Zeit. Zustandsanzeige der Kondensatoren erfolgt unter Funktion d022.

Erfolgt das Signal WAC, dann sollten „Main-board“ und „Logic-board“ gegen neue Platinen getauscht werden.

**WAF****40****Warnung Lüfterdrehzahl**


Die Drehzahl der Gerätelüfter wird ständig überwacht. Sollte ein Lüfter unter Nenndrehzahl laufen, überprüfen Sie in diesem Fall ob die Lüfter evtl. aufgrund von Verschmutzung schwergängig oder sogar blockiert sind.

Bei automatischen Abschalten der Lüfter (b092=01) wird WAF nicht gesetzt.

Zustandsanzeige der Lüfter erfolgt unter Funktion d022.

**FR****41****Startbefehl**

Signal wenn ein Startbefehl anliegt, ungeachtet der Einstellung unter A002

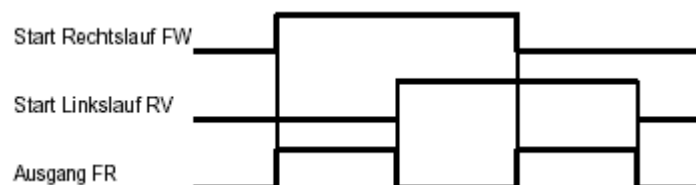**OHF****42****Kühlkörper-Übertemperatur**

Signal wenn die Kühltemperatur den unter Funktion C064 eingestellten Wert überschreitet.

<b>LOC</b>	<b>43</b>	<b>Strom unterschritten</b>
------------	-----------	-----------------------------

Signal wenn der Ausgangsstrom den unter C039 eingestellten Strom unterschreitet.

C038=00: LOC möglich im gesamten Betrieb

C038=01: LOC möglich nur im statischen Betrieb (nicht im Hoch- und Runterlauf)

Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass im konstanten Betrieb bei A001=01 (Frequenzsollwertvorgabe über Analogeingang) das Signal aufgrund des Samplings nicht korrekt generiert wird. Wir empfehlen in diesem Fall C038=00 oder Erhöhen der Filterzeit unter A016.

<b>Y(00)</b>	<b>44</b>	<b>SPS-Programmierung Digitalausgang 1 (M01)</b>
--------------	-----------	--

<b>Y(01)</b>	<b>45</b>	<b>SPS-Programmierung Digitalausgang 2 (M02)</b>
--------------	-----------	--

<b>Y(02)</b>	<b>46</b>	<b>SPS-Programmierung Digitalausgang 3 (M03)</b>
--------------	-----------	--

Digitalausgänge Y(00)...Y(02) Programmfunktion EasySequence.

<b>IRDY</b>	<b>50</b>	<b>Umrichter bereit</b>
-------------	-----------	-------------------------

Signal wenn der Frequenzumrichter bereit ist einen Startbefehl zu empfangen und auszuführen. Bitte überprüfen Sie die Netzspannung wenn das Signal nicht ansteht.


Wenn als Startvoraussetzung die Reglersperre FRS (11) abfallen muss, so wird IRDY erst dann gesetzt wenn diese Bedingungen erfüllt sind.

<b>FWR</b>	<b>51</b>	<b>Rechtslauf</b>
------------	-----------	-------------------

<b>RVR</b>	<b>52</b>	<b>Linkslauf</b>
------------	-----------	------------------

Signal FWR wenn Motor mit einem Rechtsdrehfeld beaufschlagt wird.

Signal RVR wenn Motor mit einem Linksdrehfeld beaufschlagt wird.

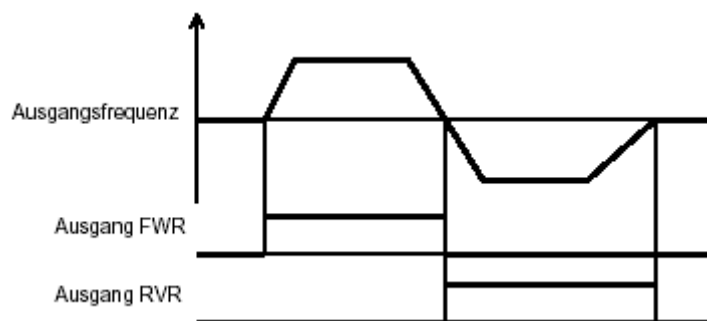

<b>MJA</b>	<b>53</b>	<b>Schwerwiegender Hardwarefehler</b>
------------	-----------	---------------------------------------

Signal bei Auftreten einer der nachfolgenden Hardwarefehler:

E08.\*: Fehler EEPROM  
 E10.\*: Störung Stromwandler  
 E11.\*: Störung CPU  
 E14.\*: Erdschluss  
 E22.\*: Kommunikationsstörung CPU  
 E25.\*: Störung im Leistungsteil

<b>WCO</b>	<b>54</b>	<b>Analog Sollwertkomparator Eingang O</b>
------------	-----------	--

<b>WCOI</b>	<b>55</b>	<b>Analog Sollwertkomparator Eingang OI</b>
-------------	-----------	---

Die Ausgangsfunktionen WCO und WCOI sind jeweils identisch mit ODc und OIDc.

<b>FREF</b>	<b>58</b>	<b>Frequenz Sollwert über Bedieneinheit</b>
-------------	-----------	---

Signal FREF wenn Frequenz Sollwertvorgabe über Bedieneinheit vorgegeben wird (A001=02)

<b>REF</b>	<b>59</b>	<b>Startbefehl über Bedieneinheit</b>
------------	-----------	---------------------------------------

Signal REF wenn Startbefehl über Bedieneinheit vorgegeben wird (A002=02)

<b>SETM</b>	<b>60</b>	<b>2. Parametersatz angewählt</b>
-------------	-----------	-----------------------------------

Signal SETM wenn ein Digitaleingang C001...C007 mit der Funktion SET für den 2. Parametersatz angewählt wird.

Der 2. Parametersatz (*F2xx*, *A2xx*, *bxx*, *Cxx*, *Hxx*) umfasst alle der unten aufgeführten Funktionen.

- 1. Hochlaufzeit, *F202*
- 1. Runterlaufzeit, *F203*
- Frequenz Sollwertvorgabe, *A201*
- Start/Stop-Befehl, *A202*
- Motornennfrequenz/Eckfrequenz, *A203*
- Maximalfrequenz, *A204*
- Basisfrequenz, *A220*
- Boost-Charakteristik, *A241*
- % Manueller Boost, *A242*
- Max. Boost bei %Eckfrequenz, *A243*
- Arbeitsverfahren, U/f-Charakteristik, *A244*
- Ausgangsspannung, *A245*
- Spannungsanhebung für automatischen Boost, *A246*
- Frequenzanhebung für automatischen Boost, *A247*
- Max. Betriebsfrequenz, *A261*
- Min. Betriebsfrequenz, *A262*
- AVR-Funktion, Charakteristik, *A281*
- Motorspannung / Netzspannung, *A282*
- 2. Hochlaufzeit, *A292*
- 2. Runterlaufzeit, *A293*
- Umschaltung von 1. auf 2. Zeitrampe, *A294*
- Umschaltung von 1. auf 2. Hochlaufzeit, *A295*
- Umschaltung von 1. auf 2. Runterlaufzeit, *A296*

- Elektronischer Motorschutz/Einstellwert, **b212**
- Elektronischer Motorschutz/Charakteristik, **b213**
- Stromgrenze 1, Charakteristik, **b221**
- Stromgrenze 1, Einstellwert, **b222**
- Stromgrenze 1, Zeitkonstante, **b223**
- Signal „Strom überschritten“ OL, Einstellwert, **C241**
- Motordaten, **H202**
- Motorleistung, **H203**
- Motorpolzahl, **H204**
- Drehzahlreglerkonstante, **H205**
- Motorstabilisierungskonstante, **H206**
- Motorkonstante R1, **H220**
- Motorkonstante R2, **H221**
- Motorkonstante L, **H222**
- Motorkonstante I<sub>0</sub>, **H223**
- Motorkonstante J, **H224**
- Autotuning-Motorkonstante R1, **H230**
- Autotuning-Motorkonstante R2, **H231**
- Autotuning-Motorkonstante L, **H232**
- Autotuning-Motorkonstante I<sub>0</sub>, **H233**
- Autotuning-Motorkonstante J, **H234**

**EDM****62****Manuelle Freigabe für "Sicherer Halt" (nur Digitalausgang 11)**

Digitalausgang 11 wird automatisch, bei Aktivierung „Manuelle Freigabe“ über Schiebeschalter, mit dieser Funktion belegt und kann nicht verändert werden.

Um das manuelle Freigabesignal EDM über den Digitalausgang 11 zu schalten, müssen beide sicherheitsrelevanten Digitaleingänge 3 und 4 geschaltet werden. Wird nur einer von beiden geschaltet, wird der Digitalausgang nicht geschaltet, der Umrichter stoppt trotzdem.

Zur Freigabe der externen Abschalteinheit (z. B. Sicherheitsrelais) kann dieser Digitalausgang als Freigabesignal parametrierbar werden. Diese Funktion ist ausschließlich mit Digitalausgang 11 möglich.

Wird das Startsignal direkt an den Umrichter angeschlossen und bleibt während der Auslösung „Sicherer Halt“ anstehen, läuft der Umrichter nach zurücksetzen der externen Abschalteinheit und der Sörmeldung E37, wieder an.

**OP****63****Optionsmodul vorhanden**

Signal OP wenn ein Optionsmodul an der entsprechenden Schnittstelle angeschlossen ist.

**NO****no****Keine Funktion**

<b>[021]</b>	<b>Digital-Ausgang 11</b>	<b>00</b>
--------------	---------------------------	-----------

Werkseinstellung: RUN „Betrieb“

<b>[022]</b>	<b>Digital-Ausgang 12</b>	<b>01</b>
--------------	---------------------------	-----------

Werkseinstellung: FA1 „Frequenzsollwert erreicht“

<b>[026]</b>	<b>Relaisausgang AL0-AL1-AL2</b>	<b>05</b>
--------------	----------------------------------	-----------

Werkseinstellung: AL „Störung“

<b>[031]</b>	<b>Digital-Ausgang 11 Schließer / Öffner</b>	<b>00</b>
--------------	--	-----------

<b>00</b>	Schließer
<b>01</b>	Öffner

<b>[032]</b>	<b>Digital-Ausgang 12 Schließer / Öffner</b>	<b>00</b>
--------------	--	-----------

<b>00</b>	Schließer
<b>01</b>	Öffner

<b>[036]</b>	<b>Störmelderelais AL0 – AL2 Schließer / Öffner</b>	<b>01</b>
--------------	---	-----------

<b>00</b>	Schließer
<b>01</b>	Öffner

<b>[038]</b>	<b>Signal „Strom unterschritten“ LOC, Charakteristik</b>	<b>01</b>
--------------	--	-----------

<b>00</b>	LOC möglich im gesamten Betrieb
<b>01</b>	LOC möglich nur im statischen Betrieb (nicht im Hoch- und Runterlauf)

<b>[039]</b>	<b>Signal „Strom unterschritten“ LOC, Einstellwert</b>	<b>FU-I<sub>nenn</sub> [A]</b>
--------------	--	--------------------------------

<b>Einstellbereich</b>	0...2,0 x FU-Nennstrom [A]
------------------------	----------------------------

<b>[040]</b>	<b>Signal „Strom überschritten“ OL, Charakteristik</b>	<b>01</b>
--------------	--	-----------

<b>00</b>	OL möglich im gesamten Betrieb
<b>01</b>	OL möglich nur im statischen Betrieb (nicht im Hoch- und Runterlauf)

<b>[041], [241]</b>	<b>Signal „Strom überschritten“ OL, Einstellwert</b>	<b>FU-I<sub>nenn</sub> [A]x1,15</b>
---------------------	--	-------------------------------------

<b>Einstellbereich</b>	0...2,0 x FU-Nennstrom [A]
------------------------	----------------------------



<b>042</b>	<b>Signal FA2, FA3, Einstellwert für Hochlauf</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>043</b>	<b>Signal FA2, FA3, Einstellwert für Runterlauf</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>044</b>	<b>Signal „PID-Regelabweichung“ OD, Einstellwert</b>	<b>3,0%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	
<b>045</b>	<b>Signal FA4, FA5, Einstellwert für Hochlauf</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>046</b>	<b>Signal FA4, FA5, Einstellwert für Runterlauf</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	
<b>052</b>	<b>Signal „PID-Istwertüberwachung“ FBV, Maximalwert</b>	<b>100,0%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	
<b>053</b>	<b>Signal „PID-Istwertüberwachung“ FBV, Minimalwert</b>	<b>0,0%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	
<b>054</b>	<b>Signal OTQ, Auswahl (nur bei SLV)</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Drehmoment über eingestelltem Wert	
<b>01</b>	Drehmoment unter eingestelltem Wert	
<b>055</b>	<b>Signal OTQ, Einstellwert für Rechtslauf motorisch</b>	<b>100%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	
<b>056</b>	<b>Signal OTQ, Einstellwert für Linkslauf generatorisch</b>	<b>100%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	

<b>[057]</b>	<b>Signal OTQ, Einstellwert für Linkslauf motorisch</b>	<b>100%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	
<b>[058]</b>	<b>Signal OTQ, Einstellwert für Rechtslauf generatorisch</b>	<b>100%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	
<b>[059]</b>	<b>Signal OTQ, Charakteristik (nur bei SLV)</b>	<b>01</b>
00	Immer aktiv	
01	Nicht aktiv während Hoch-/Runterlaufampe	
<b>[061]</b>	<b>Signal „Motor überlastet“ THM, Einstellwert</b>	<b>90%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	
<b>[063]</b>	<b>Signal „Drehzahl=0“ ZS, Einstellwert</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100Hz	
<b>[064]</b>	<b>Signal „Kühlkörper-Übertemperatur“ OHF, Einstellwert</b>	<b>120°C</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...200°C	
<b>[111]</b>	<b>Signal „Strom überschritten“ OL2, Einstellwert</b>	<b>FU-I<sub>nenn</sub> [A]x1,15</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...2,0 x FU-Nennstrom [A]	
<b>b034</b>	<b>Signal RNT / ONT, Einstellwert</b>	<b>0Std</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...655300Std	

Bitte beachten Sie folgendes:

Eingaben im Bereich von 1. ...9999. haben eine Zeitbasis von 10 Std.

Eingaben im Bereich von 1000 ... 6553 haben eine Zeitbasis von 100 Std.

**5.44 Ein- und Ausschaltverzögerungen**

<b>[ 130</b>	<b>Einschaltverzögerung Digitalausgang 11</b>	<b>0,0s</b>
--------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...100s
------------------------	----------

<b>[ 131</b>	<b>Ausschaltverzögerung Digitalausgang 11</b>	<b>0,0s</b>
--------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...100s
------------------------	----------

<b>[ 132</b>	<b>Einschaltverzögerung Digitalausgang 12</b>	<b>0,0s</b>
--------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...100s
------------------------	----------

<b>[ 133</b>	<b>Ausschaltverzögerung Digitalausgang 12</b>	<b>0,0s</b>
--------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...100s
------------------------	----------

<b>[ 140</b>	<b>Einschaltverzögerung Relais AL</b>	<b>0,0s</b>
--------------	---------------------------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...100s
------------------------	----------

<b>[ 141</b>	<b>Ausschaltverzögerung Relais AL</b>	<b>0,0s</b>
--------------	---------------------------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...100s
------------------------	----------

**5.45 Logische Verknüpfungen**

<b>[ 142</b>	<b>Logische Verknüpfung 1, Signalfunktion 1</b>	<b>00</b>
--------------	---	-----------

**Einstellbereich** Alle Signalfunktionen außer LOG1...LOG3

<b>[ 143</b>	<b>Logische Verknüpfung 1, Signalfunktion 2</b>	<b>00</b>
--------------	---	-----------

**Einstellbereich** Alle Signalfunktionen außer LOG1...LOG3

<b>[ 144</b>	<b>Logische Verknüpfung 1, Operand</b>	<b>00</b>
--------------	--	-----------

**00** AND

01 OR

02 XOR

<b>[ 145</b>	<b>Logische Verknüpfung 2, Signalfunktion 1</b>	<b>00</b>
--------------	---	-----------

**Einstellbereich** Alle Signalfunktionen außer LOG1...LOG3

<b>[ 146</b>	<b>Logische Verknüpfung 2, Signalfunktion 2</b>	<b>00</b>
--------------	---	-----------

**Einstellbereich** Alle Signalfunktionen außer LOG1...LOG3

<b>[ 147</b>	<b>Logische Verknüpfung 2, Operand</b>	<b>00</b>
--------------	--	-----------

**00** AND

01 OR

02 XOR

<b>[ 148</b>	<b>Logische Verknüpfung 3, Signalfunktion 1</b>	<b>00</b>
--------------	---	-----------

**Einstellbereich** Alle Signalfunktionen außer LOG1...LOG3

<b>[ 149</b>	<b>Logische Verknüpfung 3, Signalfunktion 2</b>	<b>00</b>
--------------	---	-----------

**Einstellbereich** Alle Signalfunktionen außer LOG1...LOG3

<b>[ 150</b>	<b>Logische Verknüpfung 3, Operand</b>	<b>00</b>
--------------	--	-----------

**00** AND

01 OR

02 XOR

**5.46 Analog-Ausgänge EO, AM****C027****PWM-Ausgang EO****07****Der Ausgang EO kann zur Anzeige verschiedener Betriebsdaten programmiert werden.**

00	Frequenzistwert, PWM (0...Endfrequenz A004[Hz])
01	Motorstrom, PWM (0...200%)
02	Drehmoment, PWM (0...200%, nur bei A044=03)
03	Frequenzistwert, Impulskettensignal (0...Endfreq. A004; siehe b086)
04	Ausgangsspannung, PWM (0...133%; 75% Ausgangssignal entspricht 100% Ausgangsspannung)
05	Aufnahmeleistung, PWM (0...200%)
06	Thermische Überlastung, PWM (0...100%)
<b>07</b>	LAD-Frequenz, PWM (0...Endfrequenz A004[Hz])
08	Motorstrom, Impulskettensignal=1,44Hz
10	Kühlkörpertemperatur, PWM (0...200°C)
12	Allgemeines Ausgangssignal, PWM, programmiert in EzSQ
15	Impulskettensignal Monitor
16	Option, PWM

**C030****Stromreferenzwert bei C027=08****FU-I<sub>nenn</sub> [A]****Einstellbereich** 0,2...2,0 x FU-Nennstrom [A]

An Ausgang EO-L wird ein Impulssignal mit einer Frequenz von 1,44Hz ausgegeben, wenn C027=08.

**C047****Anzeigefaktor bei C027=15****1,00****Einstellbereich** 0,01...99,99**C105****Abgleich Ausgang EO****100%****Einstellbereich** 50...200%**C028****Analog-Ausgang AM (0...10V)****07****Der Ausgang AM kann zur Anzeige verschiedener Betriebsdaten programmiert werden.**



00	Frequenzistwert, (0...Endfrequenz A004[Hz])
01	Motorstrom, (0...200%)
02	Drehmoment ohne Vorzeichen, (0...200%, nur bei A044=03)
04	Ausgangsspannung, (0...133%; 75% Ausgangssignal entspricht 100% Ausgangsspannung)
05	Aufnahmeleistung, (0...200%)
06	Thermische Überlastung (0...100%)
<b>07</b>	LAD-Frequenz, (0...Endfrequenz A004[Hz])
10	Kühlkörpertemperatur, (0...200°C)
11	Drehmoment mit Vorzeichen, (0...200%)
13	Allgemeines Ausgangssignal, programmiert in EzSQ
16	Option

<b>C 106</b>	<b>Abgleich Ausgang AM</b>	<b>100%</b>
--------------	----------------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	50...200%
------------------------	-----------

<b>C 109</b>	<b>Offset Ausgang AM</b>	<b>0%</b>
--------------	--------------------------	-----------

<b>Einstellbereich</b>	0...100%
------------------------	----------

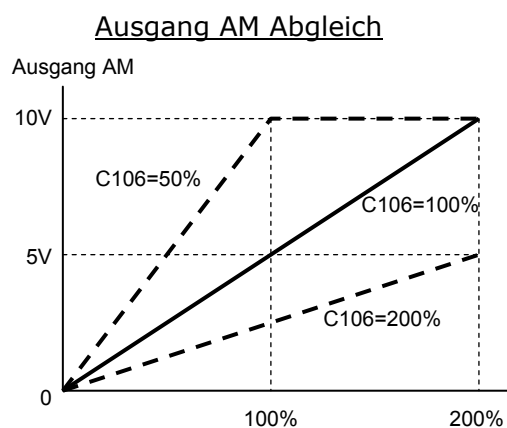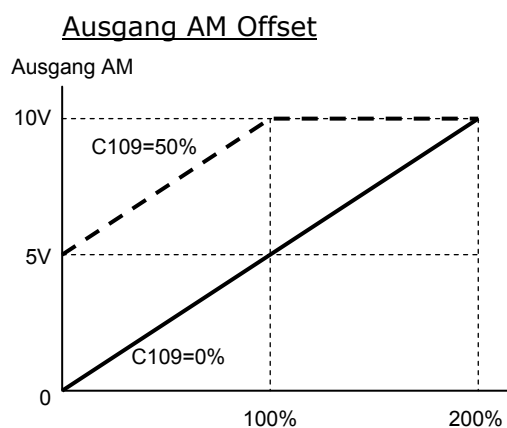

**5.47 Analog Eingänge, Abgleich / Filter**

<b>A016</b>	<b>Filter Analogeingang O, OI</b>	<b>8</b>
-------------	-----------------------------------	----------

**Einstellbereich** 0...30, 31

Je größer der hier eingegebene Wert ist, umso größer ist der Filtereffekt gegenüber überlagerten Störfrequenzen – umso länger wird jedoch auch die Reaktionszeit auf Sollwertänderungen.

Filterkonstante = 1...30 x 2ms

A016=31: Filterkonstante=500ms, Hysterese +/-0,1Hz (Werkseinstellung)

<b>Eingestellter Wert</b>	<b>01 ..... 30</b>
<b>Filterwirkung gegenüber Störfrequenzen</b>	gering ..... hoch
<b>Reaktionszeit</b>	schnell ..... langsam

<b>C081</b>	<b>Abgleich Analogeingang O</b>	<b>100,0%</b>
-------------	---------------------------------	---------------

**Einstellbereich** 0...200%

<b>C082</b>	<b>Abgleich Analogeingang OI</b>	<b>100,0%</b>
-------------	----------------------------------	---------------

**Einstellbereich** 0...200%

**5.48 Reset-Signal, Fehlerquittierung**

<b>C102</b>	<b>Reset-Signal</b>	<b>00</b>
-------------	---------------------	-----------

<b>00</b>	Fehlerquittierung auf ansteigende Flanke an RS. Die Endstufen werden abgeschaltet wenn RS während des Betriebes erfolgt (Werkseinstellung)
<b>01</b>	Fehlerquittierung auf abfallende Flanke an RS. Die Endstufen werden abgeschaltet wenn RS während des Betriebes erfolgt
<b>02</b>	Fehlerquittierung auf ansteigende Flanke an RS. Die Endstufen werden <b>nicht</b> abgeschaltet wenn RS während des Betriebs erfolgt – der Motorbetrieb wird nicht unterbrochen.
<b>03</b>	Fehlerquittierung auf ansteigende Flanke an RS; <b>der Inhalt des Positionszähler (d030) wird nicht gelöscht.</b> Die Endstufen werden für die Dauer der Störmeldung abgeschaltet wenn RS während des Betriebs erfolgt – die Positionierung wird nach Löschen der Störmeldung fortgesetzt

<b>C103</b>	<b>Verhalten bei Reset</b>	<b>00</b>
-------------	----------------------------	-----------

<b>00</b>	0-Hz-Start (entsprechend Reglersperre FRS, b088=00)
<b>01</b>	Synchronisieren auf Motordrehzahl durch Erfassen der Motorinduktionsspannung (entsprechend Reglersperre FRS, b088=01)
<b>02</b>	Synchronisieren auf Motordrehzahl durch aktives Erfassen der Motordrehzahl (entsprechend Reglersperre FRS, b088=02)

## 5.49 Motorpotentiometer

Die Frequenzsollwertvorgabe kann stufenlos über die 2 Digital-Eingänge UP und DWN erfolgen.

**UP: Erhöhen der Frequenz, DWN: Verringern der Frequenz** bei Einstellung A001=02 oder Abrufen einer Festfrequenz.

Die Funktion ist bei Frequenzsollwertvorgabe über Analogsignal (A001=01) nur in Verbindung mit Funktion „Halten Analog-Frequenzsollwert“ AHD oder mit einer Festfrequenz möglich. Die Zeitrampe entspricht der aktuell angewählten Hoch-/Runterlaufzeit.

Unter Funktion C101 kann angewählt werden, ob bei Netz-Aus der zuletzt gefahrene Frequenzwert gespeichert (C101=01) oder nicht gespeichert (C101=00) werden soll.

Über Eingang UDC wird die Frequenz zurückgesetzt.

C 101		Motorpotentiometer-Sollwert speichern	00
00		Letzter Motorpotentiometer-Sollwert nach Netz-Aus nicht speichern	
01		Letzter Motorpotentiometer-Sollwert nach Netz-Aus speichern	

C 104		Motorpotentiometer-Sollwert aus EEPROM	00
-------	--	--	----

Bei Zurücksetzen des Frequenzsollwertes mit der Funktion „UDC“ wird F001/A020 entweder auf 0Hz (C104=00) oder auf den im EEPROM abgelegten Wert (C104=01) eingestellt.

Der Wert im EEPROM ist abhängig von der Einstellung unter C101

00	0Hz
01	Sollwert aus EEPROM

Wenn eine Minimale Frequenz unter b062 eingegeben ist muss der Wert unter Funktion A020 auf den Wert der Minimalen Frequenz angehoben werden: A020>/=b062. Andererseits wird eine Warnmeldung W025 angezeigt und der Antrieb lässt sich nicht starten.



**5.50 Autotuning, Motordaten****WARNUNG**

**Im Verlauf des dynamischen Autotunings (H001=02) wird der Motor bis auf 80 % der eingestellten Eckfrequenz (A003) beschleunigt. Stellen Sie sicher, daß keine Personen verletzt werden und daß der angeschlossene Motor bzw. der Antrieb für diese Drehzahl ausgelegt ist.**

Um – speziell unter dem Arbeitsverfahren Sensorless Vector Control SLV (A044=03,) - eine größtmögliche Ausnutzung des Motors zu erzielen muss der Frequenzumrichter optimal auf den Motor abgestimmt werden. Hierzu besteht einerseits die Möglichkeit auf die abgespeicherten Hitachi Standard-Motordaten zurückzugreifen, die Daten des angeschlossenen Motors individuell mittels Autotuning auszulesen oder die Daten beim Motorenhersteller zu erfragen und einzugeben. **Lässt die angeschlossene Maschine ein dynamisches Autotuning nicht zu, oder ist es nicht möglich den Motor während des dynamischen Autotunings unbelastet zu fahren, so kann ein statisches Autotuning durchgeführt werden. Der Motor dreht sich in diesem Fall nicht.** Der Motor muss der Leistung des Umrichters entsprechen und darf nur eine Leistungsstufe kleiner sein als die Umrichterleistung. Beispiel WJ200-055HFE, Motor 4,0kW oder 5,5kW.

**Basis für die Motordaten ist ein im „Stern“ verschalteter Motor mit einer Nennfrequenz von 50Hz.**

**Dynamisches Autotuning H001=02**


Mit der Autotuning-Funktion werden die Motorkonstanten des angeschlossenen Motors automatisch ermittelt und in den Speicherplätzen der Funktionen H030 bis H034 bzw. H230 bis H234 (2. Parametersatz) abgespeichert.

**Bevor das Autotuning durchgeführt werden kann, muss folgendes eingestellt und beachtet werden:**


- **A003=Motornennfrequenz**
- **A082=Motornennspannung (evtl. mit A045 anpassen)**
- **H003=Motornennleistung**
- **H004=Motorpolzahl**
- **A051=00 (Gleichstrombremse ist nicht aktiv)**
- **Der Antrieb ist unbelastet. Eine evtl. montierte Bremse ist freigeschaltet. Ist dies nicht möglich – z. B. bei Hubantrieben und Aufzügen, dann muss der Motor von der Last entkoppelt werden und Autotuning an dem unbelasteten Motor durchgeführt werden. Das Massenträgheitsmoment der Last muss in diesem Fall auf die Motorwelle umgerechnet werden und zu dem durch Autotuning ermittelten Wert unter H024 addiert werden.**
- **H001=02, dynamisches Autotuning**
- **H002=01, es wird auf die Motordaten unter H020...H024 zurückgegriffen**

Mit einem Start entsprechend der Einstellung unter A002 wird Autotuning ausgelöst.

Autotuning wurde ohne Fehler beendet:



Während des Autotunings ist ein Fehler aufgetreten:



**Autotuning läuft wie folgt ab:**

- 1 AC-Spannung (1) (Motor rotiert nicht)
- 2 AC-Spannung (2) (Motor rotiert nicht)
- 3 DC-Spannung (1) (Motor rotiert nicht)
- 4 Motor wird in U/f-Kennliniensteuerung (A044=00) bis auf 80% der Eckfrequenz (A003) hochgefahren; Hoch- und Runterlaufzeit mittels Fuzzy Logic in Abhängigkeit des Massenträgheitsmomentes
- 5 Motor wird in SLV (A044=03) bis auf ca. x%\* der Eckfrequenz (A003) hochgefahren
- 6 DC-Spannung (2) (Motor rotiert nicht)


\*Der Frequenzwert x ist abhängig von der mittels Fuzzy Logic ermittelten Hoch- bzw. Runterlaufzeit T unter Punkt 4 (der größere der beiden Werte):

0s<T<50s: x=40

50s<T<100s: x=20

100s<T: x=10

Zurückkehren zur normalen Anzeige mit Taste STOP/RESET.

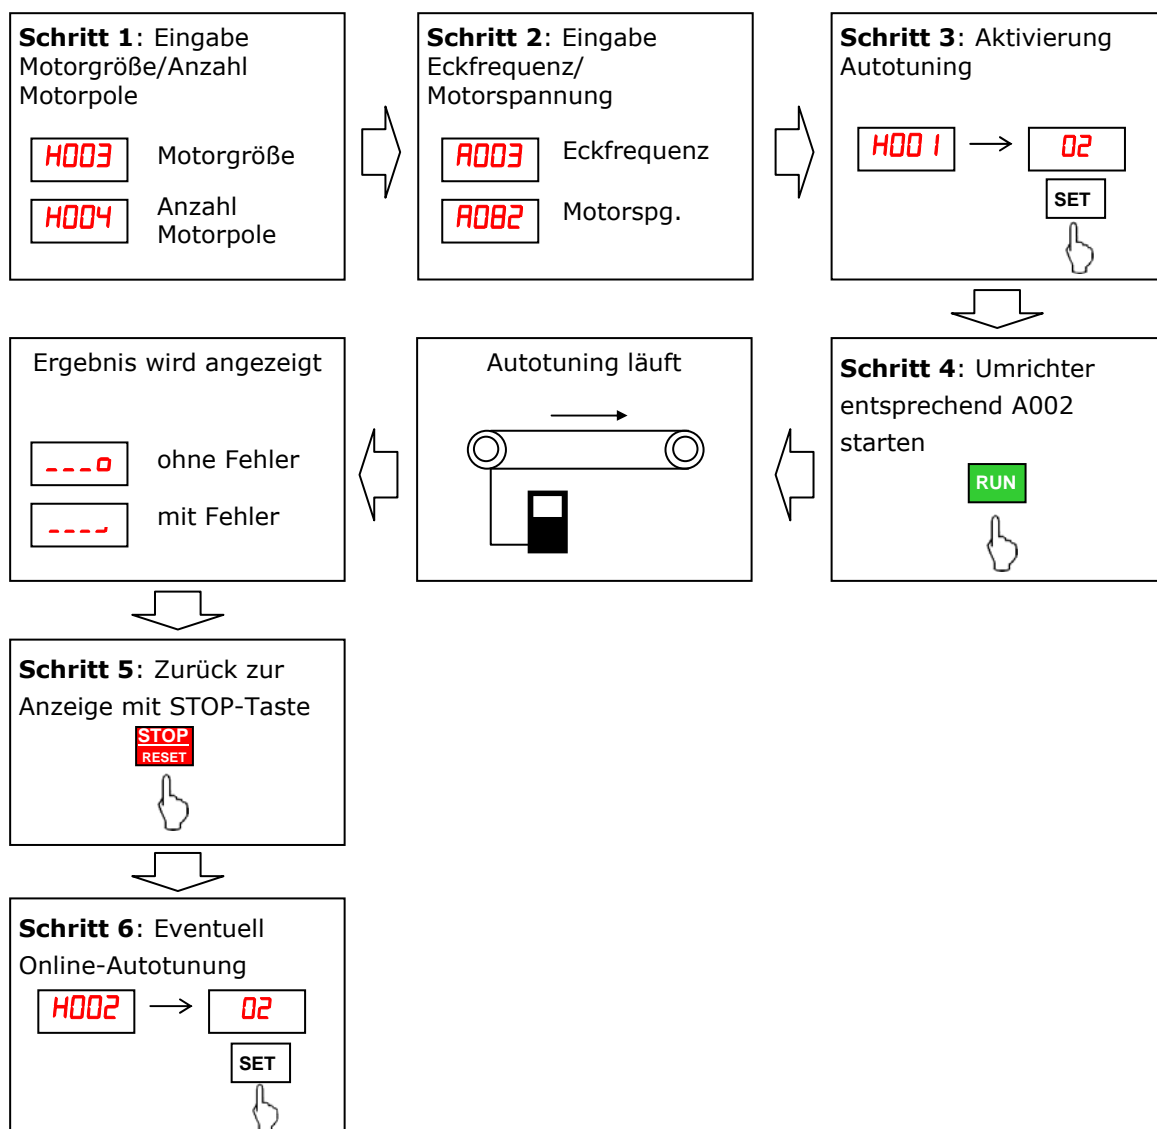**Vorgehensweise dynamisches Autotuning**

Alternativ zum dynamischen Autotuning kann **statisches Autotuning** durchgeführt werden (H001=01). In diesem Fall wird der Motor nicht drehen (eine geringe Bewegung des Rotors kann durch Beaufschlagen mit Gleichspannung trotzdem auftreten).

- Bei Auftreten einer Störung wie z. B. Überstrom oder Überspannung während des Autotunings wird die Störmeldung angezeigt.
- Autotuning kann durch einen Stop-Befehl abgebrochen werden. Zum Löschen der bis dahin eingelesenen Motordaten initialisieren Sie bitte den Umrichter (Funktion b084).
- Autotuning ist nicht möglich wenn A044=02 (frei einstellbare U/f-Kennlinie)

### **Online-Autotuning (H002=02)**

Da sich die Motorkonstanten aufgrund von Erwärmung während des Betriebs verändern, bietet die Funktion „Online-Autotuning“ die Möglichkeit die Motorkonstanten R1 und R2 jeweils bei einem Motorstillstand neu auszulesen. Hierzu wird eine Gleichspannung für max. 5s auf 2 Motorwicklungen gegeben. Sollte in dieser Zeit ein erneuter Start-Befehl erfolgen so hat dieser Priorität. Vor dem „Online-Autotuning“ muss einmal ein statisches oder dynamisches Autotuning durchgeführt werden (H001=01, 02). Die neu eingelesenen Werte für R1 und R2 werden nicht unter H031/H032 angezeigt. „Online-Autotuning“ wird nach einer eventuell geschalteten Gleichstrombremse ausgeführt.

<b>H00 1</b>	<b>Autotuning</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Kein Autotuning	
01	der erste folgende Startbefehl startet das statische Autotuning	
02	der erste folgende Startbefehl startet das dynamische Autotuning	
<b>H002, H202</b>	<b>Motordaten</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Standard-Motordaten im Arbeitsspeicher (H020...H024)	
02	Autotuning-Motordaten im Arbeitsspeicher (H030...H034)	

**Standard Motordaten**

<b>H020, H220</b>	<b>Motorkonstante <math>R_1</math></b>	<b>--</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,001...65,53 $\Omega$	
<b>H02 1, H22 1</b>	<b>Motorkonstante <math>R_2</math></b>	<b>--</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,001...65,53 $\Omega$	
<b>H022, H222</b>	<b>Motorkonstante L</b>	<b>--</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,01...655,3mH	
<b>H023, H223</b>	<b>Motorkonstante <math>I_0</math></b>	<b>--</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,01...655,3A	
<b>H024, H224</b>	<b>Motorkonstante J</b>	<b>--</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,001...9999kgm <sup>2</sup>	

**Autotuning Motordaten**

<b>H030, H230</b>	<b>Motorkonstante <math>R_1</math></b>	<b>--</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,001...65,53 $\Omega$	
<b>H03 1, H23 1</b>	<b>Motorkonstante <math>R_2</math></b>	<b>--</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,001...65,53 $\Omega$	
<b>H032, H232</b>	<b>Motorkonstante L</b>	<b>--</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,01...655,3mH	

<b>H033, H233</b>	<b>Motorkonstante <math>I_0</math></b>	--
-------------------	--	----

<b>Einstellbereich</b>	0,01...655,3A
------------------------	---------------

<b>H034, H234</b>	<b>Motorkonstante J</b>	--
-------------------	-------------------------	----

<b>Einstellbereich</b>	0,001...9999kg/m <sup>2</sup>
------------------------	-------------------------------

### 5.51 Motorstabilisierungskonstante

<b>H006, H206</b>	<b>Motorstabilisierungskonstante</b>	<b>100</b>
-------------------	--------------------------------------	------------

<b>Einstellbereich</b>	0...255
------------------------	---------

Läuft der Motor nicht gleichmäßig rund bzw. unstabil überprüfen Sie bitte ob die Motorleistung unter Funktion H003 sowie die Polzahl unter Funktion H004 entsprechend den Angaben des Motortypenschildes richtig eingestellt sind. Stimmen die eingegebenen Werte mit denen des Typenschildes überein und der Motor läuft trotzdem unrund dann erhöhen Sie den unter dieser Funktion eingegebenen Wert. Sollten unter folgenden Betriebsbedingungen Probleme auftreten (es treten Stromspitzen auf; der Frequenzumrichter löst mit Überstrom aus) so ist eine Reduzierung des Wertes zu empfehlen:

- Der Nennstrom des angeschlossenen Motors ist größer oder gleich dem Nennstrom des Frequenzumrichters
- Die Drehmomentenkennlinie des angeschlossenen Antriebes ist quadratisch (z. B. Kreiselpumpe oder Ventilator) und der Strom erreicht annähernd Werte in Höhe des FU-Nennstromes

Alternativ dazu kann zur Stabilisierung des Motors die Taktfrequenz b083 reduziert werden.

### 5.52 Parameter Vektorregelung SLV

<b>H005, H205</b>	<b>Drehzahlregler Vektorregelung, Ansprechzeit</b>	<b>100</b>
-------------------	--	------------

<b>Einstellbereich</b>	1...1000
------------------------	----------

<b>H050</b>	<b>Drehzahlregler bei Vektorregelung (A044=03),P-Anteil</b>	<b>0,2</b>
-------------	---	------------

<b>Einstellbereich</b>	0,00...10,00
------------------------	--------------

<b>H051</b>	<b>Drehzahlregler bei Vektorregelung (A044=03),I-Anteil</b>	<b>2</b>
-------------	---	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...1000
------------------------	----------

### 5.53 Permanentmagnet-Motor

Bei dieser Betriebsart ist kein Wechsel der Überlastung und des Arbeitsverfahren möglich. Nach einer Initialisierung mit Parameter b180=01 stehen in der Parametergruppe „H“ weitere Parameter (H102...H134) zur Verfügung

Nach Einstellung von Parameter b171=03 **muss** anschließend eine Initialisierung mit Parameter b180 vorgenommen werden.

Bei Verwendung eines Permanentmagnet-Motors müssen einige Einschränkungen bezüglich Anwendungen und Funktionalität beachtet werden:

- Anwendungen nur mit reduziertem Drehmoment, wobei das Statrmoment kleiner als 50% sein muss.
- Betriebsart ist weder für Anwendungen mit konstantem Drehmoment und kurzen Beschleunigungs- bzw. Verzögerungszeiten noch für Anwendungen mit geringen Geschwindigkeiten geeignet. Auch für den Einsatz in Aufzüge, Transport- und Beförderungsanlagen ist diese Betriebsart nicht geeignet.
- Kein Mehrmotorennettrieb möglich
- Entmagnetisierungsstrom nicht überschreiten

H 102	PM-Motor, Motordaten	00
00	Standard-Daten	
01	Autotuning-Daten	

H 103	PM-Motor, Motorleistung	FU-Leistung
Einstellbereich	0,1...18,5kW	

H 104	PM-Motor, Motorpolzahl	4
Einstellbereich	2...48	

H 105	PM-Motor, Motornennstrom	FU-I <sub>nenn</sub> [A]x0,83
Einstellbereich	20...100%	

#### Standard PM-Motordaten

H 106	Motorkonstante R	--
Einstellbereich	0,001...65,53Ω	

H 107	Motorkonstante L <sub>d</sub>	--
Einstellbereich	0,01...655,3mH	

H 108	Motorkonstante $L_q$	--
Einstellbereich	0,01...655,3mH	
H 109	Motorkonstante $K_e$	--
Einstellbereich	0,0001...6,553V <sub>peak</sub> /(rad/s)	
H 110	Motorkonstante $J$	--
Einstellbereich	0,001...9999kg/m <sup>2</sup>	
Autotuning PM-Motordaten		
H 111	Motorkonstante $R$	--
Einstellbereich	0,001...65,53Ω	
H 112	Motorkonstante $L_d$	--
Einstellbereich	0,01...655,3mH	
H 113	Motorkonstante $L_q$	--
Einstellbereich	0,01...655,3mH	
H 115	PM-Motor, Drehzahlregler Ansprechgeschw.	100%
Einstellbereich	1...1000%	
H 117	PM-Motor, Anlaufstrom	70%
Einstellbereich	20...100%	
H 118	PM-Motor, Anlaufzeit	1,00s
Einstellbereich	0,01...60,00s	
H 119	PM-Motor, Motorstabilisierungskonstante	100%
Einstellbereich	0...120%	

<b>H 121</b>	<b>PM-Motor, Minimalfrequenz</b>	<b>8,0%</b>
--------------	----------------------------------	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...25,5%
------------------------	-----------

<b>H 122</b>	<b>PM-Motor, Leerlaufstrom</b>	<b>10,00%</b>
--------------	--------------------------------	---------------

<b>Einstellbereich</b>	1...100%
------------------------	----------

<b>H 123</b>	<b>PM-Motor, Anlaufverhalten</b>	<b>00</b>
--------------	----------------------------------	-----------

<b>00</b>	Inaktiv
<b>01</b>	Aktiv

<b>H 131</b>	<b>PM-Motor, Init. Magnetic Pos. Estimation 0V Wait Times</b>	<b>10</b>
--------------	---	-----------

<b>Einstellbereich</b>	0...255
------------------------	---------

<b>H 132</b>	<b>PM-Motor, Init. Magnetic Pos. Estimation Detect Wait Times</b>	<b>10</b>
--------------	---	-----------

<b>Einstellbereich</b>	0...255
------------------------	---------

<b>H 133</b>	<b>PM-Motor, Init. Magnetic Pos. Estimation 0V Times</b>	<b>30</b>
--------------	--	-----------

<b>Einstellbereich</b>	0...255
------------------------	---------

<b>H 134</b>	<b>PM-Motor, Init. Magnetic Pos. Estimation Voltage Gain</b>	<b>100</b>
--------------	--	------------

<b>Einstellbereich</b>	0...200
------------------------	---------

#### 5.54 Störung in Verbindung mit einer angeschlossenen Optionskarte

<b>P001</b>	<b>Störung mit angeschlossener Optionskarte</b>	<b>00</b>
-------------	---	-----------

<b>00</b>	Es wird eine Störmeldung ausgelöst
<b>01</b>	Es wird <b>keine</b> Störmeldung ausgelöst



## 5.55 Impulskettensignal

Mit dem Umrichter WJ200 kann durch ein Impulskettensignal eine einfache Positionierung oder eine Sollwertvorgabe zur Drehzahlregelung durchgeführt werden.

Das Impulskettensignal wird auf der Steuerklemmleiste an der Klemme EA angeschlossen.

### 5.55.1 Impulskettensignal für einfache Positionierung

Eine einfache Positionierung mit Geberrückführung kann mit einem Impulskettensignal realisiert werden.

Eine Beschreibung bzgl. der Positionierung befindet sich in Kapitel 5.57 „Positionierung mit Impulsketteneingängen EA / EB“

Folgende Parameter können, entsprechend der Positionierungsart, dafür verwendet werden:

<b>P003</b>	<b>Verwendung Impulsketteneingang EA</b>	<b>00</b>
-------------	--	-----------

<b>00</b>	Sollwertvorgabe Impulskettensignal
01	Inkrementalgeberrückführung
02	Digitaleingang X(07) bei Programmfunktion EasySequence

<b>P004</b>	<b>Art Geberrückführung</b>	<b>00</b>
-------------	-----------------------------	-----------

<b>00</b>	Eine Spur [EA]
01	Spur A [EA] und B [EB] 1; bei Impulsfrequenzen >2kHz an Eingang EB in der zuletzt gefahrenen Drehrichtung weiterdrehen
02	Spur A [EA] und B [EB] 2; bei Impulsfrequenzen >2kHz an Eingang EB Drehrichtung entsprechend Drehrichtungsbefehl FW oder RV
03	Eine Spur [EA] + Zählrichtung [EB]

<b>P011</b>	<b>Anzahl der Impulse pro Umdrehung</b>	<b>512 Imp.</b>
-------------	---	-----------------

<b>Einstellbereich</b>	32...1024 Impulse
------------------------	-------------------

<b>P012</b>	<b>Aktivierung Positionierung</b>	<b>00</b>
-------------	-----------------------------------	-----------

<b>00</b>	Nicht aktiv
02	Aktiv

<b>P015</b>	<b>Schleichgang Positionierung, Geschwindigkeit</b>	<b>5,00Hz</b>
-------------	---	---------------

<b>Einstellbereich</b>	0...10Hz
------------------------	----------

<b>P026</b>	<b>Geschwindigkeitsüberschreitung, Auslöseschwelle</b>	<b>115%</b>
-------------	--	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...150%
------------------------	----------

Mit Hilfe dieser Funktion kann eine maximal zulässige Ausgangsfrequenz überwacht werden. Bei Erreichen bzw. Überschreiten des hier programmierten Wertes geht der Frequenzumrichter auf Störung E81.x

Beispiel:

Maximalfrequenz A004: 50Hz. Maximal zulässige Ausgangsfrequenz 45Hz  $\Rightarrow$  P026=90%

Bei einer Frequenz größer als 45Hz wird die Störmeldung E81.x ausgegeben.

Bei Eingabe von 0 ist die Funktion nicht aktiv.

<b>P027</b>	<b>Drehzahlabweichung, Auslöseschwelle</b>	<b>10Hz</b>
-------------	--	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0...120Hz
------------------------	-----------

Signal an Ausgang DSE (22) wenn die Abweichung der Motordrehzahl vom intern kalkulierten Sollwert den unter Funktion P027 eingegeben Wert unterschreitet.

### 5.55.2 Impulskettensignal als Frequenzsollwert oder PID-Regler-Istwert

Der Frequenzsollwert oder der PID-Regler-Istwert kann als Impulskettensignal an Klemme EA-L vorgegeben werden.


Frequenzsollwert: A001=06 oder A141/142=07, P003=00, P012=00

PID-Regler-Istwert: A071=01, A076=03, P003=00, P012=00

Berechnung des Frequenzsollwertes:

$$\text{Frequenzsollwert} = \frac{\text{Frequenz des Impulssignals [kHz]}}{\text{P055 [kHz]}} \times \text{A004 [Hz]}$$

Beispiel: Impulssignal = 20kHz, P055=25kHz, A004=50Hz, F001=40Hz

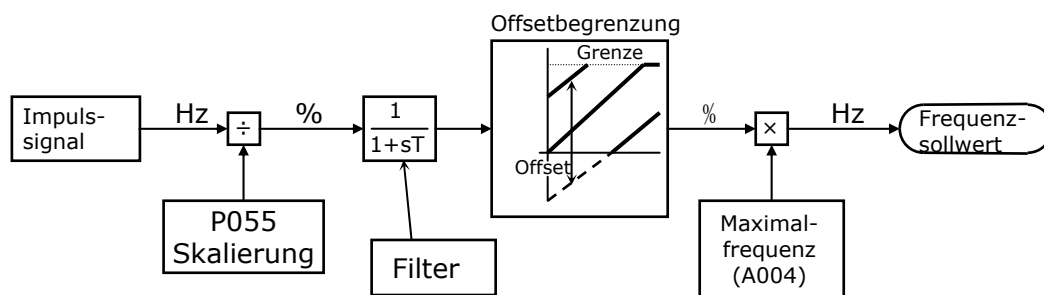

<b>P055</b>	<b>Impulsketteneingang EA, Skalierung</b>	<b>1,5kHz</b>
<b>Einstellbereich</b>	1...32kHz	

<b>P056</b>	<b>Impulsketteneingang EA, Filterzeitkonstante</b>	<b>0,1s</b>
<b>Einstellbereich</b>	0,01...2,00s	


<b>P057</b>	<b>Impulsketteneingang EA, Frequenzoffset</b>	<b>0%</b>
<b>Einstellbereich</b>	-100...+100%	

Der eingegebene Wert bezieht sich auf die Maximalfrequenz unter A004.

<b>P058</b>	<b>Impulsketteneingang EA, Frequenzgrenze</b>	<b>100%</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...100%	

## 5.56 Drehmomentregelung

Unter dem Arbeitsverfahren Vector Control (A044=03) ist eine Drehmomentenregelung möglich. Die Aktivierung der Drehmomentenregelung erfolgt über einen Digitaleingang mit der Funktion ATR (52). Die Vorgabe des Drehmomentsollwertes erfolgt über Analogeingänge, Bedieneinheit oder einer Optionskarte.

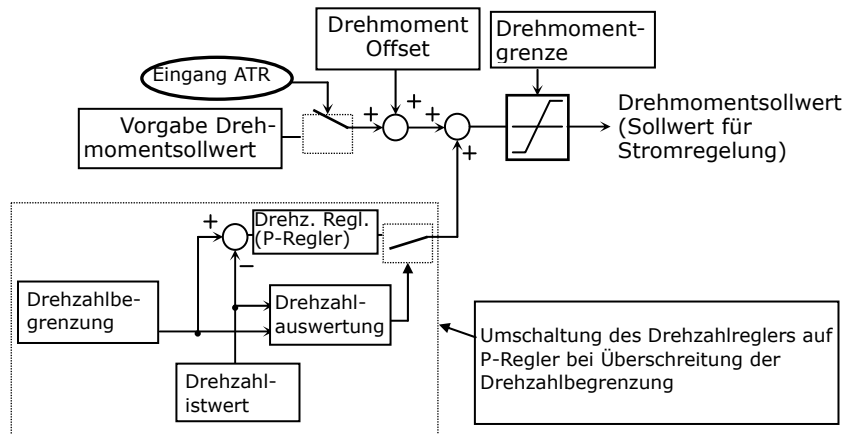

<b>P033</b>	<b>Vorgabe Drehmomentsollwert</b>	<b>00</b>
-------------	-----------------------------------	-----------

<b>00</b>	Analogeingang O (0...10V)
<b>01</b>	Analogeingang OI (4...20mA)
<b>03</b>	Bedienfeld unter Funktion P034
<b>06</b>	Optionskarte

<b>P034</b>	<b>Vorgabe Drehmomentsollwert Einstellwert (P033=03)</b>	<b>0%</b>
-------------	--	-----------

<b>Einstellbereich</b>	0...200%
------------------------	----------

<b>P036</b>	<b>Drehmomentoffset, Vorgabe</b>	<b>00</b>
-------------	----------------------------------	-----------

<b>00</b>	Kein Offset
<b>01</b>	Bedienfeld unter Funktion P037
<b>05</b>	Optionskarte

<b>P037</b>	<b>Drehmomentoffset, Einstellwert (P036=01)</b>	<b>0%</b>
-------------	---	-----------

<b>Einstellbereich</b>	-200...+200%
------------------------	--------------

<b>P038</b>	<b>Drehmomentoffset, Vorzeichen</b>	<b>00</b>
-------------	-------------------------------------	-----------

<b>00</b>	Drehmomentoffsetwerte mit +Vorzeichen für Rechtslauf Drehmomentoffsetwerte mit -Vorzeichen für Linkslauf
<b>01</b>	Vorzeichen abhängig von der Drehrichtung

<b>P039</b>	<b>Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Rechtslauf</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...120Hz	
<b>P040</b>	<b>Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Linkslauf</b>	<b>0,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...120Hz	
<b>P041</b>	<b>Drehzahl-/Drehmomentregelung, Umschaltzeit</b>	<b>0ms</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...1000ms	

## 5.57 Positionierung mit Impulsketteneingängen EA / EB


### Positionierungsmöglichkeiten

Positionierung	Max. Frequenz	Klemme EA (5-24VDC)	Klemme 7 * (24VDC)
Zweikanalig, mit zwei um 90° versetzte Geberspuren (Spur A und B)	2kHz	Geberspur A (PNP Open Collector)	Geberspur B (PNP Open Collector)
Einkanalig, mit einer Geberspur und Zählrichtungswechsel	32kHz	Geberspur (PNP Open Collector)	Zählrichtung mit Digitaleingang 7
Einkanalig, mit einer Geberspur ohne Zählrichtungswechsel	32kHz	Geberspur (PNP Open Collector)	-

\*Klemme 7 muss mit der Funktion EB parametrieren werden, damit die Geberspur B ausgelesen werden kann (C007=85)

Zur Positionierung stehen zwei Positionierarten zur Verfügung. Beide werden im Folgenden beschrieben:

### Positionierung mit zwei Geberspuren A und B

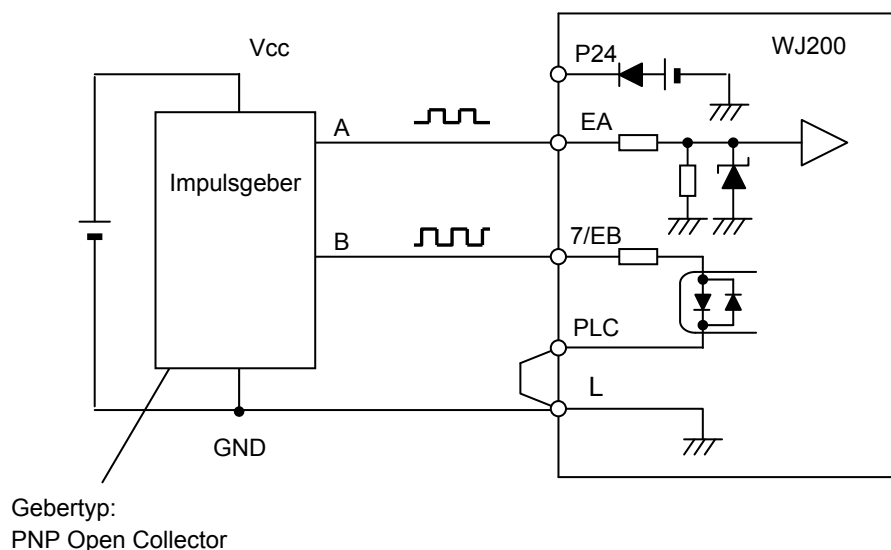

### Geberanforderungen:

- Inkrementalgeber 18-24VDC (bedingt durch Geberspur B über Digitaleingang 18-24VDC)
- Signale in Rechteckform
- Impulsgeber direkt auf der Motorwelle montiert

Geberspur A an Klemme EA und Geberspur B an Klemme 7 (Digitaleingang mit Funktion EB „Spur B für Inkrementalgeberanschluss“, C007=85) anschließen. Der Gebertyp ist PNP Open Collector mit einer Spannungsversorgung in Höhe von 18-24VDC. Die Digitaleingänge werden als positive Logik verwendet.


Beispiel zur Berechnung der maximalen Geberauflösung:

Voraussetzung:


4poliger Motor=1500U/min, maximale Frequenz=50Hz, Zählfrequenz Inkrementalgebereingang Umrichter=2kHz

$$1500\text{U/min} : 60 = 25\text{U/s}; 2000\text{Hz} : 25\text{U/s} = 80\text{Impulse/Umdrehung}$$


### Positionierung mit einer Geberspur

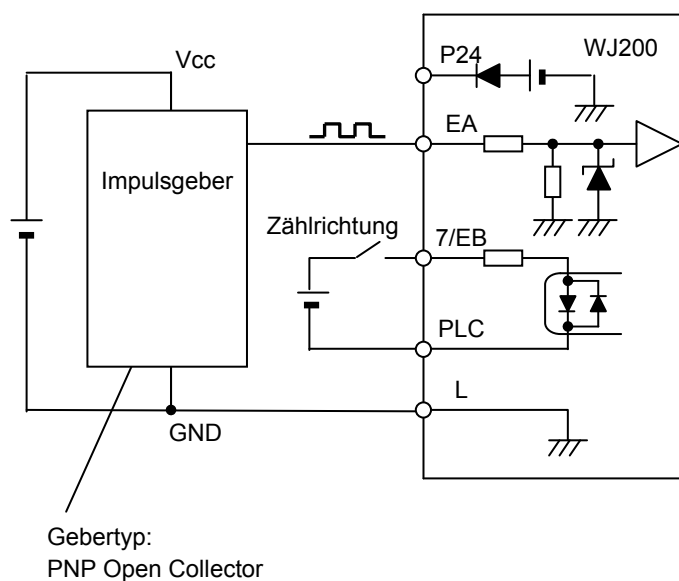

### Zählrichtungsvorgabe mit positiver Logik

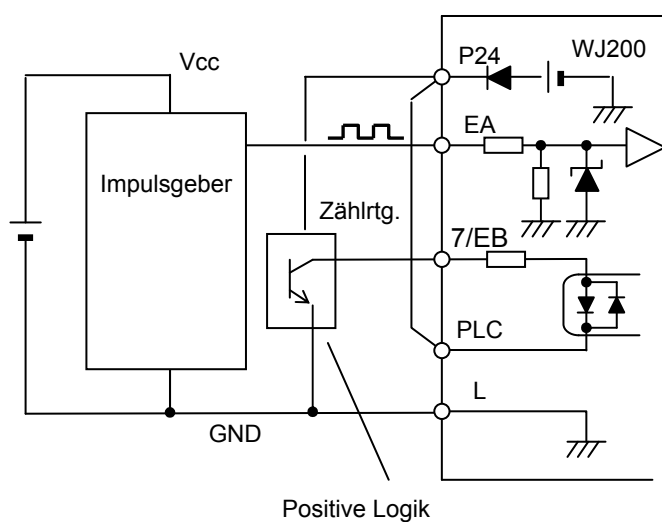

### Zählrichtungsvorgabe mit negativer Logik

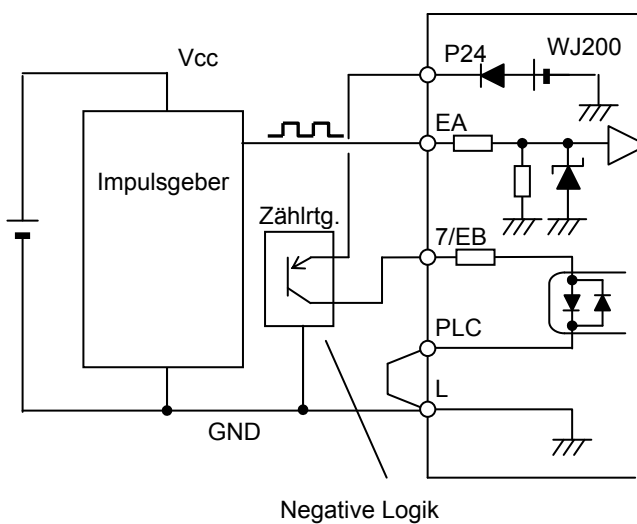

**Geberanforderungen:**

- Inkrementalgeber 5-24VDC
- Signal in Rechteckform
- Impulsgeber direkt auf der Motorwelle montiert

Geberspur an Klemme EA anschließen. Klemme 7 (Digitaleingang mit Funktion EB „Spur B für Inkrementalgeberanschluss“) kann in diesem Fall zur Änderung der Zählrichtung verwendet werden. Bei diesem Signal kann es sich sowohl um ein Signal mit positiver oder negativer Logik handeln. Ist der Digitaleingang angesteuert erfolgt die Zählrichtung in aufsteigender Richtung, ist er nicht angesteuert erfolgt die Zählrichtung in absteigender Richtung.

Beispiel zur Berechnung der maximalen Geberauflösung:

Voraussetzung:

4poliger Motor=1500U/min, maximale Frequenz=50Hz, Zähhfrequenz Inkrementalgebereingang Umrichter=32kHz

$1500\text{U/min} : 60 = 25\text{U/s}$ ;  $32000\text{Hz} : 25\text{U/s} = 1280\text{Impulse/Umdrehung}$

**Eingabe unter Parameter P011 ist maximal 1024 Impulse/Umdrehung**

**Zu beachten**

- Verwenden Sie für die Geberleitungen nur abgeschirmte Signalleitungen. Der Schirm ist auf das 0V-Bezugspotenzial zu legen.
- Die Länge der Signalleitungen sollte 50m nicht überschreiten. Bei größeren Längen verwenden Sie größere Querschnitte und/oder setzen Sie Signalverstärker ein.
- Die Signalleitungen müssen in möglichst großem Abstand zu den Motorleitungen verlegt werden und sollten diese nicht kreuzen. Wenn Kreuzungen nicht vermieden werden können, so müssen diese rechtwinkelig ausgeführt werden.



## Einstellungen für eine Positionierung

Bei Einstellung P003=01 wird der Impulsketteneingang EA zur Inkrementalgeberrückführung verwendet. Mit P012=02 wird der Positioniermodus aktiviert. Es können bis zu 8 Positionen in den Parametern P060-P067 hinterlegt werden. Diese können mit 3 Digitaleingängen der Funktion CP1-CP3 angewählt werden. Zum Start der Positionierung ist ein Startbefehl erforderlich. Dabei spielt es keine Rolle ob ein Startbefehl für Rechts- oder Linkslauf verwendet wird. Die Drehrichtung wird über den Wert der anzufahrenden Position vorgegeben. Die Positioniergeschwindigkeit erfolgt entsprechend der Einstellung unter A001. Bei Einstellung des Parameters A044=03 (SLV) ist die Positioniergenauigkeit höher als bei Einstellung A044=00-02 (U/f). Bei P004=03 und C007=85 kann, bei Positionierung mit einer Geberspur, die Zählrichtung vorgegeben werden.

Funktions-nummer	Funktion	Einstellung/ Einstellbereich	Beschreibung
P003	Verwendung Impulseingang EA	01	Inkrementalgeberrückführung
P004	Art Geberrückführung	00 01 02 03	Eine Spur [EA] Spur [EA] und B [EB] 1 <b>*1)/*2)</b> Spur [EA] und B [EB] 2 <b>*1)/*2)</b> Eine Spur [EA] + Zählrichtung [EB] <b>*1)</b>
P011	Anzahl der Impulse pro Umdrehung	32 ... 1024 Imp.	
P012	Aktivierung Positionierung	02	Positionierung aktiviert
P015	Schleichgang	b082 ... 5,00Hz	
P026	Geschwindigkeits- überschreitung, Auslöseschwelle	0 ... 150%	
P027	Drehzahlabweichung, Auslöseschwelle	0 ... 120Hz	
P072	Maximalposition Rechtslauf	0 ... 268435455	Displayanzeige der 4 höchsten Stellen
P073	Maximalposition Linkslauf	-268435455 ... 0	Displayanzeige der 4 höchsten Stellen
P075	Verfahrweg Positionierung	00 01	Entsprechend Positionswert Kürzester Weg (P004=00/01, P060>0) <b>*3)</b>
P077	Fehlende Encoder-Signale, Überwachungszeit	0 ... 10s	
H050	Schlupfkompensation bei U/f mit Geberrückführung, P-Anteil <b>*4)</b>	0 ... 100	
H051	Schlupfkompensation bei U/f mit Geberrückführung, I-Anteil <b>*4)</b>	0 ... 1000s	
d029	Sollposition	-268435455 ...	
d030	Istposition	268435455	
C102	Reset-Signal	03	Interne Werte werden nicht gelöscht
C001-C007	Digitaleingang 1-7	47 85	PCLR: Position löschen Spur B Inkrementalgeber (Eingang 7) <b>*1)</b>
C021-C022	Digitalausgang 11-12/	22	DSE: Drehzahlabweichung (P027)
C026	Relais-Ausgang	23	POK: Istposition=Sollposition

**\*1)** Bei Verwendung des Digitaleingangs 7 für Inkrementalgeberrückführung ist dieser mit der Funktion „EB“ (Spur B für Inkrementalgeberrückführung) zu parametrieren. Bei Einstellung P004=03 (Eine Spur [EA] + Zählrichtung [EB]) erfolgt die Zählrichtung bei Ansteuerung des Digitaleingangs in aufsteigender Richtung und bei Nichtansteuerung in absteigender Richtung.


- \*2)** Bei einer Positionierung mit zwei Geberspuren sind die Maximalfrequenzen für Spur A und B unterschiedlich (Spur A 32kHz, Spur B 2kHz). Um Impulsfolgen bei einer Frequenz größer als 2kHz zu erfassen, kann Parameter P004 entsprechend eingestellt werden
- \*3)** Bei einem rotierendem System (z. B. Drehtisch) ermöglicht die Einstellung P075=01 das Anfahren der Sollposition auf dem kürzesten Weg. Dabei muss die Impulszahl pro Drehtischumdrehung in Position 0 (P060) abgelegt werden und der Wert muss positiv sein. Dies funktioniert ausschließlich bei Einstellung von „00“ oder „01“ in Parameter P004.
- \*4)** Einstellung bei Arbeitsverfahren SLV (A044=03/A244=03) nicht notwendig

P004	Funktion	Beschreibung
01	Spur [EA] und B [EB] 1	Beibehalten der aktuellen Drehrichtung
02	Spur [EA] und B [EB] 2	Entsprechend des Startbefehls (FW oder RV)

**Beispiel:** Impulse/Umdrehung=8000 (P060)  
Istposition=1000  
Sollposition=6000


Verfahrweg **P075=00:**     **1000** ... 2000 ... 4000 ... **6000**  
   **6000** ... 4000 ... 2000 ... **1000**

Verfahrweg **P075=01:**     **1000** ... 0 ... **6000**  
   **6000** ... 0 ... **1000**

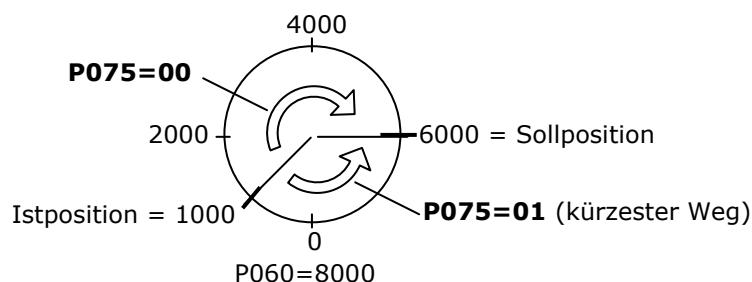

### 5.57.1 Positionierung mit intern abgelegten Positionen

Bei Positionierung mit intern abgelegten Positionen (P012=02) wird unter Berücksichtigung des eingestellten Frequenzsollwertes sowie der aktuell aktiven Hoch- und Runterlaufampe der Motor auf die Sollposition gefahren. Das Erreichen der Position wird mit einer Gleichstrombremsung abgeschlossen. Diese ist solange aktiv bis der Startbefehl weggenommen wird. Die Digitaleingänge FW und RV haben gleiche Funktion und dienen lediglich zum Auslösen des Startbefehls. Die Drehrichtung wird alleine durch das Vorzeichen der Differenz Sollposition-Istposition bestimmt. Bei positiven Werten ist die Drehrichtung bei Positionierung „rechts“, bei negativen Werten ist die Drehrichtung „links“. Wenn nach Einschalten der Netzspannung keine Referenzierung durchgeführt wird, dann wird die aktuelle Netz-Ein-Position als „0-Position“ festgelegt. Bei Vorgabe kleiner Positionswege wird die Sollgeschwindigkeit in vielen Fällen nicht erreicht. Dadurch besteht das Geschwindigkeitsprofil lediglich aus einer Beschleunigungs- und einer Verzögerungsphase.

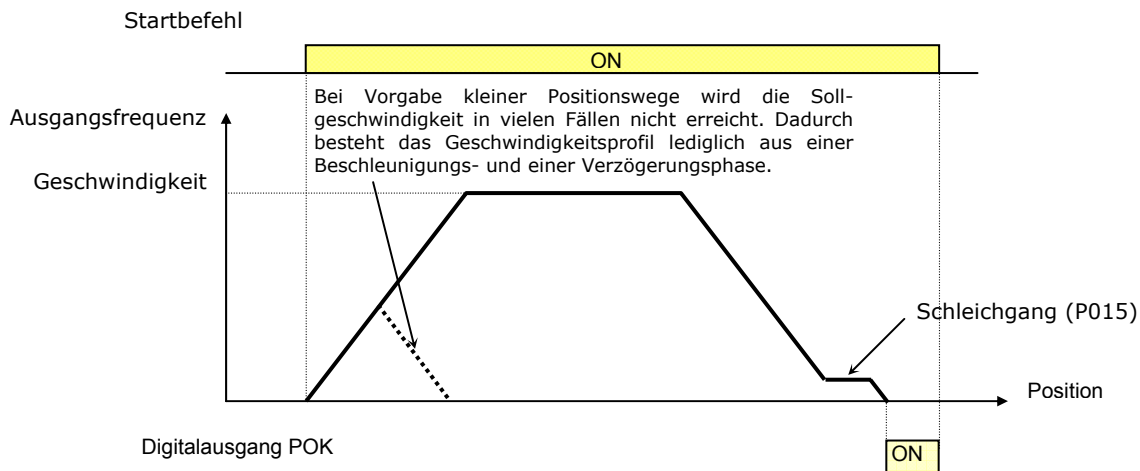

#### Außerdem ist zu beachten:

- Da in der Werkseinstellung ein versehentlicher Reset die aktuelle Position (d030) löschen würde, empfehlen wir Funktion C102=03 (Istposition erhalten bei Fehler quittieren).
- Über Digitaleingang PCLR kann die aktuelle Position (d030) und die Positionsabweichung zurückgesetzt werden.
- Drehmomentregelung (Digitaleingang ATR) ist in Verbindung mit Positionierung mit intern abgelegten Positionen nicht möglich.

Zur Positionierung mit intern abgelegten Positionen Einstellung P012=02. Max. 8 Positionen können binär über die Digitaleingänge CP1...CP3 abgerufen werden. Zwei unterschiedliche Referenzierungen sind unter P068 wählbar. Auslösen der Referenzierung erfolgt mit Digitaleingang ORG. Anschluss des Referenzschalters an Digitaleingang ORL. Umschalten zwischen „Speed Control“ (P012=00) und „Position Control“ (P012=02) erfolgt über Digitaleingang SPD (SPD=EIN: „Speed Control“). Es gibt folgende Möglichkeiten die Positionen vorzugeben:

- Eingabe der Positionen unter Funktion P060...P067
- Eingabe über die Programmfunktion „Easy Sequence“

**d029: Anzeige der 4 höchstwertigen Stellen der Sollposition** (die unter P011 programmierte Impulszahl entspricht einer Motorumdrehung)

**d030: Anzeige der 4 höchstwertigen Stellen der Istposition**

Unter Funktion P060...P067 können nur die 4 höchstwertigen Stellen des Positionswertes eingegeben und angezeigt werden.

<b>P060</b>	<b>Position 0</b>	<b>0</b>
-------------	-------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	P073...P072
------------------------	-------------

<b>P061</b>	<b>Position 1</b>	<b>0</b>
-------------	-------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	P073...P072
------------------------	-------------

<b>P062</b>	<b>Position 2</b>	<b>0</b>
-------------	-------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	P073...P072
------------------------	-------------

<b>P063</b>	<b>Position 3</b>	<b>0</b>
-------------	-------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	P073...P072
------------------------	-------------

<b>P064</b>	<b>Position 4</b>	<b>0</b>
-------------	-------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	P073...P072
------------------------	-------------

<b>P065</b>	<b>Position 5</b>	<b>0</b>
-------------	-------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	P073...P072
------------------------	-------------

<b>P066</b>	<b>Position 6</b>	<b>0</b>
-------------	-------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	P073...P072
------------------------	-------------

<b>P067</b>	<b>Position 7</b>	<b>0</b>
-------------	-------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	P073...P072
------------------------	-------------

<b>P072</b>	<b>Maximalposition Rechtslauf</b>	<b><math>2^{28}-1</math></b>
<b>Einstellbereich</b>	P012=02: 0...268435455 ( $2^{28}-1$ )	
<b>P073</b>	<b>Maximalposition Linkslauf</b>	<b><math>-2^{28}+1</math></b>
<b>Einstellbereich</b>	P012=02: -268435455...0 ( $-2^{28}+1$ )	
<b>P075</b>	<b>Verfahrweg Positionierung (Rundtischenwendungen)</b>	<b>00</b>
<b>00</b>	Entsprechend Positionswert	
<b>01</b>	Kürzester Weg (P004=00/01, P060>0)	
<b>P077</b>	<b>Fehlende Encoder-Signale, Überwachungszeit</b>	<b>1,0s</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...10s	

## Referenzieren

Die Referenzierung dient dazu die 0-Position festzulegen. Auslösen der Referenzierung erfolgt über Digitaleingang ORG - Anschluss des Referenzschalters an Digitaleingang ORL. Zwei verschiedene Arten der Referenzierung lassen sich unter Funktion P068 anwählen.

- Sollte keine Referenzierung durchgeführt werden, so wird die Netz-Ein-Position als 0-Position festgelegt.
- Ein Start-Befehl FW bzw. RV ist zur Auslösung der Referenzierung nicht erforderlich.


Nach Erreichen des Referenzschalters wird der Motor gestoppt und die Gleichstrombremsung ist aktiv. Nach Wegnahme des Signals für die Referenzierung (ORG) wird diese ausgeschaltet.

<b>P068</b>	<b>Referenzierung, Modus</b>	<b>00</b>
-------------	------------------------------	-----------

00

### „Low-Speed“-Referenzierung


(1) Beschleunigen mit der eingestellten Zeitrampe und der unter P069 gewählten Drehrichtung auf die unter P070 eingegebene „Low-Speed“-Referenziergeschwindigkeit. (2) Fahren mit „Low-Speed“-Referenziergeschwindigkeit bis zur ansteigenden Flanke an Eingang ORL (3) bei der anschließend eine Gleichstrombremsung erfolgt und der Motor gestoppt wird.

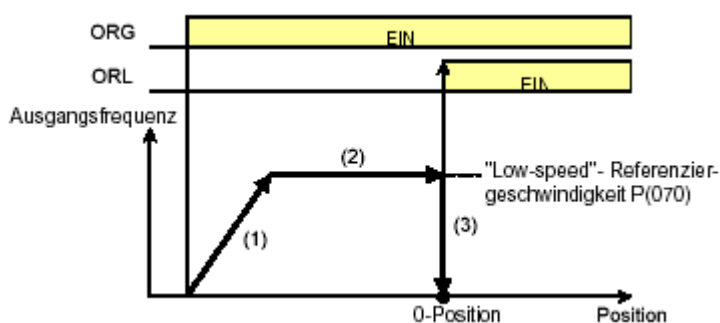

01

### „High-Speed“-Referenzierung

(1) Beschleunigen mit der eingestellten Zeitrampe und der unter P069 gewählten Drehrichtung auf die unter P071 eingegebene „High-Speed“-Referenziergeschwindigkeit. (2) Fahren mit „High-Speed“-Referenziergeschwindigkeit bis zur ansteigenden Flanke an Eingang ORL. (3) Verzögern mit der eingestellten Runterlauframpe und Drehrichtungs-umkehr (4) auf die „Low-Speed“-Referenziergeschwindigkeit (P070). Fahren mit „Low-Speed“-Referenziergeschwindigkeit bis zur abfallenden Flanke an Eingang ORL (5) bei der anschließend eine Gleichstrombremsung erfolgt und der Motor sofort gestoppt wird.

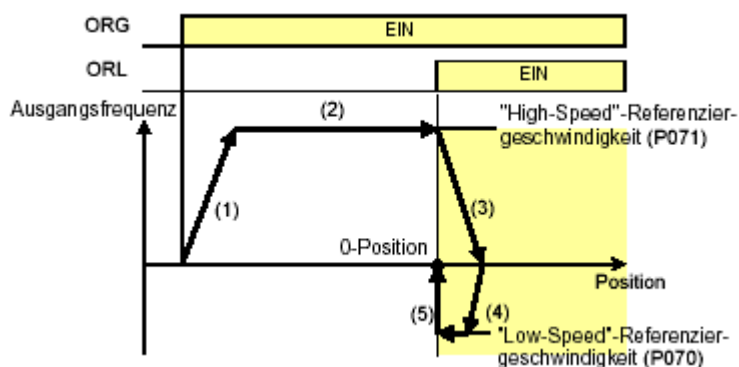


<b>P069</b>	<b>Referenzierung, Drehrichtung</b>	<b>01</b>
00	Rechtslauf	
<b>01</b>	Linkslauf	

<b>P070</b>	<b>Referenzierung, Low-Speed-Frequenz</b>	<b>5,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...10Hz	

<b>P071</b>	<b>Referenzierung, High-Speed-Frequenz</b>	<b>5,00Hz</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...400Hz	

### Umschaltung „Speed-Control“ / „Position-Control“

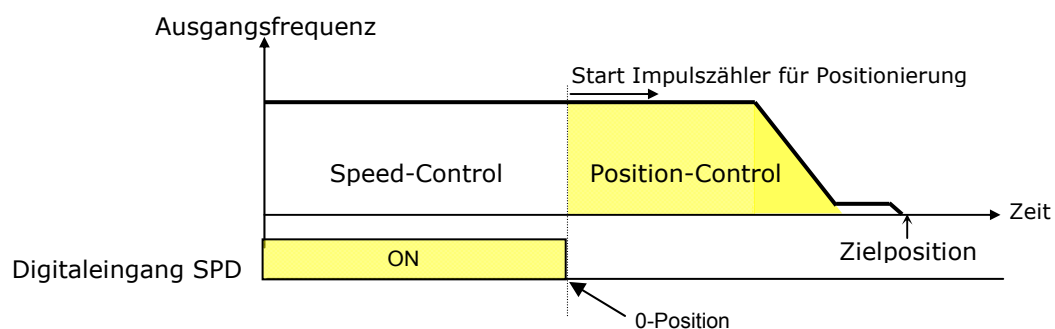

## 6. Inbetriebnahme

Für den Betrieb des Frequenzumrichters müssen grundsätzlich zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Der Frequenzumrichter muss einen **Startbefehl** erhalten. Auf welche Weise der Startbefehl erfolgt wird unter Funktion A002 festgelegt. In der werksseitigen Grundeinstellung erfolgt der Startbefehl über einen der Digital-Eingänge 1 (FW) oder 8 (RV).
2. Der Frequenzumrichter benötigt einen **Frequenzsollwert**. Unter Funktion A001 wird festgelegt wie der Frequenzsollwert vorgegeben wird. In der werksseitigen Grundeinstellung wird der Frequenzsollwert über die Analogeingänge O oder OI vorgegeben. Alternativ kann der Sollwert über die Bedieneinheit (F001), als Festfrequenz, mit Hilfe des integrierten Motorpotentiometers oder mit dem integrierten Potentiometer einer externen Bedieneinheit vorgegeben werden.

Geben Sie auf jeden Fall die Leistung und Polzahl des angeschlossenen Motors unter Funktion H003 bzw. H004 ein.

Die werksseitige Grundeinstellung ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme des Frequenzumrichters. Für viele Anwendungen müssen keine weiteren Parameter eingestellt werden.

### 6.1 Inbetriebnahme über das integrierte Bedienfeld

Zur Inbetriebnahme über das eingebaute Bedienfeld müssen folgende Funktionen eingestellt werden:

A001=02: Vorgabe des Frequenzsollwertes unter Funktion F001

A002=02: Start mit Taste  ; Stop mit Taste .


A003=Motornennfrequenz (Werkseinstellung: 50Hz; zu beachten: A003 kann nicht größer als A004 eingestellt werden)

H003=Motornennleistung (siehe Typenschild des Motors)

H004=Motorpolzahl (Werkseinstellung: 4polig)

### 6.2 Fehlerquittierung/Reset

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten anstehende Störmeldungen zu quittieren:

- Eingang Reset (siehe Funktion C102, C103).
- Ausschalten der Netzspannung
- Drücken der Taste .



## 7. Warnmeldungen

Widersprüchliche Parametereingaben (z. B. Min. Betriebsfrequenz A062 > Maximalfrequenz A004) werden mit Warnmeldungen angezeigt. Die PRG-LED blinkt und der Frequenzumrichter kann nicht gestartet werden.

Display-Anzeige	Bedeutung	
H001 / H201	Max. Betriebsfrequenz, A061 (A261)	>
H002 / H202	Min. Betriebsfrequenz, A062 (A262)	>
H005 / H205	Frequenzsollwert, F001 Basisfrequenz, A020 (A220)	>
H015 / H215	Frequenzsollwert, F001 Basisfrequenz, A020 (A220, A320)	>
H025 / H225 <sup>*1</sup>	Frequenzsollwert, F001 Basisfrequenz, A020 (A220, A320)	<
H031 / H231	Max. Betriebsfrequenz, A061 (A261)	<
H032 / H232	Min. Betriebsfrequenz, A062 (A262)	<
H035 / H235	Frequenzsollwert, F001 Basisfrequenz, A020 (A220, A320)	<
H037	Festfrequenzen 1...15, A021...A035, Tippfrequenz, A038	<
H085 / H285	Frequenzsollwert, F001 Basisfrequenz, A020 (A220, A320)	=
H086	Festfrequenzen 1...15, A021...A035	=
H091 / H291	Max. Betriebsfrequenz, A061 (A261)	<
H092 / H292	Min. Betriebsfrequenz, A062 (A262)	>
H095 / H295	Frequenzsollwert, F001 Basisfrequenz, A020 (A220, A320)	>

Der Warnhinweis wird nicht mehr angezeigt wenn o. g. Bedingungen nicht mehr vorliegen. Die Eingabedaten werden auf die Daten der Grundeinstellung (Initialisierung) zurückgesetzt.

<sup>\*1</sup> Abhilfe: A020 bzw. bzw. A220 auf einen Frequenzwert > A062 bzw. A262 stellen


<sup>\*2</sup> Der Frequenzsprung wird automatisch auf den niedrigsten Frequenzsprung gesetzt (Frequenzsprung – Sprungweite).

## 8. Störmeldungen

Die Frequenzumrichter sind mit Schutzeinrichtungen wie z. B. Schutz vor Überstrom, Überspannung und Unterspannung ausgestattet. Bei Auslösung einer der vielfältigen Schutzfunktionen wird die Ausgangsspannung abgeschaltet - der Motor läuft frei aus und das Gerät verbleibt bis zur Quittierung der Störmeldung im Störmeldestatus.

### Störmeldungen werden wie folgt angezeigt:

Funktion d081...d086

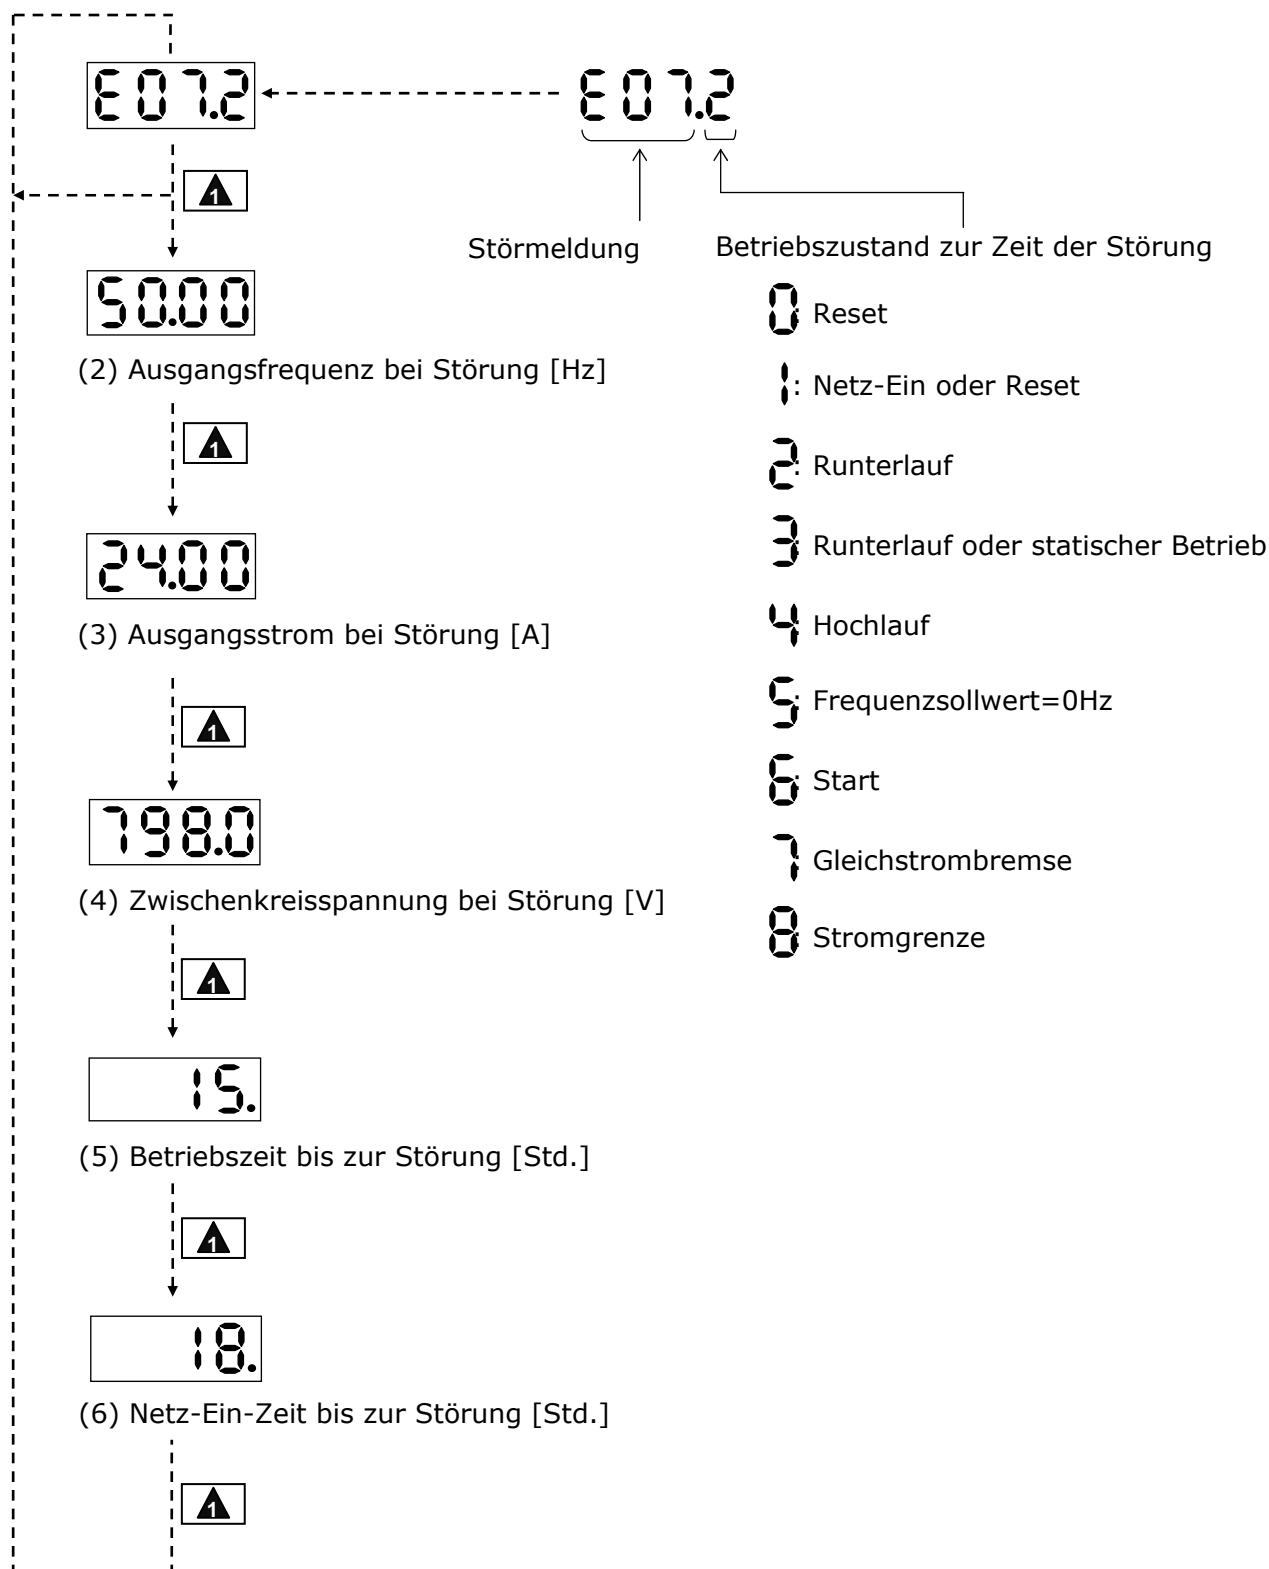

Stör- meldung	Beschreibung	Ursache	Abhilfe
	Überstrom in der Leistungsendstufe	Ist der Motornennstrom größer als der Frequenzumrichternennstrom?	Frequenzumrichter größerer Leistung auswählen
<b>E01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>im statischen Betrieb</li> </ul>	Trat plötzliche Lasterhöhung auf oder ist der Motor blockiert?	Überlasten vermeiden.  Frequenzumrichter und Motor größerer Leistung einsetzen
		Sind die Motorklemmen U, V, W kurzgeschlossen?	Motorzuleitungen und Motor auf Kurzschluss überprüfen
<b>E02</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>während der Verzögerung</li> </ul>	Ist der Motor richtig verdrahtet?	Motor entsprechend Angaben laut Typenschild verdrahten
		Verzögerungszeit zu kurz?	Verzögerungszeit verlängern
		Sind die Motorklemmen U, V, W kurzgeschlossen?	Motorleitungen und Motor auf Kurzschluss überprüfen
<b>E03</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>während des Hochlaufs</li> </ul>	Hochlaufzeit zu kurz?	Hochlaufzeit verlängern
		Sind die Motorklemmen U, V, W kurzgeschlossen?	Motorleitungen und Motor auf Kurzschluss überprüfen
		Ist der manuelle Boost (Funktion A042) zu hoch eingestellt?	Boost unter Funktion A042 verringern
		Ist der Motor blockiert?	Motorlast bzw. Losbrechmoment überprüfen
<b>E04</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>im Stillstand</li> </ul>	Liegt ein Erdschluss an den Ausgangsklemmen bzw. am Motor vor?	Überprüfen Sie die Ausgangsleitungen bzw. den Motor auf Erdschluss.
		Ist das Bremsmoment der DC-Bremse (Funktion A054) zu hoch eingestellt?	Bremsmoment unter Funktion A054 verringern
<b>E05</b> <b>*1</b>	Auslösen des internen Motorschutzes	Der interne elektronische Motorschutz hat wegen Überlastung des angeschlossenen Motors ausgelöst.	Motor und Umrichter größerer Leistung einsetzen  Eingabe unter Funktion b012 überprüfen
	Der Frequenzumrichter ist überlastet	Ausgangsstrom größer als der FU-Nennstrom?	Frequenzumrichter größerer Leistung einsetzen

\*1: Fehlerquittierung frühestens 10s nach Auftreten der Störmeldung möglich

Stör- meldung	Beschreibung	Ursache	Abhilfe
<b>E06</b>	Überschreiten der Bremschopper-einschaltdauer	Ist die Einschaltdauer zu niedrig eingestellt?	Einschaltdauer unter Funktion b090 erhöhen (Achtung! Bremswiderstand nicht überlasten!)
		Verzögerungszeit zu kurz?	Verzögerungszeit verlängern
<b>E07</b>	Überspannung im Zwischenkreis	Der Motor wurde über-synchron (generatorisch) betrieben.	Verzögerungszeit verlängern.  AVR-Funktion für den Runterlauf inaktivieren (Funktion A081=02)  Höhere Motorspannung unter A082 eingeben.  Bremschopper und Bremswiderstand einsetzen
<b>E08 *2</b>	EEPROM-Fehler	Ist die Temperatur unzu-lässig hoch oder ist der FU Funkstörungen ausgesetzt?	Umgebungsbedingungen über-prüfen. <b>Geben Sie die pro-grammierten Parameter erneut ein.</b>
<b>E09</b>	Unterspannung im Zwischenkreis	Die Netzspannung ist zu niedrig	Netzspannung überprüfen
<b>E 10</b>	Störung Strom-wandler (wenn die Stromwandler bei Netz-Ein mehr als 0,6V ausgeben)	Können elektromagnetische Felder auf den Frequenz-umrichter einwirken?	Umgebung des Frequenzum-richters und externe Beschaltung auf Störursachen (z. B. Strom-schienen) untersuchen
		Mindestens einer der Strom-wandler ist defekt.	Durch Kundendienst instand-setzen lassen
<b>E 11 *3</b>	Prozessor gestört	Können elektromagnetische Felder auf den Frequenz-umrichter einwirken?	Umgebung des Frequenzum-richters und externe Beschaltung auf Störursachen (z. B. Strom-schienen) untersuchen
		Ist der Frequenzumrichter defekt?	Durch Kundendienst instand-setzen lassen
		Es werden fehlerhafte Daten aus dem EEPROM gelesen	
<b>E 12</b>	Störung extern	Externe Störmeldung an Eingang EXT	Ursache der Störmeldung in der externen Beschaltung beheben

\*2: Fehlerquittierung nur durch Aus- und Einschalten der Netzspannung möglich. Tritt die Störmeldung immer bei Einschalten der Netzspannung ein, dann liegt eine Störung des Speichers vor. Initialisieren Sie in diesem Fall den Frequenzumrichter (b084=02, b180=01) und geben Sie die Parameter erneut ein.

\*3: Fehlerquittierung nur durch Aus- und Einschalten der Netzspannung möglich

<b>Stör- meldung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
<b>E 13</b>	Störung durch Auslösen der Wiederanlaufsperr	Wurde bei aktivierter Wiederanlaufsperr (Eingang USP) die Netzspannung eingeschaltet?	Wiederanlaufsperr erst nach dem Zuschalten der Netzspannung aktivieren
		Trat während des Betriebes und aktivierter Wiederanlaufsperr (Eingang USP) eine kurzzeitige Netzspannungsunterbrechung auf?	Netz überprüfen
<b>E 14 *3</b>	Erdschluss an den Motoranschlussklemmen	Liegt ein Erdschluss zwischen U, V, W und Erde vor?	Erdschluss beseitigen und Motor überprüfen Gerät, ohne Störungsquittierung, netzseitig ausschalten. Motor bzw. Motorkabel auf evtl. Erdschluss überprüfen und diesen vor Weiterbetreiben des Gerätes beheben. <b>BEI NICHTBEACHTUNG KANN DIES ZUR ZERSTÖRUNG DES GERÄTES FÜHREN</b>
<b>E 15</b>	Netzüberspannung	Die Zwischenkreisspannung ist für mindestens 100s >390VDC (200V) bzw. >780VDC (400V):	Überprüfen Sie die Netzspannung
<b>E 21</b>	Übertemperatur im Leistungsteil	Umrichter überlastet?	Überprüfen Sie den Motorstrom.
		Umgebungstemp. zu hoch?	Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur
		Einbauabstände zu gering (siehe Kap. 2. Montage)?	Überprüfen Sie die Einbauabstände
<b>E 22</b>	CPU Kommunikationsfehler	Können elektromagnetische Felder auf die Kommunikation der CPU einwirken?	Umgebung des Frequenzumrichters und externe Beschaltung auf Störursachen untersuchen
		Ist der Frequenzumrichter defekt?	Durch Kundendienst instandsetzen lassen
<b>E 25 *3</b>	Störung Leistungsteil	Das Gate Array kann aufgrund einer Störung den Zustand Ein oder Aus des IGBT nicht bestätigen	Wirken EMV-Störungen auf die Kommunikation ein?  Das IGBT ist defekt.
<b>E 30 *4</b>	IGBT-Fehler	Überstrom oder Übertemperatur im IGBT	Frequenzumrichter größerer Leistung auswählen  Frequenzumrichter und Motor größerer Leistung einsetzen  Motorzuleitungen und Motor auf Kurzschluß überprüfen










\*3: Fehlerquittierung nur durch Aus- und Einschalten der Netzspannung möglich

\*4: Fehlerquittierung nur durch Aus- und Einschalten der Netzspannung möglich. Tritt die Störmeldung immer bei Einschalten der Netzspannung ein, dann liegt eine Störung des Speichers vor. Initialisieren Sie in diesem Fall den Frequenzumrichter (b084=02, b180=01) und geben Sie die Parameter erneut ein.

Stör- meldung	Beschreibung	Ursache	Abhilfe
E35	Ansprechen der Kalt- leiterauslösefunktion	Ist der Motor überlastet?	Überprüfen Sie die Belastung des Motors.
		Ist der Thermistor defekt?	Thermistor austauschen
		Ist die Eigenbelüftung des Motors – insbesondere bei kleinen Drehzahlen - zu gering?	Setzen Sie - wenn häufig kleine Frequenzen gefahren werden - einen Fremdlüfter ein.
E36	Fehler Bremsen- steuerung	Es ist ein Fehler beim An- steuern der Motorbremse aufgetreten (Funktion b120)	Überprüfen Sie die entsprechen- enden Parameter  Überprüfen Sie die Bremse
E37 *5	Auslösen der Funktion „Sicherer Halt“	Es wurde ein Not-Aus an den Eingängen GS1 und GS2 (Klemme 3 und 4) ausgelöst	Ursache für Not-Aus untersuchen
E38	Überlast bei kleiner Ausgangsfrequenz	Überlast bei Frequenzen <0,2Hz	Motor ist blockiert oder überlastet
E40	Keine Verbindung mit Bedieneinheit	Ist die Verbindung zwischen Frequenzumrichter und Bedieneinheit defekt?	Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Bedieneinheit überprüfen (Bei b165=02 wird keine Störmeldung ausgelöst).
E41	ModBus- Kommunikations- störung	Die unter C077 programmierte Time-out wurde überschritten	Baudrate unter C071 richtig eingestellt?  Länge des Kommunikations- kabels überprüfen
E43	Ungültiger Befehl		
E44	Verschachtelungs- tiefe zu groß		
E45	Ausführungsfehler	Weitere Information in Kapitel 13 „SPS-Programmierung“	
E50... E59	Programmdefinierte Störmeldung		
E60... E69	Störung optionaler Steckplatz	Störung in Verbindung mit der im optionalen Steckplatz eingesteckten Optionskarte	Siehe Handbuch für die im optionalen Steckplatz gesteckten Optionskarte.
E80	Unterbrechung Inkrementalgeber	Fehlerhafte Verdrahtung Inkrementalgeber  Falsche Impulsform  Geber defekt	Richtige Geberverdrahtung  Inkrementalgeber mit der richtigen Impulsform verwenden  Geber austauschen
E81	Zu hohe Positionier- geschwindigkeit	Positionierung kann mit der vorgegebenen Geschwindigkeit nicht durchgeführt werden	Auslöseschwelle für Positioniergeschwindigkeit entsprechend einstellen
E83	Position außerhalb des Bereichs	Vorgegebene Position liegt außerhalb des Bereichs von P072/P073	Vorgegebene Position innerhalb der Bereiche von P072/P073 einstellen

\*5: Fehlerquittierung nur mittels Reset an Digitaleingang möglich

**Weitere Meldungen**

<b>Stör- meldung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
	Reset	Digitaleingang mit der Funktion RS ist aktiv oder Taste STOP/RESET zur Fehlerquittierung wurde gedrückt	
	Wartemodus während Unterspannung  Netz-Aus	Der Frequenzumrichter befindet sich im Wartemodus während die Eingangsspannung abgefallen ist. Wenn dieser Zustand länger als 40s anhält dann wird Störmeldung E09 angezeigt	Überprüfen Sie die Netzspannung
	Wartezeit vor automatischem Wiederanlauf	Die Wartezeit vor dem automatischen Wiederanlauf ist aktiv (b001, b003, b008, b011)	
	Drehrichtung gesperrt	Die angewählte Drehrichtung ist unter b035 gesperrt	
	Fehlerspeicher löschen	Löschvorgang des Fehlerspeichers (b084=01, b180=01)	
	Keine Fehler im Fehlerspeicher	Im Fehlerspeicher sind keine Fehlermeldungen hinterlegt (d081-d086)	
	Kommunikationsstörung zwischen Frequenzumrichter und Bedieneinheit		Verbindung zwischen FU und Bedienteil überprüfen – evtl Verbindungskabel austauschen
	Autotuning ohne Fehler beendet	Der eingeleitete Autotuning Vorgang wurde korrekt durchgeführt	
	Autotuning mit Fehler abgebrochen	Autotuning konnte nicht korrekt beendet werden.	Einstellungen für Autotuning überprüfen  Frequenzumrichter und angeschlossenen Motor überprüfen

## 9. Störungen und deren Beseitigung

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Motor läuft nicht an.	An den Klemmen U, V, W liegt keine Spannung an.	Liegt an den Klemmen L1, N (Gerät 200V) bzw. L1, L2, L3 (Gerät 400V) Netzspannung an? Wenn ja, leuchtet die Power-LED?
		Überprüfen Sie die Anschlüsse L1, N bzw. L1, L2, L3 und U, V, W. Schalten Sie die Netzspannung ein.
		Wird auf dem Display eine Störmeldung angezeigt?
		Analysieren Sie die Ursache der Störmeldung. Quittieren Sie die Störmeldung mit Reset.
		Wurde ein Start-Befehl mit der RUN-Taste oder über Eingang FW, RV gegeben?
		Drücken Sie die RUN Taste oder geben Sie den Start-Befehl über den entsprechenden Eingang.
		Steht gleichzeitig an den Eingängen FW und RV ein Startbefehl an?
		Umrichten Sie mit nur einem Startbefehl ansteuern
		Wurde bei Steuerung über das eingebaute Bedienfeld unter Funktion F001 ein Frequenzsollwert eingegeben?
		Geben Sie unter F001 den Sollwert ein.
	Sind bei Sollwertvorgabe über Potentiometer die Klemmen H, O und L richtig verdrahtet? Sind bei externer Sollwertvorgabe die Eingänge O oder OI richtig angeschlossen?	Überprüfen Sie den richtigen Anschluss des Potentiometers.
	Ist die Reglersperre FRS aktiv?	Überprüfen Sie den richtigen Anschluss der Kabel für das Sollwertsignal.
	Ist ein Signal für Reset RS oder Netzschweranlauf CS aktiv?	Ist ein Eingang als FRS programmiert?
	Ist ein Signal für Steuerung Bedienfeld OPE aktiv und Ansteuerung erfolgt über Steuerklemmleiste?	Überprüfen Sie das Signal an Eingang RS, CS.
	Ist ein Signal für Steuerung Steuerklemmleiste F-TM aktiv und Ansteuerung erfolgt über Bedienfeld?	Überprüfen Sie das Signal an Eingang OPE.
	Fehlt das Signal für Vorbedingung Start ROK?	Überprüfen Sie das Signal an Eingang F-TM.
	Ist der Frequenzumrichter unter Funktion A001 und A002 entsprechend der Sollwertvorgabe und dem Startbefehl programmiert.	Überprüfen Sie das Signal an Eingang ROK.
	Ist die Funktion „Sicherer Halt“ aktiviert?	Überprüfen Sie die Einstellung unter Funktion A001 und A002.
	Liegen Signale an den Eingängen GS1 und GS2 für „Sicherer Halt“	DIP-Schalter für Funktion „Sicherer Halt“ kontrollieren
		Überprüfen Sie die Signale an den Eingängen GS1 und GS2.
An den Klemmen U, V, W liegt Spannung an	Ist der Motor blockiert oder ist die Last zu groß?	Überprüfen Sie den Motor und die Belastung. Fahren Sie den Motor zu Testzwecken ohne Last.



<b>Störung</b>		<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Abhilfe</b>
Die Drehrichtung des Motors ist falsch.		Sind die Klemmen U, V, W richtig angeschlossen?	Korrigieren Sie die Verdrahtung des Motors.
		Wurden die Steuereingänge richtig verdrahtet?	FW - Rechtslauf RV - Linkslauf
Der Motor läuft nicht hoch.		Es liegt kein Sollwert an Klemme O oder OI an.	Überprüfen Sie das Potentiometer bzw. den externen Sollwertgeber und wechseln Sie diesen gegebenenfalls aus.
		Wird eine Festfrequenz abgerufen?	Beachten Sie die Vorrangfolge: Die Festfrequenzen haben Priorität gegenüber den Analog-Eingängen O oder OI.
		Ist die Belastung des Motors zu groß?	Verringern Sie die Motorlast, da bei einer Überlastung die Überlastbegrenzungsfunktion ein Hochlauf auf den Sollwert verhindert.
		Wird ein Signal für Tipp-Frequenz JG gegeben?	Überprüfen Sie das Signal an Eingang JG.
Der Motor läuft unrund.		Treten große Laststöße auf?	Wählen Sie einen Frequenzumrichter und Motor größerer Leistung.
		Am Motor treten Resonanzfrequenzen auf.	Verringern Sie die Laststöße. Blenden Sie die entsprechenden Frequenzen mit den Frequenzsprüngen aus oder verändern Sie die Taktfrequenz.
		Die Netzspannung ist nicht konstant.	
Die Drehzahl des Antriebs entspricht nicht der Frequenz.		Ist die Maximalfrequenz richtig eingestellt?	Überprüfen Sie den eingegebenen Betriebsfrequenzbereich.
		Ist die Nenndrehzahl des Motors bzw. die Untersetzung des Getriebes richtig ausgewählt?	Überprüfen Sie die Nenndrehzahl des Motors und die Untersetzung des Getriebes.
Keine Änderung bei Eingabe über Bedienfeld		Ist der Parameter für Frequenzänderung richtig eingestellt?	Überprüfen Sie die Einstellung unter Funktion A001.
		Ist ein Signal für Steuerung über Steuerklemmleiste F-TM aktiv?	Überprüfen Sie das Signal an Eingang F-TM.
		Ist ein Signal nur zur Anzeige der Istfrequenz DISP aktiv?	Überprüfen Sie das Signal an Eingang DISP.
Fehlende Parameteranzeige	Nicht alle Parameter werden angezeigt	Ist der Parameter für den Anzeigemodus richtig eingestellt? Ist ein Signal nur zur Anzeige der Istfrequenz DISP aktiv?	Parameter b037 für Anzeigemodus kontrollieren. Überprüfen Sie das Signal an Eingang DISP.
Die eingespeicherten Parameter stimmen nicht mit den eingegebenen Werten	Die eingegebenen Werte wurden nicht abgespeichert.	Die Netzspannung wurde abgeschaltet ohne vorher die eingegebenen Werte durch Betätigen der Taste STR abzuspeichern.	Geben Sie die Parameter erneut ein und speichern Sie jede Eingabe ab.
		Durch Abschalten der Netzspannung werden die eingegebenen und abgespeicherten Werte in das netzausfallsichere EEPROM übernommen. Die Netzauszeit muss mindestens 6s. betragen.	Geben Sie die Parameter erneut ein und speichern Sie jede Eingabe ab. Schalten Sie nach der Parametrierung die Netzspannung für mindestens 6s. ab.

Störung		Mögliche Ursache	Abhilfe
Es lassen sich keine Eingaben vornehmen.	Der FU lässt sich weder starten noch stoppen und es lässt sich kein Sollwert einstellen. Es können keine Werte eingestellt werden.	Ist der Steuermodus unter A001 und A002 richtig eingestellt?	Überprüfen Sie die Einstellung unter Funktion A001und A002.
		Ist die Parametersicherung aktiviert?	Entriegeln Sie die Parametersicherung.  <b>Achtung!</b> Eine Entriegelung der Softwaresicherung ist nicht zulässig wenn es sich bei dem angeschlossenen Motor um einen EEx-Motor handelt.
		Ist der Umrichter im Betrieb „RUN“?	Umrichter stoppen
Der elektronische Motorschutz (Störmeldung E05) löst aus.		Ist der manuelle Boost zu hoch eingestellt?	Überprüfen Sie die Boost-Einstellung sowie die Einstellung für den elektronischen Motorschutz.
		Ist die Einstellung des elektronischen Motorschutzes richtig?	
Überstrom bei Hochlauf (Störmeldung E03)		Ist die Hochlauframpe zu kurz eingestellt?	Überprüfen Sie die Hochlauframpen unter Funktion F002 (F202) bzw. A092 (A292).
		Liegt eine Strombegrenzung des Umrichters vor? Ist die Belastung des Motors zu groß?	Überprüfen Sie den Wert unter Parameter b021 Verringern Sie die Motorlast.
Umrichter stoppt nicht	Der FU lässt sich bei einem Stopbefehl nicht anhalten	Ist die Taste STOP/RESET aktiviert?	Überprüfen Sie die Einstellung der Taste STOP/RESET unter Parameter b087
		Ist die Funktion zur Vermeidung von Überspannungsauslösungen oder Geführter Runterlauf bei Netzausfall aktiviert?	Überprüfen Sie die Einstellung zur Vermeidung von Überspannungsauslösungen unter Parameter b130 bzw. Geführter Runterlauf bei Netzausfall unter Parameter b050
Zwischenkreisüberspannung (Störmeldung E07)	Nach einem Stopbefehl überschreitet die Zwischenkreisspannung den zulässigen wert	Ist die Runterlaiframpe zu kurz eingestellt?	Überprüfen Sie die Runterlauf-rampen unter Funktion F003 (F203) bzw. A093 (A293).
		Ist die Funktion zur Vermeidung von Überspannungsauslösungen deaktiviert?	Überprüfen Sie die Einstellung zur Vermeidung von Überspannungsauslösungen unter Parameter b130.
		Ist der Grenzwert der Zwischenkreisspannung falsch eingestellt?	Überprüfen Sie den Grenzwert der Zwischenkreisspannung unter Parameter b131.

## 10. Wartung und Inspektion



### WARNUNG

**Vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten am spannungslosen Frequenzumrichter warten Sie mindestens 10 Minuten bis die Zwischenkreisspannung auf einen ungefährlichen Wert abgesunken ist.**

Grundsätzlich sind keine aufwendigen Wartungs- bzw. Inspektionsarbeiten an den Frequenzumrichtern erforderlich. Wir empfehlen folgende Punkte zu beachten:

- Die Frequenzumrichter sind von Zeit zu Zeit von Verunreinigungen wie z. B. Staub und Schmutz zu reinigen.
- Die Belüftungsschlitze des Frequenzumrichters und des Schaltschranks müssen stets freigehalten werden. Achten Sie hier insbesondere darauf, dass die eingebauten Lüfter frei blasen können und nicht durch Staub oder Schmutz verunreinigt sind. Eventuell eingesetzte Filter müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Kabelanschlüsse sind regelmäßig auf sichere Verbindung zu überprüfen.

Isolationswiderstandstests können mit Hilfe von Isolationsprüfgeräten durchgeführt werden. Beachten Sie bitte dabei folgende Punkte:

- Die Isolationsprüfung ist ausschließlich für den Leistungsteil und mit max. 500VDC gegen Erde durchzuführen (5MΩ). Verbinden Sie hierfür die Leistungsklemmen R (L1), S (L2), T (L3), T1 (U), T2 (V), T3 (W), +1 (PD), + (P), - (N) und RB. Eine Isolationsprüfung für den Steuerkreis ist nicht zulässig.

Eine regelmäßige Überprüfung der einzelnen Komponenten des Frequenzumrichters auf Beschädigungen, übermäßige Laufgeräusche des eingebauten Lüfters sowie Geruchsentwicklung **während des Betriebes** ist empfehlenswert.

Die tatsächlichen Zeiträume, in denen die Inspektionen zu wiederholen sind, hängen von der Einbauumgebung und den Betriebsbedingungen ab und können somit kürzer ausfallen als die angegebenen Zeiträume.

Bauteil	Inspektionsgegenstand	Zeitraum
Frequenzumrichter-gehäuse	Schrauben und Muttern nachziehen	jährlich
Klemmleiste	Kabelanschlüsse überprüfen und nachziehen	jährlich
Kühlventilator	Vibrationen und ungewöhnliche Geräuschentwicklung; Verunreinigung	regelmäßig

## 11. Technische Daten Netzfilter

Typ	AX-FIM 1010-RE	AX-FIM 1014-RE	AX-FIM 1024-RE	AX-FIM 3005-RE	AX-FIM 3010-RE	AX-FIM 3014-RE	AX-FIM 3030-RE	AX-FIM 3050-RE
Nennspannung	250VAC			480VAC				
Nennstrom bei 40°C	2x10A	2x14A	2x24A	3x5A	3x10A	3x14A	3x30A	3x50A
Ableitstrom [mA] (worst case)	7mA	7mA	7mA	160mA	160mA	160mA	70mA	30mA
Ableitstrom [mA]	7mA	7mA	7mA	3mA	3mA	3mA	1mA	0,5mA
Anschlussdaten Einzelader / Litze	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>
Ausgangsleitung	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>
Masse ca.	0,6kg	0,8kg	0,8kg	1,0kg	1,0kg	1,1kg	2,0kg	2,8kg
Verlustleistung ca.	12W	14W	36W	32W	38W	45W	45W	35W

Nennstrom	Bezogen auf 40°C Umgebungstemperatur
Betriebsfrequenz	50-60 Hz
Gehäusematerial	Stahlblech, oberflächenveredelt
Temperatur- bereich	-25°C bis +85°C
Anschlussart	Netzseitig Anschlussklemmen IP 20 und PE-Anschlussbolzen. Geräteseitig Anschlussleitung, ungeschirmt.


## 12. Serielle Kommunikation Modbus RTU

### Einleitung

Umrichter der Serie WJ200 haben eine integrierte RS485-Schnittstelle mit dem Protokoll Modbus RTU. Die Umrichter können ohne besondere Peripherie direkt an ein vorhandenes Netzwerk angeschlossen werden. Die Anforderungen für die serielle Kommunikation sind in der Tabelle beschrieben.

Begriff	Anforderung	Benutzerauswahl
Übertragungsprotokoll	Modbus RTU (Slave)	
Übertragungsgeschwindigkeit	2400/4800/9600/19,2k/ 38,4k/57,6k/76,8k/ 115,2k bps	Parametereinstellung
Übertragungsmodus	Asynchron	
Zeichencode	Binär	
Übertragungsart	LSB zuerst (Sequentielles Senden des letzten gültigen Bits)	
Schnittstelle	RS485	
Datenlänge	8 Bit	
Parität	Keine / Gerade / Ungerade	Parametereinstellung
Stop Bits	1 oder 2	Parametereinstellung
Anlaufbedingung	Start von einem übergeordnetem Gerät	
Reaktionswartezeit	0 ... 1000ms	Parametereinstellung
Adressierung	1 ... 247 (bis zu 32 Geräte ohne Repeater)	Parametereinstellung
Anschlussverbindung	Klemmen SN/SP	
Fehlerüberwachung	Überlauf/Blocksatzüberwachung/CRC-16/Horizontale Parität	
Leitungslänge	Maximal 500m	


Der unten dargestellte Netzwerkaufbau zeigt den Anschluss mehrerer Umrichter an ein übergeordnetes System. Jedem Umrichter muss seine eigene Adresse zugewiesen werden. In einer typischen Anwendung ist das übergeordnete System der Master und der Umrichter der Slave. Es können bis zu 247 unterschiedliche Adressen vergeben werden. Die physikalische Anzahl der Geräte beschränkt sich jedoch, ohne Verwendung eines Repeaters, auf maximal 32.

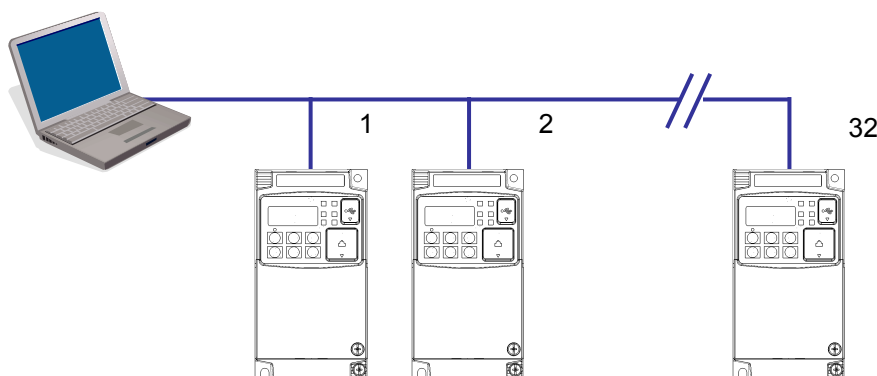

## Verbindung des Umrichters mit dem Modbus


Die Verbindung zum Modbus erfolgt über die Klemmen „SN“ und „SP“ der Steuerklemmleiste.

**Der Anschlussstecker RJ45 (RS422) dient ausschließlich dazu um eine externe Bedieneinheit anzuschließen!**

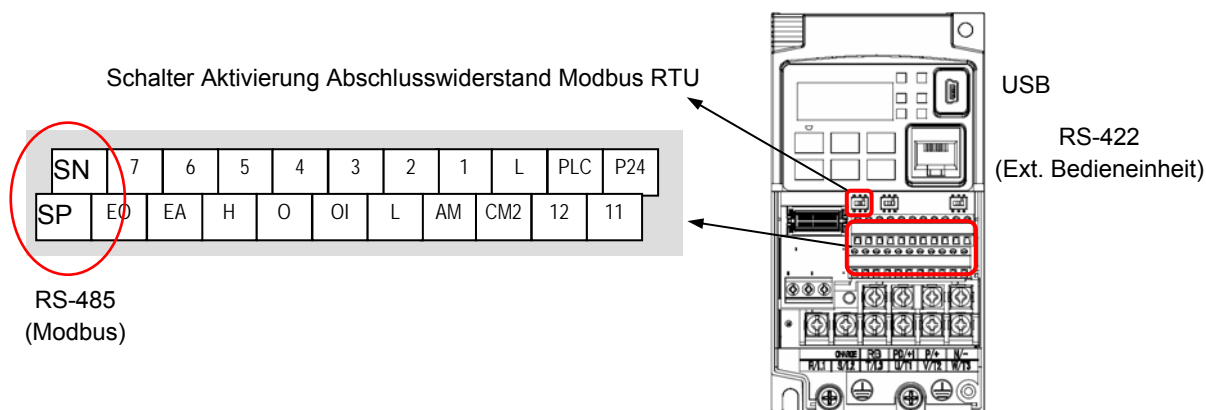

Zur Vermeidung elektrischer Reflektionen bzw. Übertragungsfehlern sollte an beiden Leitungsenden des verwendeten Kommunikationskabels ein Abschlusswiderstand verwendet werden. Mit dem entsprechenden Schiebeschalter kann am Umrichter der integrierte Abschlusswiderstand von  $200\Omega$  aktiviert werden. Die Abschlusswiderstände sollten der charakteristischen Impedanz des Kommunikationskabels entsprechen.

Die Verdrahtung ist in der Zeichnung unten dargestellt.

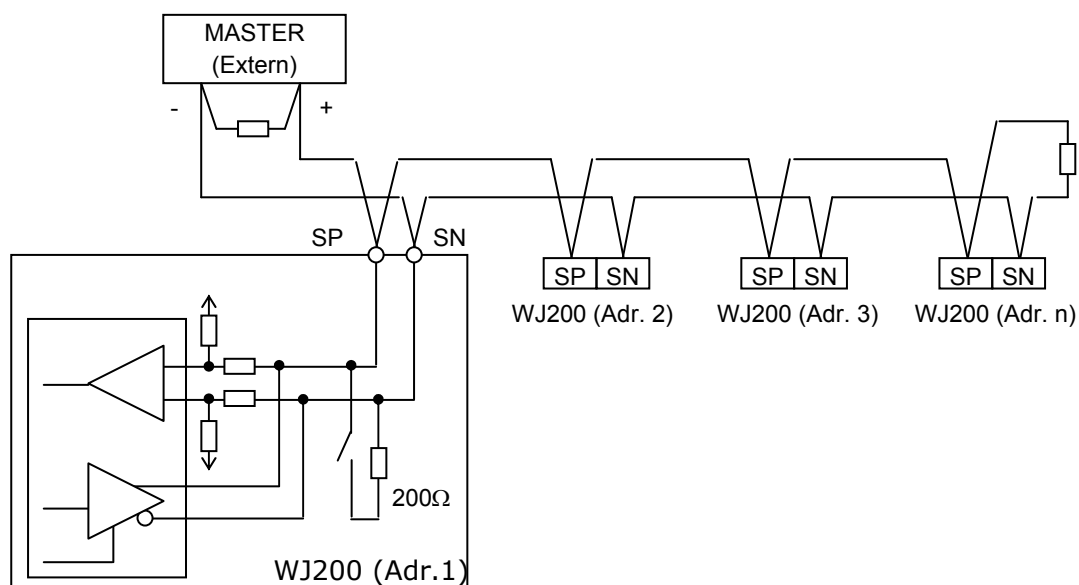

### Notwendige Einstellungen am Umrichter


Zur Kommunikation mit dem Umrichter müssen bestimmte Parameter eingestellt werden. Parameter A001 und A002 müssen dabei grundsätzlich auf den Wert 03 eingestellt werden. Parameter C071-C078 werden entsprechend den Gegebenheiten des Netzwerkes eingestellt.

Nach Änderung von Kommunikationsparametern muss zur Übernahme dieser Parameter entweder die Spannungsversorgung aus-/eingeschaltet werden oder Signal „Störung löschen“ über einen Digitaleingang wird aktiviert.

Funktions-nummer	Funktion	Notwendige Einstellung	Einstellung/ Einstellbereich
A001	Frequenzsollwertvorgabe	Ja	00: Integriertes Potentiometer (Option) 01: Eingang O/OI/O2 02: F001 / A020 <b>03: RS485</b> 04: Optionskarte 06: Impulssignal (Option) 07: SPS-Programmierung 10: gemäß A141...A146
A002	Start/Stop-Befehl	Ja	01: Eingang FW/RV 02: RUN-Taste <b>03: RS485</b> 04: Optionskarte
C071	Baudrate	Ja	03: 2400bps 04: 4800bps 05: 9600bps 06: 19200bps 07: 38400bps 08: 57600bps 09: 76800bps 10: 115200bps
C072	Adresse	Ja	1 ... 247
C074	Parität	Ja	00: keine Parität 01: gerade Parität 02: ungerade Parität
C075	Stoppbits	Ja	1 oder 2
C076	Verhalten nach Kommunikationsstörung	-	00: Störmeldung E60/E69 01: Stop, Störmeldung E60/E69 02: Störungen ignorieren 03: freier Auslauf 04: Stop
C077	Zulässiges Timeout	-	0 ... 99,99s
C078	Wartezeit	Ja	0 ... 1000ms

## Datenübertragungsprotokoll

Das Datenübertragungsprotokoll erfolgt nach unten dargestelltem Schema

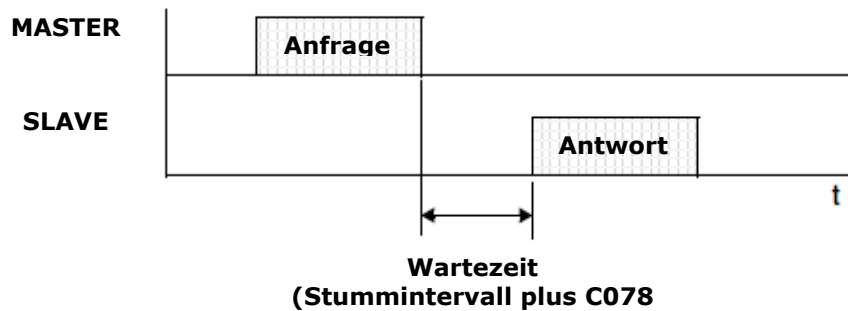

- Anfrage: Auftrag vom MASTER (Externe Steuerung) zum SLAVE (Umrichter)
- Antwort: Zurückgesendeter Auftrag vom SLAVE (Umrichter) zum MASTER (Externe Steuerung)

SLAVE (Umrichter) sendet nur einen Auftrag zurück nachdem er eine Anfrage vom MASTER (Externe Steuerung) erhalten hat.

## Konfiguration Anfrage

Eine Anfrage hat folgendes Rahmenformat:

### Rahmenformat Anfrage

Dateikopf
Slave-Adresse
Funktionsnummer
Datenformat
Fehlerüberwachung CRC-16
Dateianhang

### Slave-Adresse

Slave-Adressen können im Bereich von 1 ... 247 für jeden Umrichter vergeben werden (Bei einer Anforderung können nur die Umrichter mit der gleichen Slave-Adresse eine Antwort senden). Bei Auswahl der Slave-Adresse „0“ werden alle Umrichter gleichzeitig angesprochen (Broadcasting).

In der Betriebsart „Broadcasting“ erfolgt von den Umrichtern keine Antwort.

Werden beim Master die Slave-Adressen 250 ... 254 verwendet, kann damit die Betriebsart „Broadcasting“ nach unten angegebenem Schema in Gruppen eingeteilt werden.

Diese Funktion ist nur bei Schreibbefehlen (05h, 06h, 0Fh, 10h) gültig.

Slave-Adresse	Broadcasting
250 (FAh)	Broadcasting mit Slave-Adresse 1 ... 9
251 (FAh)	Broadcasting mit Slave-Adresse 10 ... 19
252 (FAh)	Broadcasting mit Slave-Adresse 20 ... 29
253 (FAh)	Broadcasting mit Slave-Adresse 30 ... 39
254 (FAh)	Broadcasting mit Slave-Adresse 40 ... 247



## Funktionsnummer

Um Daten mit dem Umrichter auszutauschen ist die Auswahl einer Funktionsnummer erforderlich. Diese sind in der unteren Tabelle aufgelistet.

Funktionsnummer	Funktion	Maximale Datengröße (Bytes/Auftrag)	Maximale Anzahl Daten/Auftrag
<b>01h</b>	Lese Coil-Status	4	32 Coil
<b>03h</b>	Lese Holding Register	32	16 Register
<b>05h</b>	Schreibe in ein Coil	2	1 Coil
<b>06h</b>	Schreibe in ein Holding Register	2	1 Register
<b>08h</b>	Rückschleifentest	-	-
<b>0Fh</b>	Schreibe in mehrere Coils	4	32 Coils
<b>10h</b>	Schreibe in mehrere Holding Register	32	16 Register
<b>17h</b>	Lese/Schreibe in mehrere Holding Register	32	16 Register

## Datenformat

Das Datenübertragungsformat ist abhängig von der Funktionsnummer. Zur Datenübertragung gibt es zwei Formate, Coils bzw. Holding Register. Coils bestehen aus Daten-Bits und dienen zur Änderung einstelliger Speicherstellen (Steuersignale). Holding Register bestehen aus Daten-Worten und dienen zur Änderung mehrstelliger Speicherstellen (Parametereinstellungen).

Datenformat	Beschreibung
Coil	Binäres Datenformat Lesen/Schreiben
Holding Register	16bit-Datenformat Lesen/Schreiben

## Fehlerüberwachung

Modbus RTU verwendet CRC (**C**yclic **R**edundancy **C**heck / Zyklische Blockprüfung) zur Fehlerüberwachung.

- Der CRC-Code ist ein 16-Bit Datum, das 8-Bit Blöcke beliebiger Länge generiert.
- Der CRC-Code wird durch ein Polynom CRC-16 erzeugt ( $X^{16}+X^{15}+X^2+1$ )

## Dateikopf und Dateianhang

Die Wartezeit ist die Zeit zwischen dem Empfang einer Anfrage vom MASTER und die Übertragung der Antwort vom SLAVE.

- Für die Wartezeit sind immer 3,5 Zeichen (24Bits) erforderlich. Ist die Wartezeit kleiner als 3,5 Zeichen, antwortet der SLAVE nicht.
- Die übertragene Wartezeit ergibt sich aus der Summe des Zeitabstandes (3,5 Zeichen) und dem Parameter C078 (Wartezeit)

## Konfiguration Antwort

Erforderliche Übertragungszeit (Wartezeit):

- Das Zeitraster zwischen Empfang einer Anfrage vom MASTER (Externe Steuerung) und der Übertragung einer Antwort vom SLAVE (Umrichter) ergibt sich aus dem Zeitabstandes (3,5 Zeichen) und der eingestellten Zeit unter Parameter C078
- Der MASTER muss ein Mindestzeitraster des Zeitabstandes (3,5 Zeichen oder länger) gewährleisten, bevor eine weitere Anfrage an den SLAVE (Umrichter) gesendet werden kann.

**Normale Antwort:**

- Bei Anfrage der Funktion „Rückschleifentest“ (08h) sendet der SLAVE eine Antwort mit dem gleichen Inhalt zurück.
- Bei Anfrage der Funktion „Schreibe in Holding Register oder Coil“ (05h, 06h, 0Fh, 10h) sendet der SLAVE sofort eine Antwort.
- Bei Anfrage der Funktion „Lese Holding Register oder Coil“ (01h, 03h) sendet der SLAVE eine Antwort mit der gleichen Slave-Adresse, Funktionsnummer und Datenformat wie bei der Anfrage.

**Antworten bei Auftreten eines Fehlers:**

- Bei Fehlererkennung während einer Anfrage (außer bei einem Übertragungsfehler) sendet der SLAVE ohne etwas auszuführen eine Fehlerantwort.
- Der Fehler kann in der Funktionsnummer der Antwort kontrolliert werden. Die Funktionsnummer der Fehlerantwort entspricht der Funktionsnummer auf der ein Wert von 80h addiert.
- Die Fehlerbedeutung ist dem Fehlercode zu entnehmen

**Rahmenformat Antwort**

Slave-Adresse

Funktionsnummer

Fehlercode

Fehlerüberwachung CRC-16

<b>Fehlercode</b>	
<b>Funktionsnummer</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>01h</b>	Ausgewählte Funktion wird nicht unterstützt
<b>02h</b>	Ausgewählte Adresse nicht vorhanden
<b>03h</b>	Ausgewähltes Datenformat nicht korrekt
<b>21h</b>	Geschriebene Daten außerhalb des Bereichs
<b>22h</b>	Ausgewählte Funktion bei SLAVE nicht vorhanden <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registerwert der Funktion kann während Betrieb nicht geändert werden</li> <li>• Funktion benötigt ENTER-Befehl während Betrieb</li> <li>• Beschreiben eines Registers während einer Störung</li> <li>• Beschreiben einer nicht erlaubten I/O-Konfiguration</li> <li>• Beschreiben eines Registers während „Störung löschen“ aktiv</li> <li>• Beschreiben eines Registers während Auto-tuning</li> <li>• Beschreiben in ein paßwortgeschütztes Register etc.</li> </ul>
<b>23h</b>	Beschreiben von nur lesbaren Registern/Coils

**Keine Antwort:**

In den folgenden Fällen bearbeitet der SLAVE die Anfrage nicht:

- Anfrage in der Betriebsart „Broadcasting“ (Slave-Adresse 0 oder 250h-254h)
- Übertragungsfehler während einer Anfrage
- Unterschiedlich eingestellte Slave-Adressen bei Anfrage und SLAVE
- Zeitabstand zwischen zwei Anfragen ist für eine Antwort zu klein (<3,5 Zeichen)
- Datenlänge der Anfrage ungültig
- Fehlerhafte Fehlerüberwachung

Bei fehlgeschlagener Antwort einer Übertragung kann die gleiche Anfrage unter Verwendung einer Verzögerungszeit erneut gesendet werden.

## Beschreibung der Funktionsnummern

### Funktion: Lese Coil-Status (01h)

Diese Funktion liest den Status (ON/OFF) der ausgewählten Coils

Beispiel:

Auslesen der Digitaleingänge [1] ... [7] an einem SLAVE mit der Adresse „1“.

Digitaleingänge haben folgenden Zustand

Beschreibung	Werte						
Coil-Nr.	0007h	0008h	0009h	000Ah	000Bh	000Ch	000Dh
Digitaleingang	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Coil-Status	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON

#### Anfrage

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	01
2	Funktionsnummer	01
3	Startadresse Coil (MSB) <b>*2)</b>	00
4	Startadresse Coil (LSB) <b>*2)</b>	07
5	Anzahl Coils (MSB) <b>*3)</b>	00
6	Anzahl Coils (LSB) <b>*3)</b>	07
7	CRC-16 (MSB)	9D
8	CRC-16 (LSB)	C5

#### Antwort


Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	01
2	Funktionsnummer	01
3	Datenlänge (In Byte)	01
4	Daten Coils <b>*4)</b>	45
5	CRC-16 (MSB)	12
6	CRC-16 (LSB)	1A

**\*1)** Betriebsart „Broadcasting“ inaktiv

**\*2)** Bei deaktiviertem „Modicon Mode“ beginnt die Startadresse Coils bei 0. Coil-Adressen 1-31 werden zu 0-30. Startadresse der Coils verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Coil-Liste um einen Wert nach unten (Startadresse Coil = Coil-Adresse - 1 // 0006h=0007h-1)

**\*3)** Bei Einstellung 0 oder größer 31 wird eine Fehlermeldung „03h“ gesendet.  
In diesem Fall: 00 07 => Lesen von 7 Coils (Digitaleingang 1 ... 7)

**\*4)** Daten der ausgewählten Bytes  
In diesem Fall: 45h=69d=01010001b



- Daten in der Antwort zeigen den Status der Digitaleingänge der Coils 0007h ... 000Dh
- Datenwert „45h=01010001b“ entspricht Coil-Nr. 0007h dem LSB
- Ist ein zu lesendes Coil außerhalb des definierten Bereichs, enthält das letzte Coil, zur Signalisierung das sich Coils außerhalb des Bereiches befinden, eine „0“
- Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

**Funktion: Lese Holding Register (03h)**

Diese Funktion liest den Inhalt der ausgewählten aufeinander folgenden Holding Register

Beispiel:

Auslesen einer vorangegangenen Störmeldung an einem SLAVE mit der Adresse „2“.

Aus der vorangegangenen Störmeldung des Störmelderegisters werden Fehler-Code (E03.4, Überstrom), aktuelle Frequenz, Ausgangsstrom und die Zwischenkreisspannung ausgelesen

Beschreibung	d081			
	(Fehlercode)	(Frequenz)	(Ausgangsstrom)	(Zwischenkreisspg.)
Holding Register	0012h	0014h	0016h	0017h
Störmeldung	E03.4	12,34Hz	3,0A	284V

**Anfrage**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	02
2	Funktionsnummer	03
3	Startadresse Holding Register (MSB) *2)	00
4	Startadresse Holding Register (LSB) *2)	12
5	Anzahl Holding Register (MSB) *3)	00
6	Anzahl Holding Register (LSB) *3)	06
7	CRC-16 (MSB)	95
8	CRC-16 (LSB)	CD

**Antwort**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse *1)	02
2	Funktionsnummer	03
3	Datenlänge (in Byte) *4)	0C
4	Daten Holding Register 1 (MSB) *5)	00
5	Daten Holding Register 1 (LSB) *5)	03
6	Daten Holding Register 2 (MSB) *6)	00
7	Daten Holding Register 2 (LSB) *6)	04
8	Daten Holding Register 3 (MSB) *7)	00
9	Daten Holding Register 3 (LSB) *7)	00
10	Daten Holding Register 4 (MSB) *7)	04
11	Daten Holding Register 4 (LSB) *7)	D2
12	Daten Holding Register 5 (MSB) *8)	00
13	Daten Holding Register 5 (LSB) *8)	1E
14	Daten Holding Register 6 (MSB) *9)	01
15	Daten Holding Register 6 (LSB) *9)	1C
16	CRC-16 (MSB)	77
17	CRC-16 (LSB)	3D

- \*1) Betriebsart „Broadcasting“ inaktiv
- \*2) Bei deaktiviertem „Modicon Mode“ beginnt die Startadresse Holding Register bei 0. Startadresse der Holding Register verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Holding Register-Liste um einen Wert nach unten  
(Startadresse Holding Register = Holding Register-Adresse - 1 // 0011h=0012h-1)
- \*3) Auslesen von 6 Holding Registern (0012h ... 0017h). Holding Register bestehen aus MSB und LSB
- \*4) Angabe der gelesenen Holding Register in Bytes. Hier wurden 12 Bytes (0Ch) gelesen
- \*5) Angabe des Fehler-Code: **00 03h->03d->E03 (Überstrom)**
- \*6) Angabe des Betriebszustandes im Fehlerfall: **00 04h->4d->.4 (Hochlauf)**
- \*7) Angabe der Frequenz im Fehlerfall: **00 00 04 D2h->1234d->12,34Hz**
- \*8) Angabe des Ausgangsstroms im Fehlerfall: **00 1E->30d->3,0A**
- \*9) Angabe der Zwischenkreisspannung im Fehlerfall: **01 1Ch->284d->284V**

- Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

**Funktion: Schreibe in ein Coil (05h)**

Diese Funktion schreibt Daten in ein Coil. Die Möglichkeit zur Beschreibung des Coils ist dafür Voraussetzung. Änderungen der Coils von OFF->ON bzw. ON->OFF wird wie folgt realisiert:

Datenänderung	Coil Status	
	OFF->ON	ON->OFF
Daten (MSB)	FFh	00h
Daten (LSB)	00h	00h

Beispiel:

Senden eines Befehls „RUN“ an einen SLAVE mit der Adresse „3“. Coil-Adresse für den Startbefehl ist 0001h (Voraussetzung: Parameter A002=03).

**Anfrage**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	03
2	Funktionsnummer	05
3	Adresse Coil (MSB) <b>*2)</b>	00
4	Adresse Coil (LSB) <b>*2)</b>	01
5	Daten Coil (MSB) <b>*3)</b>	FF
6	Daten Coil (LSB) <b>*3)</b>	00
7	CRC-16 (MSB)	8C
8	CRC-16 (LSB)	A3

**Antwort**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	03
2	Funktionsnummer	05
3	Adresse Coil (MSB) <b>*2)</b>	00
4	Adresse Coil (LSB) <b>*2)</b>	01
5	Daten Coil (MSB) <b>*3)</b>	FF
6	Daten Coil (LSB) <b>*3)</b>	00
7	CRC-16 (MSB)	8C
8	CRC-16 (LSB)	A3

**\*1)** Betriebsart „Broadcasting“ inaktiv

**\*2)** Bei deaktiviertem „Modicon Mode“ beginnt die Startadresse Coils bei 0. Coil-Adressen 1-31 werden zu 0-30. Startadresse der Coils verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Coil-Liste um einen Wert nach unten (Adresse Coil = Coil-Adresse - 1 // 0000h=0001h-1)

**\*3)** FF00h: OFF->ON

- Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

**Funktion: Schreibe in ein Holding Register (06h)**

Diese Funktion schreibt Daten in ein Holding Register. Die Möglichkeit zur Beschreibung des Holding Registers ist dafür Voraussetzung.

Beispiel:

Senden eines Frequenzsollwertes von 50,00Hz an einen SLAVE mit der Adresse „4“. Holding Register-Adresse für den Frequenzsollwert ist 0001h (Voraussetzung: Parameter A001=03).

**Anfrage**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	04
2	Funktionsnummer	06
3	Adresse Holding Register (MSB) <b>*2)</b>	00
4	Adresse Holding Register (LSB) <b>*2)</b>	01
5	Daten Holding Register (MSB)	13
6	Daten Holding Register (LSB)	88
7	CRC-16 (MSB)	0D
8	CRC-16 (LSB)	8C

**Antwort**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	04
2	Funktionsnummer	06
3	Adresse Holding Register (MSB) <b>*2)</b>	00
4	Adresse Holding Register (LSB) <b>*2)</b>	01
5	Daten Holding Register (MSB) )	13
6	Daten Holding Register (LSB) )	88
7	CRC-16 (MSB)	0D
8	CRC-16 (LSB)	8C

**\*1)** Betriebsart „Broadcasting“ inaktiv

**\*2)** Adressen der Holding Register für Frequenzsollwert setzen sich aus 2 Holding Register zusammen. Dies ist dadurch begründet, dass auch Frequenzen größer als 400Hz eingegeben werden können

50,00Hz->5000d->1388h

400,00Hz->40000d->9C40h

655,35Hz->65535d->FFFFh

1000,00Hz->100000d->186A0

(Grenze für ein Holding Register)

(Nutzung des zweiten Holding Registers, Bei Eingabewerte die das zweite Holding Register benötigen ist die Funktion „Schreibe in mehrere Holding

Register (10h)“ zu verwenden)

Bei deaktiviertem „Modicon Mode“ beginnt die Startadresse Holding Register bei 0.

Startadresse Holding Register verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Holding Register-Liste um einen Wert nach unten

(Startadresse Holding Register = Holding Register-Adresse - 1 // 0001h=0002h-1)

Eine Änderung des anzuzeigenden Wertes im Umrichter wird in der Anzeige nicht sofort aktualisiert, sondern erst nach erneutem Aufruf des Parameters.

- Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

**Funktion: Rückschleifentest (08h)**

Diese Funktion testet die Kommunikation zwischen MASTER und SLAVE. Für Testdaten können beliebige Werte verwendet werden.

Beispiel:

Senden von Testdaten an einen SLAVE mit der Adresse „5“.

**Anfrage**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	05
2	Funktionsnummer	08
3	Schleifentest (MSB)	00
4	Schleifentest (LSB)	00
5	Daten (MSB)	beliebig
6	Daten (LSB)	beliebig
7	CRC-16 (MSB)	CRC
8	CRC-16 (LSB)	CRC

**Antwort**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	05
2	Funktionsnummer	08
3	Schleifentest (MSB)	00
4	Schleifentest (LSB)	00
5	Daten (MSB) )	beliebig
6	Daten (LSB) )	beliebig
7	CRC-16 (MSB)	CRC
8	CRC-16 (LSB)	CRC

**\*1)** Betriebsart „Broadcasting“ inaktiv

Testdaten für den Rückschleifentest sind nur das Echo (Anfrage:00 00h, Antwort:00 00h) und nicht für andere Befehle.

**Funktion: Schreiben in mehrere Coils (0Fh)**

Diese Funktion schreibt Daten in aufeinander folgende Coils

Beispiel:

Änderung des Status der Digitaleingänge [1] ... [7] an einem SLAVE mit der Adresse „6“. Digitaleingänge sollen folgenden Zustand haben

Beschreibung	Werte						
Coil-Nr.	0007h	0008h	0009h	000Ah	000Bh	000Ch	000Dh
Digitaleingang	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Coil-Status	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF

**Anfrage**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	06
2	Funktionsnummer	0F
3	Startadresse Coil (MSB) <b>*2)</b>	00
4	Startadresse Coil (LSB) <b>*2)</b>	07
5	Anzahl Coils (MSB)	00
6	Anzahl Coils (LSB)	07
7	Anzahl Bytes) <b>*3)</b>	02
8	Daten Coils (MSB)	17
9	Daten Coils (MSB)	00
10	CRC-16 (LSB)	06
11	CRC-16 (MSB)	98

**Antwort**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	06
2	Funktionsnummer	0F
3	Startadresse Coil (MSB) <b>*2)</b>	00
4	Startadresse Coil (LSB) <b>*2)</b>	07
5	Anzahl Coils (MSB)	00
6	Anzahl Coils (LSB)	07
7	CRC-16 (MSB)	F4
8	CRC-16 (LSB)	08

**\*1)** Betriebsart „Broadcasting“ inaktiv

**\*2)** Bei deaktiviertem „Modicon Mode“ beginnt die Startadresse Coils bei 0. Coil-Adressen 1-31 werden zu 0-30. Startadresse der Coils verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Coil-Liste um einen Wert nach unten (Adresse Coil = Coil-Adresse - 1 // 0006h=0007h-1)

**\*3)** Anzahl Bytes als gerade Werte, da Bytes aus einem MSB und LSB bestehen

Digitaleingänge werden als „ON“ erkannt, wenn entweder an der Steuerklemme das entsprechende Potential anliegt oder die Einstellung über eine Datenkommunikation erfolgt. Unter Parameter d005 im Umrichter werden nur die Signale an den Steuerklemmen wiedergegeben.

- Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel



**Funktion: Schreibe in mehrere Holding Register (10h)**

Diese Funktion schreibt Daten in aufeinander folgende Holding Register

Beispiel:

Senden einer Hochlauframpe von 3000,00s an einen SLAVE mit der Adresse „7“. Holding Register-Adresse für die Hochlauframpe ist 1103h.

**Anfrage**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	07
2	Funktionsnummer	10
3	Startadresse Holding Register (MSB) <b>*2)</b>	11
4	Startadresse Holding Register (LSB) <b>*2)</b>	03
5	Anzahl Holding Register (MSB)	00
6	Anzahl Holding Register (LSB)	02
7	Anzahl Bytes <b>*3)</b>	04
8	Daten Holding Register 1 (MSB) <b>*4)</b>	00
9	Daten Holding Register 1 (LSB) <b>*4)</b>	04
10	Daten Holding Register 2 (MSB) <b>*4)</b>	93
11	Daten Holding Register 2 (LSB) <b>*4)</b>	E0
12	CRC-16 (MSB)	7D
13	CRC-16 (LSB)	53

**Antwort**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	07
2	Funktionsnummer	10
3	Startadresse Holding Register (MSB)	11
4	Startadresse Holding Register (LSB)	03
5	Anzahl Holding Register (MSB)	00
6	Anzahl Holding Register (LSB)	02
7	CRC-16 (MSB)	B4
8	CRC-16 (LSB)	54

**\*1)** Betriebsart „Broadcasting“ inaktiv

**\*2)** Bei deaktiviertem „Modicon Mode“ beginnt die Startadresse Holding Register bei 0. Startadresse Holding Register verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Holding Register-Liste um einen Wert nach unten  
(Startadresse Holding Register = Holding Register-Adresse - 1 // 1102h=1103h-1)

**\*3)** Anzahl der zu ändernden Bytes, nicht Anzahl der Holding Register

**\*4)** In diesem Fall muss der Wert auf 2 Holding Register aufgeteilt werden  
3000,00s->300000d->0004 93E0h

- Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

**Funktion: Lese/Schreibe in mehrere Holding Register (17h)**

Diese Funktion liest und schreibt Daten in aufeinander folgende Holding Register

Beispiel:

Senden eines Frequenzsollwertes (F001) von 50,00Hz an einen SLAVE mit der Adresse „8“ und Lesen des aktuellen Frequenzsollwertes (d001).

**Anfrage**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse	08
2	Funktionsnummer	17
3	Startadresse zu lesender Holding Register (MSB) <b>*1)</b>	10
4	Startadresse zu lesender Holding Register (LSB) <b>*1)</b>	01
5	Anzahl zu lesender Holding Register (MSB)	00
6	Anzahl zu lesender Holding Register (LSB)	02
7	Startadresse zu schreibender Holding Register (MSB)	00
8	Startadresse zu schreibender Holding Register (LSB)	01
9	Anzahl zu schreibender Holding Register (MSB)	00
10	Anzahl zu schreibender Holding Register (LSB)	02
11	Anzahl zu schreibender Bytes	04
12	Daten zu schreibender Holding Register 1 (MSB) <b>*2)</b>	00
13	Daten zu schreibender Holding Register 1 (LSB) <b>*2)</b>	01
14	Daten zu schreibender Holding Register 2 (MSB)	13
15	Daten zu schreibender Holding Register 2 (LSB)	88
16	CRC-16 (MSB)	F4
17	CRC-16 (LSB)	86

**Antwort**

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse	08
2	Funktionsnummer	17
3	Anzahl zu lesender Bytes	04
4	Daten zu lesender Holding Register 1 (MSB)	00
5	Daten zu lesender Holding Register 1 (LSB)	00
6	Daten zu lesender Holding Register 2 (MSB)	13
7	Daten zu lesender Holding Register 2 (LSB)	88
8	CRC-16 (MSB)	F4
9	CRC-16 (LSB)	71

**\*1)** Bei deaktiviertem „Modicon Mode“ beginnt die Startadresse Holding Register bei 0. Startadresse Holding Register verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Holding Register-Liste um einen Wert nach unten

(Startadresse Holding Register = Holding Register-Adresse - 1 // 1000h=1001h-1)

**\*2)** Bei deaktiviertem „Modicon Mode“ beginnt die Startadresse Holding Register bei 0. Startadresse Holding Register verschiebt sich zur angegebenen Adresse aus der Modbus Holding Register-Liste um einen Wert nach unten

(Startadresse Holding Register = Holding Register-Adresse - 1 // 0000h=0001h-1)

- Bei nicht korrekt ausgeführtem Befehl, siehe Fehlerantwort in diesem Kapitel

**Fehlerantwort**

- Bei Fehlererkennung während einer Anfrage (außer bei Betriebsart „Broadcasting“) sendet der SLAVE eine Fehlerantwort.
- Der Fehler kann in der Funktionsnummer der Antwort kontrolliert werden. Die Funktionsnummer der Fehlerantwort entspricht der Funktionsnummer auf der ein Wert von 80h addiert.
- Die Fehlerbedeutung ist dem Fehlercode zu entnehmen

**Rahmenformat Fehlerantwort**

Slave-Adresse
Funktionsnummer
Fehlercode
Fehlerüberwachung CRC-16

**Funktionsnummer**

Anfrage	Fehlerantwort
01h	81h
03h	83h
05h	85h
06h	86h
0Fh	8Fh
10h	90h
17h	97h

**Fehlercode**

Funktionsnummer	Beschreibung
<b>01h</b>	Ausgewählte Funktion wird nicht unterstützt
<b>02h</b>	Ausgewählte Adresse nicht vorhanden
<b>03h</b>	Ausgewähltes Datenformat nicht korrekt
<b>21h</b>	Geschriebene Daten außerhalb Bereich des Holding Registers
<b>22h</b>	Ausgewählte Funktion bei SLAVE nicht vorhanden <ul style="list-style-type: none"><li>• Registerwert der Funktion kann während Betrieb nicht geändert werden</li><li>• Funktion benötigt ENTER-Befehl während Betrieb (bei Unterspannung)</li><li>• Beschreiben eines Registers während einer Störung (bei Unterspannung)</li><li>• Beschreiben einer nicht erlaubten I/O-Konfiguration</li><li>• Beschreiben eines Registers während „Störung löschen“ aktiv</li><li>• Beschreiben eines Registers während Auto-tuning</li><li>• Beschreiben in ein paßwortgeschütztes Register etc.</li></ul>
<b>23h</b>	Beschreiben von nur lesbaren Registern/Coils

### Funktion: Speichern von geänderten Registerdaten (ENTER-Befehl, 0900h)

Bei Funktionsnummer „Schreiben in ein Holding Register“ (06h) oder „Schreiben in mehrere Holding Register“ (10h) wird der geänderte Wert im Register sofort übernommen, jedoch nicht im EEPROM abgespeichert. Bei Spannungsverlust wird das Register mit dem ursprünglichen Wert geladen.

Zur Speicherung des geänderten Wertes im EEPROM muss die Änderung mit einem ENTER-Befehl abgeschlossen werden. Bei Änderung bestimmter Parameter müssen die Motordaten neu berechnet werden. In diesem Fall muss eine Neuberechnung der Motorparameter mit dem ENTER-Befehl gesendet werden.

Zur Anwendung des ENTER-Befehls (Registeradresse 0900h) muss eine Funktionsnummer „Schreibe in ein Holding Register“ (06h) verwendet werden. Die Daten für das Holding Register des ENTER-Befehls entsprechen folgenden Funktionen

Einstellwert	Beschreibung
0000	Neuberechnung der Motorparameter
0001	Einstellung speichern
0002 ... FFFF	Neuberechnung und Speicherung der Motorparameter

Bei Änderung folgender Parameter müssen die Motordaten neu berechnet werden. Eine Neuberechnung kann mit den Einstellwerten 0000 oder 0002 im Holding Register des ENTER-Befehls erfolgen.

Parameterliste zur Neuberechnung der Motordaten

Funktionsnummer	Funktion
<b>A003/A203</b>	Motornennfrequenz / Eckfrequenz
<b>A004/A204</b>	Maximalfrequenz
<b>A044/A244</b>	Arbeitsverfahren
<b>A082/A282</b>	Motorspannung / Netzspannung
<b>b112</b>	Frequenz 7 bei U/f frei
<b>H002/H202</b>	Motordaten
<b>H003/H203</b>	Motorleistung
<b>H004/H204</b>	Motorpolzahl
<b>H005/H205</b>	Drehzahlregler-Ansprechgeschwindigkeit
<b>H020/H220 ...</b>	Standard-Motorkonstanten
<b>H024/H224</b>	
<b>H030/H230 ...</b>	Autotuning-Motorkonstanten
<b>H034/H234</b>	

- Der SLAVE sendet bei empfangen eines ENTER-Befehls eine Antwort und schreibt anschließend die Daten in das EEPROM. Der Schreibstatus kann mittels auslesen eines Coils (Coil-Adresse 0049h) überwacht werden.
- Die Lebensdauer des EEPROM ist begrenzt (ca. 100.000 Schreibbefehle) Ein häufiges Anwenden des ENTER-Befehls verringert die Lebensdauer.

Beispiel:

Ausführen eines ENTER-Befehls (Einstellungen speichern) an einen SLAVE mit der Adresse „9“

Anfrage

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	09
2	Funktionsnummer	06
3	Adresse Holding Register (MSB)	09
4	Adresse Holding Register (LSB)	00
5	Daten Holding Register (MSB)	00
6	Daten Holding Register (LSB)	01
7	CRC-16 (MSB)	0D
8	CRC-16 (LSB)	8C

Antwort

Nr.	Feldname	Beispiel (Hex)
1	Slave-Adresse <b>*1)</b>	09
2	Funktionsnummer	06
3	Adresse Holding Register (MSB)	09
4	Adresse Holding Register (LSB)	00
5	Daten Holding Register (MSB)	00
6	Daten Holding Register (LSB)	01
7	CRC-16 (MSB)	0D
8	CRC-16 (LSB)	8C


**\*1)** Betriebsart „Broadcasting“ inaktiv

### EEPROM-Schreibmodus


- Zur Aktivierung des EEPROM-Schreibmodus wird bei Funktionen „Schreibe in ein/mehrere Holding Register“ (06h/10h) in die Register-Adresse (0902h) eine „1“ eingetragen.
- Erfolgt eine Wertänderung durch die Funktionen „Schreibe in ein/mehrere Holding Register“ (06h/10h) nach Aktivierung des EEPROM-Schreibmodus, wird der neue Wert sowohl im flüchtigen Speicher (RAM) wie auch im nichtflüchtigen Speicher (EEPROM) abgespeichert. Dabei wird der eigentliche EEPROM-Schreibmodus abgebrochen
- Wird während der Aktivierung des EEPROM-Schreibmodus eine weitere Funktion gesendet, wird der Schreibmodus abgebrochen.

### Unterschied zwischen ENTER-Befehl (0900h) und EEPROM-Schreibmodus (0902h)

ENTER-Befehl

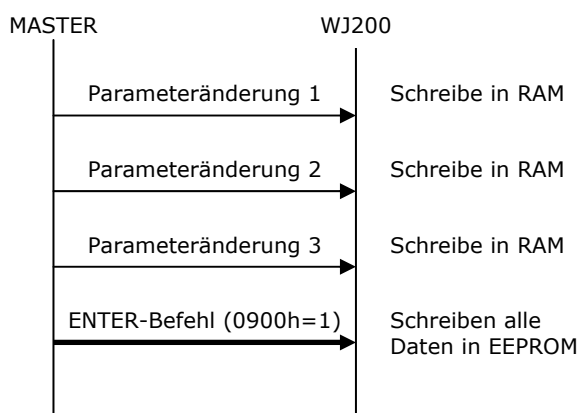

EEPROM-Schreibmodus

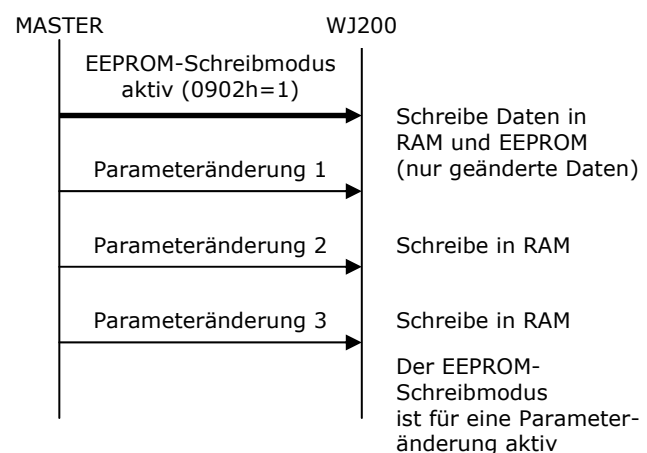

**12.1 Parameter zur seriellen Kommunikation Modbus RTU**

<b>[071]</b>	<b>Baudrate</b>	<b>05</b>
--------------	-----------------	-----------

03	2400bps
04	4800bps
<b>05</b>	9600bps
06	19200bps
07	38400bps
08	57600bps
09	76800bps
10	115200bps

<b>[072]</b>	<b>Adresse</b>	<b>1</b>
--------------	----------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	1...247
------------------------	---------

<b>[074]</b>	<b>Parität</b>	<b>00</b>
--------------	----------------	-----------

<b>00</b>	Keine Parität
01	Gerade Parität
02	Ungerade Parität

<b>[075]</b>	<b>Stoppbits</b>	<b>1</b>
--------------	------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	1 oder 2 Stoppbits
------------------------	--------------------

<b>[076]</b>	<b>Verhalten nach Kommunikationsstörung</b>	<b>02</b>
--------------	---	-----------

00	Störmeldung E60/E69
01	Stop, Störmeldung E60/E69
<b>02</b>	Störungen ignorieren
03	Freier Auslauf
04	Stop

<b>[077]</b>	<b>Zulässiger Timeout</b>	<b>0,00s</b>
--------------	---------------------------	--------------

<b>Einstellbereich</b>	0...99,99s
------------------------	------------

<b>[078]</b>	<b>Wartezeit</b>	<b>0ms</b>
--------------	------------------	------------

<b>Einstellbereich</b>	0...1000ms
------------------------	------------

## 12.3 Parameterliste zur Kommunikation Modbus RTU

### Parameterliste Coils

In der folgenden Tabelle werden die grundlegenden Coils zur Kommunikation zwischen einem SLAVE und MASTER aufgelistet.

- Coil-Nr.: Register-Adresse des entsprechenden Coils (Binäres Datenformat, 1Bit) in hexadezimaler Darstellung
- Funktion: Funktionsbeschreibung des entsprechenden Coils
- R/W: Lese- (R) oder Schreib-/Lesezugriff (R/W) auf Umrichterdaten
- Einstellbereich: Einstellmöglichkeiten des entsprechenden Coils

Coil-Nr.	Funktion	R/W	Einstellbereich
0000h	Nicht verwendet	-	Nicht zugreifbar
0001h	Startbefehl	R/W	1: RUN, 0: Stop (A002/A202=03)
0002h	Drehrichtungsvorgabe	R/W	1: RV, 0: FWD (A002/A202=03)
0003h	Störung extern (EXT)	R/W	1: Störung, 0: Keine Störung
0004h	Störung löschen (RS)	R/W	1: Störung löschen
0005h	Reserviert	-	-
0006h	Reserviert	-	-
0007h	Digitaleingang 1	R/W	1: ON, 0: OFF *1)
0008h	Digitaleingang 2	R/W	1: ON, 0: OFF *1)
0009h	Digitaleingang 3	R/W	1: ON, 0: OFF *1)
000Ah	Digitaleingang 4	R/W	1: ON, 0: OFF *1)
000Bh	Digitaleingang 5	R/W	1: ON, 0: OFF *1)
000Ch	Digitaleingang 6	R/W	1: ON, 0: OFF *1)
000Dh	Digitaleingang 7	R/W	1: ON, 0: OFF *1)
000Eh	Reserviert	-	-
000Fh	Betriebsstatus	R	1: RUN, 0: Stop (wie d003)
0010h	Drehrichtung	R	1: RV, 0: FWD (wie d003)
0011h	Betriebsbereitschaft	R	1: Betriebsb., 0: N. betriebsb.
0012h	Reserviert	-	-
0013h	Betrieb (RUN)	R	1: Während Störung, 0: Normal
0014h	Frequenzsollwert erreicht (FA1)	R	1: ON, 0: OFF
0015h	Frequenz überschritten 1 (FA2)	R	1: ON, 0: OFF
0016h	Strom überschritten (OL)	R	1: ON, 0: OFF
0017h	PID-Regelabweichung (OD)	R	1: ON, 0: OFF
0018h	Störung (AL)	R	1: ON, 0: OFF
0019h	Frequenz überfahren 1 (FA3)	R	1: ON, 0: OFF
001Ah	Drehmoment überschritten (OTQ)	R	1: ON, 0: OFF
001Bh	Reserviert	-	-
001Ch	Unterspannung (UV)	R	1: ON, 0: OFF
001Dh	Drehmomentbegrenzung aktiv (TRQ)	R	1: ON, 0: OFF
001Eh	Betriebszeit überschritten (RNT)	R	1: ON, 0: OFF
001Fh	Netz-Ein-Zeit überschritten (ONT)	R	1: ON, 0: OFF
0020h	Motor überlastet (THM)	R	1: ON, 0: OFF
0021h	Reserviert	-	-
0022h	Reserviert	-	-
0023h	Reserviert	-	-
0024h	Reserviert	-	-
0025h	Reserviert	-	-
0026h	Bremsen-Freigabe-Signal (BRK)	R	1: ON, 0: OFF
0027h	Bremsen-Störung (BER)	R	1: ON, 0: OFF
0028h	Drehzahl=0 (ZS)	R	1: ON, 0: OFF

Coil-Nr.	Funktion	R/W	Einstellbereich
<b>0029h</b>	Drehzahlabweichung (DSE)	R	1: ON, 0: OFF
<b>002Ah</b>	Istposition=Sollposition (POK)	R	1: ON, 0: OFF
<b>002Bh</b>	Frequenz überschritten 2 (FA4)	R	1: ON, 0: OFF
<b>002Ch</b>	Frequenz überfahren 2 (FA5)	R	1: ON, 0: OFF
<b>002Dh</b>	Strom überschritten 2 (OL2)	R	1: ON, 0: OFF
<b>002Eh</b>	Analog Sollwertkomparator Eingang O (ODc)	R	1: ON, 0: OFF
<b>002Fh</b>	Analog Sollwertkomparator Eingang OI (OIDc)	R	1: ON, 0: OFF
<b>0030h</b>	Reserviert	-	-
<b>0031h</b>	Reserviert	-	-
<b>0032h</b>	PID-Istwertüberwachung (FBV)	R	1: ON, 0: OFF
<b>0033h</b>	Modbus-Netzwerkfehler (NDc)	R	1: ON, 0: OFF
<b>0034h</b>	Ergebnis Logische Verknüpfung 1 (LOG1)	R	1: ON, 0: OFF
<b>0035h</b>	Ergebnis Logische Verknüpfung 2 (LOG2)	R	1: ON, 0: OFF
<b>0036h</b>	Ergebnis Logische Verknüpfung 3 (LOG3)	R	1: ON, 0: OFF
<b>0037h</b>	Reserviert	-	-
<b>0038h</b>	Reserviert	-	-
<b>0039h</b>	Reserviert	-	-
<b>003Ah</b>	Warnung Kondensator-Lebensdauer (WAC)	R	1: ON, 0: OFF
<b>003Bh</b>	Warnung Lüfterdrehzahl reduziert (WAF)	R	1: ON, 0: OFF
<b>003Ch</b>	Startbefehl (FR)	R	1: ON, 0: OFF
<b>003Dh</b>	Kühlkörper-Übertemperatur (OHF)	R	1: ON, 0: OFF
<b>003Eh</b>	Strom unterschritten (LOC)	R	1: ON, 0: OFF
<b>003Fh</b>	Reserviert	-	-
<b>0040h</b>	Reserviert	-	-
<b>0041h</b>	Reserviert	-	-
<b>0042h</b>	Reserviert	-	-
<b>0043h</b>	Reserviert	-	-
<b>0044h</b>	Reserviert	-	-
<b>0045h</b>	Umrichter bereit (IRDY)	R	1: ON, 0: OFF
<b>0046h</b>	Rechtslauf (FWR)	R	1: ON, 0: OFF
<b>0047h</b>	Linkslauf (RVR)	R	1: ON, 0: OFF
<b>0048h</b>	Schwerwiegender Hardwarefehler (MJA)	R	1: ON, 0: OFF
<b>0049h</b>	Schreibstatus Daten	R	1: Schreibvorgang aktiv
<b>004Ah</b>	CRC-Fehler	R	1: Fehler, 0= Kein Fehler *2)
<b>004Bh</b>	Überlauffehler	R	1: Fehler, 0= Kein Fehler *2)
<b>004Ch</b>	Rahmenfehler	R	1: Fehler, 0= Kein Fehler *2)
<b>004Dh</b>	Paritätsfehler	R	1: Fehler, 0= Kein Fehler *2)
<b>004Eh</b>	Checksum-Fehler	R	1: Fehler, 0= Kein Fehler *2)
<b>004Fh</b>	Reserviert	-	-
<b>0050h</b>	Window Comparator Eingang O (WCO)	R	1: ON, 0: OFF
<b>0051h</b>	Window Comparator Eingang OI (WCOI)	R	1: ON, 0: OFF
<b>0052h</b>	Reserviert	-	-
<b>0053h</b>	Reserviert	-	-
<b>0054h</b>	Frequenz Sollwert über Bedieneinheit (FREF)	R	1: Bedieneinheit, 0: and. Quelle
<b>0055h</b>	Startbefehl über Bedieneinheit (REF)	R	1: Bedieneinheit, 0: and. Quelle
<b>0056h</b>	2. Parametersatz angewählt (SETM)	R	1: 2. P.-satz, 0: 1. P.-satz
<b>0057h</b>	Reserviert	-	-
<b>0058h</b>	Reserviert	-	-
<b>0059h</b>	Nicht verwendet	-	Nicht zugreifbar
<b>005Ah</b>	Nicht verwendet	-	Nicht zugreifbar

**\*1)** Zustand der Digitaleingänge über serielle Kommunikation (Modbus RTU) veränderbar. Erkennung Status „ON“ sowohl durch Setzen über Modbus oder Signal an der Klemme.

**\*2)** Übertragungsfehler werden erst mit einem Befehl „Störung löschen“ zurückgesetzt. Signal an Klemme ist vorrangig.



### Parameterliste Holding Register

In der folgenden Tabelle werden sämtliche Holding Register zur Kommunikation zwischen einem SLAVE und MASTER aufgelistet.

- Holding Register: Register-Adresse des entsprechenden Holding Registers (16bit Datenformat, 1 Wort) in hexadezimaler Darstellung. Einige Adressen setzen sich aus einem LOW- und HIGH-Wort zusammen.
- Funktion: Funktionsbeschreibung des entsprechenden Holding Registers.
- Funktions-Nr.: Parameter entsprechend Beschreibung Bedieneinheit
- R/W: Lese- (R) oder Schreib-/Lesezugriff (R/W) auf Umrichterdaten
- Einstellbereich: Einstellmöglichkeiten des entsprechenden Holding Registers
- Auflösung: Auflösung bzw. Einheit des entsprechenden Holding Registers

### Holding Register Frequenzsollwert und Fehlerspeicher

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>0000h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>0001h</b>	Anzeige / Eingabe Frequenzsollwert	F001 (HIGH- Wort)	R/W	0 ... A004 (aktiv bei A001=03)	0,01Hz
<b>0002h</b>		F001 (LOW- Wort)			
<b>0003h</b>	Umrichterstatus A	-	R	0:Initialisierung 2:Stop 3:Betrieb 4:Freier Auslauf 5:Einrichten (Tippen) 6:Gleichstrombremse 7:Neustart 8:Störung 9:Unterspannung	
<b>0004h</b>	Umrichterstatus B	-	R	0:Während Stillstand 1:Während Betrieb 2:Während Störung	
<b>0005h</b>	Umrichterstatus C	-	R	0:- <b>1:Stop</b> 2:Runterlauf 3:Konstante Geschwindigkeit 4:Hochlauf 5:Rechtslauf 6:Linkslauf 7:Wechsel Rechts-/Linkslauf 8:Wechsel Links-/Rechtslauf 9:Start Rechtslauf 10:Start Linkslauf	
<b>0006h</b>	Istwert PID-Regler	-	R/W	0 ... 10000	0,01%
<b>0007h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>0010h</b>					

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>0011h</b>	Gesamtzahl der aufgetretenen Störungen	d080	R	0 ... 65530	1
<b>0012h</b>	1. Störung: Fehlercode	d081	R	Siehe Kapitel 8	-
<b>0013h</b>	1. Störung: Umrichterstatus			„Störmeldungen“	-
<b>0014h</b>	1. Störung: Ausgangsfrequenz (HB)			0 ... 100000	0,01Hz
<b>0015h</b>	1. Störung: Ausgangsfrequenz (LB)				
<b>0016h</b>	1. Störung: Motorstrom			Motorstrom bei Störung	0,01A
<b>0017h</b>	1. Störung: Zwischenkreissp.			Zwischenkreisspannung bei Störung	0,1V
<b>0018h</b>	1. Störung: Betriebszeit (HB)			Betriebszeit bei Störung	1h
<b>0019h</b>	1. Störung: Betriebszeit (LB)				
<b>001Ah</b>	1. Störung: Netz-Ein Zeit (HB)			Netz-Ein Zeit bei Störung	1h
<b>001Bh</b>	1. Störung: Netz-Ein Zeit (LB)				
<b>001Ch</b>	2. Störung: Fehlercode	d082	R	Siehe Kapitel 8	-
<b>001Dh</b>	2. Störung: Umrichterstatus			„Störmeldungen“	-
<b>001Eh</b>	2. Störung: Ausgangsfrequenz (HB)			0 ... 100000	0,01Hz
<b>001Fh</b>	2. Störung: Ausgangsfrequenz (LB)				
<b>0020h</b>	2. Störung: Motorstrom			Motorstrom bei Störung	0,01A
<b>0021h</b>	2. Störung: Zwischenkreissp.			Zwischenkreisspannung bei Störung	0,1V
<b>0022h</b>	2. Störung: Betriebszeit (HB)			Betriebszeit bei Störung	1h
<b>0023h</b>	2. Störung: Betriebszeit (LB)				
<b>0024h</b>	2. Störung: Netz-Ein Zeit (HB)			Netz-Ein Zeit bei Störung	1h
<b>0025h</b>	2. Störung: Netz-Ein Zeit (LB)				
<b>0026h</b>	3. Störung: Fehlercode	d083	R	Siehe Kapitel 8	-
<b>0027h</b>	3. Störung: Umrichterstatus			„Störmeldungen“	-
<b>0028h</b>	3. Störung: Ausgangsfrequenz (HB)			0 ... 100000	0,01Hz
<b>0029h</b>	3. Störung: Ausgangsfrequenz (LB)				
<b>002Ah</b>	3. Störung: Motorstrom			Motorstrom bei Störung	0,01A
<b>002Bh</b>	3. Störung: Zwischenkreissp.			Zwischenkreisspannung bei Störung	0,1V
<b>002Ch</b>	3. Störung: Betriebszeit (HB)			Betriebszeit bei Störung	1h
<b>002Dh</b>	3. Störung: Betriebszeit (LB)				
<b>002Eh</b>	3. Störung: Netz-Ein Zeit (HB)			Netz-Ein Zeit bei Störung	1h
<b>002Fh</b>	3. Störung: Netz-Ein Zeit (LB)				
<b>0030h</b>	4. Störung: Fehlercode	d084	R	Siehe Kapitel 8	-
<b>0031h</b>	4. Störung: Umrichterstatus			„Störmeldungen“	-
<b>0032h</b>	4. Störung: Ausgangsfrequenz (HB)			0 ... 100000	0,01Hz
<b>0033h</b>	4. Störung: Ausgangsfrequenz (LB)				

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>0034h</b>	4. Störung: Motorstrom	d084	R	Motorstrom bei Störung	0,01A
<b>0035h</b>	4. Störung: Zwischenkreissp.			Zwischenkreisspannung bei Störung	0,1V
<b>0036h</b>	4. Störung: Betriebszeit (HW)			Betriebszeit bei Störung	1h
<b>0037h</b>	4. Störung: Betriebszeit (LW)				
<b>0038h</b>	4. Störung: Netz-Ein Zeit (HW)			Netz-Ein Zeit bei Störung	1h
<b>0039h</b>	4. Störung: Netz-Ein Zeit (LW)				
<b>003Ah</b>	5. Störung: Fehlercode	d085	R	Siehe Kapitel 8	-
<b>003Bh</b>	5. Störung: Umrichterstatus			„Störmeldungen“	-
<b>003Ch</b>	5. Störung: Ausgangsfrequenz (HW)			0 ... 100000	0,01Hz
<b>003Dh</b>	5. Störung: Ausgangsfrequenz (LW)				
<b>003Eh</b>	5. Störung: Motorstrom			Motorstrom bei Störung	0,01A
<b>003Fh</b>	5. Störung: Zwischenkreissp.			Zwischenkreisspannung bei Störung	0,1V
<b>0040h</b>	5. Störung: Betriebszeit (HW)			Betriebszeit bei Störung	1h
<b>0041h</b>	5. Störung: Betriebszeit (LW)				
<b>0042h</b>	5. Störung: Netz-Ein Zeit (HW)			Netz-Ein Zeit bei Störung	1h
<b>0043h</b>	5. Störung: Netz-Ein Zeit (LW)				
<b>0044h</b>	6. Störung: Fehlercode	d086	R	Siehe Kapitel 8	-
<b>0045h</b>	6. Störung: Umrichterstatus			„Störmeldungen“	-
<b>0046h</b>	6. Störung: Ausgangsfrequenz (HW)			0 ... 100000	0,01Hz
<b>0047h</b>	6. Störung: Ausgangsfrequenz (LW)				
<b>0048h</b>	6. Störung: Motorstrom			Motorstrom bei Störung	0,01A
<b>0049h</b>	6. Störung: Zwischenkreissp.			Zwischenkreisspannung bei Störung	0,1V
<b>004Ah</b>	6. Störung: Betriebszeit (HW)			Betriebszeit bei Störung	1h
<b>004Bh</b>	6. Störung: Betriebszeit (LW)				
<b>004Ch</b>	6. Störung: Netz-Ein Zeit (HW)			Netz-Ein Zeit bei Störung	1h
<b>004Dh</b>	6. Störung: Netz-Ein Zeit (LW)				
<b>004Eh</b>	Warnmeldungen	d090	R	Siehe Kapitel 7 „Warnmeldungen“	-
<b>004Fh</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>08FFh</b>					
<b>0900h</b>	ENTER-Befehl	-	W	0:Neuberechnung der Motorparameter <b>1:Einstellung speichern</b> Bei anderen Einstellungen: Neuberechnung und Speicherung der Motorparameter	-
<b>0901h</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
<b>0902h</b>	EEPROM-Schreibmodus	-	W	0:Kein Schreibvorgang <b>1:Schreibvorgang aktiv</b>	-
<b>0903h</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>1000h</b>					

**Holding Register Umrichterstörmeldungen bei Modbus RTU**

<b>Störmeldung</b>	<b>Code</b>	<b>Umrichterstatus</b>	<b>Code</b>
Keine Störmeldung	0	Reset	0
Überstrom während stat. Betrieb	1	Netz-Ein oder Reset	1
Überstrom während Verzögerung	2	Runterlauf	2
Überstrom während Hochlauf	3	Runterlauf oder stat. Betrieb	3
Überstrom während Stillstand	4	Hochlauf	4
Auslösen des int. Motorschutzes	5	Frequenzsollwert = 0	5
Überschreiten Bremschopper-ED	6	Start	6
Überspannung Zwischenkreis	7	Gleichstrombremse	7
EEPROM-Fehler	8	Stromgrenze	8
Unterspannung Zwischenkreis	9		
Störung Stromwandler	10		
Prozessor gestört	11		
Störung extern	12		
Auslösung Wiederanlaufsperr	13		
Erdschluss Motoranschlussklemmen	14		
Netzüberspannung	15		
Übertemperatur Leistungsteil	21		
Störung Leistungsteil	25		
IGBT-Fehler	30		
Ansprechen Kaltleiterauslösefunktion	35		
Fehler Bremsensteuerung	36		
Auslösen „Sicherer Halt“	37		
Überlast bei kleiner Ausgangsfreq.	38		
Keine Verbindung mit Bedieneinheit	40		
ModBus-Kommunikationsstörung	41		
Interne Fehler (Siehe Kapitel 8)	43...45		
Interne Fehler (Siehe Kapitel 8)	50...69		
Unterbrechung Inkrementalgeber	80		
Zu hohe Positioniergeschwindigkeit	81		
Position außerhalb des Bereichs	83		

**Holding Register Gruppe „d“**

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1001h</b>	Ausgangsfrequenz	d001 (HW)	R	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>1002h</b>		d001 (LW)			
<b>1003h</b>	Motorstrom	d002	R	0 ... 65530	0,01A
<b>1004h</b>	Drehrichtung	d003	R	0:Stop <b>1:Rechtslauf</b> 2:Linkslauf	-
<b>1005h</b>	Istwert x Anzeigefaktor (nur verfügbar wenn PID-Regler aktiv)	d004 (HW)	R	0 ... 1000000	0,1
<b>1006h</b>		d004 (LW)			
<b>1007h</b>	Signalzustand an den Digital-eingängen 1 ... 7	d005	R	2 <sup>0</sup> ... 2 <sup>6</sup> :Digitaleingang 1 ... 7	Bit
<b>1008h</b>	Signalzustand der Digitalaus-gänge 11 ... 12 und des Störmelderelais AL0-AL2	d006	R	2 <sup>0</sup> ... 2 <sup>1</sup> : Digitalausgang 11 ... 12 <b>2<sup>6</sup>:Störmelderelai</b>	Bit
<b>1009h</b>	Ausgangsfrequenz x Frequenzfaktor	d007 (HW)	R	0 ... 4000000 (10000000)	0,01
<b>100Ah</b>		d007 (LW)			
<b>100Bh</b>	Rotordrehfeldfrequenz	d008 (HW)	R	-100000 ... +100000	0,01Hz
<b>100Ch</b>		d008 (LW)			
<b>100Dh</b>	Drehmomentsollwert	d009	R	-200 ... +200	1%
<b>100Eh</b>	Drehmoment-Offset	d010	R	-200 ... +200	1%
<b>100Fh</b>	Reserviert	-	R	-	-
<b>1010h</b>	Motordrehmoment	d012	R	-200 ... +200	1%
<b>1011h</b>	Ausgangsspannung	d013	R	0 ... 6000	0,1V
<b>1012h</b>	Aufgenommene elektrische Leistung	d014	R	0 ... 9999	0,1kW
<b>1013h</b>	kWh-Zähler	d015 (HW)	R	0 ... 9999000	-
<b>1014h</b>		d015 (LW)			
<b>1015h</b>	Betriebszeit	d016 (HW)	R	0 ... 999000	1h
<b>1016h</b>		d016 (LW)			
<b>1017h</b>	Netz-Ein Zeit	d017 (HW)	R	0 ... 999000	1h
<b>1018h</b>		d017 (LW)			
<b>1019h</b>	Kühlkörpertemperatur	d018	R	-200 ... +1500	0,1°C
<b>101Ah</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>101Ch</b>					
<b>101Dh</b>	Wartungsanzeige	d022	R	2 <sup>0</sup> :Kondensatoren 2 <sup>1</sup> :Kühlventilatoren	Bit
<b>101Eh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1025h</b>					

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1026h</b>	Zwischenkreisspannung	d102	R	0 ... 10000	0,1V
<b>1027h</b>	Bremschopper-ED	d103	R	0 ... 1000	0,1%
<b>1028h</b>	Überlaststatus	d104	R	0 ... 1000	0,1%
<b>1029h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1035h</b>					
<b>1036h</b>	Sollposition	d029 (HW)	R	-268435455 ... +268435455	1
<b>1037h</b>		d029 (LW)			
<b>1038h</b>	Istposition	d030 (HW)	R	-268435455 ... +268435455	1
<b>1039h</b>		d030 (LW)			
<b>103Ah</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1056h</b>					
<b>1057h</b>	Umrichtermodus	d060	R	0:I-C <b>1:I-V</b> 2:H-I	-
<b>1058h</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>1102h</b>					

#### Holding Register Gruppe „F“

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1103h</b>	1. Hochlaufzeit	F002 (HW)	R/W	1 ... 360000	0,01s
<b>1104h</b>		F002 (LW)			
<b>1105h</b>	1. Runterlaufzeit	F003 (HW)	R/W	1 ... 360000	0,01s
<b>1106h</b>		F003 (LW)			
<b>1107h</b>	Drehrichtung Taste RUN	F004	R/W	0:Rechtslauf <b>1:Linkslauf</b>	-
<b>1108h</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>1200h</b>					

**Holding Register Gruppe „A“**

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1201h</b>	Frequenzsollwertvorgabe	A001	R/W	00:Integriertes Poti (Option) <b>01:Eingang O/OI</b> 02:F001/A020 03:RS485 04:Optionskarte 06:Impulskettensignal an EA 07:Nicht verwenden 10:gemäß A141 ... A146	-
<b>1202h</b>	Start/Stop-Befehl *1)	A002	R/W	01:Eingang FW/RV <b>02:RUN-Taste</b> 03:RS485 04:Optionskarte	-
<b>1203h</b>	Motornennfrequenz / Eckfrequenz	A003	R/W	300 ... A004	0,1Hz
<b>1204h</b>	Maximalfrequenz	A004	R/W	300 ... 4000 (10000)	0,1Hz
<b>1205h</b>	Umschalten der Sollwerteingänge mit Eingang AT	A005	R/W	00:O/OI 01:O/int. Poti (Option) 02:OI/int. Poti (Option)	
<b>1206</b>	Reserviert	-	R/W	-	-
...					
<b>120Ah</b>					
<b>120Bh</b>	Frequenz bei Min.-Sollwert an Eingang O	A011 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>120Ch</b>		A011 (LW)			
<b>120Dh</b>	Frequenz bei Max.-Sollwert an Eingang O	A012 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>120Eh</b>		A012 (LW)			
<b>120Fh</b>	Min.-Sollwert an Eingang O	A013	R/W	0 ... 100	1%
<b>1210h</b>	Max.-Sollwert an Eingang O	A014	R/W	0 ... 100	1%
<b>1211h</b>	Startbedingung Eingang O	A015	R/W	00: Min.-Frequenz 01: 0Hz-Start	-
<b>1212h</b>	Filter Analogeingang O, OI	A016	R/W	1 ... 30 (x2ms) 31 (500ms fest +- 0,1kHz Hyst.)	1
<b>1213h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1214h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1215h</b>	Abrufen der Festfrequenzen	A019	R/W	00:binär (15 Stück) 01:bit (7 Stück)	-
<b>1216h</b>	Basisfrequenz	A020 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>1217h</b>		A020 (LW)			
<b>1218h</b>	1. Festfrequenz	A021 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>1219h</b>		A021 (LW)			
<b>121Ah</b>	2. Festfrequenz	A022 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>121Bh</b>		A022 (LW)			

**\*1)** Nach Wechsel des Start/Stop-Befehls (A002) eine Wartezeit von 40ms abwarten bevor der nächste Startbefehl ausgeführt wird

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>121Ch</b>	3. Festfrequenz	A023 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>121Dh</b>		A023 (LW)			
<b>121Eh</b>	4. Festfrequenz	A024 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>121Fh</b>		A024 (LW)			
<b>1220h</b>	5. Festfrequenz	A025 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>1221h</b>		A025 (LW)			
<b>1222h</b>	6. Festfrequenz	A026 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>1223h</b>		A026 (LW)			
<b>1224h</b>	7. Festfrequenz	A027 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>1225h</b>		A027 (LW)			
<b>1226h</b>	8. Festfrequenz	A028 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>1227h</b>		A028 (LW)			
<b>1228h</b>	9. Festfrequenz	A029 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>1229h</b>		A029 (LW)			
<b>122Ah</b>	10. Festfrequenz	A030 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>122Bh</b>		A030 (LW)			
<b>122Ch</b>	11. Festfrequenz	A031 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>122Dh</b>		A031 (LW)			
<b>122Eh</b>	12. Festfrequenz	A032 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>122Fh</b>		A032 (LW)			
<b>1230h</b>	13. Festfrequenz	A033 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>1231h</b>		A033 (LW)			
<b>1232h</b>	14. Festfrequenz	A034 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>1233h</b>		A034 (LW)			
<b>1234h</b>	15. Festfrequenz	A035 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>1235h</b>		A035 (LW)			
<b>1236h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1237h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1238h</b>	Tipp-Frequenz	A038	R/W	b082 ... 999 (10000)	0,01Hz



HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1239h</b>	Tipp-Frequenz, Stop-Modus	A039	R/W	00:Freilauf (im Stop) 01:Rampe (im Stop) 02:DC-Bremse (im Stop) 03:Freilauf (im Betrieb) 04:Rampe (im Betrieb) 05:DC-Bremse (im Betrieb)	-
<b>123Ah</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>123Bh</b>	Boost-Charakteristik	A041	R/W	00:Manueller Boost 01:Automatischer Boost	-
<b>123Ch</b>	Manueller Boost, Spannungsanhebung	A042	R/W	0 ... 200	0,1%
<b>123Dh</b>	Manueller Boost, Boostfrequenz	A043	R/W	0 ... 500	0,1%
<b>123Eh</b>	Arbeitsverfahren	A044	R/W	00:U/f konstant 01:U/f-quadratisch 02:U/f frei b100-b113 03:SLV	-
<b>123Fh</b>	Ausgangsspannung	A045	R/W	20 ... 100	1%
<b>1240h</b>	Automatischer Boost, Spannungsanhebung	A046	R/W	0 ... 255	1%
<b>1241h</b>	Automatischer Boost, Schlupfkompensation	A047	R/W	0 ... 255	1%
<b>1242h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1244h</b>					
<b>1245h</b>	Automatische DC-Bremse	A051	R/W	00:inaktiv 01:aktiv bei Stop 02:aktiv bei Sollwert- reduzierung	-
<b>1246h</b>	DC-Bremse, Einschaltfrequenz	A052	R/W	0 ... 6000	0,01Hz
<b>1247h</b>	DC-Bremse, Wartezeit	A053	R/W	0 ... 50	0,1s
<b>1248h</b>	DC-Bremse, Bremsmoment	A054	R/W	0 ... 100	1%
<b>1249h</b>	DC-Bremse, Bremszeit	A055	R/W	0 ... 600	0,1s
<b>124Ah</b>	DC-Bremse, Einschalttrigger	A056	R/W	00:Flanke 01:Pegel	-
<b>124Bh</b>	DC-Bremse, Startbremsmoment	A057	R/W	0 ... 100	1%
<b>124Ch</b>	DC-Bremse, Startbremszeit	A058	R/W	0 ... 600	0,1s
<b>124Dh</b>	DC-Bremse, Taktfrequenz	A059	R/W	20 ... 150	0,1kHz
<b>124Eh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>124Fh</b>	Max. Betriebsfrequenz	A061 (HW)	R/W	A062 ... A004	0,01Hz
<b>1250h</b>		A061 (LW)			
<b>1251h</b>	Min. Betriebsfrequenz	A062 (HW)	R/W	b082 ... A004	0,01Hz
<b>1252h</b>		A062 (LW)			

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1253h</b>	1. Frequenzsprung	A063 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>1254h</b>		A063 (LW)			
<b>1255h</b>	1. Frequenzsprung, Sprungweite	A064	R/W	0 ... 1000	0,01Hz
<b>1256h</b>	2. Frequenzsprung	A065 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>1257h</b>		A065 (LW)			
<b>1258h</b>	2. Frequenzsprung, Sprungweite	A066	R/W	0 ... 1000	0,01Hz
<b>1259h</b>	3. Frequenzsprung	A067 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>125Ah</b>		A067 (LW)			
<b>125Bh</b>	3. Frequenzsprung, Sprungweite	A068	R/W	0 ... 1000	0,01Hz
<b>125Ch</b>	Hochlaufverzögerung, Frequenz	A069 (HW)	R/W	0 ... 40000	0,01Hz
<b>125Dh</b>		A069 (LW)			
<b>125Eh</b>	Hochlaufverzögerung, Zeit	A070	R/W	0 ... 600	0,1s
<b>125Fh</b>	PID-Regler aktiv	A071	R/W	00:inaktiv 01:aktiv 02:aktiv mit Reversierung	-
<b>1260h</b>	PID-Regler, P-Anteil	A072	R/W	0 ... 2500	0,01
<b>1261h</b>	PID-Regler, I-Anteil	A073	R/W	0 ... 36000	0,1s
<b>1262h</b>	PID-Regler, D-Anteil	A074	R/W	0 ... 10000	0,01s
<b>1263h</b>	PID-Regler, Anzeigefaktor	A075	R/W	1 ... 9999	0,01
<b>1264h</b>	PID-Regler, Eingang Istwertsignal	A076	R/W	00:Eingang OI 01:Eingang O 02:RS485 03:Impulskettensignal EA 10:gemäß A141...A146	-
<b>1265h</b>	PID-Regler, Invertierung	A077	R/W	00:standard 01:invertiert	-
<b>1266h</b>	PID-Regler, Regelbereich	A078	R/W	0 ... 1000	0,1%
<b>1267h</b>	PID-Regler, Vorsteuerung	A079	R/W	00:keine Vorsteuerung 01:Vorst. über Eingang O 02:Vorst. über Eingang OI	-
<b>1268h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1269h</b>	AVR-Funktion, Charakteristik	A081	R/W	00: aktiv 01: inaktiv 02: inaktiv im Runterlauf	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>126Ah</b>	Motorspannung / Netzspannung	A082	R/W	200V: 00:200 01:215 02:220 03:230 04:240 400V: 05:380 06:400 07:415 08:440 09:460 10:480	-
<b>126Bh</b>	AVR-Filter, Zeitkonstante	A083	R/W	0 ... 1000	0,01s
<b>126Ch</b>	AVR-Funktion, Verstärkung Runterlauf	A084	R/W	50 ... 200	1%
<b>126Dh</b>	Energiesparbetrieb	A085	R/W	00:Normalbetrieb 01:Energiesparbetrieb	-
<b>126Eh</b>	Energiesparbetrieb, Reaktionszeit	A086	R/W	0 ... 1000	0,1%
<b>126Fh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1273h</b>					
<b>1274h</b>	2. Hochlaufzeit	A092 (HW)	R/W	1 ... 360000	0,01s
<b>1275h</b>		A092 (LW)			
<b>1276h</b>	2. Runterlaufzeit	A093 (HW)	R/W	1 ... 360000	0,01s
<b>1277h</b>		A093 (LW)			
<b>1278h</b>	Umschalten von 1. Rampe auf 2. Rampe	A094	R/W	00:Eingang 2CH 01:A095 / A096 02:Reversierung	-
<b>1279h</b>	Umschaltfrequenz Hochlaufzeit	A095 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>127Ah</b>		A095 (LW)			
<b>127Bh</b>	Umschaltfrequenz Runterlaufzeit	A096 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>127Ch</b>		A096 (LW)			
<b>127Dh</b>	Hochlaufcharakteristik	A097	R/W	00:linear 01:S-Kurve 02:U-Kurve 03:U-Kurve invertiert 04:S-Kurve für Aufzüge	-
<b>127Eh</b>	Runterlaufcharakteristik	A098	R/W	00:linear 01:S-Kurve 02:U-Kurve 03:U-Kurve invertiert 04:S-Kurve für Aufzüge	-
<b>127Fh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1280h</b>	Reserviert	-	-	-	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1281h</b>	Frequenz bei Min.-Sollwert Eingang OI	A101 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>1282h</b>		A101 (LW)			
<b>1283h</b>	Frequenz bei Max.-Sollwert Eingang OI	A102 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>1284h</b>		A102 (LW)			
<b>1285h</b>	Min.-Sollwert an Eingang OI	A103	R/W	0 ... 100	1%
<b>1286h</b>	Max.-Sollwert an Eingang OI	A104	R/W	0 ... 100	1%
<b>1287h</b>	Startbedingung Eingang OI	A105	R/W	00:Min.-Frequenz 01:0Hz-Start	-
<b>1288h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>12A4h</b>					
<b>12A5h</b>	Ausprägung der Kurvenform (A097=01, 02, 03)	A131	R/W	1 ... 10	-
<b>12A6h</b>	Ausprägung der Kurvenform (A098=01, 02, 03)	A132	R/W	1 ... 10	-
<b>12A7h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>12AEh</b>					
<b>12AFh</b>	Frequenzsollwert kalkuliert, Variable A	A141	R/W	00:A020 01:Integriertes Poti (Option) 02:Eingang O 03:Eingang OI 04:RS485 05:Optionskarte 07:Impulskettensignal an EA	-
<b>12B0h</b>	Frequenzsollwert kalkuliert, Variable B	A142	R/W	00:A020 01:Integriertes Poti (Option) 02:Eingang O 03:Eingang OI 04:RS485 05:Optionskarte 07:Impulskettensignal an EA	-
<b>12B1h</b>	Frequenzsollwert kalkuliert, Operand	A143	R/W	00:A141 + A142 01:A141 - A142 02:A141 x A142	-
<b>12B2h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>12B3h</b>	Frequenzsollwert kalkuliert, Offset	A145 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>12B4h</b>		A145 (LW)			
<b>12B5h</b>	Frequenzsollwert kalkuliert, Offset ,Vorzeichen	A146	R/W	00:+A145 01:-A145	-
<b>12B6h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>12B8h</b>					
<b>12B9h</b>	Ausprägung der Kurvenform A097=04, Hochlauf 1	A150	R/W	0 ... 50	1%
<b>12BAh</b>	Ausprägung der Kurvenform A097=04, Hochlauf 2	A151	R/W	0 ... 50	1%
<b>12BBh</b>	Ausprägung der Kurvenform A098=04,Runterlauf 1	A152	R/W	0 ... 50	1%
<b>12BCh</b>	Ausprägung der Kurvenform A098=04,Runterlauf 2	A153	R/W	0 ... 50	1%

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>12BDh</b>	Runterlaufverzögerung, Frequenz	A154 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>12BEh</b>		A154 (LW)			
<b>12BFh</b>	Runterlaufverzögerung, Zeit	A155	R/W	0 ... 600	0,1s
<b>12C0h</b>	PID-Regler, Sleep-Modus	A156 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>12C1h</b>	Ausschaltfrequenz	A156 (LW)			
<b>12C2h</b>	PID-Regler, Sleep-Modus	A157	R/W	0 ... 255	0,1s
	Ausschaltzeit				
<b>12C3h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>12C5h</b>					
<b>12C6h</b>	Frequenz bei Min.-Sollwert	A161 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
	Integriertes Poti (Option)				
<b>12C7h</b>		A161 (LW)			
<b>12C8h</b>	Frequenz bei Max.-Sollwert	A162 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
	Integriertes Poti (Option)				
<b>12C9h</b>		A162 (LW)			
<b>12CAh</b>	Min.-Sollwert an Eingang	A163	R/W	0 ... 100	1%
	Integriertes Poti (Option)				
<b>12CBh</b>	Max.-Sollwert an Eingang	A164	R/W	0 ... 100	1%
	Integriertes Poti (Option)				
<b>12CCh</b>	Startbedingung Eingang	A165	R/W	00:Min.-Frequenz	-
	Integriertes Poti (Option)			01:0Hz-Start	
<b>12CDh</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>1300h</b>					

**Holding Register Gruppe „b“**

<b>HR-Nr.</b>	<b>Funktion</b>	<b>Fkt-Nr.</b>	<b>R/W</b>	<b>Einstellbereich</b>	<b>Auflösung</b>
<b>1301h</b>	Wiederanlaufmodus bei Unterspannung / kurzzeitigem Netzausfall	b001	R/W	00:Störmeldung 01:0Hz-Start 02:Synchronisierung 1 03:Synchronis.+Stop+Störung 04:Synchronisierung 2	-
<b>1302h</b>	Zulässige Netzausfallzeit	b002	R/W	3 ... 250	0,1s
<b>1303h</b>	Wartezeit vor Wiederanlauf bei kurzzeitigem Netzausfall	b003	R/W	3 ... 1000	0,1s
<b>1304h</b>	Kurzzeitiger Netzausfall / Unterspannung im Stillstand	b004	R/W	00:keine Störmeldung 01:Störmeldung 02:keine Störmeldung im Runterlauf und Stop	-
<b>1305h</b>	Wiederanlaufversuche bei kurzzeitigem Netzausfall	b005	R/W	00:16 Versuche 01:unbegrenzt	-
<b>1306h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1307h</b>	Minimalfrequenz für Synchronisierung	b007 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>1308h</b>		b007 (LW)			
<b>1309h</b>	Wiederanlaufmodus bei Überspannung / Überstrom	b008	R/W	00:Störmeldung 01:0Hz-Start 02:Synchronisierung 03:Syn.+Stop+Störung 04:Aktive Synchronisierung	-
<b>130Ah</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>130Bh</b>	Wiederanlaufversuche bei Überspannung / Überstrom	b010	R/W	1 ... 3	1mal
<b>130Ch</b>	Wartezeit vor Wiederanlauf bei Überspannung, Überstrom	b011	R/W	3 ... 1000	0,1s
<b>130Dh</b>	Elektronischer Motorschutz, Einstellwert	b012	R/W	200 ... 1000	0,1%
<b>130Eh</b>	Elektronischer Motorschutz, Charakteristik	b013	R/W	00:quadratisch 01:konstant 02:b015...b020	-
<b>130Fh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1310h</b>	Elektronischer Motorschutz / Frequenz 1	b015	R/W	0 ... Elektronischer Motorschutz, Frequenz 2	1Hz
<b>1311h</b>	Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 1	b016	R/W	0 ... FU-Nennstrom	0,01%
<b>1312h</b>	Elektronischer Motorschutz, Frequenz 2	b017	R/W	0 ... Elektronischer Motorschutz, Frequenz 3	1Hz
<b>1313h</b>	Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 2	b018	R/W	0 ... FU-Nennstrom	0,01%
<b>1314h</b>	Elektronischer Motorschutz, Frequenz 3	b019	R/W	Elektronischer Motorschutz, Frequenz 2 ... 400 (1000)	1Hz
<b>1315h</b>	Elektronischer Motorschutz, Auslösestrom 3	b020	R/W	0 ... FU-Nennstrom	0,01%
<b>1316h</b>	Stromgrenze 1, Charakteristik	b021	R/W	00:inaktiv 01:aktiv Hoch- /Runterlauf 02:aktiv bei konst. Drehzahl 03:aktiv Hoch- /Runterlauf (im Runterlauf Drehzahl-erhöhung)	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1317h</b>	Stromgrenze 1, Einstellwert	b022	R/W	200 ... 2000	0,01%
<b>1318h</b>	Stromgrenze 1, Runterlaufzeit	b023	R/W	1 ... 30000	0,1s
<b>1319h</b>	Stromgrenze 2, Charakteristik	b024	R/W	00:inaktiv 01:aktiv Hoch- /Runterlauf 02:aktiv bei konst. Drehzahl 03:aktiv Hoch- /Runterlauf (im Runterlauf Drehzahl- erhöhung)	-
<b>131Ah</b>	Stromgrenze 2, Einstellwert	b025	R/W	200 ... 2000	0,01%
<b>131Bh</b>	Stromgrenze 2, Runterlaufzeit	b026	R/W	1 ... 30000	0,1s
<b>131Ch</b>	Überstromunterdrückung	b027	R/W	00:inaktiv 01:aktiv	-
<b>131Dh</b>	Startstrom für Drehzahl- synchronisierung (b088=02)	b028	R/W	200 ... 2000	0,01%
<b>131Eh</b>	Zeitkonstante für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)	b029	R/W	1 ... 30000	0,1s
<b>131Fh</b>	Scan-Startfrequenz für Drehzahlsynchronisierung (b088=02)	b030	R/W	00:zuletzt gefahrene Frequenz 01:Max.-Frequenz (A004) 02:aktueller Frequenzsollwert	-
<b>1320h</b>	Parametersicherung	b031	R/W	00:Eingang SFT: Parameter+Sollwert 01:Eingang SFT: nur Parameter 02:Parameter + Sollwert 03:nur Parameter 10:Parameter verstellbar im Betrieb	-
<b>1321h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1322h</b>	Motorleitungslänge	b033	R/W	5 ... 20	-
<b>1323h</b>	Warnmeldung	b034	R/W	0 ... 65535	10h
<b>1324h</b>	Netz-Ein / Betriebszeit	(HW) b034 (LW)			
<b>1325h</b>	Drehrichtung gesperrt	b035	R/W	00:beide Richtungen frei 01:Linkslauf gesperrt 02:Rechtslauf gesperrt	-
<b>1326h</b>	Weicher Anlauf	b036	R/W	0 ... 255	-
<b>1327h</b>	Anzeigemodus	b037	R/W	00:alle Funktionen 01:assoziierte Funktionen 02:ausgew. Funk. (U001...U032) 03:geänderte Funktionen 04:Basisfunktionen 05:d001-d104	-
<b>1328h</b>	Anzeige nach Netz-Ein	b038	R/W	000:bei der zuletzt STR gedrückt wurde 001-060:d001-d060 201:F001 202:Nicht einstellen	-
<b>1329h</b>	Parameterhistorie speichern in U001...U032	b039	R/W	00:Param. nicht sp. in U001...U032 01:Parameter sp. in U001...U032	-
<b>132Ah</b>	Drehmomentbegrenzung, Modus	b040	R/W	00:b041 ... b044 01:Digital-Eingänge 02:Analog-Eingang O	-
<b>132Bh</b>	Drehmomentbegrenzung Rechtslauf motorisch	b041	R/W	0 ... 200/255 (no)	1%

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>132Ch</b>	Drehmomentbegrenzung Linkslauf generatorisch	b042	R/W	0 ... 200/255 (no)	1%
<b>132Dh</b>	Drehmomentbegrenzung Linkslauf motorisch	b043	R/W	0 ... 200/255 (no)	1%
<b>132Eh</b>	Drehmomentbegrenzung Rechtslauf generatorisch	b044	R/W	0 ... 200/255 (no)	1%
<b>132Fh</b>	Drehmomentbegrenzung LAD-Stop	b045	R/W	00:Hoch-/Runterlauf unterbr. 01:Hoch-/Runterlauf fortsetzen	-
<b>1330h</b>	Reversierung Vektor- regelung sperren	b046	R/W	00: freigegeben 01: gesperrt	-
<b>1331h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1332h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1333h</b>	Lasteinstellung	b049	R/W	00:Schwerlast (HD) 01:Normallast (ND)	-
<b>1334h</b>	Geführter Runterlauf bei Not- Aus bzw. Netzausfall	b050	R/W	00:inaktiv 01:aktiv 02:aktiv, DC-konstant, kein Wiederanlauf nach Netz-Ein 03:aktiv, DC-konstant, Wiederanlauf nach Netz-Ein	-
<b>1335h</b>	Geführter Runterlauf, DC- Startspannung	b051	R/W	0 ... 10000	0,1V
<b>1336h</b>	Geführter Runterlauf, DC- Spannung für Unterbrechen der Runterlaufampe	b052	R/W	0 ... 10000	0,1V
<b>1337h</b>	Geführter Runterlauf, Runterlaufzeit	b053 (HW)	R/W	1 ... 360000	0,01s
<b>1338h</b>		b053 (LW)			
<b>1339h</b>	Geführter Runterlauf, Frequenzsprung	b054	R/W	0 ... 1000	0,01Hz
<b>133Ah</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>133Eh</b>					
<b>133Fh</b>	Analogswertkomparator Eingang O, Maximalwert	b060	R/W	0 ... 100 (Untergrenze: b061+b062 x2)	1%
<b>1340h</b>	Analogswertkomparator Eingang O, Minimalwert	b061	R/W	0 ... 100 (Untergrenze: b060-b062 x2)	1%
<b>1331h</b>	Analogswertkomparator Eingang O, Hysterese	b062	R/W	0 ... 10 (Untergrenze: b061-b062 /2)	1%
<b>1342h</b>	Analogswertkomparator Eingang OI, Maximalwert	b063	R/W	0 ... 100 (Untergrenze: b064+b065 x2)	1%
<b>1343h</b>	Analogswertkomparator Eingang OI, Minimalwert	b064	R/W	0 ... 100 (Untergrenze: b063-b065 x2)	1%
<b>1344h</b>	Analogswertkomparator Eingang OI, Hysterese	b065	R/W	0 ... 10 (Untergrenze: b063- b064 /2)	1%
<b>1345h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1348h</b>					
<b>1349h</b>	Analogswertkomparator Eingang O, Sollwert	b070	R/W	0 ... 100/255 (no)	1%
<b>134Ah</b>	Analogswertkomparator Eingang OI, Sollwert	b071	R/W	0 ... 100/255 (no)	1%
<b>134Bh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>134Dh</b>					



HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>134Eh</b>	Umgebungstemperatur	b075	R/W	-10 ... 50	1°C
<b>134Fh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1350h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1351h</b>	Zurücksetzen des kWh-Zählers d015	b078	R/W	00:kWh-Zähler läuft 01:Löschen des kWh-Zählers	-
<b>1352h</b>	Faktor Anzeigewert d015 (kWh)	b079	R/W	1 ... 1000	1
<b>1353h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1354h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1355h</b>	Startfrequenz	b082	R/W	10 ... 999 (10000)	0,01Hz
<b>1356h</b>	Taktfrequenz	b083	R/W	2...15kHz	
<b>1357h</b>	Werkseinstellung / Initialisierung	b084	R/W	00:Initialisierung inaktiv 01:Störmelderegister löschen 02:Werkseinstellung 03:Störmelderegister löschen + Werkseinstellung 04:Nicht einstellen	-
<b>1358h</b>	Werkseinstellungs-parameter	b085	R/W	00:Nicht verändern!!!	-
<b>1359h</b>	Frequenzanzeigefaktor (d007)	b086	R/W	1 ... 9999	0,01
<b>135Ah</b>	Stop-Taste bei Start/Stop über Eingänge FW/RV	b087	R/W	00:Taste aktiv 01:Taste inaktiv 02:Stop nicht möglich, Reset möglich	-
<b>135Bh</b>	Motorsynchronisation mit Eingang FRS	b088	R/W	00:0Hz-Start 01:Synchronisierung 1 02:Synchronisierung 2	-
<b>135Ch</b>	Taktfrequenz abhängig von Belastung	b089	R/W	00:inaktiv 01:aktiv, entspr. Ausgangsstrom 02:aktiv, entspr. Kühlkörpertemp.	-
<b>135Dh</b>	Bremschopper-Einschaltdauer (ED)	b090	R/W	0 ... 1000	0,1%
<b>135Eh</b>	Stop-Modus	b091	R/W	00:Rampe 01:freier Auslauf	-
<b>135Fh</b>	Lüftersteuerung	b092	R/W	00:permanent 01:nur im Betrieb (und 5 Minuten nach Netz-Ein bzw. nach Stop) 02:temperaturabhängig	-
<b>1360h</b>	Zurücksetzen Lüfterlaufzeit d022	b093	R/W	00:Lüfterlaufzeit läuft 01:Löschen der Lüfterlaufzeit	-
<b>1361h</b>	Parameterauswahl für Rücksetzen Werkseinstellung	b094	R/W	00:Alle Parameter 01:außer Ein-/Ausgangskonf. + Kommunikationsparameter 02:nur U001-U032 03:außer U001-U032+b037	-
<b>1362h</b>	Bremschopper freigeben	b095	R/W	00: nicht feigegeben 01: nur im Betrieb 02: freigegeben	-
<b>1363h</b>	Bremschopper Einschaltspannung	b096	R/W	330 ... 380 (200V) 660 ... 760V (400V) Zwischenkreisspannung	1V
<b>1364h</b>	Bremswiderstand Einstellwert	b097	R/W	Min. zul. Widerstandswert ... 600,0	0,1Ω
<b>1365h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1366h</b>	Reserviert	-	-	-	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1367h</b>	Frequenz 1	b100	R/W	0 ... Frequenz 2	1Hz
<b>1368h</b>	Spannung 1	b101	R/W	0 ... 8000	0,1V
<b>1369h</b>	Frequenz 2	b102	R/W	0 ... Frequenz 3	1Hz
<b>137Ah</b>	Spannung 2	b103	R/W	0 ... 8000	0,1V
<b>136Bh</b>	Frequenz 3	b104	R/W	0 ... Frequenz 4	1Hz
<b>136Ch</b>	Spannung 3	b105	R/W	0 ... 8000	0,1V
<b>136Dh</b>	Frequenz 4	b106	R/W	0 ... Frequenz 5	1Hz
<b>136Eh</b>	Spannung 4	b107	R/W	0 ... 8000	0,1V
<b>136Fh</b>	Frequenz 5	b108	R/W	0 ... Frequenz 6	1Hz
<b>1370h</b>	Spannung 5	b109	R/W	0 ... 8000	0,1V
<b>1371h</b>	Frequenz 6	b110	R/W	0 ... Frequenz 7	1Hz
<b>1372h</b>	Spannung 6	b111	R/W	0 ... 8000	0,1V
<b>1373h</b>	Frequenz 7	b112	R/W	0 ... 400 (1000)	1Hz
<b>1374h</b>	Spannung 7	b113	R/W	0 ... 8000	0,1V
<b>1375h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>137Ah</b>					
<b>137Bh</b>	Bremsensteuerung	b120	R/W	00:inaktiv 01:aktiv	-
<b>137Ch</b>	Wartezeit für Bremsen- Freigabe-Bestätigung	b121	R/W	0 ... 500	0,01s
<b>137Dh</b>	Wartezeit für Beschleunigung	b122	R/W	0 ... 500	0,01s
<b>137Eh</b>	Wartezeit für Verzögerung	b123	R/W	0 ... 500	0,01s
<b>137Fh</b>	Wartezeit für Bremsen- bestätigung	b124	R/W	0 ... 500	0,01s
<b>1380h</b>	Bremsen-Freigabe-Frequenz	b125	R/W	0 ... 40000	0,01Hz
<b>1381h</b>	Bremsen-Freigabe-Strom	b126	R/W	0 ... 20000	0,01%
<b>1382h</b>	Bremsfrequenz	b127	R/W	0 ... 40000	0,01Hz
<b>1383h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1384h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1385h</b>	Vermeidung von Über- spannungsauslösungen im generatorischen Betrieb	b130	R/W	00:inaktiv 01:aktiv (Bremsrampe unterbrechen) 02:aktiv (Beschleunigung)	-
<b>1386h</b>	Grenzwert für Zwischen- kreisspannung b130=01/02	b131	R/W	330 ... 390 (200V) 660 ... 780 (400V)	1V
<b>1387h</b>	Runterlaufzeit bei b130=02	b132	R/W	10 ... 3000	0,01s
<b>1388h</b>	Vermeidung von Über- spannungsauslösungen bei b130=01, Regler P-Anteil	b133	R/W	0 ... 500	0,01
<b>1389h</b>	Vermeidung von Über- spannungsauslösungen bei b130=01, Regler I-Anteil	b134	R/W	0 ... 1500	0,1s
<b>138Ah</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1393h</b>					
<b>1394h</b>	Auslöseverhalten „Sicherer Halt“	b145	R/W	00:keine Störmeldung 01:Störmeldung	-
<b>1395h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1398h</b>					

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1399h</b>	Interne Anzeige bei Anschluss externer Bedieneinheit	b150	R/W	0 ... 60h (BCD)	-
<b>139Ah</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>13A2h</b>					
<b>13A3h</b>	Anzeigewert 1 bei d050	b160	R/W	0 ... 30h (BCD)	-
<b>13A4h</b>	Anzeigewert 2 bei d050	b161	R/W	0 ... 30h (BCD)	-
<b>13A5h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>13A6h</b>	Sollwertänderung bei d001/d007 (A001=02)	b163	R/W	00:nicht freigegeben 01:freigegeben	-
<b>13A7h</b>	Rückkehr zur unter b038 angewählten Anzeige	b164	R/W	00:Inaktiv 01:Aktiv	-
<b>13A8h</b>	Kommunikations-überwachung externe Bedieneinheit	b165	R/W	00:Störmeldung 01:geführter Runterlauf + Störmeldung 02:keine Überwachung 03:freier Auslauf 04:geführter Runterlauf + Stop	-
<b>13A9h</b>	Berechtigung Daten Read/Write	b166	R/W	00:Read/Write erlaubt 01:Read/Write gesperrt	-
<b>13AAh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>13ADh</b>					
<b>13AEh</b>	Betriebsart	b171	R/W	00:keine Funktion 01:Asynchronmotor 400Hz 02:Asynchronmotor 1000Hz 03:Permanentmagnet-Motor	-
<b>13AFh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>13B6h</b>					
<b>13B7h</b>	Start Werkseinstellung/Initialisierung	b180	R/W	00:Initialisierung inaktiv 01:Initialisierung Start	-
<b>13B8h</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>1400h</b>					

**Holding Register Gruppe „C“**

<b>HR-Nr.</b>	<b>Funktion</b>	<b>Fkt-Nr.</b>	<b>R/W</b>	<b>Einstellbereich</b>	<b>Auflösung</b>
<b>1401h</b>	Digitaleingang 1	C001	R/W	00:FW=Rechtslauf 01:RV=Linkslauf 02:CF1=Festfrequenzen BCD, Bit 1 03:CF2=Festfrequenzen BCD, Bit 2 04:CF3=Festfrequenzen BCD, Bit 3 05:CF4=Festfrequenzen BCD, Bit 4 06:JG=Tipp-Betrieb 07:DB=DC-Bremse 08:SET=2. Parametersatz 09:2CH=2. Zeitrampe	-
<b>1402h</b>	Digitaleingang 2	C002	R/W	11:FRS=Reglersperre 12:EXT=Störung extern 13:USP=Wiederanlaufssperre 14:CS=Netzschweranlauf 15:SFT=Parametersicherung 16:AT=Analog Sollwertumschaltung 18:RS=Reset 19:Thermistorüberw. (Dig-eing. 5) 20:STA=Impulsstart 21:STP=Impulsstop	-
<b>1403h</b>	Digitaleingang 3	C003	R/W	22:F/R=Impulsstrng./Drehrichtung 23:PID=PID Ein/Aus 24:PIDC=PID I-Anteil löschen 27:UP=Frequenz erhöhen 28:DWN=Frequenz verringern 29:UDC=Frequenz Reset 31:OPE=Steuerung über Bedienfeld 32:SF1=Festfrequenz 1, A021 33:SF2=Festfrequenz 2, A022 34:SF3=Festfrequenz 3, A023	-
<b>1404h</b>	Digitaleingang 4	C004	R/W	35:SF4=Festfrequenz 4, A024 36:SF5=Festfrequenz 5, A025 37:SF6=Festfrequenz 6, A026 38:SF7=Festfrequenz 7, A027 39:OLR=Stromgrenze 40:TL=Drehmomentbegr. aktiv 41:TRQ1=Drehmomentgr. binär, Bit1 42:TRQ2=Drehmomentgr. binär, Bit2 44:BOK=Bremsen-Freigabe-Best. 46:LAC=Zeitrampen inaktiv	-
<b>1405h</b>	Digitaleingang 5	C005	R/W	47:PCLR=Position löschen 50:ADD=Frequenz addieren 51:F-TM=Steuerung über Klemmen 52:ATR=Drehmomentregelung 53:KHC=kWh-Zähler d015 Reset 56:Reserviert 57:Reserviert 58:Reserviert 59:Reserviert 60:Reserviert	-
<b>1406h</b>	Digitaleingang 6	C006	R/W	61:Reserviert 62:Reserviert 65:AHD=Analog Sollwert halten 66:CP1=Anwahl von Position Bit1 67:CP2=Anwahl von Position Bit2 68:CP3=Anwahl von Position Bit3 69:ORL=Anschluss Referenzschalter 70:ORG=Start Referenzierung 73:SPD=Umschalt. Speed/Position 77:GS1=Sig.1 „SafetyStop“ (Eing.3) 78:GS2=Sig.2 „SafetyStop“ (Eing.4)	-
<b>1407h</b>	Digitaleingang 7	C007	R/W	81:485=Direktkom. FU EzCom 82:PRG=Programmfunktion 83:HLD=Speichern der Frequenz 84:ROK=Vorbedingung Start-Befehl 85:EB=Spur B Inkr.geber (Eing. 7) 86:Anzeige Bedieneinheit nur d001 no:keine Funktion	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1408h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>140Ah</b>					
<b>140Bh</b>	Digitaleingang 1 S / Ö	C011	R/W	00: Schließer 01: Öffner	-
<b>140Ch</b>	Digitaleingang 2 S / Ö	C012	R/W		-
<b>140Dh</b>	Digitaleingang 3 S / Ö	C013	R/W		-
<b>140Eh</b>	Digitaleingang 4 S / Ö	C014	R/W		-
<b>140Fh</b>	Digitaleingang 5 S / Ö	C015	R/W		-
<b>1410h</b>	Digitaleingang 6 S / Ö	C016	R/W		-
<b>1411h</b>	Digitaleingang 7 S / Ö	C017	R/W		-
<b>1412h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1414h</b>					
<b>1415h</b>	Digitalausgang 11	C021	R/W	00:RUN=Betrieb 01:FA1=Frequenzsollwert erreicht 02:FA2=Freq. übersch.(C042,C043) 03:OL= Strom überschritten (C041) 04:OD=PID-Regelabw. (C044) 05:AL=Störung 06:FA3=Frequenz überf. (C042,043) 07:OTQ=Mom. übersch. (C055...C058) 09:UV=Unterspannung 10:TRQ=Drehmomentbegr. aktiv 11:RNT=Betriebsz. übersch. (b034) 12:ONT=Netz-Ein-Zeit übersch. (b034) 13:THM=Motor überlastet (C061) 19:BRK=Bremsen-Freigabe-Signal 20:BER=Bremsen-Störung 21:ZS=Drehzahl=0 (C063)	-
<b>1416h</b>	Digitalausgang 12	C022	R/W	22:DSE=Drehzahlabw. (P027) 23:POK=Istposition=Sollposition 24:FA4=Freq. übersch. 2 (C045,C046) 25:FA5=Freq. überf. 2 (C045,C046) 26:OL2=Strom übersch. 2 (C111) 27:ODc=Analog Sollw.komp. Eing. O 28:OIDc=Analog Sollw.komp. Eing. OI 31:FBV=PID-Istwertüberw. (C052,C053) 32:NDc=Netzwerkfehler (C077) 33:LOG1=Erg.Log.Ver. 1 (C142...C144) 34:LOG2=Erg.Log.Ver. 2 (C145...C147) 35:LOG3=Erg.Log.Ver. 3 (C148...C150) 39:WAC=Wrng. Kond.-Lebensdauer 40:WAF=Wrng. Lüfterdrehzahl red. 41:FR=Startbefehl 42:OHF=Kühlk.-Übertemp. (C064) 43:LOC=Strom untersch. (C039)	-
<b>141Ah</b>	Relais AL0-AL1-AL2	C026	R/W	44:Reserviert 45:Reserviert 46:Reserviert 50:IRDY=Umrichter bereit 51:FWR=Rechtlauf 52:RVR=Linkslauf 53:MJA=Schwerw. Hardwarefehler 54:WCO=Analog Sollw.komp. Eing. O 55:WCOI=Analog Sollw.komp. Eing. OI 58:Frequenzsollwert Bedieneinheit 59:Startbefehl Bedieneinheit 60:2. Parametersatz angewählt 62:Freig. „Safety Stop“ (Dig-ausg. 11) 63:Reserviert no:Keine Verwendung	-
<b>1417h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1419h</b>					

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>141Bh</b>	PWM-Ausgang EO	C027	R/W	00:Frequenzistwert (0...A004) 01:Motorstrom (0...200%) 02:Drehmoment (0...200%, o. V.) 03:Freq.istw, Impuls.(0-A004), <b>n.EO</b> 04:Ausgangsspannung (0...133%) 05:Aufnahmeleistung (0...200%) 06:Therm. Überlastung (0...100%) 07:LAD-Frequenz (0...A004)	-
<b>141Ch</b>	Analog-Ausgang AM, 0...10V	C028	R/W	08:Motstr., Imp.kettens.(0-200%), <b>n. EO</b> 10:Kühlkörpertemp. (0...200°C) 11:Drehm. (0...200%, m. V.), <b>n. AM</b> 12:Nicht einstellen, <b>nur EO</b> 13:Nicht einstellen, <b>nur AM</b> 15:Monitor Impulskettens., <b>nur EO</b> 16:Nicht einstellen	-
<b>141Dh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>141Eh</b>	Stromreferenzwert bei C027=08	C030	R/W	2000 ... 20000	0,01%
<b>141Fh</b>	Digitalausgang 11 S / Ö	C031	R/W	00:Schließer	-
<b>1420h</b>	Digitalausgang 12 S / Ö	C032	R/W	01:Öffner	-
<b>1421h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1423h</b>					
<b>1424h</b>	Relais AL0-AL1	C036	R/W	00:Schließer 01:Öffner	-
<b>1425h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1426h</b>	Signal „Strom unterschritten“ LOC, Charakteristik	C038	R/W	00:immer aktiv 01:nicht aktiv während Hoch-/Runterlauf-rampe	-
<b>1427h</b>	Signal „Strom unterschritten“ LOC, Einstellwert	C039	R/W	0 ... 20000	0,01%
<b>1428h</b>	Signal „Strom überschritten“ OL, Charakteristik	C040	R/W	00:immer aktiv 01:nicht aktiv während Hoch-/Runterlauf-rampe	-
<b>1429h</b>	Signal „Strom überschritten“ OL, Einstellwert	C041	R/W	0 ... 20000	0,01%
<b>142Ah</b>	Signal FA2, FA3, Einstellwert für Hochlauf	C042 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>142Bh</b>		C042 (LW)			
<b>142Ch</b>	Signal FA2, FA3, Einstellwert für Runterlauf	C043 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>142Dh</b>		C043 (LW)			
<b>142Eh</b>	Signal „PID-Regelabweichung“ OD, Einstellwert	C044	R/W	0 ... 1000	0,1%
<b>142Fh</b>	Signal FA4, FA5, Einstellwert für Hochlauf	C045 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>1430h</b>		C045 (LW)			
<b>1431h</b>	Signal FA4, FA5, Einstellwert für Runterlauf	C046 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>1432h</b>		C046 (LW)			
<b>1433h</b>	Anzeigefaktor bei C027=15	C047	R/W	0001 ... 9999	-
<b>1434h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1437h</b>					
<b>1438h</b>	Signal „PID-Istwertüberwachung“, Maximalwert	C052	R/W	0 ... 1000	0,1%

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1439h</b>	Signal „PID-Istwertüberwachung“, Minimalwert	C053	R/W	0 ... 1000	0,1%
<b>143Ah</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Auswahl (nur bei SLV)	C054	R/W	00:Drehmoment über eing. Wert 01:Drehmoment unter eing. Wert	-
<b>143Bh</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Einstellwert für Rechtslauf motorisch	C055	R/W	0 ... 200	1%
<b>143Ch</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Einstellwert für Linkslauf generatorisch	C056	R/W	0 ... 200	1%
<b>143Dh</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Einstellwert für Linkslauf motorisch	C057	R/W	0 ... 200	1%
<b>143Eh</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Einstellwert für Rechtslauf generatorisch	C058	R/W	0 ... 200	1%
<b>143Fh</b>	Signal „Drehmoment überschritten“ OTQ, Charakteristik	C059	R/W	00:immer aktiv 01:nicht aktiv während Hoch-/Runterlaufampe	-
<b>1440h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1441h</b>	Signal „Motor überlastet“ THM, Einstellwert	C061	R/W	0 ... 100	1%
<b>1442h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1443h</b>	Signal „Drehzahl=0“ ZS, Einstellwert	C063	R/W	0 ... 10000	0,01Hz
<b>1444h</b>	Signal „Kühlkörper-Übertemperatur“ OHF, Einstellwert	C064	R/W	0 ... 110	1°C
<b>1445h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>144Ah</b>					
<b>144Bh</b>	Baudrate	C071	R/W	03:2400bps 04:4800bps 05:9600bps 06:19200bps 07:38400bps 08:57600bps 09:76800bps 10:115200bps	-
<b>144Ch</b>	Adresse	C072	R/W	1 ... 247	-
<b>144Dh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>144Eh</b>	Parität	C074	R/W	00:keine Parität 01:gerade Parität 02:ungerade Parität	-
<b>144Fh</b>	Stoppbits	C075	R/W	1:1 Stoppbit 2:2 Stoppbits	-
<b>1450h</b>	Verhalten nach Kommunikationsstörung	C076	R/W	00:Störmeldung E60/E69 01:Stop,Störmeldung E60/E69 02:Störungen ignorieren 03:freier Auslauf 04:Stop	-
<b>1451h</b>	Zulässiges Timeout	C077	R/W	0: inaktiv 1 ... 9999	0,01s
<b>1452h</b>	Wartezeit	C078	R/W	0 ... 1000	1ms
<b>1453h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1454h</b>	Reserviert	-	-	-	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1455h</b>	Abgleich Analog-Eingang O (0...10V)	C081	R/W	0 ... 2000	0,1%
<b>1456h</b>	Abgleich Analog-Eingang OI (4...20mA)	C082	R/W	0 ... 2000	0,1%
<b>1457h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1458h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1459h</b>	Abgleich Kaltleitereingang	C085	R/W	0 ... 2000	0,1%
<b>145Ah</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>145Eh</b>					
<b>145Fh</b>	Debug-Modus	C091	R	Nicht verändern!!!	-
<b>1460h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1463h</b>					
<b>1464h</b>	Kommunikationsart Modbus RTU/EzCOM	C096	R/W	00:Modbus RTU 01:EzCOM 02:EzCOM Administrator	-
<b>1465h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1466h</b>	Direktkommunikation, Startadresse MASTER	C098	R/W	1 ... 8	-
<b>1467h</b>	Direktkommunikation, Endadresse MASTER	C099	R/W	1 ... 8	-
<b>1468h</b>	Direktkommunikation, Aktivierung	C100	R/W	00:Eingang 485 01:Nach Netzspannung ein	-
<b>1469h</b>	Frequenzsollwertvorgabe über Eingänge UP/DWN, Sollwert speichern	C101	R/W	00:nicht speichern 01:speichern	-
<b>146Ah</b>	Reset-Signal	C102	R/W	00:auf ansteigende Flanke 01:auf abfallende Flanke 02:auf ansteigende Flanke, aktiv nur bei Störung 03:Istpos. erhalten bei Fehler quittieren (Positionierung)	-
<b>146Bh</b>	Wiederanlauf nach Reset	C103	R/W	00:Start bei 0Hz 01:Synchronisierung 1 02:Synchronisierung 2	-
<b>146Ch</b>	Frequenzsollwertvorgabe über Eingänge UP/DWN, Sollwert aus EEPROM	C104	R/W	00:0Hz 01:Sollwert aus EEPROM	-
<b>146Dh</b>	Abgleich Ausgang EO	C105	R/W	50 ... 200	1%
<b>146Eh</b>	Abgleich Analog-Ausgang AM (0...10V)	C106	R/W	50 ... 200	1%
<b>146Fh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1470h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1471h</b>	Offset Analog-Ausgang AM (0...10V)	C109	R/W	0 ... 100	1%
<b>1472h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1473h</b>	Signal „Strom überschritten 2" OL2, Einstellwert	C111	R/W	0 ... 20000	0,01%
<b>1474h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1485h</b>					
<b>1486h</b>	Einschaltverzögerung Ausgang 11	C130	R/W	0 ... 1000	0,1s
<b>1487h</b>	Ausschaltverzögerung Ausgang 11	C131	R/W	0 ... 1000	0,1s



HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1488h</b>	Einschaltverzögerung Ausgang 12	C132	R/W	0 ... 1000	0,1s
<b>1489h</b>	Ausschaltverzögerung Ausgang 12	C133	R/W	0 ... 1000	0,1s
<b>148Ah</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>148Fh</b>					
<b>1490h</b>	Einschaltverzögerung Relais AL0-AL1-AI2	C140	R/W	0 ... 1000	0,1s
<b>1491h</b>	Ausschaltverzögerung Relais AL0-AL1-AL2	C141	R/W	0 ... 1000	0,1s
<b>1492h</b>	Logische Verknüpfung 1, Signalfunktion 1	C142	R/W	Einstellungen unter C021...C022 (außer LOG1...LOG3, OPO, no)	-
<b>1493h</b>	Logische Verknüpfung 1, Signalfunktion 2	C143	R/W	Einstellungen unter C021...C022 (außer LOG1...LOG3, OPO, no)	-
<b>1494h</b>	Logische Verknüpfung 1, Operand	C144	R/W	00:AND 01:OR 02:XOR	-
<b>1495h</b>	Logische Verknüpfung 2, Signalfunktion 1	C145	R/W	Einstellungen unter C021...C022 (außer LOG1...LOG3, OPO, no)	-
<b>1496h</b>	Logische Verknüpfung 2, Signalfunktion 2	C146	R/W	Einstellungen unter C021...C022 (außer LOG1...LOG3, OPO, no)	-
<b>1497h</b>	Logische Verknüpfung 2, Operand	C147	R/W	00:AND 01:OR 02:XOR	-
<b>1498h</b>	Logische Verknüpfung 3, Signalfunktion 1	C148	R/W	Einstellungen unter C021...C022 (außer LOG1...LOG3, OPO,no)	-
<b>1499h</b>	Logische Verknüpfung 3, Signalfunktion 2	C149	R/W	Einstellungen unter C021...C022 (außer LOG1...LOG3, OPO, no)	-
<b>149Ah</b>	Logische Verknüpfung 3, Operand	C150	R/W	00:AND 01:OR 02:XOR	-
<b>149Bh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>14A3h</b>					
<b>14A4h</b>	Reaktionszeit Digitaleing. 1	C160	R/W	0 ... 200	1
<b>14A5h</b>	Reaktionszeit Digitaleing. 2	C161	R/W	0 ... 200	1
<b>14A6h</b>	Reaktionszeit Digitaleing. 3	C162	R/W	0 ... 200	1
<b>14A7h</b>	Reaktionszeit Digitaleing. 4	C163	R/W	0 ... 200	1
<b>14A8h</b>	Reaktionszeit Digitaleing. 5	C164	R/W	0 ... 200	1
<b>14A9h</b>	Reaktionszeit Digitaleing. 6	C165	R/W	0 ... 200	1
<b>14AAh</b>	Reaktionszeit Digitaleing. 7	C166	R/W	0 ... 200	1
<b>14ABh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>14ACh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>14ADh</b>	Determinationszeit bei Anwahl von Festfrequenzen	C169	R/W	0 ... 200	1
<b>14AEh</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>1500h</b>					

## Holding Register Gruppe „H“

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1501h</b>	Autotuning	H001	R/W	00:inaktiv 01:statisches Autotuning 02:dynamisches Autotuning	-
<b>1502h</b>	Motordaten	H002	R/W	00:standard (H020...H024) 02:Online Autotuning	-
<b>1503h</b>	Motorleistung	H003	R/W	0,1kW (0)/0,2kW (1)/ 0,4kW (2)/0,55kW (3)/ 0,75kW (4)/1,1kW (5)/ 1,5kW (6)/2,2kW (7)/ 3,0kW (8)/3,7kW (9)/ 4,0kW (10)/5,5kW (11)/ 7,5kW (12)/11,0kW (13)/ 15kW (14)/18,5kW (15)	-
<b>1504h</b>	Motorpolzahl	H004	R/W	2pol. (0)/4pol. (1)/6pol. (2)/ 8pol. (3)/10pol. (4)	-
<b>1505h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1506h</b>	Drehzahlregler-Ansprech- geschwindigkeit	H005	R/W	0 ... 1000	1%
<b>1507h</b>	Motorstabilisierungs- konstante	H006	R/W	0 ... 255	1
<b>1508h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1515h</b>					
<b>1516h</b>	Standard-Motorkonstante $R_1$	H020	R/W	1 ... 65530	0,001 $\Omega$
<b>1517h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1518h</b>	Standard-Motorkonstante $R_2$	H021	R/W	1 ... 65530	0,001 $\Omega$
<b>1519h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>151Ah</b>	Standard-Motorkonstante L	H022	R/W	1 ... 65530	0,01mH
<b>151Bh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>151Ch</b>	Standard-Motorkonstante $I_0$	H023	R/W	1 ... 65530	0,01A
<b>151Dh</b>	Standard-Motorkonstante J	H024	R/W	1 ... 9999000	0,01kgm <sup>2</sup>
<b>151Eh</b>		(HW) H024 (LW)			
<b>151Fh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1524h</b>					
<b>1525h</b>	Autotuning-Motorkonst. $R_1$	H030	R/W	1 ... 65530	0,001 $\Omega$
<b>1526h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1527h</b>	Autotuning-Motorkonst. $R_2$	H031	R/W	1 ... 65530	0,001 $\Omega$
<b>1528h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1529h</b>	Autotuning-Motorkonst. L	H032	R/W	1 ... 65530	0,01mH
<b>152Ah</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>152Bh</b>	Autotuning-Motorkonst. $I_0$	H033	R/W	1 ... 65530	0,01A
<b>152Ch</b>	Autotuning-Motorkonst. J	H034	R/W	1 ... 9999000	0,01kgm <sup>2</sup>
<b>152Dh</b>		(HW) H034 (LW)			
<b>152Eh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>153Ch</b>					
<b>153Dh</b>	Schlupfkompensation bei U/f mit Geberrückführung PI-Regler, P-Anteil	H050	R/W	0 ... 1000	0,1%

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>153Eh</b>	Schlupfkompensation bei U/f mit Geberrückführung PI-Regler, I-Anteil	H051	R/W	0 ... 1000	0,1%
<b>153Fh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1570h</b>					
<b>1571h</b>	PM-Motor, Motordaten	H102		00:Standard-Daten 01:Autotuning-Daten	-
<b>1572h</b>	PM-Motor, Motorleistung	H103		0,1kW (0)/0,2kW (1)/ 0,4kW (2)/0,55kW (3)/ 0,75kW (4)/1,1kW (5)/ 1,5kW (6)/2,2kW (7)/ 3,0kW (8)/3,7kW (9)/ 4,0kW (10)/5,5kW (11)/ 7,5kW (12)/11,0kW (13)/ 15kW (14)/18,5kW (15)	-
<b>1573h</b>	PM-Motor, Motorpolzahl	H104		2pol. (0)/4pol. (1)/6pol. (2)/ 8pol. (3)/10pol. (4)/ 12pol. (5)/14pol. (6)/ 16pol. (7)/18pol. (8)/ 20pol. (9)/22pol. (10)/ 24pol. (11)/ 26pol. (12)/ 28pol. (13)/30pol. (14)/ 32pol. (15)/34pol. (16)/ 36pol. (17)/38pol. (18)/ 40pol. (19)/42pol. (20)/ 44pol. (21)/46pol. (22)/ 48pol. (23)/	-
<b>1574h</b>	PM-Motor, Motornennstrom	H105		20 ... 100%	0,01A
<b>1575h</b>	PM-Motorkonstante R	H106		1 ... 65530	0,001Ω
<b>1576h</b>	PM-Motorkonstante L <sub>d</sub>	H107		1 ... 65530	0,01mH
<b>1577h</b>	PM-Motorkonstante L <sub>q</sub>	H108		1 ... 65530	0,01mH
<b>1578h</b>	PM-Motorkonstante K <sub>e</sub>	H109		1 ... 65530	0,0001 V/(rad/s)
<b>1579h</b>	PM-Motorkonstante J	H110 (HW)		1 ... 9999000	0,01kgm <sup>2</sup>
<b>157Ah</b>		H110 (LW)			
<b>157Bh</b>	PM-Autotng. Motorkonst. R	H111		1 ... 65530	0,001Ω
<b>157Ch</b>	PM-Autotng. Motorkonst. L <sub>d</sub>	H112		1 ... 65530	0,01mH
<b>157Dh</b>	PM-Autotng. Motorkonst. L <sub>q</sub>	H113		1 ... 65530	0,01mH
<b>157Eh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1580h</b>					
<b>1581h</b>	PM-Motor, Drehzahlregler Ansprechgeschwindigkeit	H116		1 ... 1000	-
<b>1582h</b>	PM-Motor, Anlaufstrom	H117		20,00 ... 100,00%	
<b>1583h</b>	PM-Motor, Anlaufzeit	H118		1 ... 6000	0,01s
<b>1584h</b>	PM-Motor, Motor-stabilisierungskonstante	H119		0 ... 120%	-
<b>1585h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1586h</b>	PM-Motor, Minimalfrequenz	H121		0,0 ... 25,5%	-
<b>1587h</b>	PM-Motor, Leerlaufstrom	H122		0,00 ... 100,00%	-
<b>1588h</b>	PM-Motor, Anlaufverhalten	H123		00:inaktiv 01:aktiv	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1589h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>158Ah</b>	PM-Motor, Initial Magnet Position Estimation 0V Wait Times	H131		0 ... 255	-
<b>158Bh</b>	PM-Motor, Initial Magnet Position Estimation Detect Wait Times	H132		0 ... 255	-
<b>158Ch</b>	PM-Motor, Initial Magnet Position Estimation 0V Times	H133		0 ... 255	-
<b>158Dh</b>	PM-Motor, Initial Magnet Position Estimation Voltage Gain	H134		0 ... 200	-
<b>158Eh</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>1600h</b>					

**Holding Register Gruppe „P“**

<b>HR-Nr.</b>	<b>Funktion</b>	<b>Fkt-Nr.</b>	<b>R/W</b>	<b>Einstellbereich</b>	<b>Auflösung</b>
<b>1601h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1602h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1603h</b>	Verwendung Impulskettensignal EA	P003	R/W	00:Sollwertvorgabe Impulskettensignal 01: Inkrementalgeberrückführung 02: Erweiterte Klemmen für SPS- Programmierung	-
<b>1604h</b>	Art Geberrückführung	P004	R/W	00: eine Spur [EA] 01: Spur A [EA] und B [EB] 1 02: Spur A [EA] und B [EB] 2 03: eine Spur [EA] + Drehrichtung [EB]	-
<b>1605h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>160Ah</b>					
<b>160Bh</b>	Anzahl der Impulse pro Umdrehung (A044=03)	P011	R/W	32 ... 1024	1
<b>160Ch</b>	Aktivierung Positionierung	P012	R/W	00: nicht aktiv 02: aktiv	-
<b>160Dh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>160Eh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>160Fh</b>	Schleichgang Positionierung, Geschwindigkeit	P015	R/W	b032 ... 1000	0,01Hz
<b>1610h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1619h</b>					
<b>161Ah</b>	Geschwindigkeits- überschreitung, Auslöseschwelle	P026	R/W	0 ... 1500	0,1%
<b>161Bh</b>	Drehzahlabweichung, Auslöseschwelle	P027	R/W	0 ... 12000	0,01Hz
<b>161Ch</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>161Eh</b>					
<b>161Fh</b>	Vorgabe Zeitrampe	P031	R/W	00: Bedienfeld 03: SPS-Programmierung	-
<b>1620h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1621h</b>	Vorgabe Drehmoment- sollwert	P033	R/W	00: Analogeingang O 01: Analogeingang OI 03: Bedienfeld 06: Optionskarte	-
<b>1622h</b>	Vorgabe Drehmomentsollwert, Einstellwert	P034	R/W	0 ... 200	1%
<b>1623h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1624h</b>	Drehmomentoffset, Vorgabe	P036	R/W	00: kein Offset 01: Bedienfeld 05: Optionskarte	-
<b>1625h</b>	Drehmomentoffset, Einstellwert	P037	R/W	-200 ... +200	1%
<b>1626h</b>	Vorzeichen Drehmoment- offset	P038	R/W	00: entspr. Signalpolarität 01: drehrichtungsabhängig	-
<b>1627h</b>	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Rechtslauf	P039 (HW)	R/W	0 ... 12000	0,01Hz
<b>1628h</b>		P039 (LW)			

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1629h</b>	Drehmomentregelung, Maximalfrequenz Linkslauf	P040 (HW)	R/W	0 ... 12000	0,01Hz
<b>162Ah</b>		P040 (LW)			
<b>162Bh</b>	Drehzahl-/ Drehmomentenregelung Reaktionszeit	P041	R/W	0 ... 1000	1ms
<b>162Ch</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1638h</b>					
<b>1639h</b>	Impulskettensignal Skalierung	P055	R/W	10 ... 320	0,1kHz
<b>163Ah</b>	Impulskettensignal Filterzeitkonstante	P056	R/W	1 ... 200	0,01s
<b>163Bh</b>	Impulskettensignal Frequenzoffset	P057	R/W	-100 ... +100	1%
<b>163Ch</b>	Impulskettensignal Frequenzgrenze	P058	R/W	0 ... 100%	1%
<b>163Dh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>163Eh</b>	Position 0	P060 (HW)	R/W	P073 ... P072	1
<b>163Fh</b>		P060 (LW)			
<b>1640h</b>	Position 1	P061 (HW)	R/W	P073 ... P072	1
<b>1641h</b>		P061 (LW)			
<b>1642h</b>	Position 2	P062 (HW)	R/W	P073 ... P072	1
<b>1643h</b>		P062 (LW)			
<b>1644h</b>	Position 3	P063 (HW)	R/W	P073 ... P072	1
<b>1645h</b>		P063 (LW)			
<b>1646h</b>	Position 4	P064 (HW)	R/W	P073 ... P072	1
<b>1647h</b>		P064 (LW)			
<b>1648h</b>	Position 5	P065 (HW)	R/W	P073 ... P072	1
<b>1649h</b>		P065 (LW)			
<b>164Ah</b>	Position 6	P066 (HW)	R/W	P073 ... P072	1
<b>164Bh</b>		P066 (LW)			
<b>164Ch</b>	Position 7	P067 (HW)	R/W	P073 ... P072	1
<b>164Dh</b>		P067 (LW)			
<b>164Eh</b>	Referenzierung, Modus	P068	R/W	00:Low-Speed (P070) 01:High-Speed (P071,P070)	-
<b>164Fh</b>	Referenzierung, Drehrichtung	P069	R/W	00:Rechtslauf 01:Linkslauf	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1650h</b>	Referenzierung, Low-speed-Frequenz	P070	R/W	0 ... 1000	0,01Hz
<b>1651h</b>	Referenzierung, Highspeed-Frequenz	P071	R/W	0 ... 4000	0,01Hz
<b>1652h</b>	Maximalposition Rechtslauf	P072 (HW)	R/W	0 ... +268435455	1
<b>1653h</b>		P072 (LW)			
<b>1654h</b>	Maximalposition Linkslauf	P073 (HW)	R/W	-268435455 ... 0	1
<b>1655h</b>		P073 (LW)			
<b>1656h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1657h</b>	Verfahrweg Positionierung	P075	R/W	00:Entsprechend Positionswert 01:Kürzester Weg (P004=00/01, P060>0)	-
<b>1658h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>1659h</b>	Fehlende Encoder-Signale, Überwachungszeit	P077	R/W	0 ... 100	0,1s
<b>165Ah</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1665h</b>					
<b>1666h</b>	Programmfunktion Variable U(00)	P100	R/W	0...65536	-
<b>1667h</b>	Programmfunktion Variable U(01)	P101	R/W	0...65536	-
<b>1668h</b>	Programmfunktion Variable U(02)	P102	R/W	0...65536	-
<b>1669h</b>	Programmfunktion Variable U(03)	P103	R/W	0...65536	-
<b>166Ah</b>	Programmfunktion Variable U(04)	P104	R/W	0...65536	-
<b>166Bh</b>	Programmfunktion Variable U(05)	P105	R/W	0...65536	-
<b>166Ch</b>	Programmfunktion Variable U(06)	P106	R/W	0...65536	-
<b>166Dh</b>	Programmfunktion Variable U(07)	P107	R/W	0...65536	-
<b>166Eh</b>	Programmfunktion Variable U(08)	P108	R/W	0...65536	-
<b>166Fh</b>	Programmfunktion Variable U(09)	P109	R/W	0...65536	-
<b>1670h</b>	Programmfunktion Variable U(10)	P110	R/W	0...65536	-
<b>1671h</b>	Programmfunktion Variable U(11)	P111	R/W	0...65536	-
<b>1672h</b>	Programmfunktion Variable U(12)	P112	R/W	0...65536	-
<b>1673h</b>	Programmfunktion Variable U(13)	P113	R/W	0...65536	-
<b>1674h</b>	Programmfunktion Variable U(14)	P114	R/W	0...65536	-
<b>1675h</b>	Programmfunktion Variable U(15)	P115	R/W	0...65536	-
<b>1676h</b>	Programmfunktion Variable U(16)	P116	R/W	0...65536	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>1677h</b>	Programmfunktion Variable U(17)	P117	R/W	0...65536	-
<b>1678h</b>	Programmfunktion Variable U(18)	P118	R/W	0...65536	-
<b>1679h</b>	Programmfunktion Variable U(19)	P119	R/W	0...65536	-
<b>167Ah</b>	Programmfunktion Variable U(20)	P120	R/W	0...65536	-
<b>167Bh</b>	Programmfunktion Variable U(21)	P121	R/W	0...65536	-
<b>167Ch</b>	Programmfunktion Variable U(22)	P122	R/W	0...65536	-
<b>167Dh</b>	Programmfunktion Variable U(23)	P123	R/W	0...65536	-
<b>167Eh</b>	Programmfunktion Variable U(24)	P124	R/W	0...65536	-
<b>167Fh</b>	Programmfunktion Variable U(25)	P125	R/W	0...65536	-
<b>1680h</b>	Programmfunktion Variable U(26)	P126	R/W	0...65536	-
<b>1681h</b>	Programmfunktion Variable U(27)	P127	R/W	0...65536	-
<b>1682h</b>	Programmfunktion Variable U(28)	P128	R/W	0...65536	-
<b>1683h</b>	Programmfunktion Variable U(29)	P129	R/W	0...65536	-
<b>1684h</b>	Programmfunktion Variable U(30)	P130	R/W	0...65536	-
<b>1685h</b>	Programmfunktion Variable U(31)	P131	R/W	0...65536	-
<b>1686h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>168Dh</b>					
<b>168Eh</b>	EzCOM, Anzahl Kommunikationsparameter	P140	R/W	1 ... 5	-
<b>168Eh</b>	EzCOM, Anzahl Kommunikationsparameter	P140	R/W	1 ... 5	-
<b>168Eh</b>	EzCOM, Anzahl Kommunikationsparameter	P140	R/W	1 ... 5	-
<b>168Eh</b>	EzCOM, Anzahl Kommunikationsparameter	P140	R/W	1 ... 5	-
<b>168Eh</b>	EzCOM, Anzahl Kommunikationsparameter	P140	R/W	1 ... 5	-
<b>168Fh</b>	EzCOM, Zieladresse 1	P141	R/W	1 ... 247	-
<b>1690h</b>	EzCOM, Zielregister 1	P142	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>1691h</b>	EzCOM, Quellregister 1	P143	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>1692h</b>	EzCOM, Zieladresse 2	P144	R/W	1 ... 247	-
<b>1693h</b>	EzCOM, Zielregister 2	P145	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>1694h</b>	EzCOM, Quellregister 2	P146	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>1695h</b>	EzCOM, Zieladresse 3	P147	R/W	1 ... 247	-
<b>1696h</b>	EzCOM, Zielregister 3	P148	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>1697h</b>	EzCOM, Quellregister 3	P149	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>1698h</b>	EzCOM, Zieladresse 4	P150	R/W	1 ... 247	-
<b>1699h</b>	EzCOM, Zielregister 4	P151	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>169Ah</b>	EzCOM, Quellregister 4	P152	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>169Bh</b>	EzCOM, Zieladresse 5	P153	R/W	1 ... 247	-



HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>169Ch</b>	EzCOM, Zielregister 5	P154	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>169Dh</b>	EzCOM, Quellregister 5	P155	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>169Eh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>16A1h</b>					
<b>16A2h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD1 Schreiben	P160	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16A3h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD2 Schreiben	P161	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16A4h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD3 Schreiben	P162	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16A5h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD4 Schreiben	P163	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16A6h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD5 Schreiben	P164	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16A7h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD6 Schreiben	P165	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16A8h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD7 Schreiben	P166	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16A9h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD8 Schreiben	P167	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16AAh</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD9 Schreiben	P168	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16ABh</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD10 Schreiben	P169	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16ACh</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD1 Lesen	P170	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16ADh</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD2 Lesen	P171	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16AEh</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD3 Lesen	P172	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16AFh</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD4 Lesen	P173	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16B0h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD5 Lesen	P174	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16B1h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD6 Lesen	P175	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16B2h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD7 Lesen	P176	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16B3h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD8 Lesen	P177	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16B4h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD9 Lesen	P178	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16B5h</b>	Option Profibus, Prozessdaten PZD10 Lesen	P179	R/W	0000 ... FFFF	-
<b>16B6h</b>	Option Profibus, Knotenadresse	P180	R/W	0 ... 125	-
<b>16B7h</b>	Profibus, Löschen Knotenadresse	P181	R/W	00:Löschen 01:Nicht löschen	-
<b>16B8h</b>	Profibus, Übertragungsprotokoll	P182	R/W	00:PPO 01:Konventionell	-
<b>16B9h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>16BAh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>16BBh</b>	CANopen, Knotenadresse	P185	R/W	0 ... 127	-

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>16BCh</b>	CANopen, Baud-Rate	P186	R/W	aut. (0)/10kbps (1)/ 20kbps (2)/50kbps (3)/ 125kbps (4)/250kbps (5)/ 500kbps (6)/800kbps (7)/ 1Mbps (8)	-
<b>16BDh</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>16BFh</b>					
<b>16C0h</b>	CompoNet, Knotenadresse	P190	R/W	0 ... 63	-
<b>16C1h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>16C2h</b>	DeviceNet, MAC ID	P192	R/W	0 ... 63	-
<b>16C3h</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>1E00h</b>					
<b>1E01h</b>	Coil-Daten 1 *1)	-	R	2 <sup>0</sup> :Coil-Nr. 0010h ... <b>2<sup>15</sup>:Coil-Nr. 001Fh</b>	-
<b>1E02h</b>	Coil-Daten 2 *1)	-	R	2 <sup>0</sup> :Coil-Nr. 0020h ... 2 <sup>15</sup> :Coil-Nr. 002Fh	-
<b>1E03h</b>	Coil-Daten 3 *1)	-	R	2 <sup>0</sup> :Coil-Nr. 0030h ... 2 <sup>15</sup> :Coil-Nr. 003Fh	-
<b>1E04h</b>	Coil-Daten 4 *1)	-	R	2 <sup>0</sup> :Coil-Nr. 0040h ... 2 <sup>15</sup> :Coil-Nr. 004Fh	-
<b>1E05h</b>	Coil-Daten 5 *1)	-	R	2 <sup>0</sup> :Coil-Nr. 0050h ... 2 <sup>8</sup> :Coil-Nr. 0058h	-
<b>1E06h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1E15h</b>					
<b>1E16h</b>	Wert an Analogeingang O	-	R	0 ...1023	10bit
<b>1E17h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>1E18h</b>					
<b>1E19h</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>1F00h</b>					
<b>1F01h</b>	Coil-Daten 0 *1)	-	R/W	2 <sup>0</sup> :Coil-Nr. 0001h ... 2 <sup>15</sup> :Coil-Nr. 000Fh	-
<b>1F02h</b>	Reserviert	-	-	- *2)	-
...					
<b>1F1Dh</b>					
<b>1F1Eh</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>2102h</b>					
<b>*1)</b>	Diese Holding Register enthalten jeweils 16 Coil-Daten. Coils werden bei der Direktkommunikation nicht unterstützt (nur Holding Register), daher müssen dafür diese Holding Register verwendet werden				
<b>*2)</b>	Diese Holding Register nicht beschreiben				

**Holding Register für den 2. Parametersatz**

<b>HR-Nr.</b>	<b>Funktion</b>	<b>Fkt-Nr.</b>	<b>R/W</b>	<b>Einstellbereich</b>	<b>Auflösung</b>
<b>2103h</b>	1. Hochlaufzeit	F202 (HW)	R/W	1 ... 360000	0,01s
<b>2104h</b>		F202 (LW)			
<b>2105h</b>	1. Runterlaufzeit	F203 (HW)	R/W	1 ... 360000	0,01s
<b>2106h</b>		F203 (LW)			
<b>2107h</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>2200h</b>					
<b>2201h</b>	Frequenzsollwertvorgabe	A201	R/W	00:Integriertes Poti (Option) <b>01:Eingang O/OI</b> 02:F001/A020 03:RS485 04:Optionskarte 06:Impulskettensignal an EA 07:Nicht verwenden 10:gemäß A141 ... A146	-
<b>2202h</b>	Start/Stop-Befehl	A202	R/W	01:Eingang FW/RV <b>02:RUN-Taste</b> 03:RS485 04:Optionskarte	-
<b>2203h</b>	Motornennfrequenz / Eckfrequenz	A203	R/W	300 ... A004	0,1Hz
<b>2204h</b>	Maximalfrequenz	A204	R/W	300 ... 4000 (10000)	0,1Hz
<b>2205h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>2215h</b>					
<b>2216h</b>	Basisfrequenz	A220 (HW)	R/W	0 (b082) ... A004	0,01Hz
<b>2217h</b>		A220 (LW)			
<b>2218h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>223Ah</b>					
<b>223Bh</b>	Boost-Charakteristik	A241	R/W	00:Manueller Boost 01:Automatischer Boost	-
<b>223Ch</b>	Manueller Boost, Spannungsanhebung	A242	R/W	0 ... 200	0,1%
<b>223Dh</b>	Manueller Boost, Boostfrequenz	A243	R/W	0 ... 500	0,1%
<b>223Eh</b>	Arbeitsverfahren	A244	R/W	00:U/f konstant 01:U/f-quadratisch 02:U/f frei b100-b113 03:SLV	-
<b>223Fh</b>	Ausgangsspannung	A245	R/W	20 ... 100	1%
<b>2240h</b>	Automatischer Boost, Spannungsanhebung	A246	R/W	0 ... 255	1%
<b>2241h</b>	Automatischer Boost, Schlupfkompensation	A247	R/W	0 ... 255	1%

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>2242h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>224Eh</b>					
<b>224Fh</b>	Max. Betriebsfrequenz	A261 (HW)	R/W	A062 ... A004	0,01Hz
<b>2250h</b>		A261 (LW)			
<b>2251h</b>	Min. Betriebsfrequenz	A262 (HW)	R/W	b082 ... A004	0,01Hz
<b>2252h</b>		A262 (LW)			
<b>2253h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>2268h</b>					
<b>2269h</b>	AVR-Funktion, Charakteristik	A281	R/W	00: aktiv 01: inaktiv 02: inaktiv im Runterlauf	-
<b>226Ah</b>	Motorspannung / Netzspannung	A282	R/W	200V: 00:200 01:215 02:220 03:230 04:240 400V: 05:380 06:400 07:415	-
<b>226Bh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>226Eh</b>					
<b>226Fh</b>	2. Hochlaufzeit	A292 (HW)	R/W	1 ... 360000	0,01s
<b>2270h</b>		A292 (LW)			
<b>2271h</b>	2. Runterlaufzeit	A293 (HW)	R/W	1 ... 360000	0,01s
<b>2272h</b>		A293 (LW)			
<b>2273h</b>	Umschalten von 1. Rampe auf 2. Rampe	A294	R/W	00:Eingang 2CH 01:A095 / A096 02:Reversierung	-
<b>2274h</b>	Umschaltfrequenz Hochlaufzeit	A295 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>2275h</b>		A295 (LW)			
<b>2276h</b>	Umschaltfrequenz Runterlaufzeit	A296 (HW)	R/W	0 ... 40000 (100000)	0,01Hz
<b>2277h</b>		A296 (LW)			
<b>2278h</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>230Bh</b>					


HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>230Ch</b>	Elektronischer Motorschutz, Einstellwert	b212	R/W	200 ... 1000	0,1%
<b>230Dh</b>	Elektronischer Motorschutz, Charakteristik	b213	R/W	00:quadratisch 01:konstant 02:b015...b020	-
<b>230Eh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>2315h</b>					
<b>2316h</b>	Stromgrenze 1, Charakteristik	b221	R/W	00:inaktiv 01:aktiv Hoch- /Runterlauf 02:aktiv bei konst. Drehzahl 03:aktiv Hoch- /Runterlauf (im Runterlauf Drehzahl-erhöhung)	-
<b>2317h</b>	Stromgrenze 1, Einstellwert	b222	R/W	100 ... 2000	0,1%
<b>2318h</b>	Stromgrenze 1, Runterlaufzeit	b223	R/W	1 ... 30000	0,1s
<b>2319h</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>2428h</b>					
<b>2429h</b>	Signal „Strom überschritten“ OL, Einstellwert	C241	R/W	0 ... 2000	0,1%
<b>242Ah</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>2501h</b>					
<b>2502h</b>	Motordaten	H202	R/W	00:standard (H220...H224) 02:Online Autotuning	-
<b>2503h</b>	Motorleistung	H203	R/W	00:0,1kW 01:0,2kW 02:0,4kW 03:0,55kW 04:0,75kW 05:1,1kW 06:1,5kW 07:2,2kW 08:3,0kW 09:3,7kW 10:4,0kW 11:5,5kW 12:7,5kW 13:11,0kW 14:15,0kW 15:18,5kW	-
<b>2504h</b>	Motorpolzahl	H204	R/W	00:2pol. 01:4pol. 02:6pol. 03:8pol. 04:10pol.	-
<b>2505h</b>	Drehzahlregler-Ansprechgeschwindigkeit	H205 (HW)	R/W	1 ... 1000	1%
<b>2506h</b>		H205 (LW)			
<b>2507h</b>	Motorstabilisierungs-konstante	H206	R/W	0 ... 255	1
<b>2508h</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>2515h</b>					

HR-Nr.	Funktion	Fkt-Nr.	R/W	Einstellbereich	Auflösung
<b>2516h</b>	Standard-Motorkonstante $R_1$	H220	R/W	1 ... 65530	0,001 $\Omega$
<b>2517h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>2518h</b>	Standard-Motorkonstante $R_2$	H221	R/W	1 ... 65530	0,001 $\Omega$
<b>2519h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>251Ah</b>	Standard-Motorkonstante L	H222	R/W	1 ... 65530	0,01mH
<b>251Bh</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>251Ch</b>	Standard-Motorkonstante $I_0$	H223	R/W	1 ... 65530	0,01A
<b>251Dh</b>	Standard-Motorkonstante J	H224 (HW)	R/W	1 ... 9999000	0,01kgm <sup>2</sup>
<b>251Eh</b>		H224 (LW)			
<b>251Fh</b>	Reserviert	-	-	-	-
...					
<b>2524h</b>					
<b>2525h</b>	Auto-tuning-Motorkonst. $R_1$	H230	R/W	1 ... 65530	0,001 $\Omega$
<b>2526h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>2527h</b>	Auto-tuning-Motorkonst. $R_2$	H231	R/W	1 ... 65530	0,001 $\Omega$
<b>2528h</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>2529h</b>	Auto-tuning-Motorkonst. L	H232	R/W	1 ... 65530	0,01mH
<b>252Ah</b>	Reserviert	-	-	-	-
<b>252Bh</b>	Auto-tuning-Motorkonst. $I_0$	H233	R/W	1 ... 65530	0,01A
<b>252Ch</b>	Auto-tuning-Motorkonst. J	H234 (HW)	R/W	1 ... 9999000	0,01kgm <sup>2</sup>
<b>252Dh</b>		H034 (LW)			
<b>252Eh</b>	Nicht verwendet	-	-	Nicht zugreifbar	-
...					
<b>3102h</b>					

## 12.4 EzCOM-Kommunikation zwischen Frequenzumrichtern

EzCOM ist eine Peer-to-Peer-Kommunikation zur Übertragung von Daten zwischen mehreren WJ200. Die max. Anzahl der Teilnehmer in einem Netzwerk beträgt 32. Ein Umrichter dient als Administrator, außerdem gibt es noch einen Master und Slaves. Nur ein Master kann Daten schicken. Ein Master kann bis zu 5 Datensätze an Slaves übertragen. Jeder Datensatz besteht aus Ziel-Adresse (1...32, P141, P144, P147, P150, 153), Ziel-Holdingregister (P142, P145, P148, P151, P154), Quell-Holdingregister (P143, P146, P149, P152, P155). Nach jedem Schreibvorgang wechselt die Funktion des Masters zum nächsten Slave (max. 8 Slaves können Masterfunktionen übernehmen, Einstellung unter C098 und C099). Sollen z. B. Daten zwischen 2 Umrichtern ausgetauscht werden, dann ist nur ein Umrichter Administrator, als Master müssen aber beide Umrichter abwechselnd fungieren. Der Administrator steuert das Umschalten der Masterfunktion auf die entsprechenden Umrichter.

Bei Start der EzCOM-Kommunikation automatisch bei Netz-Ein (C100=01) muss sichergestellt sein, dass der Administrator erst dann zugeschaltet wird wenn alle anderen Teilnehmer schon bereit sind.

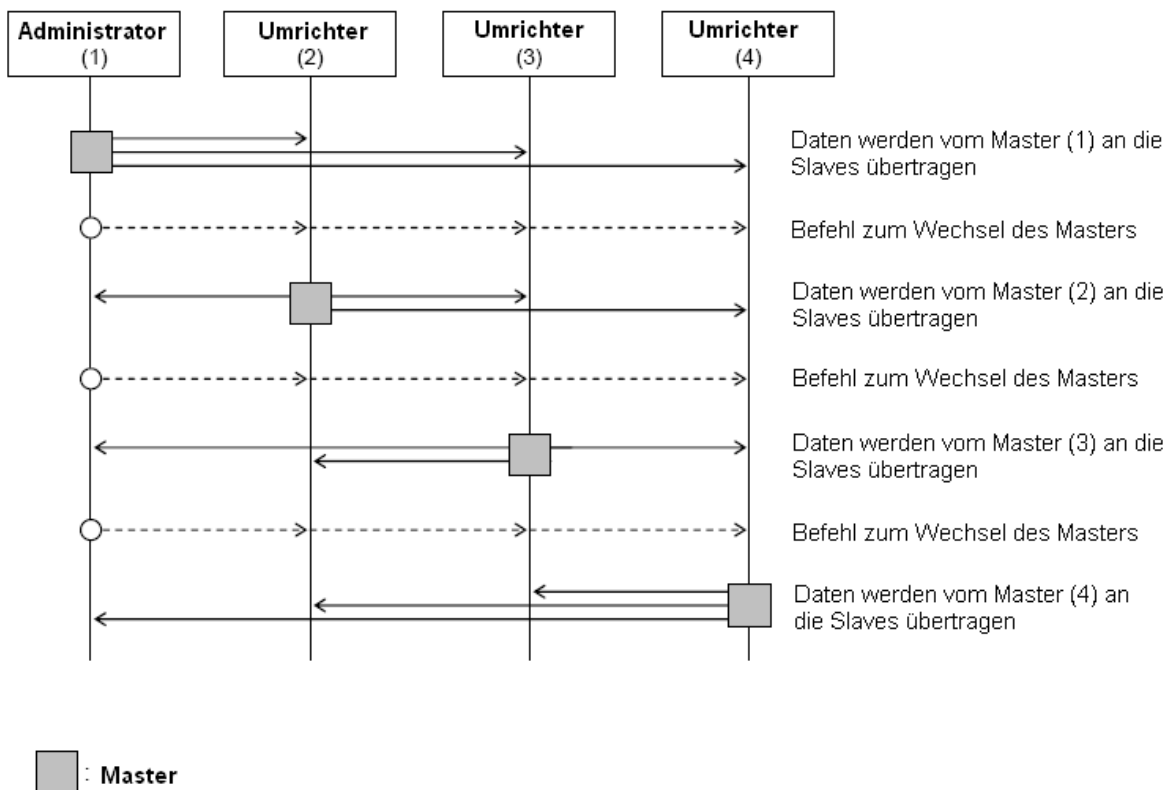

Der Befehl zum Wechsel des Masters erfolgt nachdem die Daten vom Master an die Slaves geschickt wurden und nach Ablauf des Stummintervals sowie der Wartezeit unter C078.

Wenn die Daten vom Master nicht innerhalb der zulässigen Timeout-Zeit empfangen werden verhält sich der Umrichter entsprechend Einstellung unter C076 und die Kommunikation wird abgebrochen. Wir empfehlen die Timeout-Überwachung nicht auszuschalten. Zur Wiederherstellung der Kommunikation geben Sie einen RESET oder machen Sie Netz-Aus/Ein.

Bei der Verwendung der in den voranstehenden Tabellen aufgeführten Holdingregister (HR-Nr.) als Quell- und Zielholdingregister ist der angegebene Hex-Adresswert um 1 zu reduzieren. Beispiel: Wird z. B. die Variable U(00) (Funktion P100) als Quell- oder Zielholdingregister angegeben, dann muss der Wert 1665hex eingegeben werden.

Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	Umrichter
C071	Baudrate	05	03:2400bps 04:4800bps 05:9600bps 06:19200bps 07:38400bps 08:57600bps 09:76800bps 10:115200bps	Alle Teilnehmer
C072	Adresse	1	1...32	Alle Teilnehmer
C074	Parität	00	00:keine Parität 01:gerade Parität 02:ungerade Parität	Alle Teilnehmer
C075	Stoppbits	1	1 oder 2 Stoppbits	Alle Teilnehmer
C076	Verhalten nach Kommunikationsstörung	02	00:Störmeldung E60/E69 01:Stop,Störmeldung E60/E69 02:Störungen ignorieren 03:freier Auslauf 04:Stop	Alle Teilnehmer
C077	Zulässiges Timeout	0,00s	0,01...99,99s 0,00: inaktiv	Alle Teilnehmer
C078	Wartezeit	0ms	0...1000ms	Alle Teilnehmer
C096	Kommunikation	00	00: ModBus-RTU 01: EzCOM 02: EzCOM-Administrator	-- Alle außer Admin. Administrator
C098	EzCOM-Startadresse Master	01	01...08	Administrator (Adresse 1)
C099	EzCOM-Endadresse Master	01	01...08	Administrator (Adresse 1)
C100	EzCOM-Starttrigger	00	00: Digitaleingang 485 01: Netz-Ein	Alle Teilnehmer
P140	Datensätze gesamt	01	01...05	Master (C098...C099)
P141	Datensatz 1 Ziel-Adresse	1	1...32	Master (C098...C099)
P142	Datensatz 1 Ziel-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	Master (C098...C099)
P143	Datensatz 1 Quell-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	Master (C098...C099)
P144	Datensatz 2 Ziel-Adresse	1	1...32	Master (C098...C099)
P145	Datensatz 2 Ziel-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	Master (C098...C099)
P146	Datensatz 2 Quell-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehendeTabelle -1)	Master (C098...C099)
P147	Datensatz 3 Ziel-Adresse	1	1...32	Master (C098...C099)
P148	Datensatz 3 Ziel-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	Master (C098...C099)
P149	Datensatz 3 Quell-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	Master (C098...C099)
P150	Datensatz 4 Ziel-Adresse	1	1...32	Master (C098...C099)
P151	Datensatz 4 Ziel-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehendeTabelle -1)	Master (C098...C099)
P152	Datensatz 4 Quell-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	Master (C098...C099)



Funktions-nummer	Funktion	Grundwert	Einstellbereich	Umrichter
P 153	Datensatz 5 Ziel-Adresse	1	1...32	Master (C098...C099)
P 154	Datensatz 5 Ziel-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	Master (C098...C099)
P 155	Datensatz 5 Quell-Holdingregister	0000	0000....FFFF (Wert gemäß voranstehender Tabelle -1)	Master (C098...C099)

**Beispiel:**

Parametereinstellung für einen Master und zwei Slaves

Schreibe Wert von Master Variable P131 in Slave 1 Variable P130 und Slave 2 Variable P130

Schreibe Wert von Slave 2 Variable P131 in Slave 1 Variable P129 und Master Variable P129

Verdrahtung: SP aller Teilnehmer miteinander verbinden und SN aller Teilnehmer miteinander verbinden. Abgeschirmte Leitung, Schirm auf PE.

**Master**

C071=Baudrate, z.B. 08=57600bps

C072=1 (Adresse)

C077=1s (zulässiges Timeout)

C078=20ms (Wartezeit)

C096=02, EzCOM-Administrator

C098=1, Startadresse Master

C099=3, Endadresse Master

C100=01; Kommunikation startet nach Netz-Ein

P140=2, 2 Datensätze (P141...P146)

P141=2, Adresse Slave 1

P142=1683, Ziel: Holding-Register Slave 1; 1683hex für P130 (Hex-Adresse -1)

P143=1684, Quelle: Holding-Register Master; 1684hex für P131 (Hex-Adresse -1)

P144=3, Adresse Slave 2

P145=1683, Ziel: Holding-Register Slave 2; 1683hex für P130 (Hex-Adresse -1)

P146=1684, Quelle: Holding-Register Master; 1684hex für P131 (Hex-Adresse -1)

**Slave 1**

C071=Baudrate, z.B. 08=57600bps

C072=2 (Adresse)

C077=1s

C078=20ms

C096=01, EzCOM Slave

C100=01

**Slave 2**

C071=Baudrate, z.B. 08=57600bps

C072=3 (Adresse)

C077=1s

C078=20ms

C096=01, EzCOM Slave

C100=01

P140=2, 2 Datensätze (P141...P146)

P141=2, Adresse Slave 1

P142=1682, Ziel: Holding-Register Slave 1; 1682hex für P129 (Hex-Adresse -1)

P143=1684, Quelle: Holding-Register Slave 2; 1684hex für P131 (Hex-Adresse -1)

P144=1, Adresse Master

P145=1682: Ziel Holding-Register Master; 1682hex für P129 (Hex-Adresse -1)

P146=1684: Quelle Holding-Register Slave 2; 1684hex für P131 (Hex-Adresse -1)

## 13. Programmfunktion Easy Sequence (EzSQ)

### Allgemeine Beschreibung

#### 13.1 EzSQ-Parameter

Mit Hilfe der Programmfunktion EzSQ ist es möglich ein anwendungsspezifisches Programm im Frequenzumrichter abzulegen. Diese Möglichkeit der Programmierung ist angelehnt an Basic und bietet unter Anderem folgende Funktionen:

- Lesen und Schreiben aller Parameter
- Abfragen von 7 Digital- und 2 Analogeingängen
- Setzen von 2 Digitalausgängen und einem Relaiswechselkontakt
- Schreiben Analogausgang 0...10V, Schreiben Impulsausgang
- 32 Variablen
- Timer
- etc.

Weitere Informationen gibt es in einem gesonderten Handbuch.

<b>AD 17</b>	<b>EzSQ-Programmstart</b>	<b>00</b>
--------------	---------------------------	-----------

<b>00</b>	EzSQ-Programm inaktiv
01	EzSQ-Programmstart mit Digitaleingang PRG
02	EzSQ-Programmstart automatisch bei Netz-Ein

<b>P 100</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(00)</b>	<b>0</b>
--------------	--------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...65535
------------------------	-----------

<b>P 101</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(01)</b>	<b>0</b>
--------------	--------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...65535
------------------------	-----------

<b>P 102</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(02)</b>	<b>0</b>
--------------	--------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...65535
------------------------	-----------

<b>P 103</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(03)</b>	<b>0</b>
--------------	--------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...65535
------------------------	-----------

<b>P 104</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(04)</b>	<b>0</b>
--------------	--------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...65535
------------------------	-----------

<b>P 105</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(05)</b>	<b>0</b>
--------------	--------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...65535
------------------------	-----------

<b>P 106</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(06)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 107</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(07)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 108</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(08)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 109</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(09)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 110</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(10)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 111</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(11)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 112</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(12)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 113</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(13)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 114</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(14)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 115</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(15)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 116</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(16)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	

<b>P 117</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(17)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 118</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(18)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 119</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(19)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 120</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(20)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 121</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(21)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 122</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(22)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 123</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(23)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 124</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(24)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 125</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(25)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 126</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(26)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	
<b>P 127</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(27)</b>	<b>0</b>
<b>Einstellbereich</b>	0...65535	

<b>P 128</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(28)</b>	<b>0</b>
--------------	--------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...65535
------------------------	-----------

<b>P 129</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(29)</b>	<b>0</b>
--------------	--------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...65535
------------------------	-----------

<b>P 130</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(30)</b>	<b>0</b>
--------------	--------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...65535
------------------------	-----------

<b>P 131</b>	<b>EzSQ-Programm, Variable U(31)</b>	<b>0</b>
--------------	--------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...65535
------------------------	-----------

## 14. Option Feldbusanbindung

**Zur Kommunikation des Frequenzumrichters über ein Feldbussystem, kann dieser mittels eines Optionsmoduls dafür vorbereitet werden.**

Weitere Informationen bzgl. einer Feldbusanbindung entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Optionsmodul.

### 14.1 Parameter zur optionalen Feldbusanbindung

<b>P 180</b>	<b>Option Profibus, Knotenadresse</b>	<b>0</b>
--------------	---------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...125
------------------------	---------

<b>P 181</b>	<b>Option Profibus, Verhalten bei Bus-Störung</b>	<b>00</b>
--------------	---	-----------

<b>00</b>	Ausgangsdaten löschen und Antrieb stoppen
01	Ausgangsdaten nicht löschen und Antrieb läuft weiter

<b>P 182</b>	<b>Option Profibus, Übertragungsprotokoll</b>	<b>00</b>
--------------	---	-----------

<b>00</b>	PPO
01	Konventionell
02	Flexibel

<b>P 185</b>	<b>Option CANopen, Knotenadresse</b>	<b>0</b>
--------------	--------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...127
------------------------	---------

<b>P 186</b>	<b>Option CANopen, Baud-Rate</b>	<b>06</b>
--------------	----------------------------------	-----------

00	automatisch
01	10kbps
02	20kbps
03	50kbps
04	125kbps
05	250kbps
<b>06</b>	500kbps
07	800kbps
08	1Mbps

<b>P 190</b>	<b>Option CompoNet, Knotenadresse</b>	<b>0</b>
--------------	---------------------------------------	----------

<b>Einstellbereich</b>	0...63
------------------------	--------

<b>P 192</b>	<b>Option DeviceNet, MAC ID</b>	<b>63</b>
--------------	---------------------------------	-----------

<b>Einstellbereich</b>	0...63
------------------------	--------

## 14.2 Parameter Prozessdaten Schreiben/Lesen

**Die Nutzung der Parameter P160-P179 ist nur in Verbindung mit einem Optionsmodul zur Anbindung eines Frequenzumrichters an ein Feldbussystem (Profibus) zu verwenden.**

Anwendung im Modus ProfiDrive bei zyklischer Kommunikation und einem Datenformat mit frei verfügbaren Prozessdaten PZD (PPO2, PPO4, PPO5).

In den Parametern werden die Modbus-Adressen (Holding Register) der zu schreibenden/lesenden Parameter eingetragen (Kapitel 12 „Serielle Kommunikation Modbus RTU“). Werte werden erst nach Netzspannung AUS/EIN übernommen

Parameter P160-169 Adressen zum Beschreiben von Parametern, Parameter P170-179 Adressen zum Auslesen von Parametern.

Beispiel:

Schreiben/Lesen des Parameters A038 (Tippfrequenz) über das Datenformat PPO2 oder PPO4 oder PPO5 und Prozessdaten PZD3

- Konfiguration des PB-Master mit dem entsprechenden Datenformat PPO2/PPO4/PPO5 aus der entsprechenden GSD-Datei
- Parametrierung des Frequenzumrichters zur PB-Kommunikation (A001=04, A002=04, P180=entspr. SL-Adresse, P182=00)
- Modbus-Adresse für Parameter A038 (1238h) in Parameter P162 (PZD3) zum Schreiben und in Parameter P172 zum Lesen eingeben
- Zur Übernahme der Werte Netzspannung AUS/EIN

Weitere Informationen bzgl. Kommunikation über Profibus entnehmen Sie bitte der entsprechenden Dokumentation des Optionsmoduls.

<b>P 160</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD1 Schreiben</b>	<b>0000</b>
--------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF
------------------------	-------------

<b>P 161</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD2 Schreiben</b>	<b>0000</b>
--------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF
------------------------	-------------

<b>P 162</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD3 Schreiben</b>	<b>0000</b>
--------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF
------------------------	-------------

<b>P 163</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD4 Schreiben</b>	<b>0000</b>
--------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF
------------------------	-------------

<b>P 164</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD5 Schreiben</b>	<b>0000</b>
--------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF
------------------------	-------------

<b>P 165</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD6 Schreiben</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF	
<b>P 166</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD7 Schreiben</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF	
<b>P 167</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD8 Schreiben</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF	
<b>P 168</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD9 Schreiben</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF	
<b>P 169</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD10 Schreiben</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF	
<b>P 170</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD1 Lesen</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF	
<b>P 171</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD2 Lesen</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF	
<b>P 172</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD3 Lesen</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF	
<b>P 173</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD4 Lesen</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF	
<b>P 174</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD5 Lesen</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF	
<b>P 175</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD6 Lesen</b>	<b>0000</b>
<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF	



<b>P 176</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD7 Lesen</b>	<b>0000</b>
--------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF
------------------------	-------------

<b>P 177</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD8 Lesen</b>	<b>0000</b>
--------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF
------------------------	-------------

<b>P 178</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD9 Lesen</b>	<b>0000</b>
--------------	---	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF
------------------------	-------------

<b>P 179</b>	<b>Option Profibus, Prozessdaten PZD10 Lesen</b>	<b>0000</b>
--------------	--	-------------

<b>Einstellbereich</b>	0000...FFFF
------------------------	-------------



## Zentrale

### **MAX LAMB GMBH & CO. KG**

Am Bauhof 2  
97076 Würzburg

### **VERTRIEB WÄZLAGER**

Telefon: 0931-2794-210  
E-Mail: [wlz@lamb.de](mailto:wlz@lamb.de)

### **VERTRIEB ANTRIEBSTECHNIK**

Telefon: 0931-2794-260  
E-Mail: [ant@lamb.de](mailto:ant@lamb.de)

## Niederlassungen

### **ASCHAFFENBURG**

Schwalbenrainweg 30a  
63741 Aschaffenburg  
Telefon: 06021-3488-0  
Telefax: 06021-3488-511  
E-Mail: [ab@lamb.de](mailto:ab@lamb.de)

### **NÜRNBERG**

Dieselstraße 18  
90765 Fürth  
Telefon: 0911-766709-0  
Telefax: 0911-766709-611  
E-Mail: [nb@lamb.de](mailto:nb@lamb.de)

### **SCHWEINFURT**

Carl-Zeiss-Straße 20  
97424 Schweinfurt  
Telefon: 09721-7659-0  
Telefax: 09721-7659-411  
E-Mail: [sw@lamb.de](mailto:sw@lamb.de)

### **STUTTGART**

Heerweg 15/A  
73770 Denkendorf  
Telefon: 0711-93448-30  
Telefax: 0711-93448-311  
E-Mail: [st@lamb.de](mailto:st@lamb.de)



Ideen verbinden, Technik nutzen